

شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء
مركز تدريب أبوقير
دورة
برمجة ومعايرة أجهزة القياس



إعداد
أ/ محمد السقيلي

ترحيب وتقديم

يسعدنا أن نلتقى بحضراتكم من خلال هذا البرنامج التدريبي الهام تحت عنوان (برمجة ومعايرة أجهزة القياس)..آملين أن يتحقق من ورائه ما تتطلعون من زيادة المعرفة وصقل قدراتكم سعياً إلى تنمية المهارات اللازمة للتقدم في مجال أجهزة القياس من حيث المعايرة والبرمجة وذلك مواكبة للتطوير السريع والمذهل في هذا المجال والذي يعد البوابة الرئيسية للدخول إلى عالم التكنولوجيا ..

وجدير بالذكر أن حضوركم لهذا البرنامج يعد دليلاً صادقاً على حرصكم الشديد على التميز والارتقاء وتنمية المهارات، كما يبرهن على إيمان شركتنا وقطاع التدريب بها و في القلب منه

(مركز تدريب أبو قير)

بأهمية التدريب لتنمية العنصر البشري والارتقاء به باعتباره أغلى وأهم أصول الشركة..

وبالله التوفيق..

م/ على مصطفى على

رئيس قطاع مركز تدريب أبو قير

أنظمة القياس

أساسيات القياس

يهدف القياس إلى تمكين المشغل من مراقبة العمليات التي تتم في جميع أجزاء الوحدة أو المصنع وذلك من خلال تحويل المتغيرات مثل الضغط & الحرارة & المنسوب & الكمية أو معدل التدفق والسريان) إلى صورة يمكن ملاحظتها والتعامل معها.

حيث كانت عمليات القياس فيما سبق تعتمد على العنصر البشري فقط والتي بالطبع يتواجد معها نسبة خطأ، ومع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم أصبحت الآن عملية القياس خاضعة تماما لأجهزة القياس والتحكم الدقيقة..والذي انعكس بالطبع على زيادة الانتاج وقللة الحوادث والخسائر.

أنواع القياس:

المقارنة المباشرة: حيث يتم مقارنة المتغير المراد قياسه بجزء آخر سبق قياسه.

المقارنة غير المباشرة: حيث يتم تحويل المتغير المراد قياسه الى متغير آخر يمكن التعامل معه مثل تحويل الضغط إلى إزاحة وتحويل الحرارة الى تمدد، أو تحويل المنسوب الى تغير في المقاومة الكهربائية.


والأداة المستخدمة في هذه المقارنة تسمى جهاز قياس **measurement instrument**

مراحل القياس:

مرحلة التحويل حيث يتم تحويل المتغير المراد قياسه الى متغير ميكانيكي أو كهربى يسهل التعامل معه.

تهيئة المتغير الجديد بحيث يكون مناسب للإخراج.

إظهار المتغير بشكل يسهل على المشغل ملاحظته والتعامل معه.

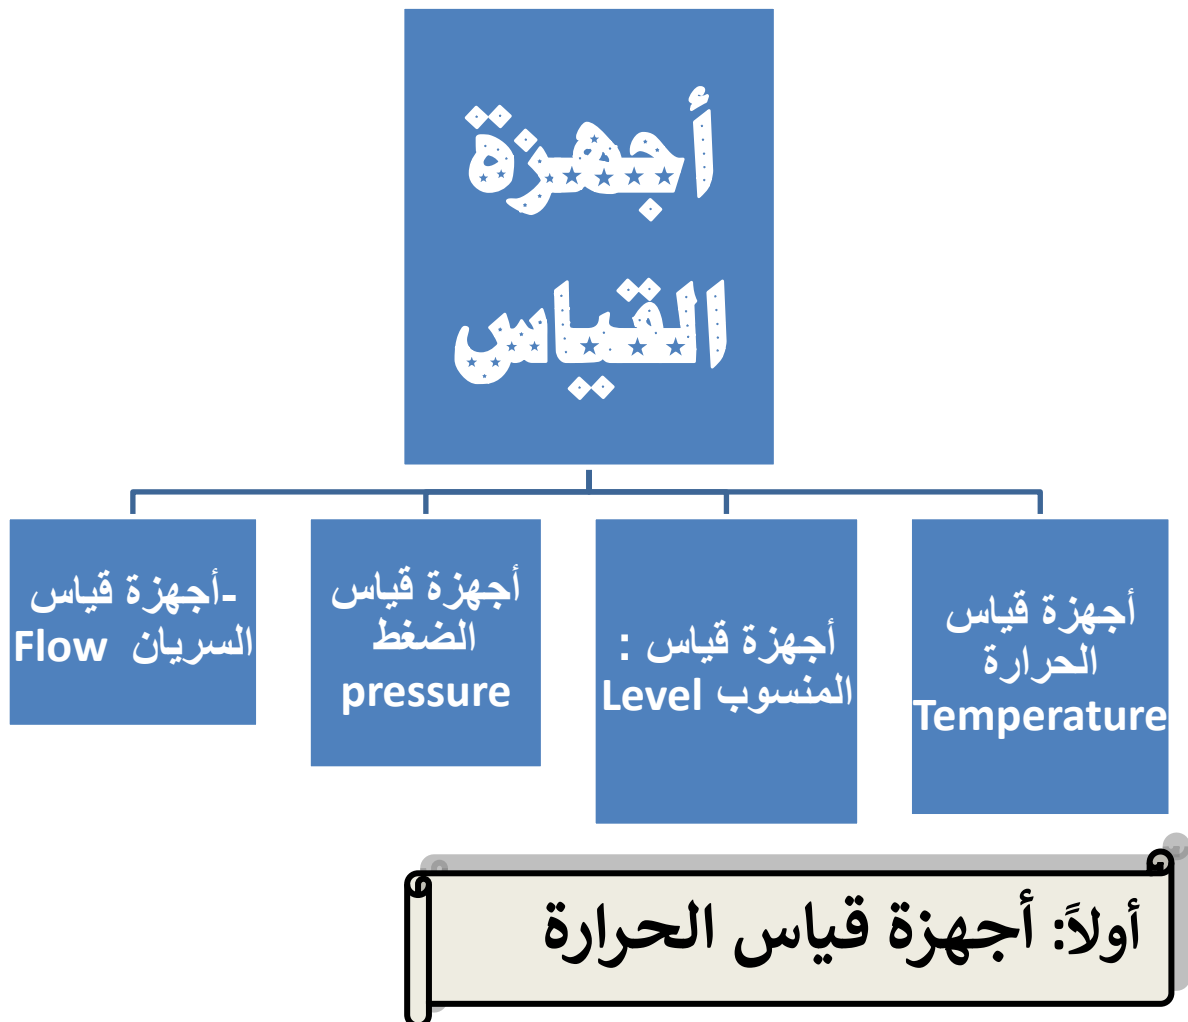

يمكن قياس درجة الحرارة عن طريق :-

المبينات **T.I** وهى أجهزة تعطى قراءة مباشرة لدرجة حرارة الآلة أو السائل
الترمو متر الزئبقي

مفتاح الفصل بدرجة الحرارة **T.S**

المقاومة الحرارية : (**thermo resistance- RTD** –)

الازدواج الحرارى (**T/C**)

ترانسميترات قياس الحرارة (**Temperature Transmitter – TT** -)

المقاومة الحرارية : (**thermo resistance**) – **RTD** :

هى مقاومة تتغير قيمتها بتغير درجة الحرارة

والنوع الشائع هو (**PT100**Platinum Resistance -) وتتميز:

ثبات قيمتها مع الزمن (**Long-term stability**) (

مدى قياسها **C 850-0**

يوجد ايضا النوع **NI100** (**Nickel resistance**) (ويتميز :


أقل دقة

أرخص فى الثمن


أقل فى المدى **C 250- 0**

وتكون قيمتها 100 أوم فى درجة الصفر المئوى وتزيد قيمة المقاومة بزيادة درجة الحرارة ويوجد جدول يبين قيمة المقاومة عند كل درجة حرارة


إذا كانت المقاومة قريبة من كابينة القياس (حتى 100 متر) فانها يمكن أن تكون بطرفين ولكن القياس سيكون غير دقيق (وهى لا تستعمل)

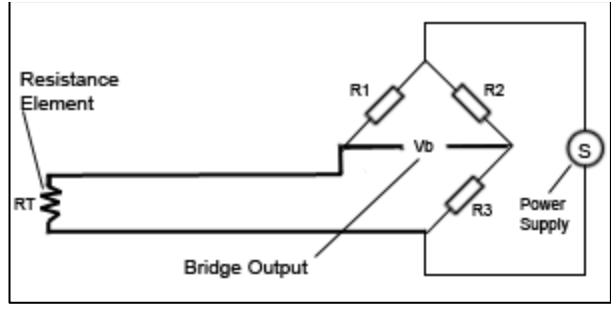

ولكن الأصل أن تكون المقاومة بثلاث أطراف (أو أربعة) حسب الرسم المبين والسبب ان المقاومة تكون بعيدة عن كابينة القياس ويتم توصيلها بالكابينة عن طريق كابل نحاسي وهذا الكابل له مقاومة مما يتسبب في زيادة قيمة المقاومة الواصلة الى كابينة القياس وبالتالي زيادة قيمة درجة الحرارة المقاسة. لذلك يجب طرح قيمة مقاومة الكابل لمعرفة قيمة المقاومة الحرارية بالضبط لتقوم كابينة القياس بحساب درجة الحرارة بدقة وهذا هو سبب وجود الطرف الثالث (أو الثالث والرابع) حيث توجد دائرة كهربية تقوم بهذا العمل داخل كارت القياس (والشائع استعمال الثلاث أطراف ولكن الأربعة أطراف أكثر دقة) وفي حالة المقاومة ذات الثلاث أطراف يقل تأثير مقاومة الكابل ولكنه لا ينعلم وهي مناسبة للاستعمال حتى 600 متر بشرط أن تكون الكابلات ذات نوعية جيدة أما المقاومة ذات الأربع أطراف فان تأثير مقاومة الكابل ينعلم (ولكنها أكثر تكلفة)

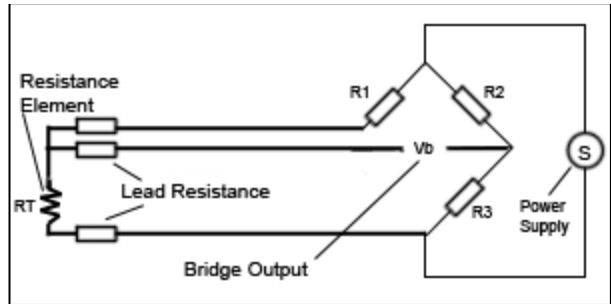

طريقة توصيل المقاومة ذات الثلاث أطراف

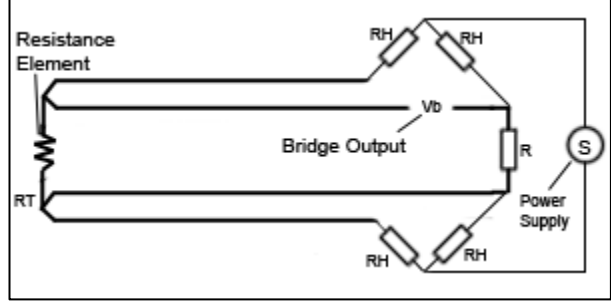

طريقة توصيل المقاومة ذات الأربعة أطراف

يمكن أن تكون المقاومة مزدوجة

(double thermo resistance) وفي هذه الحالة تكون بستة أطراف (أو ثمانية)

لا يوضع T/C , RTD ملامسين للوسط المراد قياس حرارته بل يوضعوا في جراب Thermo well بحيث يمكن فكهم وتغييرهم دون إيقاف أى معدة.

دقة المقاومة الحرارية تبعا للمواصفة العالمية DIN هي:

$$\text{Class A : } \Delta t = \pm (0.15 + 0.002t)$$

$$\text{Class B : } \Delta t = \pm (0.3 + 0.005t)$$

حيث Δt هو قيمة الخطأ في القراءة , t هي درجة الحرارة المقاسة

توجد كذلك مقاومات **PT500** وكذلك **PT1000**

وهما أكثر دقة من المقاومة **PT100** حيث إن قيمتهما تتغير تغير كبير بتغير درجة الحرارة

فعلى سبيل المثال :

تغير قيمة المقاومة لكل درجة مئوية في **PT1000.4Ω/C**

تغير قيمة المقاومة لكل درجة مئوية في **PT5002Ω/C**

تغير قيمة المقاومة لكل درجة مئوية في $PT10004\Omega/C$

الازدواج الحرارى (T/C) :

هو عبارة عن معدنين أو سبيكتين مختلفتين

نظرية عمله أن أى معدنين متلاصقين اذا تعرضا لدرجة حرارة فانه يتولد فرق جهد (millivolt) بين طرفي الازدواج يتناسب مع درجة الحرارة (وتختلف قيمة فرق الجهد باختلاف نوع الازدواج)

اذا وضع الازدواج في درجة الصفر المئوى فان millivolt المتولد تكون قيمته صفر

يزيد millivolt المتولد بزيادة درجة الحرارة

العلاقة بين درجة الحرارة و millivolt المتولد شبه خطية أى أن زيادة 1 درجة مئوية يقابلها زيادة ثابتة في millivolt المتولد

الشائع استعمال Mineral – Insulated Thermocouples

وتكون الماسورة الخارجية من الاستانلس استيل وبداخلها الازدواج الحرارى وممثلة بمادة أكسيد الماغنسيوم (Magnesium)

ويسمى هذا (Mgo .Insulation)

توجد أنواع مختلفة من الازدواجات الحرارية على حسب معدني

(أو سبيكتي) الازدواج

من أمثلتها :

Type K(NiCr-Ni), Type T(Cu-Con), Type S(Pt10Rh-Pt) , Type J(Fe-Con), Type R(Pt13Rh-Pt)

الشائع استعمال K Type لأنه :

قراءته مستقرة مع الزمن long - term stability

مقاوم للتآكل corrosion resistance

(ولكن يستعمل Type S في قياس درجة حرارة الغازات داخل الغلاية لأن مدى قياسه أكبر)

توجد مواصفات قياسية عالمية لألوان طرفي الازدواج الحراري ويعتمد لوني طرفي الازدواج على :

نوعه (k,s ,Thermocouple Type ,.....)

المواصفة العالمية المستعملة (DIN, IEC ,.....)

الألوان الموجودة في المحطة K Type هي

+ (الموجب) أصفر و - (السالب بني

دقة الازدواجات الحرارية (Tolerance) :

تنقسم إلى نوعين (وأحيانا ثلاثة) :

Class 2 (الأقل دقة)

Class 1 (الأعلى دقة)

ودرجة الدقة تكون مرتبطة بنوع الازدواج وكذلك بدرجة الحرارة المقاسة , والجدول الآتي يبين هذا :

	Tolerance class 2			Tolerance class 1		
	600 C	800 C	1000 C	600 C	800 C	1000 C
Type J	4.5±	±6	-	2.4±	3.2±	-
Type K	4.5±	±6	7.5±	2.4±	3.2±	4±
Type S	1.5±	±2	2.5±	1±	1±	1±

يتم توصيل T/C بكابينة Cold junction box بكابل من نفس معدن T/C وذلك لمنع تغير الجهد الصادر من T/C

جميع الكابلات المستعملة في القياس تكون Shielded سواء الخارجة من T/C أو الخارجة من كابينة Cold junction box

كابلات الازدواج الحرارية غالبا يكون مكتوب عليها ثلاثة ارقام

(تبعا للمواصفات الالمانية DIN) :

الرقم الأول يكون نوع الازدواج الحرارى (TYPE K,S ,....)

الرقم الثانى اما :

X مما يعنى أن معدنى الكابل من نفس معدنى الازدواج الحرارى

C مما يعنى إن معدنى الكابل مختلفين عن معدنى الازدواج الحرارى ولكنهما متطابقين فى خواصهما الكهروحرارية

(Thermoelectric Properties) (داخل مدى القياس للازدواج الحرارى

الرقم الثالث ممكن أن يستعمل كمواصفة تفصيلية للكابل.

مثال : كابل مكتوب عليه KX

K: كابل للازدواج الحرارى Type K

X : مصنع من نفس معدنى الازدواج

Cold junction box :

هى الكابينة التى يتم فيها توصيل أطراف T/C بأطراف الكابل النحاس الذاهب إلى كابينة (كروت) القياس

حيث أن كابلات القياس العادية نحاسية فان توصيلها مع أطراف T/C سوف يؤدى الى تولد mv مما يؤدى الى انخفاض mv الواصل إلى كارت القياس وبالتالي تكون درجة الحرارة المقاسة أقل من درجة الحرارة الحقيقية

وكما هو واضح فان الكابل النحاس وهو من النوع الموجب سيولد mv عكسى مع الطرف السالب لـ T/C مما سيقلل من mv الذاهب إلى كابينة القياس

(ولن يتولد mv يذكر بين الكابل النحاس والطرف الموجب لـ T/C)

والتغلب على هذه المشكلة يكون بعدة طرق :

أن يكون توصيل الكابل النحاس مع T/C في درجة الصفر المئوى (وبالتالى يكون mv المتولد يساوى صفر) وهذا غير عملى

أن نضع في كابينة التوصيل مقاومة حرارية لتقيس درجة الحرارة داخل كابينة التوصيل ونوصل هذه المقاومة بكابينة القياس بحيث تقوم كروت القياس بإضافة درجة حرارة كابينة القياس الى جميع القراءات الواصلة إليها من كابينة القياس

(هذه الطريقة كانت مستعملة في الوحدات من 1-4 قبل تحديثها)

أن نثبت درجة حرارة نقاط التوصيل في كابينة التوصيل

Cold junction box * بواسطة سخان * عند درجة معينة

(60 درجة مثلا) وتضاف هذه الدرجة تلقائيا إلى جميع

القراءات الواصلة من كابينة التوصيل إلى كابينة القياس

(وهذه الطريقة مستعملة في الوحدة الخامسة)

أن يكون الكابل الممدود من كابينة التوصيل إلى كابينة القياس من نفس نوع مادة T/C

فإذا كان نوع T/C هو Type k تكون أطراف الكابل أيضا من نفس معدنى أو (سبيكتين) Type k

نفس الشيء أيضا فإذا كان نوع T/C هو Type S تكون أطراف الكابل أيضا من نفس معدنى أو (سبيكتين) Type S

وهذه هي الطريقة المستعملة الآن في الوحدات من 1-4









مقارنة بين T/C و RTD

وجه المقارنة	T/C	RTD
مدى القياس	حتى 2000 درجة حسب النوع	حتى 500 درجة
سرعة الاستجابة (time response)	أسرع استجابة من RTD	أبطأ استجابة من T/C
الدقة (accuracy)	أقل دقة	أكثر دقة
ثبات القراءة مع الزمن (stability)	يحدث لها انحراف في القيمة بعد عدة ساعات من استعمالها	ثابتة لعدة سنوات
القطر (شامل جراب الحماية)	يمكن أن يقل عن 1.6 مم	3.175 – 6.35 مم

Colour Code for Thermocouples and Compensation Cables

      New denominations: IEC 60584-1 DIN EN 60584-1 ISA MC 96.1

Thermo Type	IEC 584	DIN 43714	ANSI MC 96.1
NiCr-Ni / K KCA: Fe-CuNi	 + green/ - white Jacket: green	 + red/ - green Jacket: green	 + yellow/ - red Jacket: yellow
Fe-CuNi / L		 + red/ - blue Jacket: blue	
Fe-CuNi / J	 + black/ - white Jacket: black		 + white/ - red Jacket: black
Pt10Rh-Pt / S SCA: E-Cu/A-Cu	 + orange/ - white Jacket: orange	 + red/ - white Jacket: white	 + black/ - red Jacket: green
Pt13Rh-Pt / R RCA: E-Cu/A-Cu	 + orange/ - white Jacket: orange	 + red/ - white Jacket: white	 + black/ - red Jacket: green

ثانياً: أجهزة قياس المنسوب Level

أجهزة قراءة المنسوب بالموقع: مثل زجاجة بيان على التنك المراد معرفة المنسوب فيه وهي زجاجة شفافة

يظهر بداخلها السائل يرى بالعين المجردة .ويمكن كذلك عن طريق العوامة الميكانيكية حيث تكون داخل التنك فوق السائل المراد معرفة منسوبه ويتدلى منها ثقل عن طريق سلك معدني ويتحرك هذا الثقل على مسطرة كبيرة مدرجة.

2- جهاز مبین ومفتاح المنسوب :- هو جهاز يوضع في المكان المراد معرفة المنسوب فيه هذا الجهاز يعطي قراءة للكنترول و فكرة هذا الجهاز هي عوامة موجودة في Vessel في حيز متصل بالمنسوب فعندما يقل او يزداد المنسوب تتحرك العوامة المتصلة بالجهاز لتغلق مفتاح كهربى و يعطي إشارة للكنترول مبيناً المنسوب داخل التنك .ويتم وضع عدة مفاتيح تبين انخفاض المنسوب L أو منخفض جدا LL وارتفاع المنسوب H أو مرتفع جدا HH .

3- ناقل إشارة المنسوب بالعوامة Level-Transmitter :

الفكرة : تحويل إشارة المنسوب الطبيعية الى إشارة كهربية (4-20 mA) ترسل إلى الكنترول لكي تقرأ المنسوب على مبین وكذلك يمكن التحكم في قراءة المنسوب داخل التنك . و يركب ناقل الإشارة للمنسوب من جهاز الكتروني متصلة به عوامة Displacer تتحرك العوامة توضع داخل Vessel به المنسوب المراد قياسه فعندما تتحرك العوامة فان حركة Displacer تغير حركة Diaphragm لناقل الإشارة الأمر الذي ينتج عن توليد mA ويكون الخرج (4-20 mA) ينقل هذا الخرج عبر أسلاك الى الكنترول لكي يتم قراءة المنسوب وكذلك التحكم فيه .


4- قياس المنسوب بجهاز فرق الضغط دلتا P:-

يمكن قياس المنسوب في تنك بجهاز ناقل إشارة يعمل بنظام فرق الضغط دلتا P وبما أن الضغط داخل التنك يختلف بين أعلى نقطه وبين أدنى نقطة بزيادة تمثل المنسوب داخله. في هذه الحالة نتخذ نقطة أدنى التنك وهي **HIGH** ونتخذ نقط أعلى التنك وهي **LOW** وعندما يزيد المنسوب فإن H تزيد عن L بمقدار المنسوب.

وحيث ان النظرية الفعلية تنص على أن كل 10متر ارتفاع من الماء يمثل 1بار ضغط يقوم الترانسميتر بتحويل العلاقة إلى إشارة كهربائية من 4-20 ملى أمبير ويقوم بإرسالها الى غرفة التحكم والتي بدورها تقوم بإرسال بيانات عكسية الى البلف عبر المحول P/I ومن خلال خرج الجهاز يمكن التحكم في فتحة البلف لتتناسب مع منسوب التنك.

5- أجهزة قياس المنسوب بالموجات فوق الصوتية أو بالموجات الرادارية:-

ويتم تركيب وتثبيت هذه الأجهزة أعلى التنك متصل به ماسورة قطر 4 بوصة من أعلى إلى أسفل يركب بنهاية الماسورة **REFERENCE PIN** ويعتمد في تشغيله على إرسال موجات لكي تصدم بالسائل الموجود في التنك ثم تنعكس إلى الجهاز مرة أخرى مبينة القيمة الفعلية للمنسوب وذلك عن طريق حساب المدة الزمنية التي يستغرقها الشعاع عند صدوره والمدة التي يستغرقها انعكاس الشعاع.

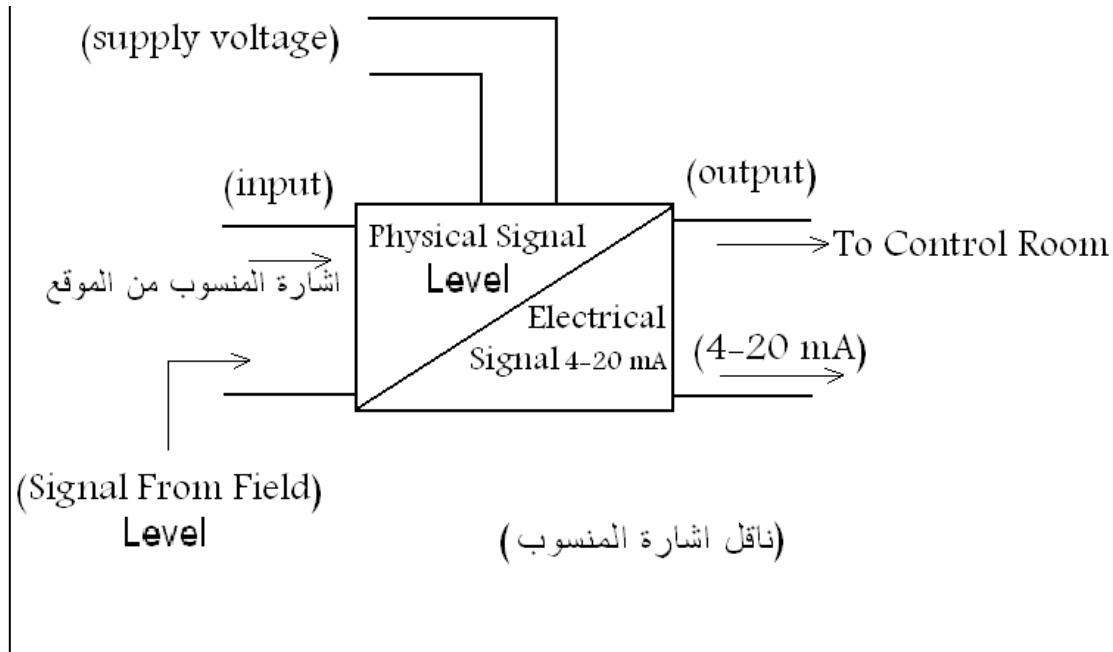

ثالثاً: أجهزة قياس السريان Flow Measurement

و تنقسم إلى :-أ- أجهزة بيان السريان


- 1- و هي عبارة عن عوامة موضوعة داخل حيز معدني يتم تركيبه داخل مابين السريان و عند مرور السائل أو الغاز فان هذه العوامة تتحرك بقدر كمية السريان و بقدر سرعته و ضغطه .
 - 2- ممكن أن يكون مابين السريان عبارة عن زجاجة معدنية شفافة بداخلها كرة معدنية تتحرك من حدوث سريان موضح عليها تدريج لبيان السريان عند حركة هذه الكرة المعدنية الصغيرة .
 - 3- أجهزة قياس السريان (الكمية) : و تسمى الفلوميتر **Flow Meter** و منها يعمل بفرق الضغط و يحول هذا الفرق في الضغط إلى كمية السريان .
- أ- **Magnetic Flow Meter** يتم تحويل إشارة السريان الطبيعية إلى إشارة كهربية عن طريق وجود مجال مغناطيسي (خطوط فيض مغناطيسي) نقطع طريق السريان و بالتالي يحدث تغيير لهذه الخطوط الأمر الذي ينتج عن توليد قوة دافعة كهربية صغيرة **emf** يتم دخولها على دائرة الكترونية و تقاس و تحول إلى (4-20 mA) و هذه هو خرج الترانسمتر **Transmitter** و يتم نقل هذه الخرج عبر أسلاك إلى حجرة التحكم و بالتالي يمكن قراءة الكمية للسريان و ايضا يمكن التحكم فيه .
- ب- **DELTA-P – Flow Transmitter** : الفكرة لهذا الجهاز هو يتم تركيب **orifice** في الخط المراد قياس السريان به و يتم اخذ ماسورتين قبل و بعد **orifice** و يتم توصيل هذه الأنابيب بجهاز **Flow meter – DELTA-P** الذي يقوم بتحويل فرق الضغط الى كمية عن طريق المعادلة :-

$$Q = K.$$

$$Q = \text{الكمية باللتر} - \text{م}^3 - \text{كجم} -$$

$$K = \text{ثابت}$$

DELTA-P=فرق الضغط قبل و بعد **orifice**

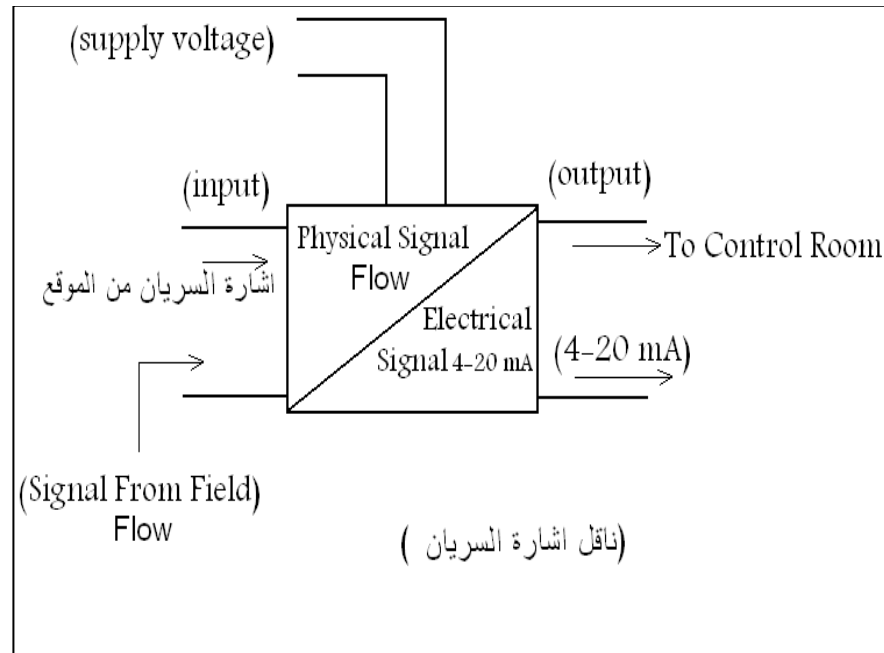

رابعاً: أجهزة قياس الضغط Pressure

أ – مبین الضغط **PRESSUR GAUE** : يقوم بتحويل إشارة الضغط الطبيعية المقاسة (كجم/سم²) أو (البار) إلى قراءة على المبین في الموقع حتى يتمكن المشغل من متابعة الضغط بصورة دورية.. ويتم تركيبه مباشرة على الجسم المراد قياس الضغط فيه باستخدام بلوف عازلة وتسمى **MANIFOLD**. كما يمكن تركيبه بطريقة غير مباشرة وذلك بتثبيته على حامل ومد ماسور من الاستانلس استيل ذات الضغط العالي وتركيب بلف عازل وتستخدم هذه الطريقة في الأماكن التي بها اهتزازات.. كما يفضل ملئ الجهاز بمادة الجلرين حيث يتمتع بلزوجة عالية تقاوم الاهتزاز وتعمل على سلامة الجهاز.

والوحدات الشائعة في قياس الضغوط هي..psi- kgcm2-bar

ب- مبین فرق الضغط **DPI**

عبارة عن جهاز قياس فرق ضغط بين نقطتين نقطة ذات ضغط منخفض واخرى ذات ضغط مرتفع...ويستخدم عادة بين دخول وخروج الفلاتر

ب- ناقل إشارة الضغط (: **Pressure – Transmitter** ترانسميترات الضغط

Gauge pressure الضغط المقاس (وفيها يكون قياس الضغط الجوي صفر بار)

Absolute pressure الضغط المطلق (وفيها يكون قياس الضغط الجوي 1 بار)

اي أن الضغط المطلق يساوي الضغط المقاس مضاف اليه قيمة الضغط الجوي ويرمز له بـ **PSIA**

الضغط الجوي **Atmospheric Pressure** وهو يساوي **1.33 PSI - 14.7 Bar** وهذا الضغط متولد من الهواء الجوي فوق سطح الأرض بسمك الغلاف الجوي وهو يعادل ارتفاع عمود من الماء ارتفاعه 10.33 متر

Vacuum pressure (وهو يقيس ما تحت الضغط الجوي مثل ضغط المكثف)

ملحوظة :

يستعمل **Differential pressure transmitter**

لقياس الضغوط المنخفضة والتي ربما لا يصلح لها

(pressure transmitter)

وفي هذه الحالة تكون غرفة **low side** مفتوحة على الجو.

ترانسميترات فرق الضغط :

وتستعمل في قياس فرق الضغط بين نقطتين سواء :

النقطتين على خطين منفصلين (مثل فرق الضغط بين المازوت وبخار التزير)

قياس المنسوب في تانكات الماء الغير موضوعة تحت ضغط (وفي هذه الحالة تكون غرفة **low side** مفتوحة على الجو)

قياس المنسوب في التتكات الموجودة تحت ضغط وفي حالة السوائل يكون **low side** متصل بعمود المتكاثف و **high side** متصل بمنسوب التانك (كما هو موجود في قياس منسوب الدرام)


كما يستعمل لقياس الضغوط الصغيرة بدلا من (**pressure transmitter**) وتكون غرفة **low side** (مفتوحة على الجو


بالنسبة لفرق الضغط الصغيرة جدا يستعمل

Draft differential pressure transmitter

كما هو موجود في الوحدة الخامسة لقياس كمية الغازات (**flow gases**) والقيمة **mm H2O 20**

و ناقل اشارة فرق الضغط (**DELTA-P – Transmitter**) يقوم بتحويل اشارة فرق الضغط (**DELTA-P**) الطبيعية التي تكون بال (**2Kg/Cm**) أو (البار) إلى إشارة كهربية (**4-20 mA**) وإرسالها الى الكنترول عبر الأسلاك .

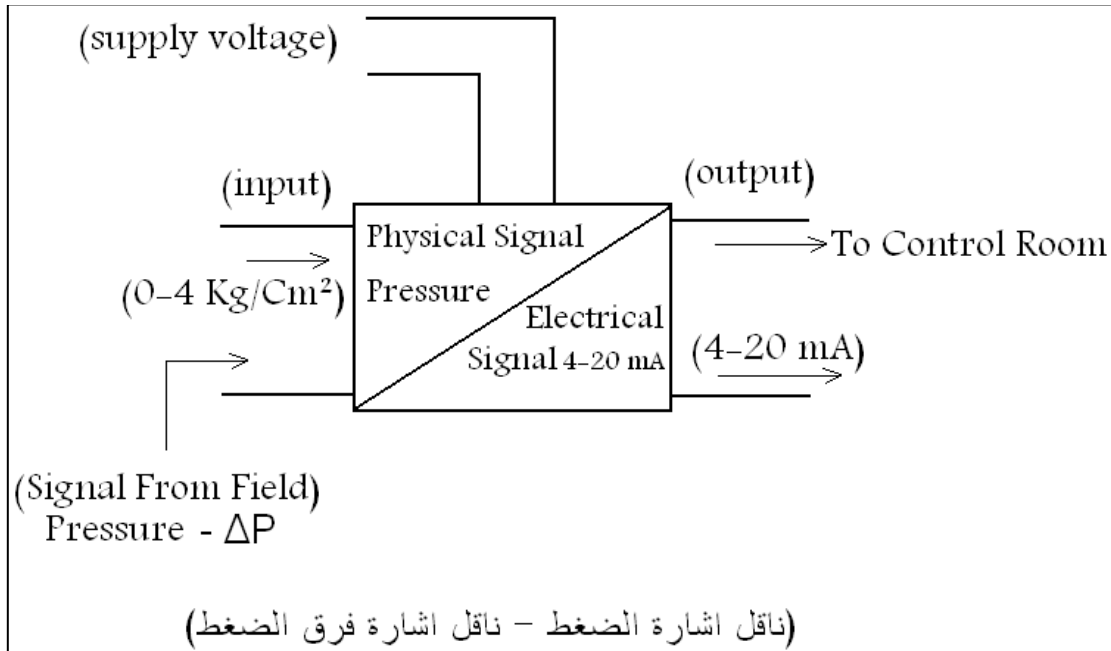

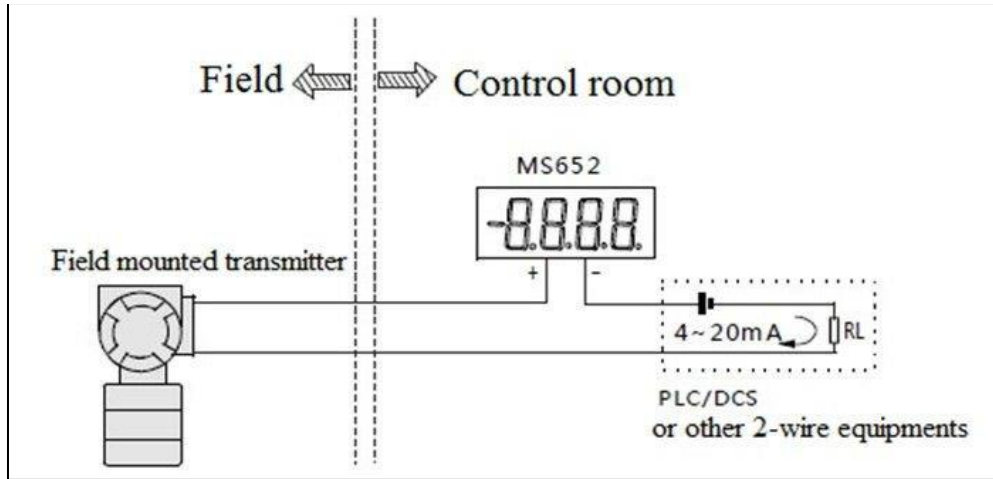

توصيل ناقل الإشارة من الموقع إلى الكنترول

الترانسميترات Transmitters



ملاحظات عامة لجميع الترانسميترات :

الغالب أن تغذية الترانسميترات هي v_{24}

(ولكنها تستطيع العمل بتغذية في حدود 16-30 فولت وفي بعض الحالات
يمكن ان تكون من 10-42 فولت)

خرج الترانسميترات :

خرج تناظري ($4-20\text{ mA}$) analog

خرج رقمي (digital)

أغلب الترانسميترات تكون 2 WIRE اي ان الكابل الذى يحمل التغذية (v_{24})
هو الذى يحمل 4-20 mA الخارجة من الترانسميتر

ولأن الكروت التى تستقبل الاشارة القادمة من الترانسميترات تتعامل مع اشارات
من 1-5 v فانه يتم وضع مقاومة 250 اوم.

الشائع ألا يتم تركيب الترانسميترات مباشرة على الخط ولكن لابد من وجود
Manifold (مجموعة من بلوف العزل)

وهو اما فردى أو ثنائى أو ثلاثى او خماسى :

والشائع حاليا الثنائى لترانسميترات الضغط

والخماسى لترانسميترات فرق الضغط

لا تتحمل الترانسميترات درجات حرارة أزيد من 120 درجة مئوية
ولذلك عند قياس ضغوط لسوائل أو غازات حرارتها أعلى من هذا فلا بد من خفض
الحرارة سواء بمواسير ملفوفة وتكون قصيرة
أو مواسير طويلة وفى كلا الحالتين يحدث تكثيف للبخار .

مصطلحات فى الترانسميترات

range :

هو اكبر مدى قياس مصمم عليه الترانسميتر

span:

هى القيمة التى تم معايرة الترانسميتر عليها

وكما هو واضح فان أقصى قيمة لل **span** أن تساوى ال **range**

Turn down ratio

Turn down ratio = range/ minimum span

minimum span =

أقل قيمة ضغط (بالنسبة لترانسميترات الضغط)

أو أقل قيمة فارق ضغط (بالنسبة لترانسميترات فارق الضغط) والذى يمكن أن
يعطى عندها الترانسميتر 20 ميللى امبير

(فى الترانسميترات الحديثة يمكن ان تساوى هذه القيمة 100)

مثال : ترانسميتر ضغط

Rang 0-200 bar

Turn down ratio = 50

معنى هذا أن أقل قيمة يمكن أن نبرمج عليها الترانسميتر هي:

bar 0 - 4

type number

يوجد على كل ترانسميتر وهو يوضح جميع مواصفات الترانسميتر حيث ان كل رقم يخص مواصفة معينة

Smart transmitters الترانسميترات الذكية:

وهي الترانسميترات الشائعة الآن

ويتم برمجتها بواسطة **communicator**

Hart communicator مثل (**Hart 375** , **Hart 475**)

هو أشهر الانواع ويمكنه برمجة جميع أنواع الترانسميترات

بعض أنواع الترانسميترات يوجد **push bottom** عليها , ومنه يمكن برمجة بعض **parameter** الهامة

أهم ما يتم برمجته في الترانسميتر هو :

ZERO (قيمة الضغط أو فرق الضغط والتي يكون عندها خرج الترانسميتر 4 ميللى امبير)

span (قيمة الضغط أو فارق الضغط والتي يكون عندها خرج الترانسميتر 20 ميللى امبير)

Unit (وحدة قياس الضغط)

Damping time

وفيما يلي :-

كيفية توصيف الترانسميتر (مواصفات عامة للترانسميترات)
بعض موديلات الترانسميترات و **type number** لها

مثال لتوصيف ترانسميتر فارق ضغط و ضغط

Differential pressure Transmitters

Smart Type with Digital Indicator

Range 0 –..... bar

Turndown ratio (range ability): ... or more

Static pressure...

Power Supply 24 V=

Output Signal 4 – 20 mA

Process Connection ¼" NPT

Process Connector downside

Vertical Impulse piping Type, left side high pressure.

Accuracy $\pm 0.1\%$ or better

11. barrier diaphragm material, process head material : stsl 316 TI (or 317)(anti corrosive)

Total Performance Accuracy .0125%

STABILITY 0.01% OR BETTER (1 YEAR) 0.125% OR BETTER (5 YEARS OR MORE)

response time 120 millisecond or less

reliability 470 years MTBF

Hartprotocol

Degree of protection: IP65 OR BETTER

Gauge Pressure Transmitter

Smart type with digital indicator

Range 0 –..... bar

Power supply 24 V =

Output signal 4 – 20 mA

Process Connection ½ NPT

Process Connector down side

Accuracy $\pm 0.1\%$ or better

turn down ratio:50 or more

barrier diaphragm material, process head material : stsl 316 TI or 317) (anti corrosive)

TOTAL PERFORMANCE ACCURACY 0.0125%

STABILITY 0.01% OR BETTER (1 YEAR) 0.125% OR BETTER (5 YEARS OR MORE)

response time 120 millisecond or less

reliability 470 years MTBF

Hart protocol.

Degree of protection :IP65 OR BETTER

شرح المواصفات :

Smart Type with Digital Indicator

نوع الترانسميتر Smart وله شاشة رقمية تظهر عليها القيمة المقاسة

Range 0 –..... bar

قيمة أقصى ضغط (أو أقصى فارق ضغط) يستطيع الترانسميتر قياسه

Turndown ratio (range ability)=Range/ minimum span

minimum span = أقل قيمة ضغط (بالنسبة لترانسميترات الضغط)

أو أقل قيمة فارق ضغط (بالنسبة لترانسميترات فارق الضغط) والتي يمكن أن يعطى عندها الترانسميتر 20 ميللي امبير

(و في الترانسميترات الحديثة يمكن ان تساوى هذه القيمة 100)

Static pressure...

هو ضغط الخط (المركب عليه ترانسميتر فارق الضغط)

وهذه المواصفة تكون في ترانسميترات فارق الضغط فقط

ولا يكفي لترانسميتر فارق الضغط ان تحدد Δp التي يقيسها بل مطلوب كذلك تحديد ضغط الخط المركب عليه الترانسميتر (حيث انه هناك فارق

بين قياس $\Delta p = 5$. بار على خط البخار المحمص والذي ضغطه 162 بار

وبين قياس $\Delta p = 5$. بار على خط الغاز الطبيعي والذي ضغطه 10 بار)

Power supply 24 V =

التغذية الكهربائية للترانسميتر 24 فولت (ولكن جميع الاجهزة تعمل بتغذية في حدود

16-30 فولت وفي بعض الحالات يمكن ان تكون من 10-42 فولت)

Output Signal 4 – 20 mA

هذا معناه ان خرج الترانسميتر تناظري (**analog**)

وأن خرج الترانسميتر سيكون 4 ميللي امبير في حالة اذا كان الضغط يساوى قيمة **zero** التي وضعناها اثناء برمجة الترانسميتر

وان خرج الترانسميتر سيكون 20 ميللي امبير اذا كان الضغط يساوى قيمة **span** التي وضعناها اثناء برمجة الترانسميتر

Process Connection ¼"NPT

قطر الماسورة الموصلة بالترانسميتر هي ¼" ونوع السن هو **NPT**

Process Connector downside

توصيل الماسورة بالترانسميتر سيكون من اسفل

Vertical Impulse piping Type, left side high pressure.

هذه المواصفة خاصة بترانسميترات فارق الضغط ومعناها ان ماسورة الضغط الاعلى يتم توصيلها بالغرفة الشمال

للترانسميتر (وغالبا تجد على الترانسميتر مكتوب على الغرفة الشمال (**high**)

Accuracy $\pm 0.1\%$ or better

وهي دقة القياس للجهاز ومعناها انه اذا كانت قراءة الترانسميتر على سبيل المثال 100 بار فان الخطأ في القياس لن يتجاوز 1. بار وهذه الدقة هي الشائعة في الترانسميترات حاليا

(ولكن توجد دقة $\pm 0.075\%$ وكذلك $\pm 0.05\%$)

barrier diaphragm material, process head material: stsl 316

معناها أن جميع أجزاء القياس الموجودة في الترانسميتر (الأجزاء الملامسة للسائل أو الغاز الذي نقيسه) من مادة الاستانلس استيل 316 TI أو 317 (هذان النوعان مقاومان للصدأ)

response time 120 millisecond or less

معناه انه اذا حدث تغير في الضغط الذي يقيسه الترانسميتر فان التغير في خرج الترانسميتر (استجابة الترانسميتر) يستغرق 120 ميللي ثانية أو أقل

13- Hart protocol

لعمل اتصال مع الترانسميتر نحتاج الى **hart communicator**

Degree of protection :IP65 or Better

معناها ان درجة الحماية للترانسميتر من الماء والتراب هي **IP65**

الرقم الاول وهو 6 معناه ان الجهاز محمي تماما من دخول الاتربة

(والرقم 6 هو أعلى درجات الحماية من الاتربة)

الرقم الثاني 5 معناه ان الجهاز محمي من دخول الماء (اذا كان في صورة تيار مائي نفث)

(توجد درجات اعلى للحماية من الماء واعلاها هو الرقم 8)

بعض أجهزة المعايرة

Fluke 724 Temperature Calibrator

- قياس أو محاكاة للثرموكابل (J,K,T,E,R,S,B,L,U,N,C)

- قياس أو محاكاة لل RTD

(Pt 100 ,200 ,500 ,1000 (385),Pt 100 (3926), Pt 100 (3916)and Ni 120 (672))

- مصدر أو قياس (للجهد الثابت والاولم)

- قياس للتيار الثابت (24 mA Max) مع او بدون مصدر جهد DC 24

- مصدر TC أو RTD اثناء قياس الجهد أو الأمبير

Fluke 744

- قياس أو محاكاة للثرموكابل (J,K,T,E,R,S,B,L,U,N,C)
- قياس أو محاكاة للـ RTD
- (Pt 100 200 500 1000 (385), Pt 100 (3926), Pt 100 (3916) and Ni 120 (672))
- مصدر أو قياس (VDC , ohms , mA , frequency)
- Measure pressure with Fluke 700Pxx Pressure Modules
- Electronically capture results of automated procedures
- Serial communication to PC (743, 744)
- HART communication (744)

Fluke 705

- مصدر mADC
- محاكاة لترانسيمتر
- قياس جهد ثابت max 30 vDC
- span check 0% & 100 %
- قياس للتيار الثابت (24 mA Max) with loop power
- Auto ramp mA DC

Fluke 9150

- فرن حرارى لتسخين الثرموكابلات والـ RTD
- temperature range: 150 - 1200°C
- يمكن ضبط درجة الحرارة على اى قيمة داخل Range

- يمكن ضبط وتخزين **set – point 8** للحرارة داخل الذاكرة

Ramp and Soak Program - يتيح للمستخدم ضبط مجموعة من **set point** والتنقل بينهم اتوماتيكيا بمعدل ثابت المستخدم يحدده والتوقف عند كل قيمة بمعدل ثابت المستخدم يحدده

DRUCK DPI 610

اختبار ترانسيمترات الضغط بإخراج ضغط عن طريق الجهاز وقياس الأمبير عن طريقه أيضا

اختبار **pressure switch** وعرض القيمة التي يتغير وضعه عندها

عمل **leak test** للترانسيمترات

مصدر **mA,10 VDC**

قياس **mA,volt**


اختبار **control loop** عن طريق إخراج **step mA** أو **ramp mA**

الصمامات (البلوف)

Valves (الصمامات)



اجزاء البلف

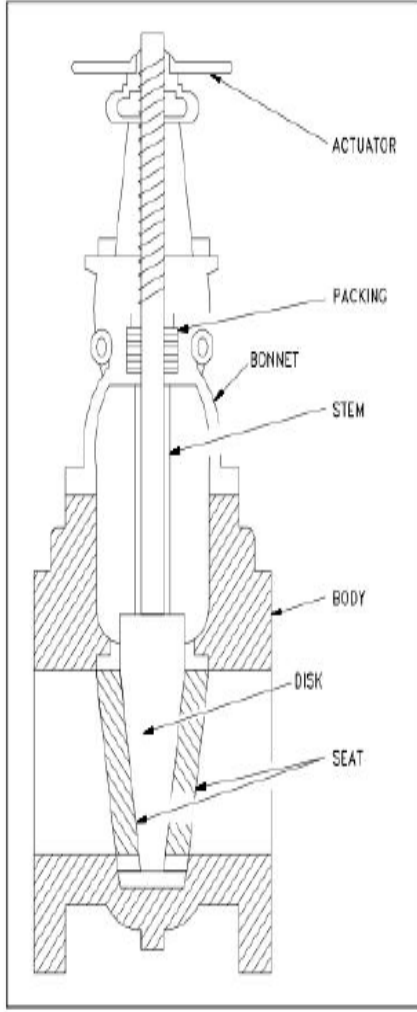

1- BONNET

يربط بين ACTUATOR وجسم البلف

2- DISK

قلب البلف GATE

3- SEAL RINGS او SEAT

مكان احتواء قلب البلف (جزء من جسم البلف الداخلى)
يمنع اى تسريب عند تلامس الديسك معه

4- STEM

يربط بين ACTUATOR وقلب البلف

5- ACTUATOR

المسئول عن تحريك STEM وقلب البلف

6- PACKING

منع التسريب بين فراغ STEM و BONNET اثناء
حركة الـ stem

مادة التصنيع ممكن ان تكون فلक्स او تيفلون

7- BODY او SHELL

الجسم الخارجى للبلف يربط بين دخل وخرج المواسير

يصنع من المعدن (النحاس - برونز - الحديد الصلب- الحديد الزهر-الحديد مقاوم الصدا- سبائك)

البلاستيك (pvc-pp-pvdf) في حالة الضغوط والحرارة المنخفضة

ACTUATOR

تقسيم الـ actuator حسب الحركة

- 1- Multi turn اكثر من لفه
- 2- Quarter turn ربع لفه (ball valve)
- 3- Linear الخطي (محوري)
- 4- Lever ذراع حركة (يدوي)

تقسيم الـ actuator حسب مصدر الحركة

- 1- اليدوي MANUAL
- 2- بنوماتك (بضغط الهواء)
- 3- هيدروليكي (بضغط الزيت)
- 4- كهربى (موتور)

تقسيم الـ actuator حسب الوظيفة


- 1- On/off
- 2- تنظيم %
- 3- غلق طوارئ Emergency close

انواع البلوف من حيث قلب البلوف (الديسك)

GATE VALVES -1

حركة خطية


يستخدم في منع او تمرير سريان المائع
لايستخدم في التنظيم

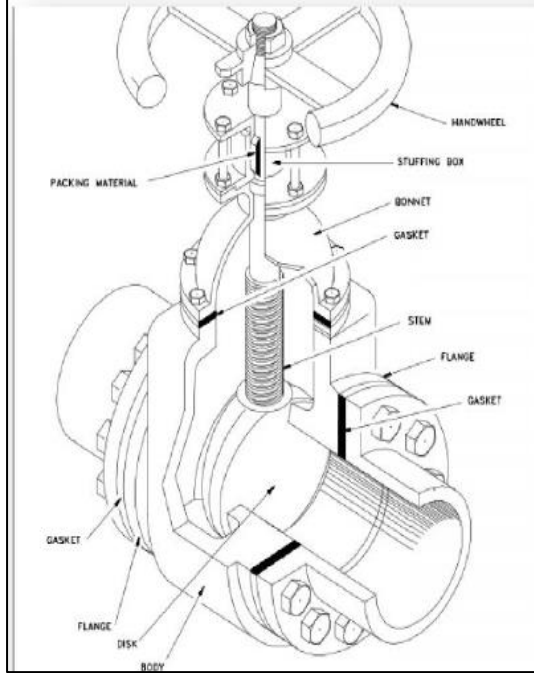

قلب بلف GATE له اكثر من تصميم

1- solid wedge (اسفين صلب) الاكثر انتشارا لانه بسيط في التصميم وقوى



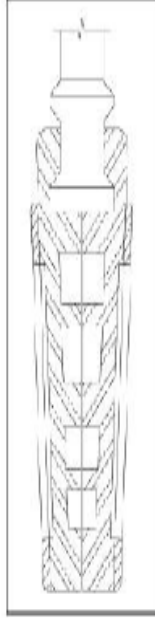

2- flexible wedge (اسفين مرن)

جزء واحد من الديسك مع تقطيع حول الحواف لتغيير الزاوية بين SEAT والديسك ولإعطاء مرونة مع الحفاظ على قوة الديسك ارتفاع درجة الحرارة STEM يؤدي إلى تمدد الديسك وربما إلى تلف البلف ولكن flexible wedge يتلاشى هذه المشكلة

3- Split wedge

يستخدم في الأوضاع التي يكون فيها STEM في وضع عمودي

4- parallel disk يتحمل درجات الحرارة العالية ويستخدم في الضغوط العالية والمنخفضة



-2 GLOBE VALVE

حركة خطية يستخدم في إيقاف أو تمرير أو تنظيم السريان

يرجع تسميتها بالـ globe valve لشكل البلف الكروي


بالمقارنه مع GATE VALVE الـ GLOBE VALVE اكثر احكاما بين الديسك والسييت

انواع جسم GLOBE VALVE

- 1- Z-Body Design الأكثر استخداما في حالة المياه
- 2- Y-Body Design الزاوية بين STEM و الـ SEAT 45 درجة يستخدم في حالة التغير المفاجيء في الضغط والضغط العالي
- 3- Angle Valve Design السريان يكون في زاوية 90 درجة يستخدم في ظروف الضغط والحرارة والسريان الطبيعية

انواع الديسك في GLOBE VALVE


- 1- Ball Disk الـ SEAT عبارة عن سطح مستوى يستخدم في الضغوط والحرارت المنخفضة
- 2- Composition Disk مضاد للتآكل يستخدم في حالة البخار والمياه الساخنة
- 3- Plug Disk الافضل في التنظيم

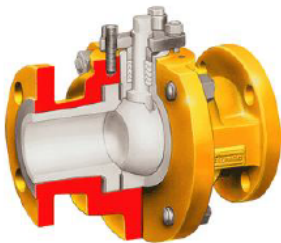

BALL VALVE (3)

حركة دائرية و الديسك على شكل كورة بيتحرك في زاوية دوارن

90 درجة يستخدم مع الـ ACTUATOR القفل والفتح السريع.

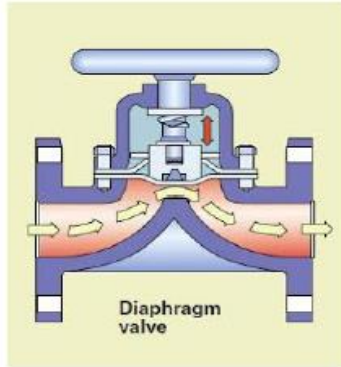

Diaphragm Valves(5


حركة خطية يستخدم في التنظيم والـ on/off

الديسك من النوع المرن flexible disk

Pinch Valves (6

في التنظيم والـ on/off لا تحتاج الى الـ actuator

مناسب في حالة المياه التي تحتوى على كمية كبيرة من المواد صلبة

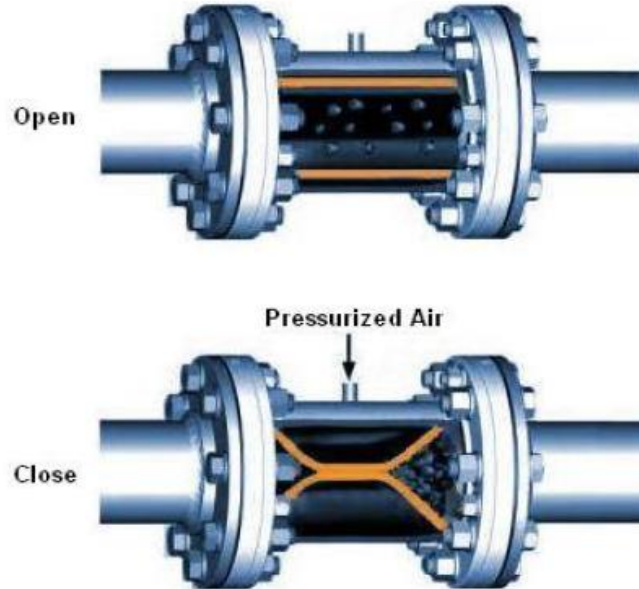

Butterfly Valves(7)

حركة دائرية 90 درجة لذلك هو سريع في تشغيله

يستخدم في On/off و تنظيم

مناسب في حالة الضغوط المنخفضة مع السريان العالي للسوائل او الغازات وكذلك السوائل التي تحتوى على مواد الصلبة



Needle Valves(8)



يستخدم للتحكم في السريان البسيط fine adjustments

الابره هنا تحل محل الديسك



Check Valves(9)

تم تصميمه لمنع الحركة العكسية للسريان (حركة السريان في اتجاه واحد)

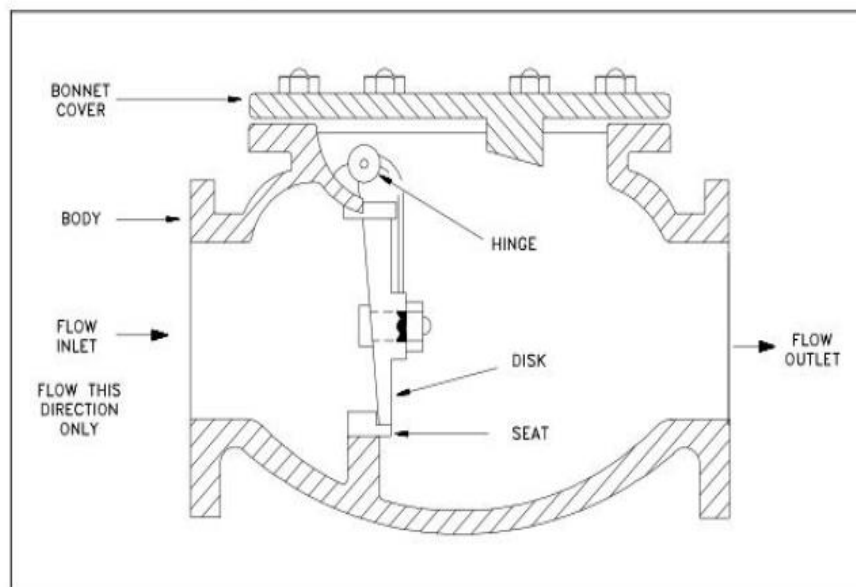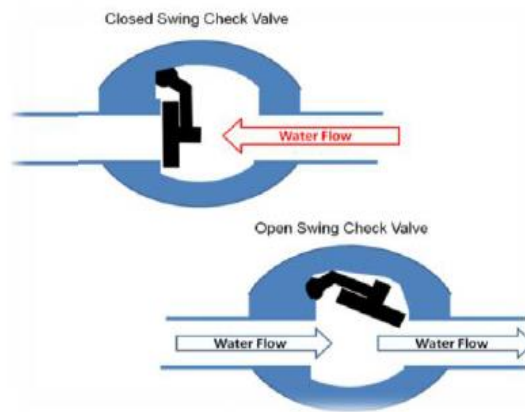


Lift Check Valves (10)

نفس شكل globe valve

يستخدم مع المواسير الأفقية او العمودية


يستخدم مع البخار والمياه والهواء والغاز (مع السريان عالى السرعة)

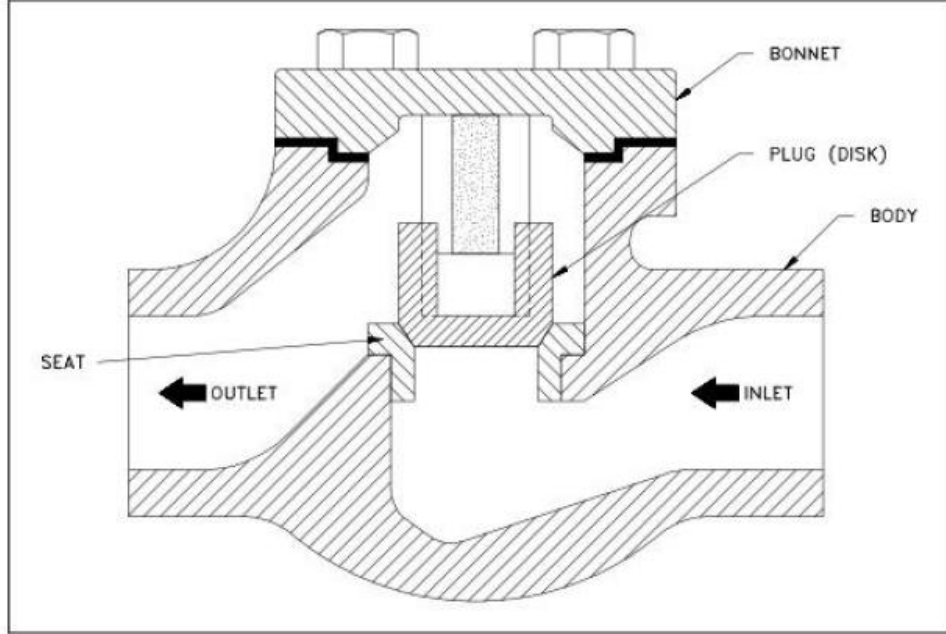

Piston Check Valves (11)


نفس تصميم left check valve ولكن يحتوى على سليندر و piston

يستخدم مع سريان المياه والهواء والبخار

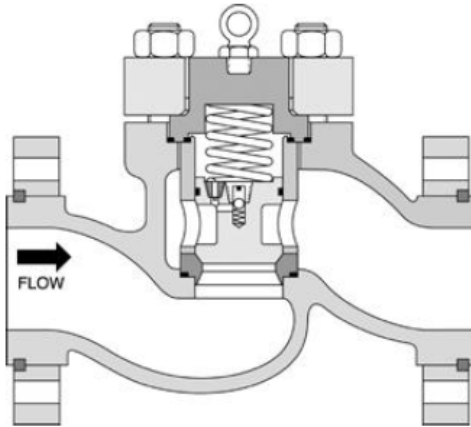

Butterfly Check Valves (12)

نفس تصميم butterfly ولكن يحتوى على عدد 2 من plate بزاوية 45 درجة مع جسم البلف

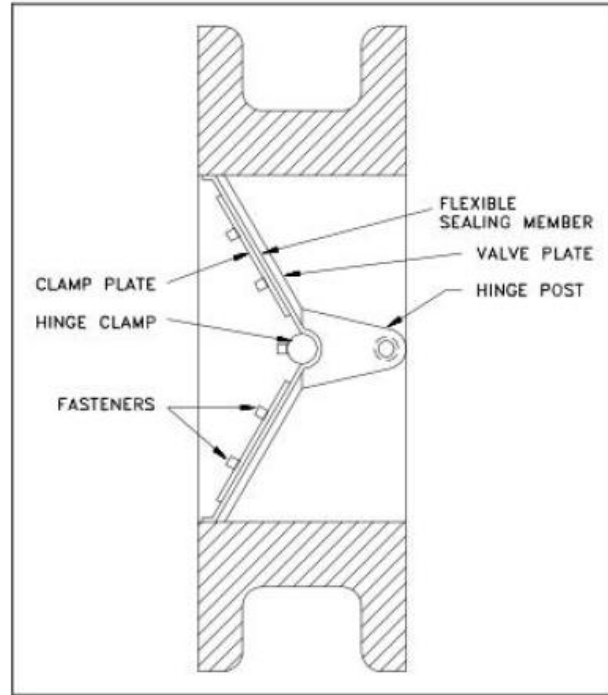

قوانين هامة خاصة بالأجهزة

حساب **SPAN** (الفرق بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى للرنج)

$$\text{Span} = \text{U.R.V} - \text{L.R.V}$$

حيث أن U.R.V هو القيمة العظمى للرنج

و L.R.V هو القيمة الصغرى للرنج

مثال : أوجد ال SPAN لرنج 4ملى أمبير - 20 مىلى أمبير

$$\text{SPAN} = 20 - 4 = 16\text{mA}$$

لتحويل قيمة **mA** إلى %

مثال حول 10.4 mA إلى نسبة مئوية %

القانون

$$\text{mA} - 4 / 16 \times 100$$

$$10.4 - 4 / 16 \times 100$$

$$6.4 / 0.16 = 40\%$$

$$10.4\text{mA} = 40\%$$

3- للتحويل من النسبة المئوية % إلى **mA**

القانون

$$+ 4 \% \times 0.16))$$

مثال حول نسبة 40 % إلى mA

$$(40 \times 0.16) + 4$$

$$6.4 + 4 = 10.4 \text{ mA}$$

4- للتحويل من نسبة مئوية إلى PSI

$$\text{القانون} \quad (\% \times 0.12) + 3$$

مثال حول نسبة 45% إلى ما يعادلها PSI

$$45 \% \times 0.12) + 3)$$

$$5.4 + 3 = 8.4 \text{ PSI}$$

5- للتحويل من قيمة PSI إلى نسبة مئوية %

$$\text{القانون} \quad (\text{PSI} - 3) / 0.12$$

مثال أوجد النسبة المئوية للقيمة 8.4 PSI

$$(8.4 - 3) / 0.12$$

$$5.4 / 0.12 = 45\%$$

6- للتحويل من درجة حرارة C° إلى درجة حرارة فهرنهايت F°

$$\text{القانون} \quad F^{\circ} = (9/5) \times C^{\circ} + 32$$

مثال : درجة حرار 3.85 C° أوجد قيمتها بالفهرنهايت

$$(9/5) \times 3.85 + 32$$

$$1.8 \times 3.85 + 32$$

$$6.93 + 32 = 38.92 \text{ F}^{\circ}$$

7- للتحويل من درجة حرارة F° إلى C°

$$\text{القانون} \quad C^{\circ} = (5/9) \times (F - 32)$$

مثال: درجة حرارة 39 F° أوجد قيمتها بال C°

$$(5/9) \times (39 - 32) = 0.55 \times 7$$

$$C^{\circ}=3.85$$

8- للتحويل من درجة حرارة C° إلى الأوم Ω في حالة 100PT

$$\text{القانون } 100 \times T \times 0.385 / 100 + 100$$

مثال أوجد قيمة الأوم المكافئ لدرجة حرارة $33 C^{\circ}$

$$(100 \times 33 \times 0.385) / 100 + 100$$

$$12.75 + 100 = 112.75$$

$$\Omega 33 C^{\circ} = 112.75$$

9- للتحويل من الأوم (Ω) إلى درجة الحرارة C°

$$\text{القانون } - (\Omega R) / 0.385 - 100$$

مثال : أوجد درجة الحرارة C° المكافئة لقيمة $\Omega 112.75$

$$112.75 - 100) / 0.385$$

$$12.75 / 0.385$$

$$= 33.1 C^{\circ}$$

10- للتحويل من درجة الحرارة المئوية إلى درجة حرارة مقياس كلفن

بما أن درجة الصفر المئوي = 273 درجة على مقياس كلفن

$$\text{إذن } K = C^{\circ} + 273$$

مثال اوجد قيمة درجة الحرارة بالكلفن K المكافئة لدرجة $50 C^{\circ}$

$$K^{\circ} = 50 + 273 = 323 K^{\circ}$$

11- كيفية حساب خرج ترانسميتر ب mA بالنسبة لقيمة دخل الجهاز.

القانون

$$\text{OUTPUT} = (\text{READING} - \text{L.R.V}) / \text{SPAN} \times 16 + 4$$

حيث أن OUTPUT : هو خرج الجهاز بالمللي أمبير

READING : القيمة التي يقرأها الجهاز

L.R. : أقل قيمة في مدى القياس

SPAN : هو الفرق بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى للرنج

مثال ترانسميتر ضغط رنجه (مدى القياس الذي تم معايرته الجهاز عليه (من صفر إلى 100 بار أوجد خرجة بالمللي أمبير في لحظة قراءة الضغط عليه 50 بار .

$$mA = (50 - 0) / 100 \times 16 + 4$$

$$= 8 + 4$$

$$= 12 \text{ mA}$$

12- حساب القيمة التي يقيسها الترانسميتر من خلال معرفة الخرج

القانون

$$\text{READING} = (\text{OUTPUT} - 4) / 16 \times \text{SPAN}$$

مثال: جهاز يعطى خرج 12 mA ورنجه من صفر إلى 100 بار أحسب القيمة الحالية التي يقيسها الجهاز.

$$= (12 - 4) / 16 \times 100$$

$$= (1/2) \times 100$$

$$= 50 \text{ bar}$$

أنواع الأجهزة الدقيقة من حيث التواصل مع ال DCS

تكون أحد الأنواع التالية:-

تحويل إلى 4-20 مللي أمبير

هارت

فيلدباس

أنواع أخرى مثل بروفي باص أو Signal

ماهو الهارت HART ؟

هو جهاز تواصل مع الأجهزة الدقيقة والتي إما أن تكون HART أو Field Bus ومن خلال هذا الجهاز نحصل على المعلومات من الجهاز الدقيق ونتمكن من معايرته وهكذا ...

أولاً:- Convertinal Instruments 4-20 mA

يقوم الجهاز بإرسال تيار (أمبير) يكافئ القراءة أو القيمة المقاسة.

ثانياً:- HART Instrument

هذا الجهاز يكون ذكي Smart حيث يقوم بإرسال القراءة الخاصة به عن طريق التيار Curnt وهذه الإشارة محمل عليها معلومات رقمية وهذه المعلومات بتحمل اسم الجهاز وأقل قيمة لمدى القياس وأعلى قيمة وموديل ونوع الجهاز ومعلومات أخرى....

ملحوظة :- من الممكن فعل Configrution لجهاز هارت حتى يقوم بإرسال قراءتين قراءة عن طريق 4-20 مللي أمبير ، وقراءة ثانية عن طريق HART Signal "اشارت الهارت"

مثلا جهاز Level يبعث ال LEVEL عن طريق ال Curant 4-20 mA و يبعث الكثافة مثلاً عن طريق ال Hart Signal رقمياً.

ثالثاً:- FieldBus أجهزة الفيلد باص

سوف نتكلم فيه عن:-

طريقة التوصيل والفرق وبينه ال Hartdevices

مشاكل ال Fieldbus وأعطاله

تغيير جهاز الفيلدباص بآخر جديد

معايرة أجهزة الفيلدباص

طريقة التوصيل والفرق بينه وبين ال Hart

توصيل أجهزة الهارت تكون كالآتي

وطبقا للرسم يتضح أن الكابلات كثيرة ومكلفة بالإضافة إلى استخدام كروت كثيرة في ال DCS لأن الأجهزة بتتجمع في Junction box ثم يتم توزيعها مرة أخرى في الكابينة .

أما في حالة **Fieldbus** يكون التوصيل كما في الشكل التالي:-

Segment

هو مصطلح يطلق على مجموعة من الأجهزة ال Fieldbus التي يتم توصيلها مع بعضها البعض في JB ويتم نقل كل معلومات الأجهزة عن طريق ال Segment طرفين سلك (سلكتين فقط) وليس كابل متعدد الأطراف.

جهاز الفيلد باص يرسل ويستقبل من ال DCS المعلومات في صورة اشارة رقمية digital signal وبالتالي لا يمكن استخدام الأفوميتر لقياس التيار 20-4 مللى أمبير لانه لا يوجد مع جهاز الفيلد باص تيار ولكن الموجود اشارات رقمية Digital Data .

كل الأجهزة عى ال Segment تتواصل مع ال DCS وال DCS يعرف يفرق بين المعلومات ويعرف أى جهاز هو الذى أرسل هذه المعلومات دون أن تتداخل أو تختلط، ويستطيع أن يرسل أوامر لأى جهاز منهم بالتحديد دون غيره وهذا يتم عن طريق الآتى:-

أن يتم تعريف ال Segment فى ال dcs بنفس عدد الأجهزة الواصلة عليها فى الموقع.

وكل جهاز يكون له عنوان Address ، واسم Tag ، ورقم تعريف ID ولا بد أن يكون كل جهاز مختلف عن الآخر فى كل هذه البيانات.

ملحوظة:- لو استخدمت الهارت للدخول على جهاز معين فى ال Segment سوف يعرض لى كل الأجهزة عليه، ولذلك يمكن أن أدخل على أى جهاز أو انتقل من جهاز لآخر على ال Segment وأنا فى مكانى.

Segment بتتحمل (6) اجهزة والجهد يكون فى حدود 9 فولت.

عند عمل ال Configrtin لكل جهاز فى ال DCS وحت يستطيع ال DCS ان يتواصل معه لابد من ضبط ملف DD fil وهو ملف فيه الموديل وعدد البلوكات وكل المعلومات عن نوعية هذا الجهاز.

مشاكل وأعطال ال Fieldbus

م	المشكلة او العطل	الأسباب
أ	جهاز واحد على ال Segment فيه مشكلة وال DCS لا يراه ولا يتواصل معه	1-ممكن يكون الجهاز فيه مشكلة في الموقع ومخرج Alarm معين ممكن ارجع للمانيوال واتبع خطوات اصلاحه. 2-لو الجهاز لا يعطى Alarm أتأكد أن الفيوز سليم هذا في حالة ان الجهاز فاصل تماماً وأتأكد أن العنوان الموجود على الجهاز هو نفسه الموجود على ال DCS ومفیش اختلاف. 3-لو الهارت شايف الجهاز وال DCS لا يراه أقوم بعمل Rstart؟؟؟؟؟؟؟؟ في الكابينة 4-اتأكد من ال DCS إن ال DD File الخاصة به مضبوطة ، وهذه الخطوة مستبعد ان يحدث فيها تغيير إلا في حالة أن يكون تم تغيير الجهاز بآخر جديد.
ب	كل الأجهزة على ال Segment غير مرئية على ال DCS	1-إذا كانت ال Segment يراها الهارت إذا تكون المشكلة بالتأكد في؟؟؟؟؟؟؟؟ أو أعمل Restart
ج	لو فيه عدة Segment تالفة على نفس الكارت في ال DCS	1-ممكن يكون الكارت محتاج PowerReset 2-اراجع ال Terminal في الكابينة. 3-اراجع واتتبع الكابل الذى يحمل كل ال Segment من ال Marchaling إلى Cabinat ال System Cabinet

ثالثاً:- عند تغيير جهاز Fieldbus بآخر جديد

يكون مع الجهاز الجديد ورقة مسجل فيها ال ID " الرقم التعريفى"
بالإضافة إلى أسطوانة موجود عليها DD File الخاصة بالجهاز ، وإذا لم تكن موجودة ممكن احصل علي DDfile من على الانترنت،وال ID احصل عليه من ال DCS بعد تركيب الجهاز.

نقوم بتركيب الجهاز في الموقع ونعمل download Confiration عليه من ال dcs وهذه هي الطريقة الأحسن ولكن يحب التأكد إن ال Ddfile

المستخدم مضبوط للجهاز الجديد. ويعنى ذلك أن الجهاز الجديد يكون مثل القديم في ؟؟؟؟؟ حتى يعمل Ddfile بصورة صحيحة.

خامساً:- في حالة معايرة جهاز فيلد باص

عند توصيل جهاز HART بأى جهاز Fildbus والدخول إلى الجهاز نرى عدة بلوكات عليها ال Configuration الخاص بالجهاز وأهم هذه ثلاث بلوكات موجودة هم

يحتوى على كل البيانات الخاصة بالجهاز مثل نوعه وصناعته والموديل ...

2-

وهو البلوك الذى يحتوى على كل معلومات ال Sensor الحساس ويمكن من خلاله عمل ZeroTrim للحساس ، وفي حالة ترانسميتر الحرارة TT سوف يحتوى البلوك على معلومات عن ال ThermoCuple أو ال RTD .

وفي حالة ترانسميتر الضغط أو المنسوب أو الكمية (PT,FT,LT) سوف يحتوى على معلومات عن الكبسولة. وهكذا

Analog Input block (AI)

ويوجد هذا البلوك مع أجهزة (LT,PT,FT,TT) وهذا البلوك يحتوى على أعلى قيمة لمدى القياس (SPAN) وأقل قيمة (ZERO) .

ويقوم هذا البلوك بالتواصل مع ال DCS.

Analog input block (AO)

