



برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل المتدرب

البرنامج التدريبي لمهندس صيانة ميكانيكا - الدرجة الثالثة

استخدام وقراءة أجهزة القياس وتحليل نتائجها



المحتويات

3	استخدام وقراءة أجهزة القياس وتحليل نتائجها
3	جهاز قياس درجة الحرارة
4	جهاز قياس درجات الحرارة عن بعد INFRARED THERMOMETER
5	وصف جهاز درجة الحرارة الرقمي
7	تجهيز الجهاز للتجربة
8	جهاز قياس السرعة
18	قياس الخلوصات
18	أولاً القدمة المنزقة ذات الورنية (البكوليس) Vernier
18	اشكال وانواع متعددة من القدمة ذات الورنية
19	تركيب وتصميم القدمة ذات الورنية (Vernier) :-
19	اجزاء القدمة
19	الفكرة الرئيسية لعمل القدمة
22	الميكرومتر (Micrometers)
23	عمود الضبط :-
23	الجلبة ذات الشطف المقسم عليها تدريج دائري
23	هي الجزء المتحرك من رأس الميكرومتر ومتصل بها العمود من الداخل بحيث يتحرك معها بنفس الحركة
24	سقاطة التوقيف
24	الاسطوانة المدرجة
25	صامولة التثبيت
25	ويتم عن طريقها تثبيت القراءة بالنسبة للقراءات المتكررة
25	نظرية تقسيم الميكرومتر ذو دقة (0.05 مم)
26	دقة الميكرومتر
26	أوجد القراءة الآتية
27	صيانة الميكرومترات
28	ساعات و مبيانات القياس:
29	أدوات القياس الناقلة :
29	سكينة قياس القلاووظ (ضبعات القلاووظ) :
30	البراجل :
31	الفيلتر

استخدام وقراءة أجهزة القياس وتحليل نتائجها

جهاز قياس درجة الحرارة

المعدة تماماً مثل البشر اول ما يحدث عندما يعتل المرء ترتفع درجة حرارته - فيذهب المرء للطبيب فيبحث عن المرض الأساسى وليس العرض بمعنى ادق ما هو المرض الذى أدى لإرتفاع الحرارة والأمرا للمعدات لا يختلف كثيراً فإذا تم معالجة الحرارة كحرارة فقط بدون معالجة المرض تتفاقم المشكلة لتؤثر تأثير لا ينفع معه العلاج البسيط فلا بد من مناقشة أسباب ارتفاع درجة الحرارة التى قد تكون:

- 1 عدم وجود شحم أو زيت كافى أو ان نوعيتهما غير مطابقة للمواصفات.
- 2 وجود احتكاك بين الجالند وعمود الدوران لعدم ضبطه
- 3 -زيادة الربط على الحشو أو نوعية الحشو رديئة أو لا تتناسب مع السرعة والضغط .
- 4 عدم ضبط استقامة الأعمدة والكبلن (وجود اهتزاز) .
- 5 +اهتزاز الوحدة لعدم ربط قاعدة الطلمبة أو المحرك بصفة دورية أو كسر المسامير القاعدة أو الكبلن أو تآكل كاوتش الكبلن .
- 6 تركيب خاطئ لرلمان البلى او تلف البلى ذاتة نتيجة التشغيل العادى .
- 7 تلف الكرسي أو شرخه .
- 8 انسداد مسار مياه التبريد .
- 9 وصول مياه التبريد لكراسي التحميل وبالذات فى الوحدات التى تعتمد .
- 10 ولمصادقية القياس لا بد من استخدام جهاز للقياس وليس الإعتماد على حاسة اللمس باليد التى تختلف من فرد إلى الآخر.
- 11 لابد من الأخذ فى الإعتبار ظروف التشغيل ودرجة حرارة الجو المحيط .
- 12 لابد عند تجارب التشغيل الأولية فى حالة المعدة الجديدة ان يتم تسجيل قراءة الحرارة الطبيعية للمعدة (كراسى - ملفات).
- 13 عند القياس لا بد من الإنتظار - إن أمكن - حتى تعمل المعدة بصورتها الطبيعية لمدة ساعتين على الأقل على الحمل المقنن لها وفى اصعب ظروف التشغيل إن أمكن.
- 14 وفيما يلى أحد الأنواع التى تستخدم فى القياس الذى يتميز بسهولة الإستخدام ويعطى نتائج مباشرة ويمكن تخزينها ومقارنتها كنسبة مئوية او استخراج البيانات بدرجة الحراة المئوية او الفهرنتية .

15 -معظم المعدات الحديثة يتم تزويدها بحساسات ترتبط بالكنترول للملفات والكراسى وفى بعض الأحيان يقاس درجة حرارة المياه التبريد.

جهاز قياس درجات الحرارة عن بعد INFRARED THERMOMETER




وصف جهاز درجة الحرارة الرقمي



الجانب الأعلى للجهاز

شاشة إظهار قراءة درجة الحرارة

الجانب الأيسر للجهاز

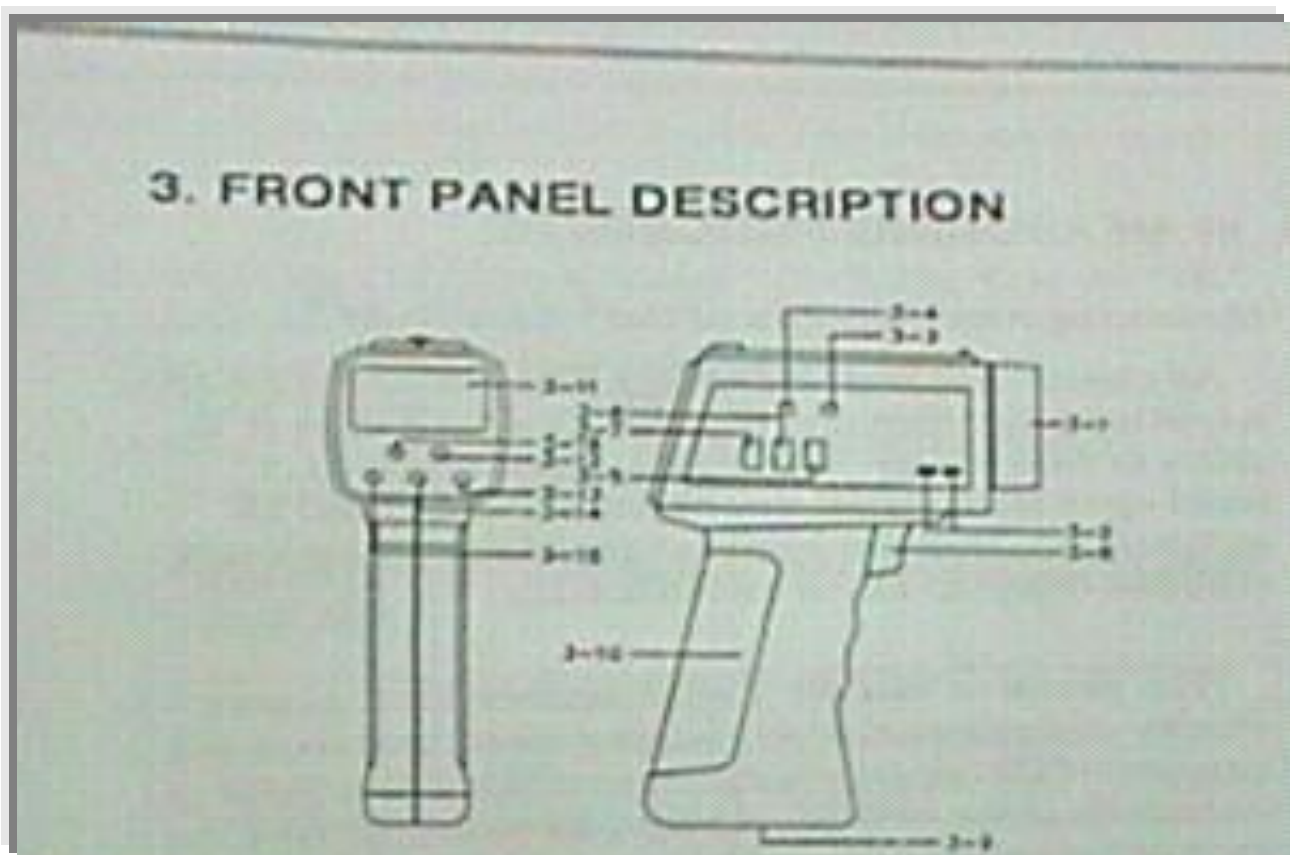

3-1	الجزء الحساس للجهاز (عدسة الجهاز)	3-9	غطاء بطارية الجهاز
3-2	مفتاح تشغيل الجهاز بالتوصيل نقطة درجة الحرارة	3-10	ذراع مسك الجهاز
3-4	مفتاح ضبط حساسية الجهاز	3-11	شاشة إظهار درجة الحرارة
3-3	مفتاح ضبط قراءة الجهاز	3-12	مفتاح تحويل من القياس المئوي C الي القياس F (فهرنهايت)
3-5	مفتاح K تحويل الجهاز علي الوضع IR	3-13	مفتاح القيمة المئوية (%)
3-6	مفتاح اختيار اظهار القياس الرقم الصحيح المقرب أو بالكسر العشري .	3-14	مفتاح الذاكرة (التخزين)
3-7	مفتاح OFF- ON لتشغيل الجهاز	3-15	مفتاح إعادة القراءة المخزنة علي الذاكرة .
3-8	مفتاح تشغيل اخر للجهاز بالضغط	3-16	مفتاح تثبيت القراءة علي الشاشة أثناء القياس .

تجهيز الجهاز للتجربة



3
تحويل مفتاح K إلى الوضع IR
(وضع القياس عن بعد) على
بعد من 20:30 سم



2
طريقة أخرى لتشغيل الجهاز
بالضغط علي ياي الذراع يتم
تشغيل الجهاز ويتم الفصل بعد
رفع إصبعك عن الياي



1
مفتاح تشغيل الجهاز
بالضغط على OFF الي
ON للتشغيل



5
بالضغط علي هذا المفتاح يتم اختيار
إظهار درجة الحرارة بالعداد الصحيح أو
بالرقم العشري (كسر الدرجة)



4
اختيار نوعية إظهار قياس درجة
الحرارة (°C) أو (F)

جهاز قياس السرعة

فى بعض الأحوال يحدث تغير فى الضغط أو التصريف ويكون ذلك ناتج من أن السرعة التى تعمل بها المعدة قد تغيرت ولهذا يتم اللجوء لقياس السرعة ولا بد الأخذ فى الاعتبار ان المعدة تعمل فى ظروفها الطبيعية ، وان البطارية الموجودة بالجهاز سليمة وصالحة وستم عرض طريقة قياس السرعة بأحد هذه الأجزاء التى تتميز بأنها سهلة الإستخدام وتعطى نتائج مباشرة .



- 1 يتم إزالة الشحوم والزيوت من المكان الذي سيلصق عليه الشريط العاكس .
- 2 يتم وضع قطعة من الشريط اللاصق حوالي 1-3 سم علي الجزء الدوار .




5- أمسك جيدا الاطار الرئيسي
أضغط علي مفتاح القياس
وجه العدسة الي الجزء الدوار
وتأكد من أن الضوء الاحمر
ينعكس علي الشريط العاكس .
عندما تظهر العلامة < يكون
الجهاز مضبوط يجب أن تكون
المسافة بين العدسة والشريط
من 3:30 سم اقرا القراءة
الموضحة بالجهاز .

4- عند ضغط المفتاح يتم
القياس وعند ترك المفتاح
يحتفظ بالقراءة
عندما يتحرك المفتاح الي
اعلي مع الضغط عليه
يقفل ويظل في حاله قياس

3- مفتاح الطاقة ونطاق القياس H
للقياسات العالية - للقياسات
المنخفضة والعالية المدي .
العالي :-
من 60 : 4000 لفة / دقيقة +
0.1
1999:4000 لفة / دقيقة + 0.3
المنخفضة :-
400:60 لفة / دقيقة + 0.1
1200:400 لفة / دقيقة + 0.2
1999:1200 لفة / دقيقة + 0.3

جهاز قياس الاهتزازات

Vibration Measurement of the Pump
by the Multi Machine Checker
VM-70

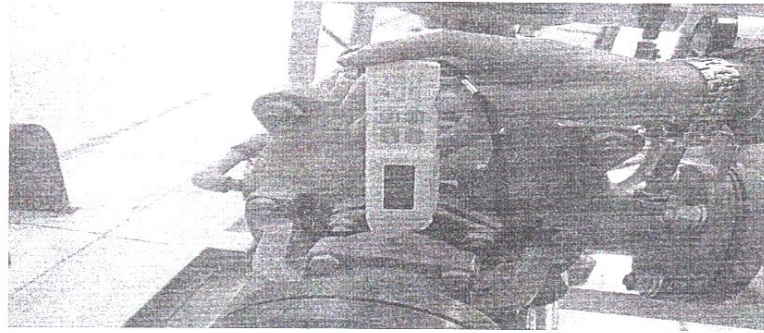


تم اختيار هذا النوع من الأجهزة لسهولة استخدامه وخفة وزنه وسرعة النتائج ويوجد انواع متعددة من هذه الأجهزة منها ما هو محمول ويعطى فقط قراءة للقيم المطلوبة ومنها النوع المتطور الذى يعطى القراءات ويحدد قيمة عدم الإتزان وزناً وإتجاهاً .

ولكن ما هو الإتزان الديناميكي :

بصورة مبسطة هو عدم اتزان القوى أثناء الدوران للأجزاء الدوارة وبعض الأسباب الرئيسية سيتم سد بعضها فيما يلى :-

- 1 عدم اتزان مراوح التبريد للمحركات الكبيرة .
- 2 انبعاج او إلتواء أو إنحناء فى الأعمدة .
- 3 عدم اتزان الكبلن بذاته او بسبب التركيب الخاطئ له.
- 4 تلف البلى او كرسى التحميل نتيجة تآكل الكرسى أو شرخه .
- 5 عدم ضبط الإستقامة للأعمدة التى توصل مع بعضها .
- 6 عدم اتزان المراوح نتيجة التآكل او تركيب خاطئ لخابور المروحة

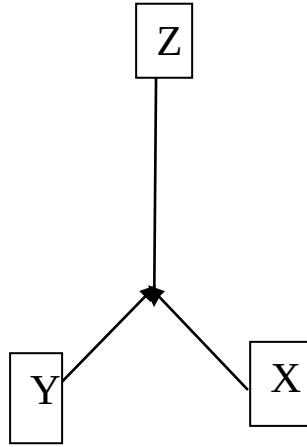

7 عدم ضبط استقامة الكبلن بين المحرك والطلبة.

وعموماً فإن أنواع القياسات التي نقوم بقياسها هي:-

1 -الإزاحة وتقاس ب mm أو mils = 0.001 In

2 -السرعة وتقاس ب mm/sec أو mils/sec

3 -العجلة وتقاس ب mm/sec² أو mils/sec²

بداية عملية القياس

1. يتم تحديد المستويات الثلاثة كما هو مبين

2. يتم تحديد النقاط على كل اماكن القياس (الكراسي)

3. تشغيل الجهاز وضبطه كما يلي :

• ضبط الوحدة (mils . mm)

• ضبط نوع القياس (ازاحة 0 سرعة 0 عجلة)

• ملئ الجدول المرفق حسب نوع الطلبة افقية او رأسية)

• اختيار اعلى القيم واتباع الخطوات المرفقة بالجدول لتحديد حالة المعدة

(مرفوض - مقبول - جيد)


Pump • Motor Measurement

Vibration

ACC: Acceleration VEL: Velocity DISP: Displacement
 ACC RMS : Acceleration rms value
 ACC PEAK : Acceleration peak value
 ACC C-F : Acceleration crest factor value
 VEL RMS : Velocity rms value
 DISP EQP-P : Displacement equivalent p-p value

Measurement point	①	②	③	④
Acceleration	H			
G				
PERK				
C.F				
Velocity				
mm/s	H			
	A			
Displacement				
EQP-P				
mm	H			
	A			

ACC: Acceleration VEL: Velocity DISP: Displacement
 ACC RMS : Acceleration rms value
 ACC PEAK : Acceleration peak value
 ACC C-F : Acceleration crest factor value
 VEL RMS : Velocity rms value
 DISP EQP-P : Displacement equivalent p-p value

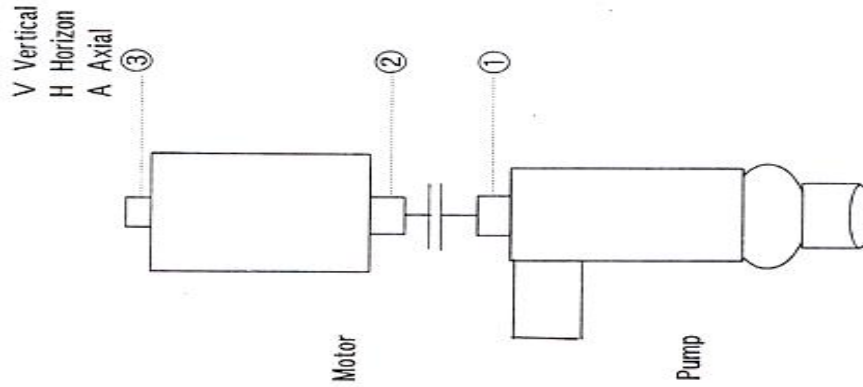

Acceleration	Good	m/s ² less
	Caution	m/s ²
	Danger	m/s ² more

في حالة الطلبات الرأسية

Pump • Motor Measurement

Vibration

ACC: Acceleration VEL: Velocity DISP: Displacement

ACC RMS : Acceleration rms value


ACC PEAK : Acceleration peak value

ACC C-F : Acceleration crest factor value peak value

VEL RMS : Velocity rms value

DISP EQP-P : Displacement equivalent p-p value


V Vertical
H Horizon
A Axial

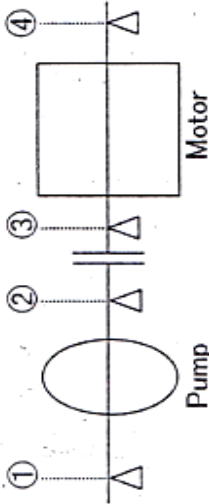

Measurement point	①	②	③	④
Acceleration				
RMS				
PERK				
C.F				
Velocity				
RMS				
H				
A				
Displacement EQP-P				
V				
H				
A				
mm				

Acceleration	Good	m/s ² less
	Caution	m/s ²
	Danger	m/s ² more

Centering

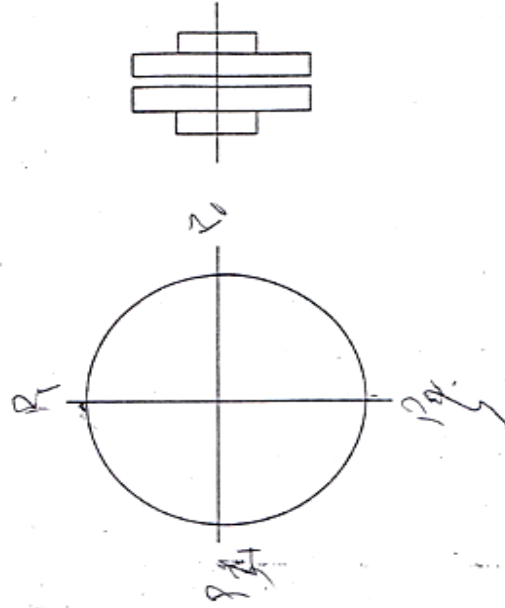

ACC: Acceleration VEL: Velocity DISP: Displacement

ACC RMS : Acceleration rms value

ACC PEAK : Acceleration peak value

ACC C-F : Acceleration crest factor value peak value

VEL RMS : Velocity rms value

DISP EQP-P : Displacement equivalent p-p value

في حالة الطلبات الأفقية

Vibration severity ranges and examples of their application to small machines (class I motor under 15kw), medium size machines (class II motor 15~75kw, machine with steady foundation under 300kw), large machines with steady foundation (class III), and turbo machines (class IV)

Range of vibration severity		Example of quality judgement For separate class of machines			
Range	rms-velocity v (in mm/s) at the range limits	class I	class II	class III	class IV
0.28	0.28	A	A	A	A
0.45	0.45				
0.71	0.71				
1.12	1.12	B	B	A	A
1.80	1.8				
2.80	2.8	C	C	B	B
4.50	4.5				
7.10	7.1	D	D	D	D
11.2	11.2				
18.0	18				
28.0	28				
45.0	45				
71.0	71.0				

A : good

B : caution

C : bad

D : danger

عن طريق تحديد القدرة يتم مقارنة القيم بما هو مذكور بالجدول لتحديد حالتها ومقارنتها بما تم قياسه وتسجيله بالجدول السابقة



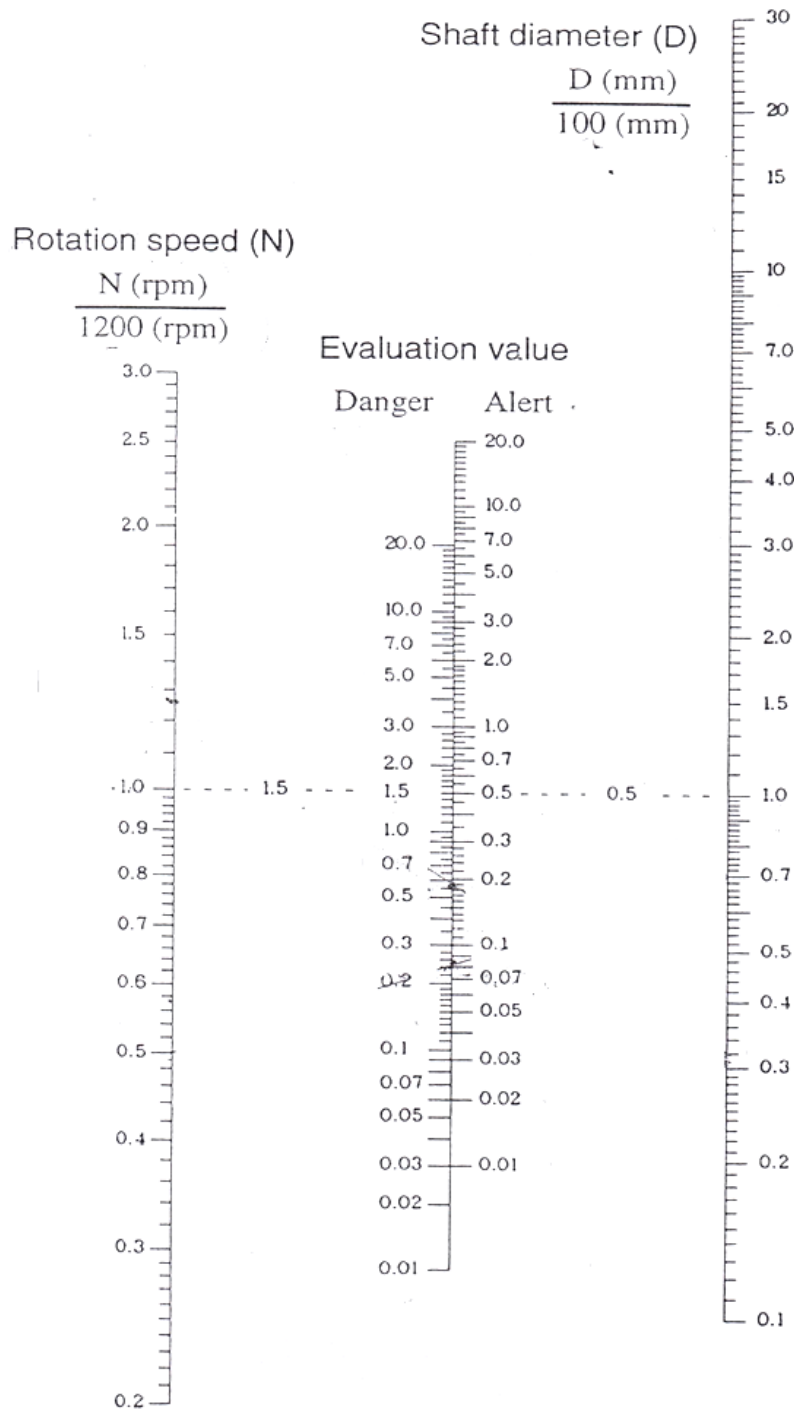


Fig. 6-1 Sample evaluation standard for medium to high speed roller bearings (Hi-AVE)

هذه الخريطة للعجلة ويتم فيها حساب (قطر العمود بالمم ÷ 100) وتوقعها على العمود الأيمن، وحساب (عدد اللفات ÷ 1200) ، وتوقعها على العمود الأيسر ، نصل النقطتين فيتقاطع مع العمود الأوسط فتوضح المدى بين المقبول (Alert) وبين المرفوض (Danger) ويتم مقارنتها بأقصى قراءة تم تسجيلها في الجداول التي تم ملؤها من القياس.

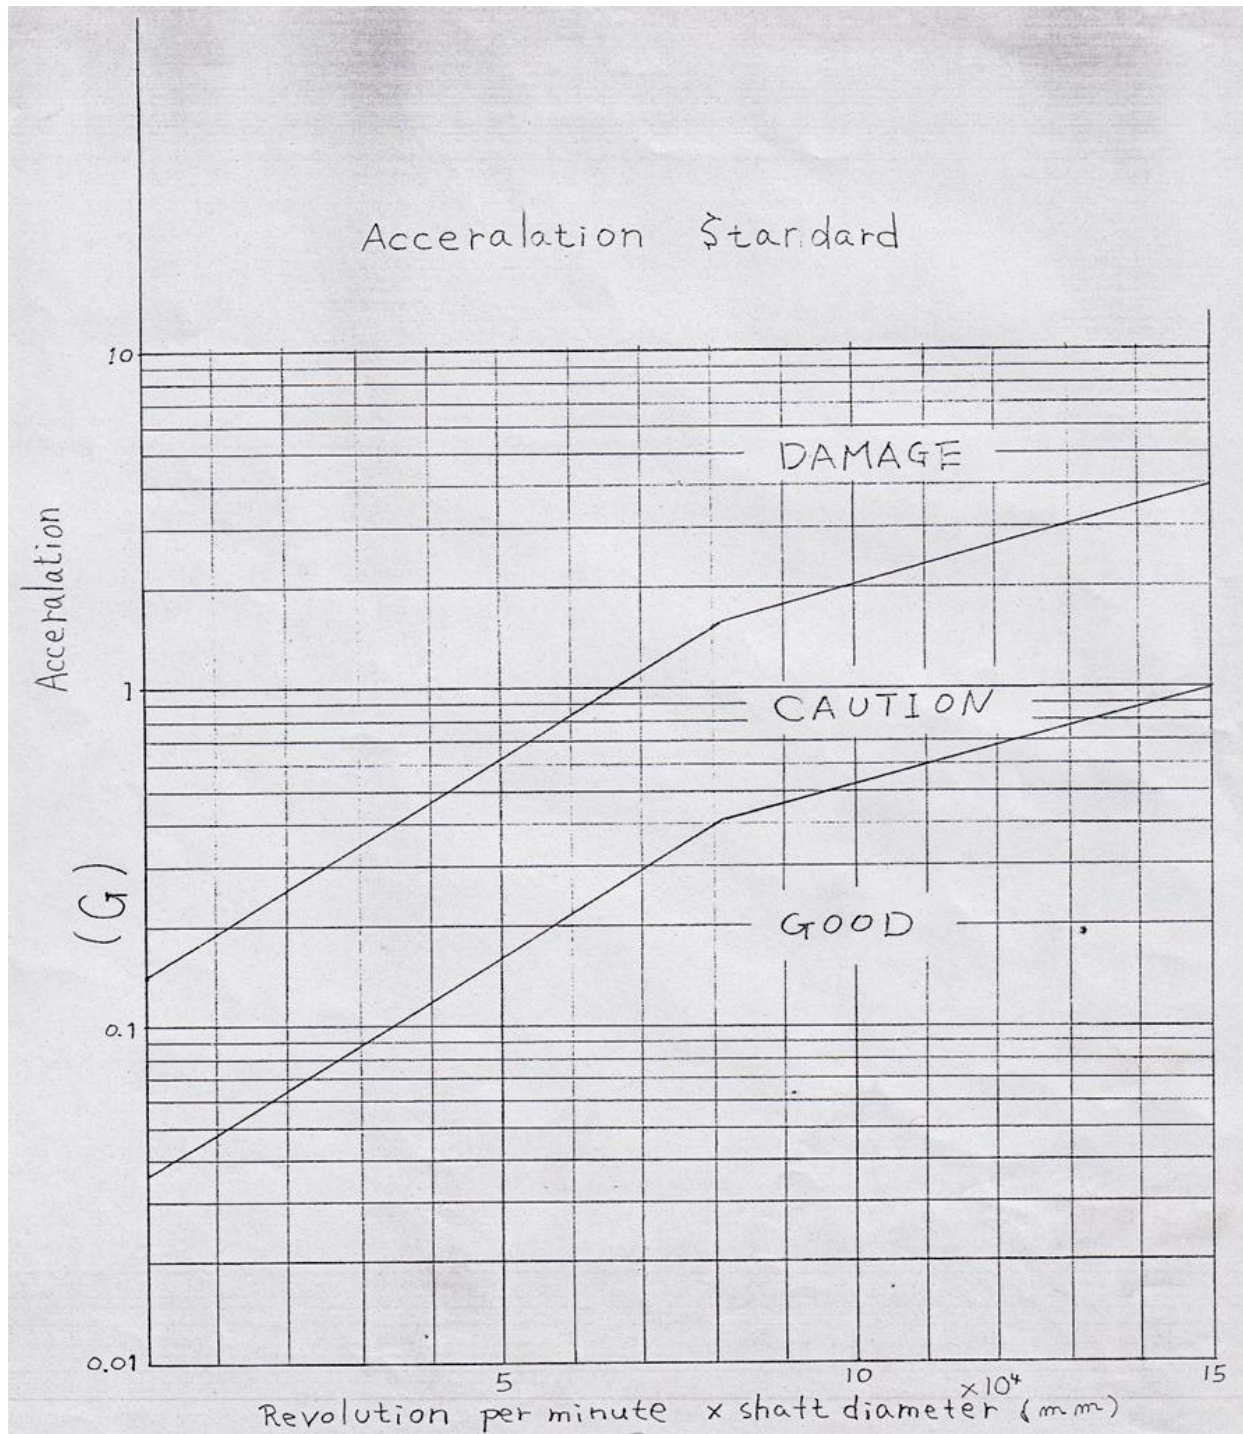

هذه الخريطة للعجلة ويتم فيها حساب (قطر العمود بالمم $\times$ عدد اللفات) $\div 10000$ ، وتعينها على الخط الأفقى ونرسم خط عمودى قيتقاطع منه المنحنيات فنرسم من التقاطعات خطوط افقية فتوضح المدى بين التحذيرى (Caution) وبين الجيد (Good) وبين المرفوض (Danger) ويتم مقارنتها بأقصى قراءة تم تسجيلها فى الجداول تانى تم ملؤها من القياس.

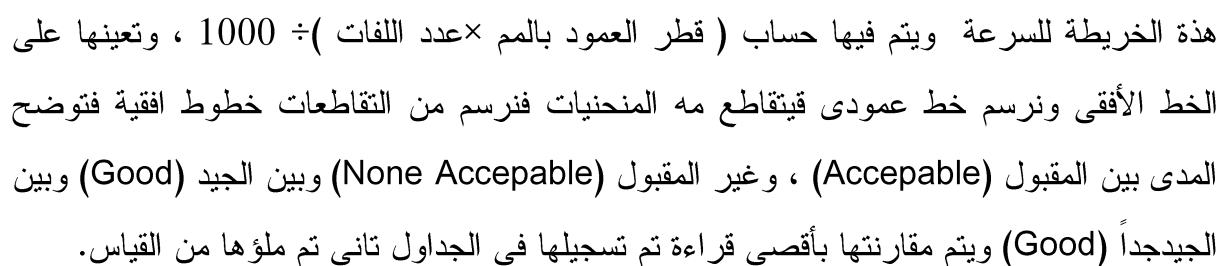


قياس الخلوصات

أولاً القدمة المنزلقة ذات الورنية (البيكوليس) Vernier

تعتبر القدمة ذات الورنية من أهم أدوات القياس ومزاياها : -

- سهولة في القياس .
- بساطة التصميم
- إمكاناتها المتعددة في جميع انواع القياس .
- سهولة الاستخدام .
- حساسية قياسها للعديد من التطبيقات الميكانيكية في عمليات التصنيع .
- توجد حالياً انواع منها رقمية بدقة عالية .

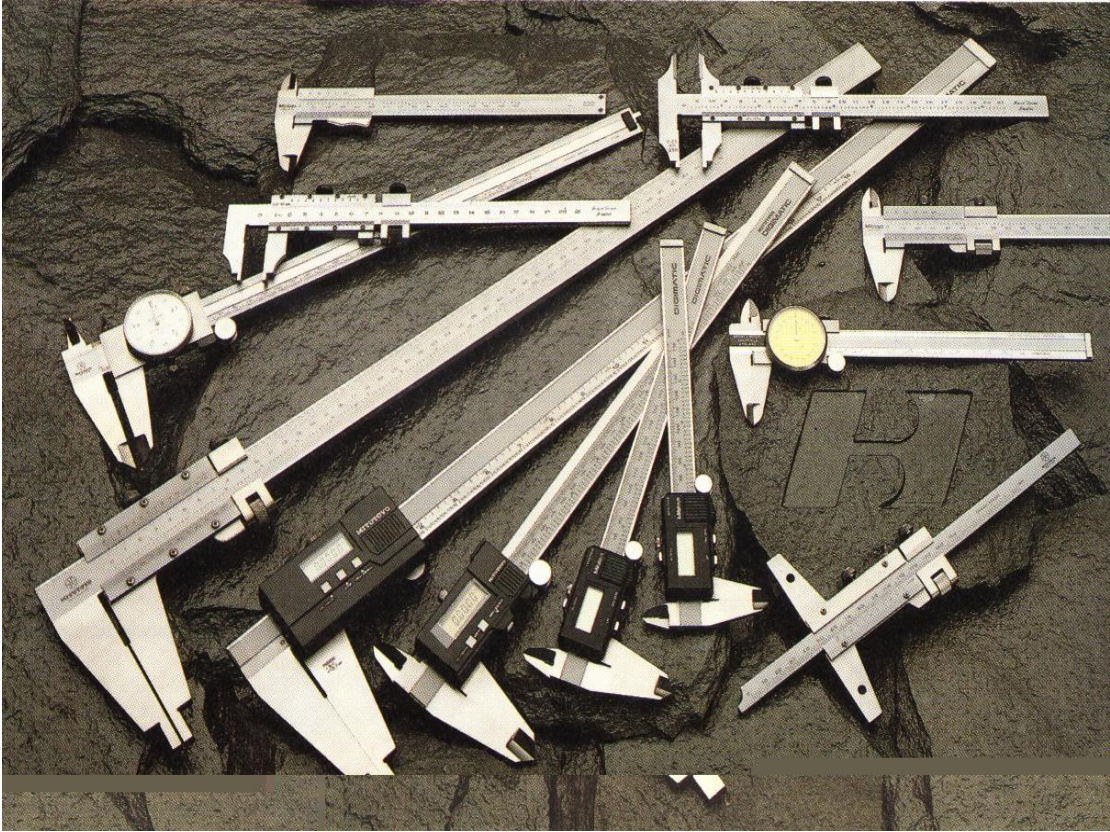

اشكال وانواع متعددة من القدمة ذات الورنية

تركيب وتصميم القدمة ذات الورنية (Vernier) :-


تتكون القدمة من جزئين أساسيين :-

المقياس الرئيسي :

وهو عبارة عن الجزء الثابت ومدرج عليه مقياس المسطرة

الجزء المنزلق :

وهو عبارة عن تدريج آخر يسمى التدريج الثانوي أو تدريج الورنية وهو متصل بالفك المتحرك

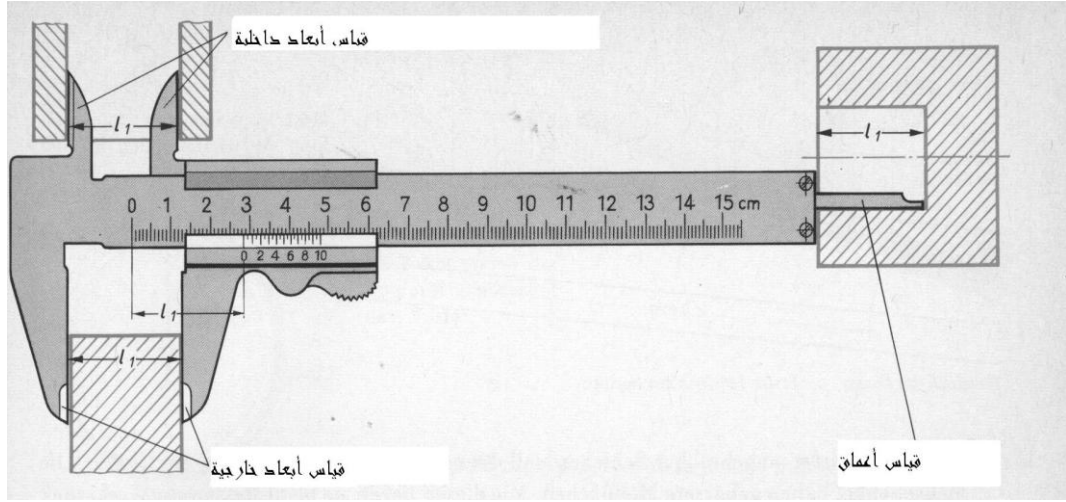

اجزاء القدمة

الفكرة الرئيسية لعمل القدمة


تقسيم مقياس الورنية العشرية (ذات دقة 0.1 مم)

نأخذ 9 مم من المسطرة (التدريج الرئيسي) ويتم تقسيم هذه المسافة إلى عدد (10) أقسام علي التدريج الثانوي (الورنية) .


دقة القدمة :-

= [قيمة القسم علي المسطرة - (عدد أقسام المسطرة / عدد أقسام الورنية)].

دقة القدمة = 1 - (10 / 9) = 1 . مم

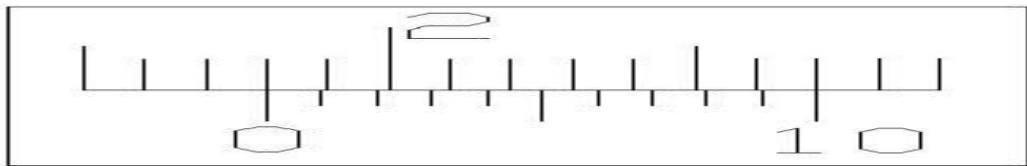

وفى الشكل التالى نشاهد ان الصفر الموجود على الورنية اقرب ما يكون لقياس 17 مم وان اقرب الخطوط السفلية التى تنطبق على الرقم 6 فيكون القياس 17.6 مم

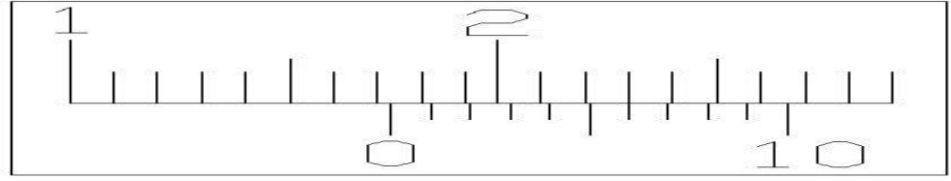

بناءً على ما تقدم ان ننا لقراءة القياس ننظر على صفر الورنية وعلى التدرج العلوى ليعطى القيمة الصحيحة وبالنظر على اقرب انطباق بين قراءة الورنية وبين الخط العلوى ويكون هو الكسر العشري.

وتوجد ايضاً أنواع اخرى من القدمة بدقة قياس 0.05 مم وفيها يتم تقسيم 19 مم إلى 20 قسم فيكون الدقة

دقة القدمة :-

$$= \text{[قيمة القسم علي المسطرة - (عدد أقسام المسطرة / عدد أقسام الورنية)]}.$$


$$\text{دقة القدمة} = 1 - (20/19) = 0.05 \text{ مم}$$

وتوجد ايضاً أنواع اخرى من القدمة بدقة قياس 0.02 مم وفيها يتم تقسيم 49 مم إلى 50 قسم فيكون الدقة

دقة القدمة :-

$$= \text{[قيمة القسم علي المسطرة - (عدد أقسام المسطرة / عدد أقسام الورنية)]}.$$

$$\text{دقة القدمة} = 1 - (50/49) = 0.02 \text{ مم}$$

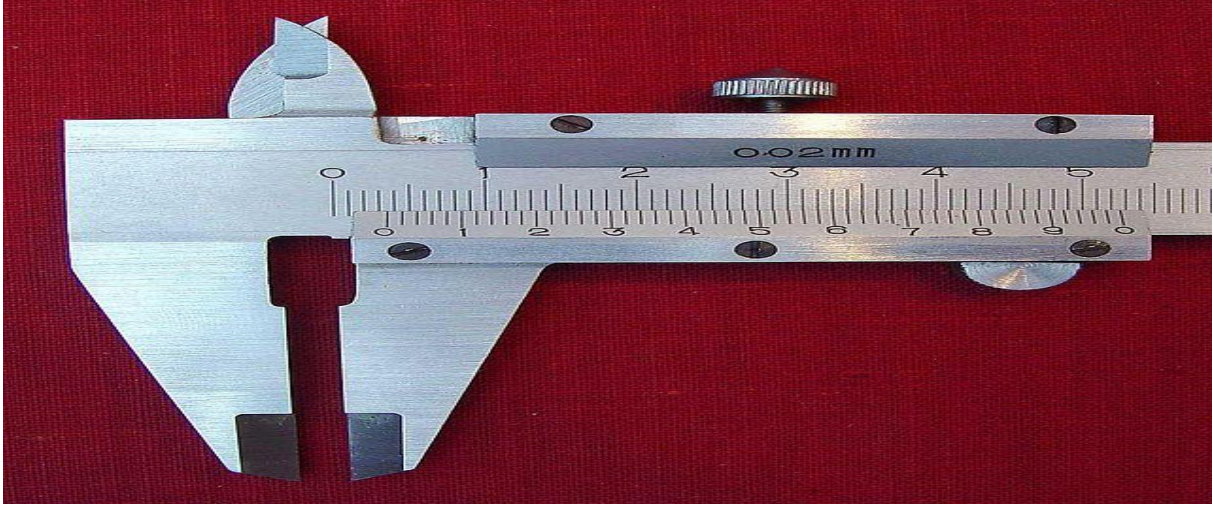

وللقراءة الصحيحة للأبعاد على القدمة ذات الورنية يجب مراعاة القواعد التالية تضمن إجراء القياس بأعلى دقة ممكنة:-

- 1 - يجب أن يكون فكي القياس نظيفين .
- 2 - يجب إبعاد فكي القياس عن المشغولة بقدر الإمكان أثناء إمرارها عليها .
- 3 - لا يجوز أن تكون القدمة مائلة ومرتكزة على حافتيها أثناء القراءة .
- 4 - يجب أن يكون النظر عموديا على تدريج القدمة أثناء القراءة .
- 5 - يجب إمساك القدمة في الوضع الصحيح وتوفير قوة الضغط المناسبة للقياس.
- 6 - بعد الانتهاء من القياس يجب حفظ القدمة وتكون منعزلة فوق قاعدة لينة .
- 7 - لا يقاس أي بعد عندما تكون القطعة في حالة حركة .
- 8 - يجب عدم تعرض القدمة للصدمات .
- 9 - يجب قبل بدء عملية القياس التأكد من انطباق صفر الورنية على صفر المسطرة في حالة انطباق الفكين.
- 10 - يجب استخدام القدمة في قياس المشغولات الباردة فقط وعدم قياس المشغولات الساخنة لأنها تعطي أبعاد أكبر من الحقيقة .
- 11 - يجب وضع القدمة في جرابها بعد عملية القياس مباشرة لحمايتها من الصدا .
- 12 - يجب تنظيف الشغلة من الرايش وسائل التبريد قبل القياس .
- 13 - قبل استخدام القدمة يجب إزالة الزيوت والأتربة من أسطح المشغولات بقطعة من القماش .

14 في حالة حفظ القدمة بدون استعمال مدة طويلة يجب تشحيمها بطبقة من الشحم .

15 في حالة حدوث بوش الفك المتحرك وقضيب القياس يجب إخراج الياي من مجموعة الفك المتحرك وثنية قليلا أو استبداله لكي يعمل علي ضغط الفك بقوة مناسبة .


2- الميكرومتر (Micrometers)

الميكرومتر أكثر أجهزة القياس شيوعا :-

- 1- صغر حجمه وسهولة قراءة تدريجة .
- 3- مدي قياسه يغطي معظم مجالات القياس المطلوبة في الورش .
- 4- سهولة ضبطه وتعويض قيمة التآكل في سطحي القياس .
- 5- رخص ثمنه نسبيا .

أنواع الميكرومترات

ميكرومترات قياس الأقطار الخارجية . (ويكتب دائماً مدى القياس عليه وكذلك دقة القياس)

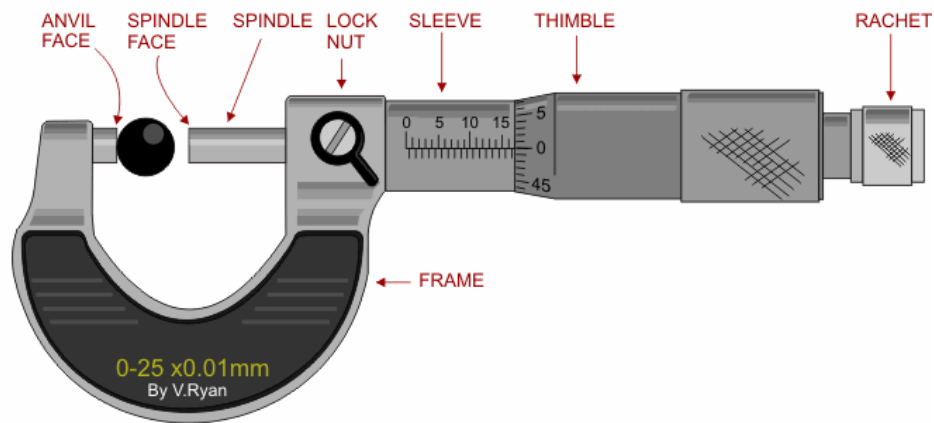


قياس الأبعاد الخارجية (أقطار الاسطوانات - اللوالب -سمك الأنابيب - الألواح)

التركيب والأجزاء الداخلية

قاعدة الارتكاز :

يصنع طرفها من الكر بيد السيمنتي لمقاومة الاحتكاك .

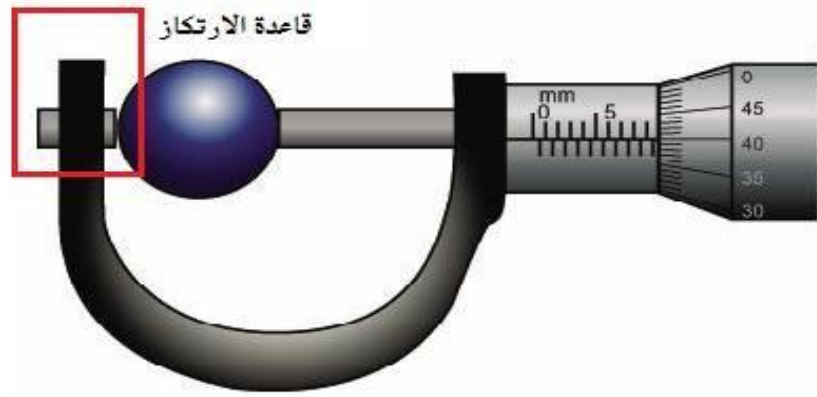

عمود الضبط :-

يمر من داخل الهيكل من احدي نهايتيه في وضع مقابل لقاعدة الارتكاز وله نفس الصلابة النعومة



الجلبة ذات الشطف المقسم عليها تدريج دائري



هي الجزء المتحرك من رأس الميكرومتر ومتصل بها العمود من الداخل بحيث يتحرك معها بنفس الحركة

سقاطة التوقيف



وهي تعمل علي إبقاء قوة الضغط بين الشغلة المقاسة وفكي القياس ثابتة .

الاسطوانة المدرجة



هي جزء ثابت من رأس الميكرومتر ومثبتة مع الهيكل وبها ثقب مقلوظ بطولها ذو دقة عالية ليوافق قلاووظ العمود الذي يمر داخل الاسطوانة

صامولة التثبيت



ويتم عن طريقها تثبيت القراءة بالنسبة للقراءات المتكررة .



نظرية تقسيم الميكرومتر ذو دقة (0.5 و)مم

- تشمل نظرية عمل الميكرومتر الخطوات التالية:-
- الحركة الدائرية للولب الميكرومتر تتسبب في حركة اللولب حركة خطية تجاه فك القياس المثبت في جسم الميكرومتر.
- كل لفّة من اللولب تؤدي إلى تحركه مسافة تساوي خطوة القلاووظ.
- يتم تقسيم مقدار خطوة اللولب على التدرج الدائري و عن طريق هذا التقسيم نحصل على قيمة التدرج المطلوبة (مثلا لخطوة لولب تساوي 0.5 مم و التدرج الدائري مقسم إلى 50 جزء فتكون قيمة التدرج = (50 / 0.5) = 0.01 مم)
- يتم قراءة عدد الخطوات الصحيحة التي تحركها لولب الميكرومتر على التدرج الخطي و الجزء من الخطوة على التدرج الدائري.

دقة الميكرومتر

الدقة = الخطوة $\times 1$ / عدد أقسام الجلبة

تمارين

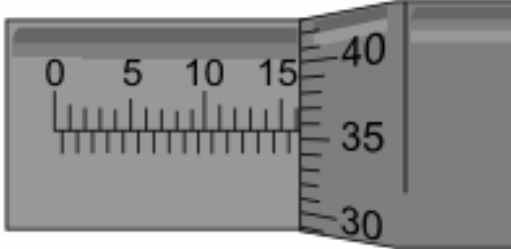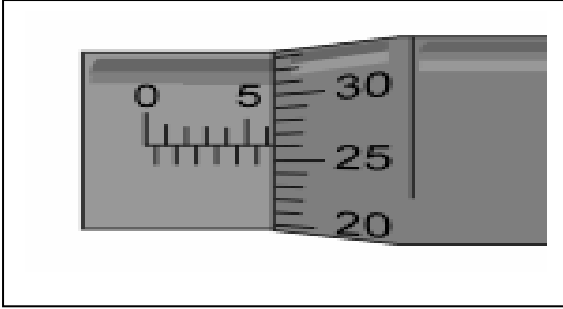

أوجد قيمة القراءة الموضحة بالشكل ؟

الإجابة : القراءة = $0.26 + 6 = 6.26$ مم

أوجد القراءات الآتية ؟


الحل

$$16.35 = 0.35 + 16.0$$


أوجد القراءات الآتية

✗ الحل


$$12.66 = 0.16 + 12.5 \quad \text{✗}$$

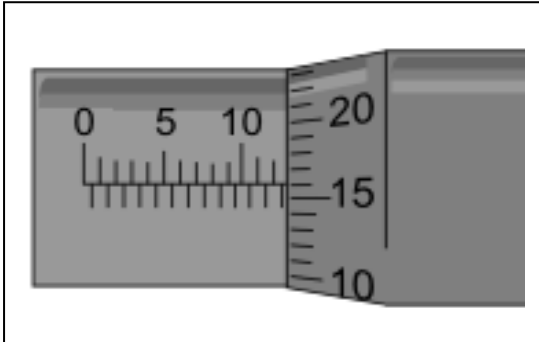

ومن الأنواع الشائعة الإستخدام :

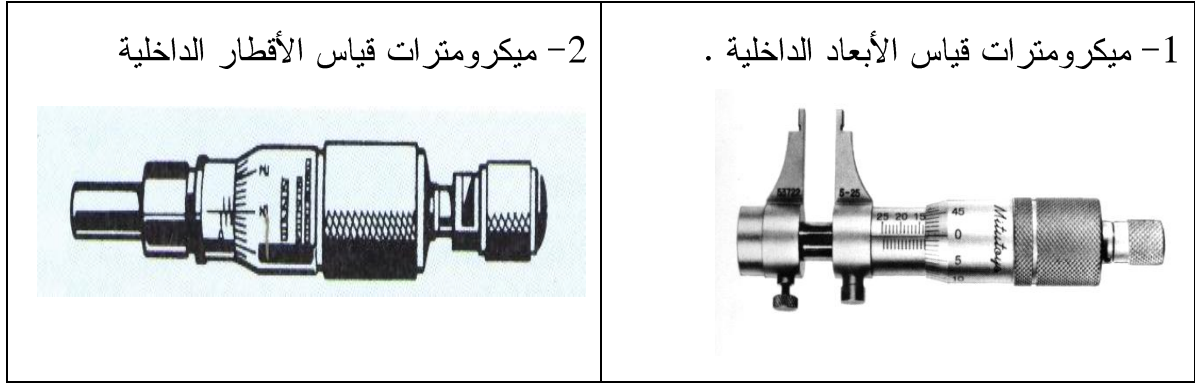

3- ميكرومترات قياس الاعماق .

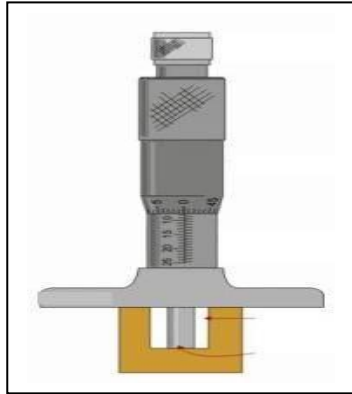

صيانة الميكرومترات

- عدم فك الميكرومتر إلا عند الضرورة إذا وجد خطأ صفري
- عدم ترك الميكرومتر علي التزجة بل وضعة في علبته
- عدم تخزين الميكرومتر وفكي القياس متلاصقين حتى لا يتآكل سطحي القياس .
- يجب المحافظة علية من الصدمات والرطوبة حتى لا يصدأ
- عدم تنظيفه أو تلميعه بأوراق الصنفرة بل يتم تلميعه بقطعة من جلد الشمواه النظيف .

ساعات و مبيّنات القياس:


يمكن قياس الابعاد الطولية باستخدام مبيّنات القياس عن طريق المقارنة بين الانحراف بين قراءة المبين على طول معلوم عن قراءة المبين على الشغلة المراد قياسها وهناك نوعين رئيسيين من مبيّنات القياس وهما :-

مبين القياس باستخدام جريدة مسننة وترس صغير

والنوع الاول من مبيّنات القياس باستخدام الجريدة المسننة والترس هو الاكثر شيوعا واستخداما.

والشكل يوضح استخدام أحد أنواع مبيّنات القياس.

ويستخدم في ضبط استقامة الأعمدة كما سيأتي لاحقاً

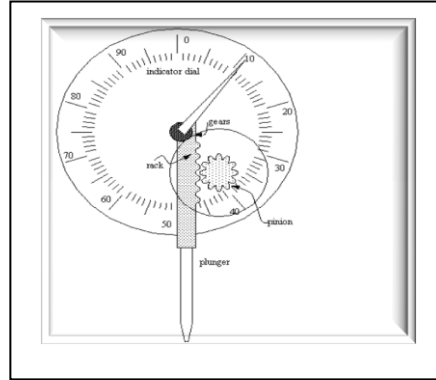


أدوات القياس الناقلة :

فى بعض الحالات يصعب قياس أو نقل من أهمها البراجل ومناقل القياس ، فمثلاً الأقطار الخارجية للأعمدة والأقطار الداخلية وكذلك قياس ونقل الأبعاد الخاصة بالزوايا أثناء عمليات التشغيل للزوايا وكذلك قياس ومعرفة ابعاد القلاووظ ونوعه والتي لا يمكن قياسها بالوسائل التقليدية ويمكن عن طريق البراجل نقل الأبعاد وكذلك المنقلة المتحركة .


سكينة قياس القلاووظ (ضبعات القلاووظ) :

تستخدم فى قياس قلاووظ لتحديد الخطوة والعمق وباقى الأبعاد الخاصة بالقلاووظ ، وعادة تلحق بالمخارط جداول لضبط ازرع وصندوق التروس على الخطوة المطلوبة . وكما ترى فى الشكل التالى يوجد قسمين فى ضبعات أحدهما للخطوة الفرنساوى والآخر للخطوة الإنجليزى ومرقمة (M15) مثلاً ، ويتم قياس القلاووظ بمطابقة السن بالكامل على القلاووظ المراد قياسه كما هو

موضح بالشكل

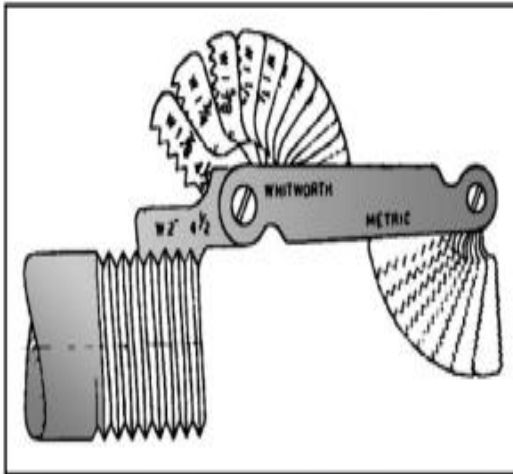

الشكل (51) : قياس خطوة لولب .

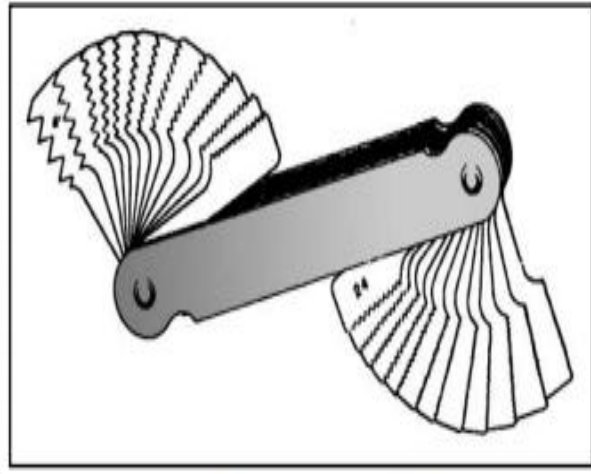


الشكل (50) : معايير (ضبعات) قياس خطوات


اللوالب .



البراجل :

ولهذا الغرض صممت براجل لقياس البعاد الخارجية وأخرى للأبعاد الداخلية كما بالأشكال التالية

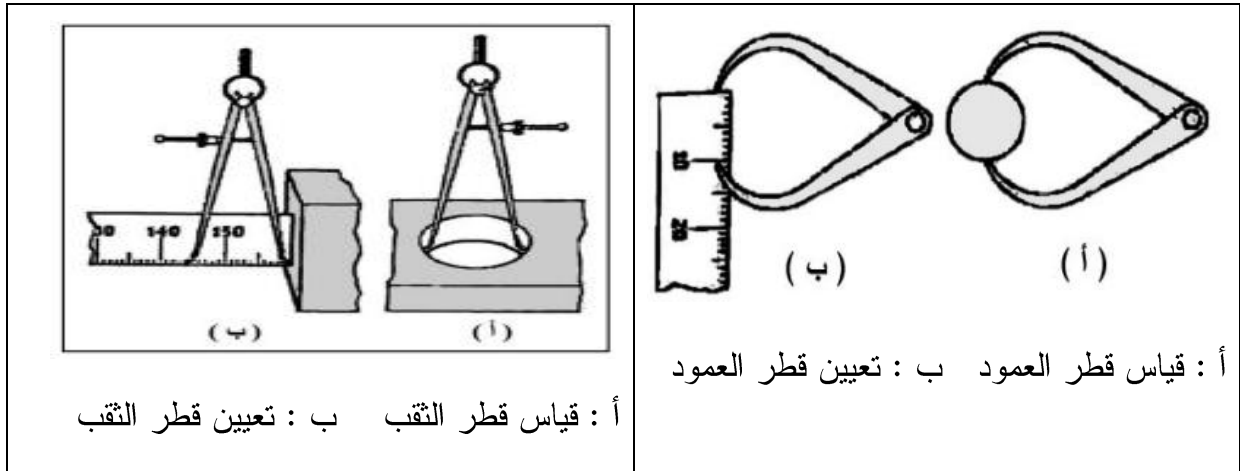


وللبراجل انواع مختلفة ومن أشهرها ما هو مدون الشكل التالي

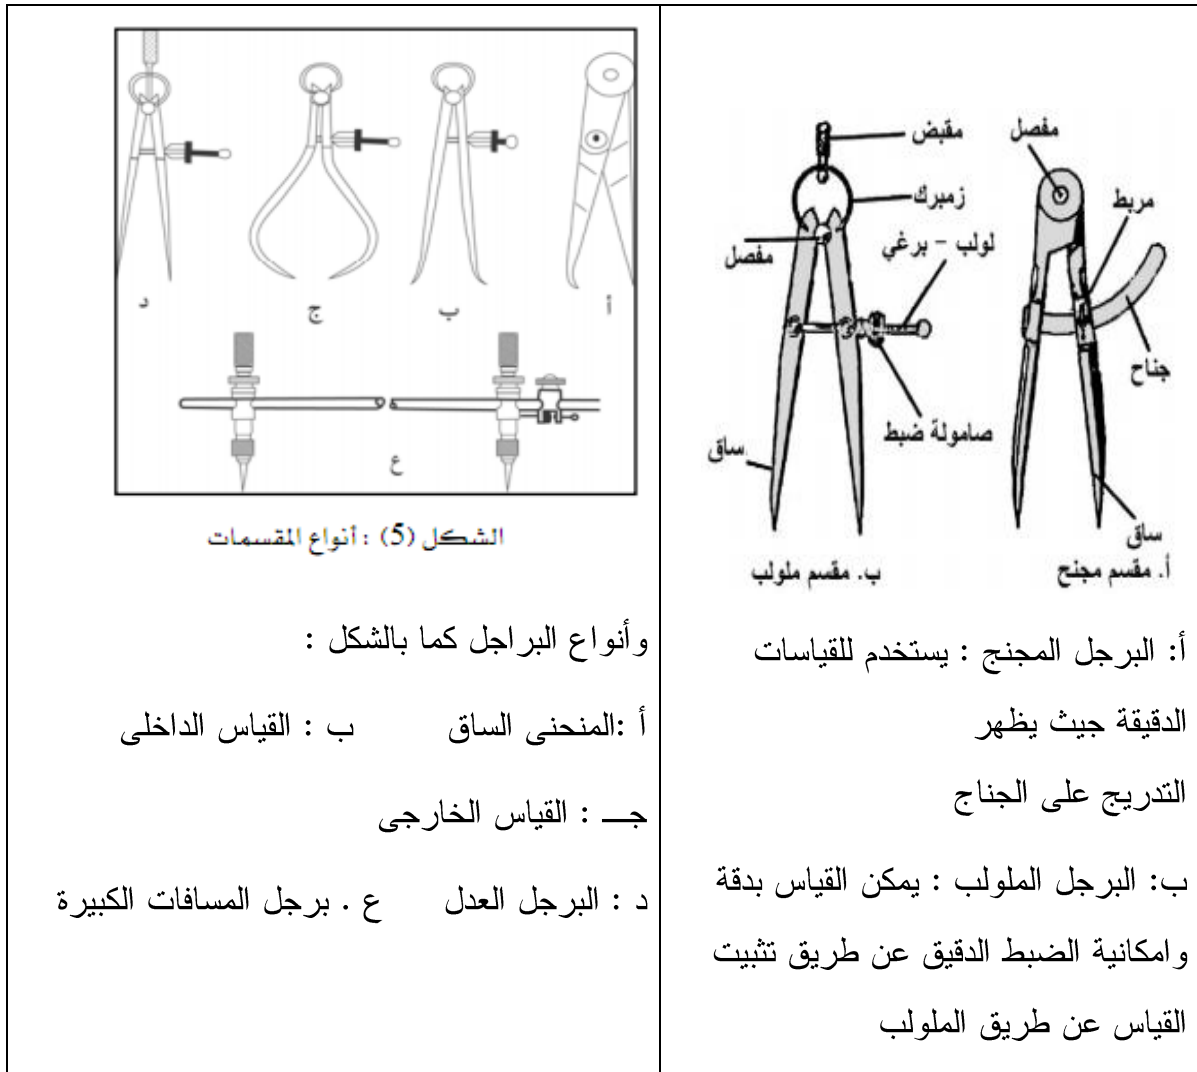

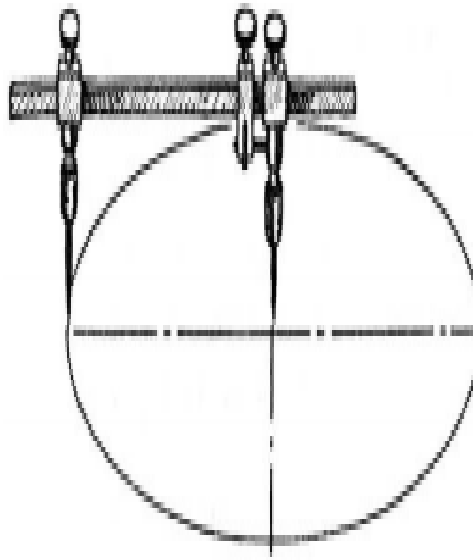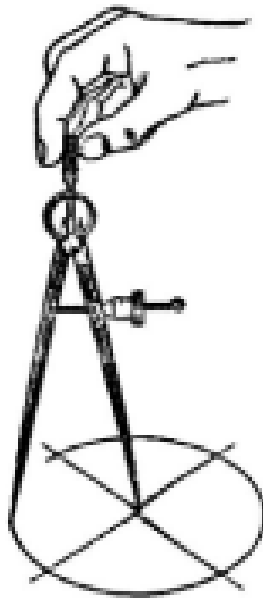

كما يمكن شكرة
المشغولات عن طريق
استخدام البراجل كما هو
موضح بالرسم

الفيلتر

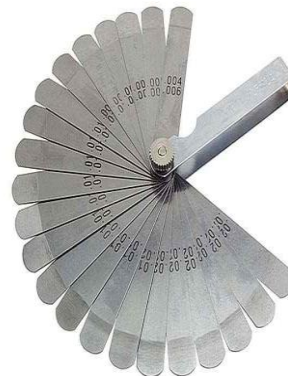

المراجع

- تم الإعداد بمشاركة المشروع الألماني GIZ
و مشاركة السادة :-

مهندس/أحمد عبد العظيم السيد	شركة مياه الشرب بالقاهرة
مهندس/ حسنى حجاب	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
مهندس/ عبد العليم أحمد بدوى	شركة مياه الشرب بالقاهرة
مهندس/ عبد المعطى سيد زكى	شركة صرف صحي القاهرة
مهندس/ مجدى أحمد عبد السميع	شركة صرف صحي القاهرة
مهندس/ محمد حلمي عبد العال	شركة صرف صحي القاهرة
مهندس/ محمد غنيم محمد غنيم	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة
مهندس/ محمود محمد الديب	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية