


وزارة الكمرباء والطاقة البديدة الشركة القابضة لكمرباء مصر شركة جنوب القامرة لتوزيع الكمرباء قطاع التدريب

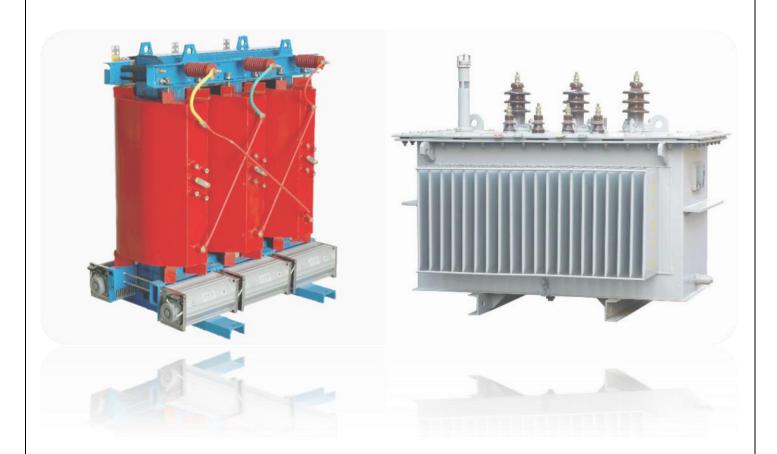

(المولاس (لكهربية رنتخيص (الانحطال وكيفية معالجتها)

المحتويات

1	مقدمة
۲	الباب الأول : مفاهيم ومبادئ أساسية
٣	• تعريف المحول
٣	• وظيفة المحول في شبكات التوزيع
٥	 انواع المحولات وتقسيمتها
٨	• مبادئ كهرومغناطيسية
١١	• نظرية تشغيل المحول والدائرة المكافئة له
١٤	• حسابات الـ P.U. و المعاوقة النسبية
١٦	• المفاقيد داخل المحول وانواعها
۲.	الباب الثاني : مكونات المحول الاساسية وملحقاتة
۲۱	• الاجزاء الفعالة
۲۱	• القلب الحديدي
77	 ملفات الجهد المتوسط و المنخفض و طرق اللف و التوصيل
٣٧	• العوازل الداخلية
٣٨	• الاجزاء غير الفعالة والملحقات
٣٨	• الخزان الرئيسي
٣9	 الخزان الاحتياطي
٣9	 زیت المحول
٤٤	 عوازل الاختراق
٤٥	• مبین مستوی الزیت
٤٦	 مبین درجة الحرارة
٤٦	• ریش التبرید وأنواع التبرید
٤٨	• طبة أخذ العينة
٤٩	• مسمار التأريض
٥,	• حلقات الرفع
٥,	• أطراف تفريغ الجهد الزائد

01	• عجلات
٥١	• مغير الجهد
٥٦	• البوخهاز
٥٨	• السيليكاجل
٦١	• الباب الثالث: العوامل المؤثرة على تشغيل المحول
۲۲	 تأثیر درجة الحرارة
77	• العوامل المؤثرة على اداء المحول
٦٣	• طرق تلافي تلك المؤثرات
٦٤	• الباب الرابع: المحول الجاف
70	 الفروق الجو هرية بينه وبين المحول الزيتي
٦٦	 ممیزاتة و عیوبة
٦٧	• طرق صيانتة
٦٨	• الباب الخامس: أختبارات المحول
٦9	• أختبارات روتينية
٦9	• أختبارات نوعية
٦٩	• أختبارات خاصة
٧.	• أنواع الاختبارات الروتينية
٧٥	• الباب السادس: الأعطال الشائعة وطرق الصيانه للمحولات
٧٦	• بنود صيانة المحول
٧٧	• الأعطال الشائعة واسبابها
٧٩	• المراجع


المقدمة

المحول من أكثر عناصر الشبكة الكهربية إنتشارا وتنوعا في أشكاله وأحجامه ووظائفه. فالشبكة الكهربية بها العشرات من المولدات، لكنها تحتوي على عشرات الألاف من المحولات، حيث لا تخلو محطة توليد أو محطة تحويل من هذه المحولات. و يتيح استخدام محولات القدرة ربط محطات التوليد وشبكات النقل و التوزيع بالأحمال المختلفة وتشغيلها على الجهود المناسبة وبالطبع لا ينافسه في هذا الانتشار الواسع داخل منظومة القوى الكهربية سوى الكابلات والخطوط الهوائية، إلا أن التنوع في حجم وشكل ووظيفة المحولات يجعل المحول من اهم عناصر الشبكة الكهربية.

وقد مر على ظهور المحولات أكثر من مائة عام الان حيث كان فاراداي أول من اكتشف في عام 1831 ظاهرة الحث المتبادل بين ملفين منفصلين ومتواجدين على قلب مغناطيسي واحد, وقام بقياس القوة الدافعة الكهربائية (Electric Motive Force) عملياً في أحد الملفين نتيجة مرور تيار متغير في الملف الأخر وظهرت لأول مرة في عام 1882 محولات مؤلفة من ملف أولي وحيد وعدة ملفات ثانوية بغية الحصول على قيم مختلفة للجهود الثانوية, وقد كان ظهور المحولات بنواة مغناطيسية مغلقة عام 1884 بداية لأي استخدام صناعي للمحولات في تحويل الطاقة الكهربائية إلى جهود عالية, ونقلها لمسافات بعيدة, وقد

كان أول من قام بهذه الخطوة الأخوان جون وإدوار دهوبكنسون, حيث قاما بصنع محولات بسيطة تتألف من صفائح فولاذية معزولة, ومن ملفين أحدها للجهد المنخفض والآخر للجهد العالمي. وبعدها جاء العالم المجري "ويري" الذي كان أول من أطلق اسم المحولة (TRANSFORMER) على هذه الألات وابتكر فيما بعد فكرة توصيل المحولات على التوازي. أما بالنسبة للمحولات الثلاثية فقد كان العالم الروسي (دوليف-دوبروفولسكي) أول من أخترع المحولات الثلاثية في عام 1889.

ومن هنا تأتي اهمية دراسة المحولات الكهربية والتعرف على جميع جوانبها ومكوناتها وطرق تشغيلها وصيانتها وسنستعرض في هذة المادة العلمية بشكل عام كل ما يخص المحولات وبشكل خاص محولات التوزيع الكهربيه بدأ من التركيب وحتى طرق الصيانة والحفاظ على المعده واكتشاف الاخطاء وكيفية معالجتها مرورا بالأسس العلميه التي تقوم عليها صناعة وتركيب وصيانة المحولات الكهربية وكيفية الربط بين الاسلوب العلمي المنطقي في التحليل والتفكير والحياة العملية الواقعية التي يمكن من خلالها تطبيق هذة الاسس بالشكل السليم مع مراعاة الظروف المحيطه لبيئة العمل.

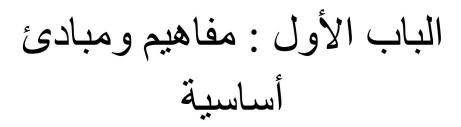

ما هو المحول الكهربي؟

هو آله كهربية استاتيكية (ليس به اجزاء متحركة) تعمل على نقل الطاقة الكهربية وتتكون من ملفين منفصلين كهربيا متصلين مغناطيسيا عبر قلب حديدي و احدهما الابتدائي ومتصل بمصدر جهد متغير والأخر الثانوي ومتصل بالاحمال وأن كنت اعتبره حالة خاصة من الالات الكهربية لانه بكل بساطة لا يعمل على تحويل الطاقة على سبيل المثال من طاقه حركية الى كهربية كما في المولد والعكس كما في الموتور او المحرك وإذا تأملنا قليلا في اسم المحول باللغة الانجليزية سنجد انه (Transformer) لغويا سنجد ان هذة الكلمه مقسمة لمقطعين اساسيين (Trans وهي تعني تحويل (form) وهي تعني شكل او هيئة وهذا بالضبط ما يحدث في حالة المحول فيدخل له طاقة كهربية ويخرج منه ايضا طاقة كهربية ولكن الفرق الوحيد هو ان شكل تلك الطاقة يختلف بمعنى آخر إن الجهد والتيار المكونين الأساسيين للطاقة الكهربية يختلفان في القيمة والإتجاه بين أطراف الدخول والخروج للمحول.

يعتمد المحول بشكل اساسي في نقل الطاقة الكهربية على نظرية الحث المغناطيسي فتعباً لنظرية فاراداي عند مرور تيار كهربي في موصل مغلق يتولد حولة مجال مغناطيسي متناسباً مع شدة التيار المار به وعكس النظرية هو عند تعرض موصل افيض مغناطيسي يتولد على اطرافة جهد كهربي وهذا بساطة هو ما يحدث في المحولات الكهربية حيث يمر التيار الكهربي في الملف الابتدائي مولداً فيض مغناطيسي يمر في القلب الحديدي قاطعا لفات الملف الثانوي والذي يتولد على اطرافه جهد كهربي ولكن هذة العلاقة بين الملفين تحكمها عده اشياء سنتعرض لها فيما يلى؟

ما هو الغرض من وضع المحولات في الشبكة الكهربية؟

قبل ان نجيب عن هذا السؤال يجب ان نعلم انه يتم انتاج الطاقة الكهربية على جهود متوسطة تتراوح من 11 الى 30 ك.ف. وهذا لاسباب اقتصادية وفيزيائية حيث لايمكن الانتاج على جهود صغيرة لان هذا سيزيد من حجم الموصلات وسيزيد من العزم المطلوب للتوليد وبالتالي الوقود اما اذا انتجنا على جهود كبيرة سنزيد من حجم العزل وسيزداد ايضا وزن الالة وبالتالي الوقود الللازم لادارتها لذلك ولاسباب اقتصادية يتم الانتاج على جهود متوسطة.

ولكن ما المشكلة لنقل الطاقة الكهربية على تلك الجهود المتوسطة والبضاح ذلك نستعرض المثال التالي

مثال: ـ

محطة توليد بها 4 وحدات 3 فاز كل وحدة قدرتها 500 م.ف.أ. وجهد التوليد لكل فاز 20 ك.ف. لحساب التيار لكل خط يكون كالتالي:-

$$I_{per\ phase} = \frac{S}{3 * V_{per\ phase}}$$

$$I_{per\ phase} = \frac{4*500}{3*20} = 33.3\ KA$$

في حالة التوصيل دلتا

$$I_{per\ line} = I_{per\ phase} * \sqrt{3} = 57.7\ KA$$

واذا علمنا ان كل مم 2 الومنيوم يحمل تصميميا 1 امبير فإذا إستخدمنا كابلات مساحة مقطعها 400 مم 2 فسنحتاج تقريبا الى 1500 كابل لنقل تلك الطاقة مما يعني تكلفة عالية جدا ولكن ليس هذا كل شئ فمن الجانب الكهربي ايضا عند ارتفاع التيار يرتفع معه الانخفاض في الجهد وترتفع معه المفاقيد ايضا حيث:-

$$P_{losses} = R * I^2$$

 $\Delta V = Z * I$

حيث :-

المفاقيد في الخط R: مقاومة الخط I: تيار الخط P_{losses}

 ΔV : الانخفاض في الجهد Z: معاوقة الخط

وبالتالي يلزم منا خفض هذا التيار بقدر الإمكان مع الحفاظ على الطاقة المنقولة والآلة الوحيدة التي تقوم بذلك هي المحول لانه يقوم برفع الجهد وخفض التيار مع الحفاظ على الطاقة الكهربية المنقولة لان كفائته عالية جدا تصل الى 99%.

ومما سبق نخلص الى انه لولا وجود المحولات ما كان هناك اي شبكات كهربية واسعة الانتشار لأنه عندها لايمكن رفع الجهد وبالتالي لا يمكن نقلة لمسافات طويلة دون فقد او انخفاض في الجهد كبير وتكلفة عالية جدا يستحيل معها انشاء الشبكة ومن جانب آخر الشبكات ذات الجهد المتغير هي الاكثر انتشاراً لأنه لايمكن استخدام المحولات مع شبكات الجهد المستمر وبالتالي يصعب معها رفع الجهد للجهود العالية وان كانت ظهرت في الأونة الاخيرة حلول أخرى للنقل بالتيار المستمر مع تطور دوائر التوحيد التي تعمل مع الجهود العالية ولكن هذا ليس بموضوعنا الاساسي لنخوض به .

هل يصلح اي محول للعمل على اي جهد ؟


من الناحية النظرية فإذا كان قدرة المحول مثلا 100 ك. ف. أ. ويعمل على جهد 1000 ف. وتيار 100 أمبير لايمكن ان يعمل على جهد 100 فولت وتيار 1000 أمبير لان الموصل المصمم منه الملفات لن يتحمل تلك الزيادة في التيار وبالعكس ايضا لا يمكن ان يعمل على جهد 10000 فولت وتيار 10 أمبير لان العزل الداخلي للمحول لن يتحمل تلك الزيادة في الجهد وسينهار ويتلف المحول لذلك يجب الاتزام بالقيم المقننة للجهد والتيار.


أنواع المحول وتقسيمتها

أولاً من حيث وظيفة التحويل:

* محولات خفض الجهد


* محولات رفع الجهد

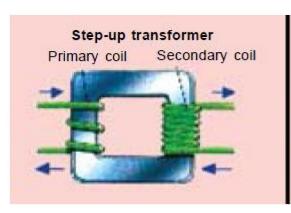

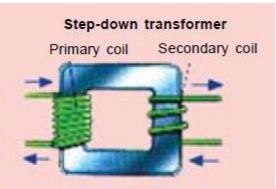


ثانياً من حيث عدد الفازات (الوجوه) :-

*ثلاثي الوجه

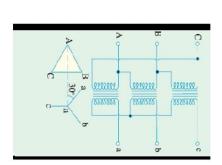


* أحادي الوجه

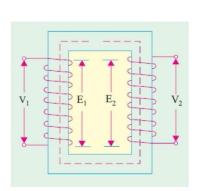

ثالثًا من حيث الوظيفة المؤداه:-


* محولات توزيع

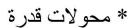





* محولات جهد

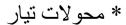






* محولات ذات تردادت عالية (تستخدم في الإتصالات)



من حيث موقع العمل:-


* محولات خارجية


* محولات داخلية

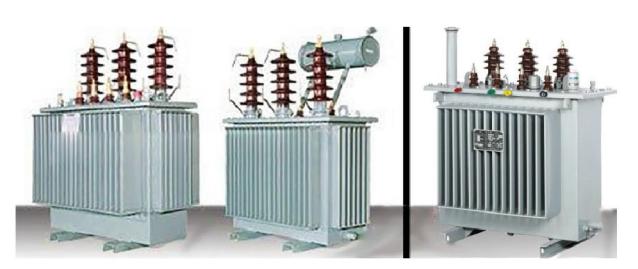

مبادئ كهرومغناطيسية

كان في البداية في المحركات الصغيرة يستخدم مغناطيس دائم للحصول على مجال مغناطيسي ولكن هذا غير مجدي بالمرة فبعد أن أثبت فاراداى أن أي تيار يمر فى سلك كهربي فإنه ينشأ حوله مجال مغناطيسي يشبه تماما المجال المغناطيسي الذى ينشأ حول مغناطيس عادى ، ويكون اتجاه هذا المجال المغناطيسي محددا حسب قاعدة فليمنج لليد اليمني

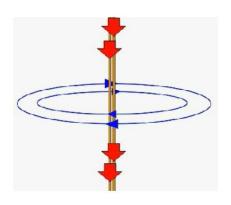

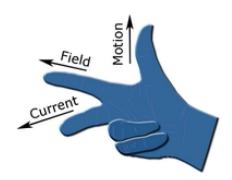

ومن هنا ظهر مصطلح الكهرومغناطيسية ، ويعنى أن الكهرباء و المغناطيس لهما علاقات وتأثيرا ت متبادلة ومتشابية و تعرف تلك الطاقة المغناطيسية بالقوة الدافعة المغناطيسية (MMF).

القوة الدافعة المغناطيسية (MMF)

وضع العلماء بعد ذلك عدة قوانين و علاقات تحكم عمل هذا المجال المغناطيسي الناشئ بسبب مرور تيار N كهربى ، منها أنه إذا مر تيار كهربي I في ملف عدد لفاتة I فستنشأ قوة دافعة مغناطيسية I فيمتها تقدر I فيمتها تقدر I فيمتها تقدر I

$$MMF = N.I$$

و هذه القوة الدافعة هي التي تدفع خطوط الفيض في القلب الحديدي

وكلما كانت المسافة L التى تدفع بها ال MMF خطوط الفيض قصيرة كلما كانت شدة المجال H أكبر ويعبر عنها بالمعادلة:

$$H = \frac{MMF}{l} = \frac{NI}{l}$$

ويمكن وضعه على الصورة التالية:

$$N.I = H.L$$

ولكي نصل الى علاقة بين الفيض المغناطيسي والمجال المغناطيسي سنستعرض المعادلات الاتية:-

$$\mathsf{B} = \frac{\emptyset}{A}$$

حيث μ هو معامل النفاذية المغناطيسية

B قيمة كثافة الفيض

H قيمة شدة المجال

φ الفيض المغناطيسي

A مساحة مقطع القلب

و يمكن تعميم مبدأ التشابه بين الدوائر الكهربية والمغناطيسية إذا اعتبرنا أن القوة الدافعة المغناطيسية السلام MMF تشبه القوة الدافعة الكهربية EMF والفيض يشبه التيار ، والممانعة تشبه المقاومة وستجد أن هناك فعلاً تشابه بين العلاقات في كل مجال

$$\phi = \frac{mmf}{\zeta} = \frac{N.I}{\zeta}$$
 Magnetic
$$I = \frac{emf}{R} = \frac{V}{R}$$
 Electric

ولكن يجب ان نسأل كيف يمكن ان نحصل على جهد كهربي من المجال المغناطيسي ولهذا سنستعرض المعادلات الاتية التي تحكم هذة العلاقة

$$e_1 = \frac{d\lambda_1}{dt} = N_1 \frac{d\varphi}{dt}$$

حيث λ الفيض المتشابك

φ الفيض

عدد لفات الملف الابتدائي N1

 $\varphi = \varphi \max \sin \omega t$

$$\therefore e_1 = N_1 \frac{d\varphi}{dt} = \omega N_1 \varphi_{\text{max}} \cos \omega t$$

$$E_{\rm 1} = \frac{2\,\pi}{\sqrt{2}}\,\,f\,\,N_{\rm 1}\,\varphi_{\rm max} = 4.44\,\,f\,\,N_{\rm 1}\,\varphi_{\rm max}$$

$$\varphi_{\text{max}} = \frac{V_1}{4.44 f N_1}$$

$$e_2 = N_2 \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\therefore \frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

حيث ان

e جهد الملف الابتدائي

(R.M.S.) جهد الملف الابتدائي E_1

و اقصى قيمة للفيض φ_{max}

عدد لفات الابتدائي N_1

عدد لفات الثانوي N_2

F التردد

جهد الملف الثانوي e_2

كيف يعمل المحول؟

اولا في حالة اللاحمل:-

عند توصيل جهد المصدر بالملف الابتدائي فإن تيار صغير يسحب من المصدر وهذا التيار الصغير يسمى (excitation current) وقد جاءت هذه التسمية لأن التيار يقوم بإستثارة الملف الابتدائي لينشأ الفيض المغناطيسي من هذا الفيض سينشأ فيض أخر في الثانوي ثم يمر في القلب محصلة الفيضين والتي يرمز لها $\Phi_{\rm m}$

 ${
m e}_1$ يمر بالقلب الحديدي ويقطع ملفات الثانوي هذا الفيض يقطع أيضا ملفات الابتدائي وينشأ فيه جهداً ${
m \Phi}_{
m m}$

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi_m}{dt}$$

وهذا الجهد الناشئ يعاكس الجهد الأصلي للمصدر ويتسبب في جعل الجهد الفعلي الموجود على الملف الابتدائي لا يساوي الجهد الأصلي للمصدر وبالتالي يقل التيار لقيمة صغيرة


ثانيا في حالة التحميل:-

عند توصيل حمل كهربي (مقاومة مثلاً) في الجانب الثانوي للمحول ، فإن الجهد الموجود في الجانب الثانوي يتسبب في مرور تيار يمر في الحمل وفي ملف المحول الثانوي وهذا التيار الجديد ينشأ هو الأخر فيضا مغناطيسياً جديداً معاكساً للفيض الذي أنشأه تيار المغنطه ومن ثم يصبح الفيض المحصل هو

$$\phi_m = \phi_1 - \phi_2$$

وهو الفيض المحصل الذي يقطع الملفين بالفعل الآن أصبح الفيض الذي يقطع $\Phi_{\rm m}$ هو $\Phi_{\rm m}$ وليس $\Phi_{\rm m}$ وهو كما ذكرنا أقل في القيمة من $\Phi_{\rm m}$ ومف ثم فإن الجهد الناشئ بالحث تصبح قيمته أقل من القيمة السابقة وهذا يعني أن (V_1-e_1) سترتفع قيمتها ، ومن ثم ترتفع قيمة التيار المسحوب من المصدر وهكذا كلما زاد التيار في الابتدائي


الدائرة المكافئة للمحول

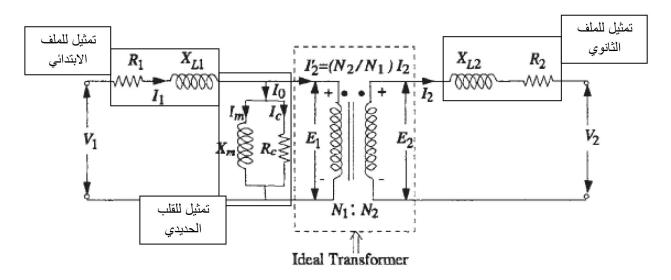

وكما نلاحظ في الدائرة السابقة فأن ملف الابتدائي يمثل ب (R_{1},X_{L1}) حيث يعبر ان عن الفيض المتسرب و المفاقيد النحاسية على التوالي وبالمثل في الملف الثانوي

أما للقلب الحديدي فطبقا لقوانين فا راداي فإن الفيض المتردد حين يقطع موصل فإنه يولد فيه تيار كهربي ، وهذا الكلام ينطبق على الأسلاك النحاسية الممثلة لملف الثانوي و ينطبق أيضا على القلب الحديدي وهذا يعني أن القلب الحديدي سيمر به تيار eddy current وبالطبع فإن هذا التيار غير مرغوب فيه ، ويمثل فقد للقدرة على صورة حرارة تتولد في القلب الحديدي ولتمثيل هذه القدرة المفقودة على شكل حرارة في القلب بأننا نضيف مقاومة R_c


وأيضا عند مرور الفيض في القلب الحديدي فإن جزيئات القلب الحديدي تستجيب له بدرجة ما ، وتترتب بانتظا في اتجاه المجال المغناطيسي الموضوع عليها وعند فصل الدائرة الكهربية فإنه من المفترض أن يختفي تأثير المجال على الجزيئات ، ولكن هذا لا يحدث فعليا والواقع أنه يتبقى في المادة الحديدية جزء من المغناطيسية يسمى residual flux أي أننا فقدنا جزءاً من القدرة المغناطيسية داخل المادة الحديدية هذه القدرة تسمى Hysteresis Loss ويتضح هذا من المنحنى التالي:

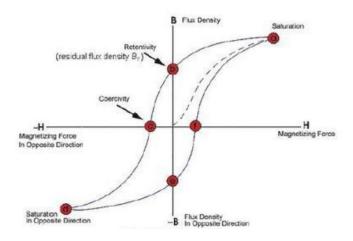


ويتم تمثيل تأثير ال Hysteresis Loss في الدائرة المكافئة لممحول على شكل ملف له معاوقة قدر ها $X_{
m m}$

وبالتالي تصبح الدائرة كالشكل السابق.

ويمكن ايضا تبسيط الدائرة عن طريق ان ننسب احد الملفين لجهة الاخر لتصبح الدائرة كالشكل التالي:

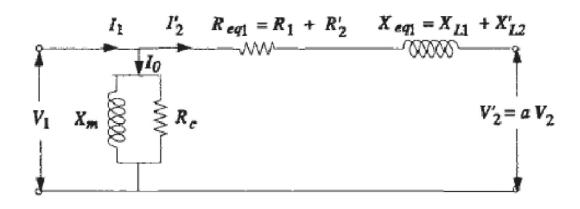

وايضا اذا اهملنا المفاقيد في القلب الحديدي تصبح الدائرة كالتالي:

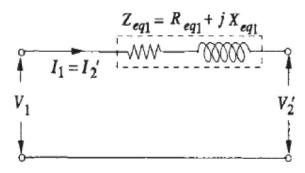

حسابات الـ .P.U والمعاوقة النسبية للمحول

تكمن اهمية تلك الحسابات في ان المحول يفصل بين دائر تين كهربيتين مختلتفتين وبالتالي تكون له معاوقتين مختلفتين واحدة لكل جهة مما يصعب التعامل معه والحسابات التي تجرى عليه لذلك نلجأ الى هذة الطريقة للتسهيل والتبسيط وهذا كالتالي:

حل مشكلة المحولات تكون فى طريقة الPer unit بحيث سنأخذ فى الاعتبار قيمة جديدة اسمها Zp.u وسنثبت هنا أن هذه القيمة لو نظرت إليها من الجانب الثانوى لممحول ستعطيك نفس القيمة التى يراها المحول من الجانب الابتدائى.

حيث أن :-

$$Z_{\text{p.u}} = \frac{Z_{\Omega}}{Z_{\text{Base}}}$$

و

$$Z_{\text{Base}} = \frac{V_{\text{Base}}}{I_{\text{Base}}}$$

 I_{Base} على المحانب الابتدائي هي V_{H} أما للجانب الثانوي هي V_{L} والكلام ينطبق تماما على V_{Base} ولعمل مرجعية واحدة لكل عناصر الشبكة فإن كل قيم المقاومات في الشبكة ستحسب بالنسبة لقدرة رمزية

تسمى MVA_{Base} وبما أنها رمزية فإننا يمكننا أن نفرض لها أى قيمة ويمكن بسهولة أن نثبت أنه لو فرض أكثر من شخص قيما مختلفة لها فينتج الجميع في النياية حلاً واحداً كما سنرى.

وتحسب $Z_{\text{p.u}}$ بمعلومية و MVA_{base} كما في المعادلة التالية:

$$Z_{p.u} = Z_{\Omega} \frac{MVA_{Base}}{kV_{R}^{2}}$$

إذن فالميزة الأساسية لهذه الطريقة أن صار لنا مرجعية واحدة نرجع إليها في كل المقاومات سواء كانت في الجانب الأبتدائي أو الثانوي للمحول وعلى هذا فإذا قيل أن $Z_{\rm p.u}$ للمحول تساوى مثلاً 5% فليس هناك معنى أن نسأل أن كانت هذه القيمة هي $Z_{\rm p.u}$ بالنسبة للأبتدائي أو الثانوي فليس هناك فرق . لكن كل ما هناك أن هذه القيمة محسوبة لقدرة مرجعية معينة و إذا ضربنا قيمة $Z_{\rm p.u}$ السابقة في $Z_{\rm p.u}$ وهي المعاوقة النسبية

ما هي اهمية المعاوقة النسبية ؟

ان المعاوقة النسبية لها عدة استخدامات فهي مثلا تمثل قيمة voltage drop كنسبة مئوية على سبيل المثال إذا كان المحول v 400 V و كانت 20 V لو تساوي 50 V إذن عند ال Full load ستكون نسبة الهبوط في الجهد خلال $20 = \frac{5}{100} * 400$ لكي يصبح الجهد عند الحمل الكامل v 380 V وبالتالي يمكن تحديد مقدار الجهد الذي ينخفض على اطراف المحول في حالة الجهد الكامل

وايضا يمكن من خلال معرفتها ان نحدد مقدار أقصى تيار القصر وهذا عن طريق حيث ان قيمة تيار القصر تحدد بناء على قيمة المعاوقة النسبية.

$$I_{\text{S.C.}} = \frac{I_{\text{rated}}}{Z\%}$$

كفاءة المحول ولماذا تصل الى 99% ؟

الكفاءة لأي معدة هي نسبة الخرج على الدخل وبالتالي تصبح كفاءة المحول كالاتي :

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{in} - P_{losses}}{P_{in}} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{losses}}$$

ونلاحظ دائما ان كفاءة المحول دائما عالية جدا وقد تصل الى 99% وهذا بسبب:-

1- لعدم وجود اجزاء دوارة واي مفاقيد بسبب الاحتكاك

2- لعدم وجود ثغرة هوائية في الدائرة المغناطيسية

وبالتالى تكون المفاقيد اقل ما يمكن وتصل الكفاءة لنسبة عالية جداً

ومن هنا نجد ان هناك اهمية كبيرة لمعرفة ودراسة المفاقيد وانواعها وكيفية تقليلها

لانها عامل مؤثر على اداء المحولات وقد تكون فارق كبير اثناء التعاقد على شحنات جديدة.

المفاقيد وانواعها داخل المحولات

أولا المفاقيد الثابتة وتسمى ايضا مفاقيد اللاحمل (No-load losses) او مفاقيد القلب الحديدي وهي عبارة عن ثلاث انواع من المفاقيد:-

- Hysteresis losses -1
- Eddy current losses -2
 - Dielectric losses -3

سنتكلم عن كل نوع بالتفصيل على حدى

<u>Hysteresis losses -1</u>

residual flux وهي المفاقيد التي تنشأ بسبب أنه يتبقى في المادة الحديدية جزء من المغناطيسية يسمى Hysteresis Loss أي أننا فقدنا جزءاً من القدرة المغناطيسية داخل المادة الحديدية هذه القدرة تسمى $X_{\rm m}$.

فعند مرور تيار في الملف الابتدائي ينتج كما نعلم فيضا مغناطيسيا يشبه تماما الجهد الذي أنشأه أي أنه منحنى جيبي وهذا المجال المغناطيسي الناشئ عند مرور التيار يتسبب فى النصف موجة الاولى في مغنطة المادة المغناطيسية الموجودة في القلب الحديدي والتي يمكن أن نعتبرها مكونة داخليا من مجموعات تصطف نتيجة المجال المغناطيسي في اتجاه واحد.

وعندما ينعكس اتجاه المجال المغناطيسي في نصف الدورة الثاني من الموجة فأن تلك المجموعات داخل القلب الحديدي يجب أن تغير اتجاهها مما يؤدي الى فقد جزء من الطاقة بسبب الفيض المتبقي.

ويمكن العمل على تقليل تلك المفاقيد بتحسين الخواص المغناطيسية للمادة التي يصنع منها القلب الحديدي ولا يوجد طرق اخرى لذلك

Eddy current losses -2

المواد المغناطيسية مثل الحديد لها أيضا قدرة على توصيل التيار الكهربي وليس فقط على تمرير الفيض المغناطيسي، فعندما تقطع خطوط الفيض أسلاك الملفات النحاسية فإنها تولد جهدا كهربيا طبقا لقانوف فاراداي، لكنها وهي تقطع هذه الملفات فإنها أيضا تقطع القلب الحديدي فيتولد فيه أيضا تيار كهربي يسمى eddy current وتعرف هذه التيارات بالتيارات الدوامية وبالطبع فهذا التيار غير مرغوب فيه البتة، فهو لا يصل للحمل، وهو أيضا يتسبب في تسخين القلب الحديدي بلا داع، وهذا كله نوع من الطاقة المفقودة في القلب الحديدي وهي عادة تتسبب في ما يقرب من 50% من مفقودات القلب الحديدي.

وتعتمد تلك المفاقيد مع على عدة عوامل منها سمك المادة المغناطيسية والتردد وكثافة الفيض المغناطيسي وبالتالي للحد منها يجب علينا العمل على تلك الاشياء ولكن منها ما لا يمكن التغيير فيه مثل كثافة الفيض والتردد ولكن يمكن العمل على تقليل سمك الشرائح بقدر الامكان حتى نقلل تلك المفاقيد حيث انها تساوي:-

$$P_{\rm ec} = K_{\rm e} * t^2 * B_{\rm m}^2 * \frac{f^2}{\rho}$$

حيث:-

t سمك الشريحة

اقصى كثافة فيض B_{m}

ثابت مادة القلب الحديدي K_e

f تر دد المصدر

ρ المقاومة النوعية لمادة القلب الحديدي

لذلك يمكن تقليل تلك المفاقيد عن طريق عمل القلب الحديدي على شكل شرائح معزولة وتقليل سمكها بقدر الإمكان.

dielectric losses -3

المواد العازلة التي تستخدم لعزل الموصلات عن بعضها داخل المحول تتسبب في وجود نوع مف المكثفات يعرف بالمكثفات الشاردة Stray Capacitors وهي مكثفات ليست منظورة بالعين ولا تمسك باليد، لكنها تعمل نفس عمل المكثفات الحقيقية، ويحدث فيها نوع من الفقد في الطاقة.

وتتأثر تلك الطاقة المفقودة بالجهد الذي يعمل علية المحول والتردد وايضا قيمة زاوية دلتا (σ) حيث انها الزاوية التي تعرف بزاوية التفريغ وهي الزاوية المكملة للزاوية (ϕ) التي بين الجهد والتيار]

ويمكن حساب تلك المفقودات من القانون التالي

 $P_d = 2\pi f C V^2 \tan \delta$

حيث :-

Pd هي القدرة المفقودة في العزل

f تردد المصدر

C القيمة السعوية للمكثف

V جهد المصدر

tan σ معامل التفريغ

ويمكن تقليل تلك المفقودات بأستخدام انواع عزل جيدة لتقليل تيار التسرب

ثانياً المفاقيد المتغيرة وتسمى ايضا مفاقيد التحميل او المفاقيد النحاسية

هذة المفاقيد تظهر فقط مع التحميل للمحول وتتكون من :-

copper losses -1

stray losses -2

وسنستعرض الان كل نوع على حدى وكيفية تقليلة.

Copper losses -1

لا تظير كقيمة مؤثرة إلا اذا حدث تحميل لممحول ، وكلما ا زاد التحميل زادت الطاقة المفقودة . فالمعروف أن الملفات النحاسية - ابتدائي وثانوي – لها مقاومة معينة ، ومن ثم فمرور تيار فيها يتسبب في فقد للقدرة يحسب من المعادلة المعروفة


$$P = I^2 R$$

مع ارتفاع درجة الحرارة ترتفع قيمة تلك المفاقيد بسبب ارتفاع قيمة المقاومة على عكس eddy current التي تتخفض مع ارتفاع درجة الحرارة و احصائيا ، يمكن القول أن كل ارتفاع قدره درجة مئوية واحدة يتسبب في ارتفاع قيمة copper losses بمقدار %0.4

stray losses -2

أنها أقل تأثير ا من الأنواع السابقة لكن مجموعها يمثل أحيانا 5% من قيمة المفاقيد

تنتج بسبب وجود leakage flux الفيض المتسرب ويمكن تقليلها عن طريق تحسين خواص المادة التي تصنع منها القلب الحديدي

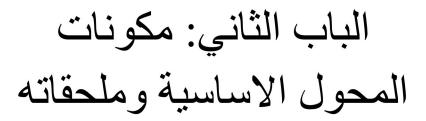

سنستعرض في هذا الباب مكونات المحول لانه لا يمكن دراسة ومعرفة كيفية تشغيل المحول دون دراسة اجزاء المحول ومعرفة اسس تشغيلة .

يتم تقسيم اجزاء المحول الى مجمو عاتين اساسيتين فعالة و غير فعالة وسنستعرض كل مجموعة وشرح تفصيلي عنها.

الاجزاء الفعالة

وهي الاجزاء التي لا يمكن ان يتم الاستغناء عنها في المحول وهي تقوم عليها نظرية عمل المحول وبالتالي تكون هي اساس المحول

- 1- القلب الحديدي
 - 2- الملفات
- 3- العوازل الداخلية للمحول

وسنستعرض الان معاكل مكون على حدى ومما يتكون وكيفية تصنيعة .

1 - القلب الحديدي

يعتبر القلب الحديدي هو احد المكونات الاساسية للمحول والتي لا يمكن الاستغناء عنه ابدا لانه هو الذي يكمل الدائرة المغناطيسية داخل المحول وبدونه ستضمحل كفاءة المحول الى نسبة قليلة جدا فهو كالعمود الفقري للمحول لانه هو المسئول عن نقل الطاقة بين ملفات الجهد العالي والجهد المنخفض ويربط الدخل بالخرج.

هو الجزء من المحول الذي يختزن طاقة المصدر علي هيئة فيض مغناطيسي ويحولها إلي جهد وتيار مناسبين للحمل و عليه أو حوله يتم لف الملفات ذات الضغط المنخفض وحولها تلف ملفات الضغط العالى.

يتكون القلب الحديدي من "شرائح من الصلب السيليكوني المعزولة و المسحوب على البارد الموجة الحبيبات "

حجم القلب الحديدي يتحكم في الحجم النهائي للمحول وعليه يجب تصميم هذا القلب بحيث يفي بالغرض المصمم لأجله اى أن كبر الحجم بدون داعي يعد تكاليف باهظة للمحول بالإضافة إلي أن صغر الحجم يجعل العمر الافتراضي اقل من المطلوب 0

في الجملة السابقة كل كلمة لها معنا و هدف منها وسندرس كل واحدة على حدى ولماذا تم هذا الاختيار.

* شرائح معزولة: يتم عمل القلب الحديدي من شرائح معزولة وهذا لتقليل التيارات الدوامية والتي من الممكن ان تؤثر بالسلب على كفاءة واداء المحول لان العزل على الشرائح يصنع مقاومة عالية تقلل تلك التيارات

لانه اذا تم وضع قلب حديدي مصمت ستزداد تلك التيارات وتزيد درجة الحرارة لدرجة قد تؤدي الى انصاهر القلب الحديدي نفسة

يتم عزل الشرائح بمادة الكارليت والتي من خصائصها:

- 1- لا تتفاعل مع الزيت
- 2- تتحمل درجة الحرارة العالية
 - 3- عازلة كهربيا
 - 4- مقاومة ضد الخدش
 - * من الصلب السليكوني

وهذا لان الصلب له خواص مغناطيسية عالية وأيضا له قدرة عالية على تحمل الاجهادات الواقعة على القلب

ويتم أضافة نسبة من السيليكون وهذا لسببين:-

- 1- تقليل الفيض المتبقي
- 2- اكساب الشرائح المرونة
 - * المسحوب على البارد

وتتم عملية السحب او الدرفلة لتقليل سمك الشرائح لانها كلما قلت سمكها اصبحت افضل من حيث تقليل التيارات الدوامية

ويتم السحب على البارد وهذا حتى لا تتضرر الخواص المغناطيسية للحديد الصلب المصنوع منه الشرائح


* الموجهة الحبيبات

وهي عملية تتم فيها ترتيب لجزيئات الشرائح مغناطيسيا وهذا بسببين :-


1- تقليل المعاوقة المغناطيسية للشرائح

2- تقليل الفيض المتسرب

حيث تعمل هذة الطريقة على اصطفاف الجزيئات في نفس اتجاه الفيض المغناطيسي الذي يمر في القلب الحديدي.

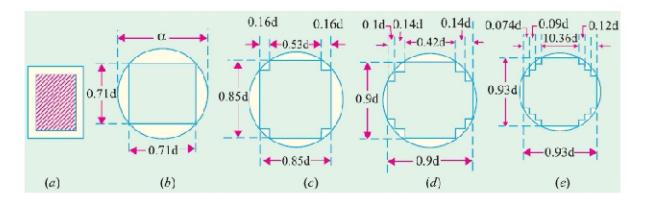

تصنع الشرائح متدرجة كما بالشكل السابق حتى تكون اقرب للدائرة لان الدائرة هي اكبر مساحة ممكنة لشكل هندسي لنفس محيط معلوم وبالتالي نستطيع المحافظة على المحيط الخارجي للرجل الخاصة بالقلب الحديدي مع تكبير المساحة اكبر ما يمكن وبالتالي الحفاظ على حجم الملفات والاستفادة بشكل جيد من القلب الحديدي ليمر به اكبر فيض ممكن.

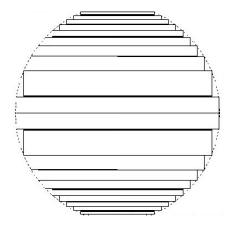

وكلما كان التدريج اكثر كلما كانت الاستفادة اكبر ولكن المشكلة في وقت وتكلفة التصنيع حيث يصعب معها تنفيذ ذلك بسهولة وسنلاحظ انه كلما كبر حجم المحول كلما كانت التدريجات اكثر وهذا لان التكلفه تكون مناسبة بالنسبة للفقد.


هناك نوعان من القلب الحديدي وهما:

core type -1

shell type -2


وسنتعرض الان لكلا منهما مع توضيح الفروق بينهما.

Core Type -1

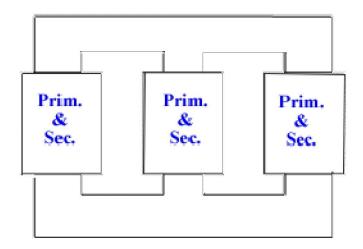

ويعتبر هذا هو النوع الأكثر شيوعا من حيث انه الارخص ويستخدم مع المحولات ذات القدرات الاقل من 25 ميجا فولت أمبير ولكن نسبة الـ leakage flux تكون اكثر

Shell Type -2

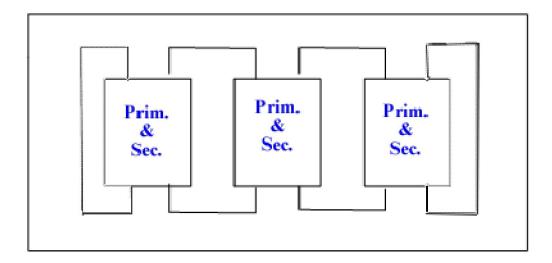

هذا النوع هو الاكثر تكلفة ويحتاج لمجهود اكبر في التصنيع ويكون غالبا الارجل المساعدة التي على الاطراف مساحتها اقل من الارجل الاساسية وهذا بسبب ان الفيض المغناطيسيي ينقسم في حالة الـ Shell إلى دائرتين مغناطيسيتين وبالتالي الفيض الذي يمر في الارجل الخارجية اقل من الارجل الداخلية يفسر السبب في أن الأرجل الخارجية يكون مساحة مقطعها اقل من مساحة مقطع الارجل الداخلية.

وبالتالى نستطيع ان نحسر الفروق بين النوعين في النقاط التالية:-

- * ال shell type اكثر تكلفة واصعب في التصنيع والصيانة
- * ال core type يكون الطول المتوسط للقلب الحديدي أطول منه في حالة ال shell type
 - * بينما يكون الطول المتوسط لملف النحاس أقصر في حالة ال shell type
 - * ولكن ال Shell type له قدرة اكبر على تحمل تيار القصر
- * ال shell type له القدرة على الحفاظ على الفيض اكثر ويكون ال leakage flux اقل في تلك الحالة.

يتم تجميع القلب الحديدي يدويا




يتم التجميع يدويا وبطريقة متداخلة للشرائح لضمان عدم وجود ثغرة هوائية وكان يتم كبس الشرائح وربطها عن طريق مسامير فو لازية ولكن تم استبدالها حديثا بشرائط من الفايبر جلاس لتقوم بربط الشرائح معا.

2 - ملفات الجهد المتوسط والجهد المنخفض

هناك عدة طرق للف الملفات في المحولات لكلا منهم عيوب ومميزات و تصنع الملفات غالبا من أسلاك معزولة من النحاس الأحمر النقى ، وجميع لفاتها معزولة عن بعضها وعن القلب عزلا كهربائي ويحتل النحاس المرتبة الأولى في المواد المستخدمة في صناعة الملفات لأنه يمتاز بعدة مميزات منها: قابليته العالية للتوصيل الكهربي كما أنه بطئ التأكسد ويتحمل الهواء الرطب ودرجة انصهاره عالية وسهل اللحام ، كما أنه سهل السحب والتشكيل.

وقد يصنع الملف من الألومنيوم ، حيث أنه أخف وزنا وأقل سعرا ، لكننا سنحتاج معه لمقطع كبير نسبيا لجعله قادرا على تحمل التيارات العالية ، ولذا تجده لا يستخدم سوى في المحولات الصغيرة.

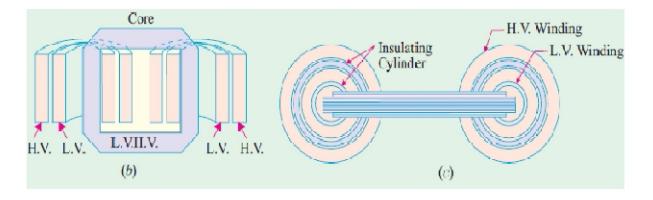

تلف الملفات كما بالشكل السابق حول القلب الحديدي بحيث يكون الملف ذو الجهد المنخفض اقرب للقلب الحديدي والملف ذو الجهد الاعلى فوقة ويكون الاول داخل الثاني لضمان تقليل تسرب الفيض والوصول بالكفاءة لاعلى ما يمكن.

وهناك بالتأكيد اوجه اختلاف عدة بين ملفات الجهد المتوسط وملفات الجهد المنخفض سنستعرضها معا من خلال الجدول التالي:-

ملفات الجهد المنخفض	ملفات الجهد المتوسط	وجه المقارنة
أقل	أكثر	عدد اللفات
اكبر	اقل	مساحة مقطع السلك التي تصنع منه


ورق مشبع بالزيت	الورنيش	نوع عزل السلك
اقرب	ابعد	ايهما اقرب للقلب الحديدي
لا يوضع علية	يوضع علية	ايهما يوضع علية مغير جهد
مستطيل	دائري	شكل مساحة المقطع للسلك المستخدم
نجمة	داتا	طريقة توصيل الملفات غالبا

أنواع اللف وطرق التوصيل والمجموعات الاتجهاهية لملفات المحول

أولا: انواع اللف لملفات المحولات

1- اللف الحلزوني


وهو عبارة عن طبقات متعددة بينها فواصل بين الملفات وبين الطبقات ، ويستخدم هذا النوع للملفات التى تحمل تيارات عالية ، ويعيبه أنه يشغل حيز كبير لكنه الأكثر ثباتا ميكانيكيا وسهل التصنيع.

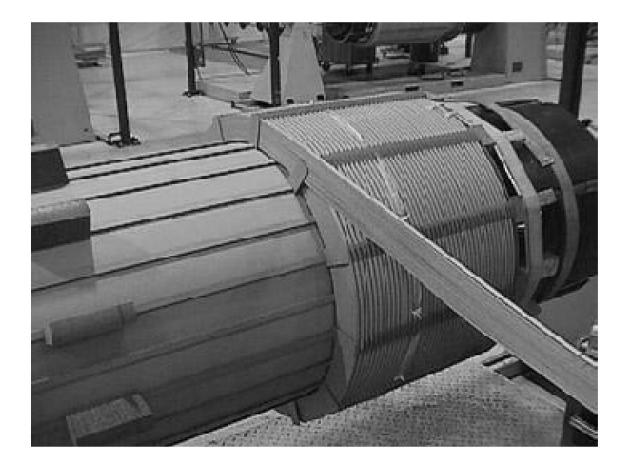

2- اللف القرصى

وهذا يستخدم مع المحولات التى تحتوى على عدد ضخم من الملفات وتحمل تيارا خفيفا أى يستعمل مع الجهد العالى والتيار المنخفض حيث تكون الملفات على شكل Discs بينها فواصل كما فى الصورة. لاحظ فى الصورة أن الانتقال من Disc لأخر يتم فى النهاية بواسطة اللحام ثم تغطية منطقة اللحام.

ومن عيوبة كثرة اللحامات والتي تؤدي الى الكثير من المشاكل

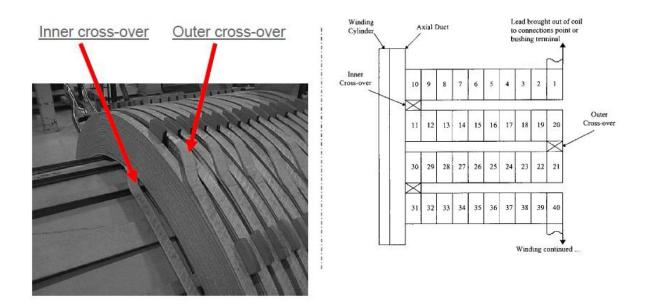


1ayers اللف الطبقي


وهذه الطريقة تستخد مع المحولات التي تزود ب On Load Tap Changer حيث يمكن فيها إخراج أطراف أجزاء الWinding لتوصيلها بدائرة التحكم في مغير الجهد



Ban cake winding -4

هذا النوع يستخدم حصريا في محولات الكبيرة وتلف أولا على قوالب خشبية ثم توضع على القلب الحديدي.

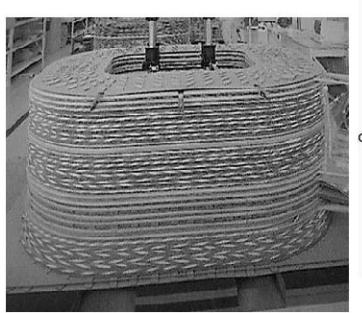

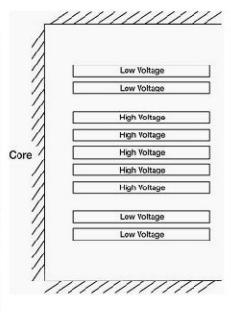


ولكن في المحولات الكبيرة عندما تكون التيارات عالية جدا مما يجعلنا نقسم الموصل الواحد لعدة موصلات لتفادي تأثير الظاهرة القشرية ولكن تنشأ مشكلة وهي التيارات الدوامية التي يمكن أن تنشأ داخل المقطع الكبير لمموصل نفسه نتيجة تعرض أجزاءه لمستويات مختلفة من الفيض بسبب وضعها النسبي فينشأ فرق في الجهد بين بعض الطبقات يتولد بسببها تيارات دوامية داخلية في الموصل لذلك نلجأ الى طريقة Transposition

Transposition


يتم جدل أسلاك الموصلات غالبا على شكل أسلاك مجدولة أو شرائح مستطيلة ويتم عمل تباديل بين الطبقات المكونة لمقطع الموصل الذي يكون غالبا كبير كما ذكرنا من قبل

وبالتالي تتعرض كل طبقة لمجال متساوي من الفيض على مدار اللف كلة فلا يحدث طيارات دوامية داخل الموصل الواحد قد تؤدي الى ارتفاع درجة حرارتة وتقلل كفاءة المحول ككل

وسنستعرض في الاشكال الاتية كيفية حدوث الجدل للطبقات الخاصة بالموصل

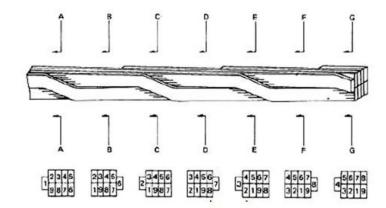


A, B, C Section on each part

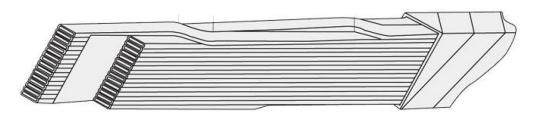


ثانيا طرق توصيل الملفات


1 - دلتا

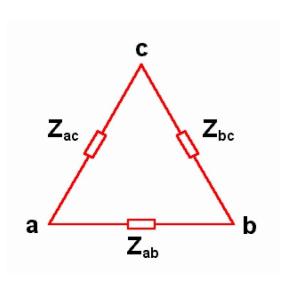



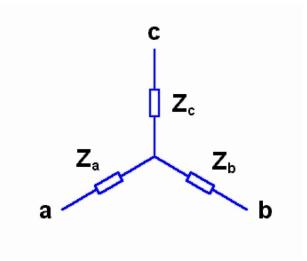


zigzag -3

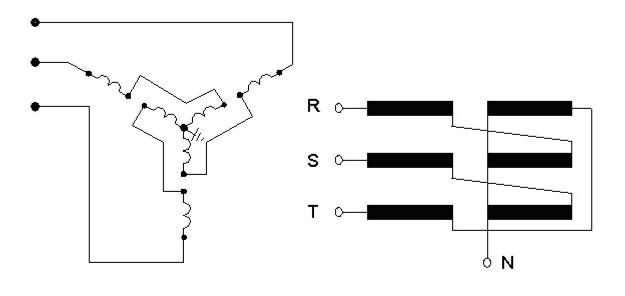

ثالثا: المجموعات الاتجهاهية

ولكن قبل ان نتكلم عن المحموعة الاتجهاهية يجب ان نتكلم عن القطبية في المحولات فأن مصطلح القطبية يقصد به تحديد العلاقة الاتجاهية بين جهد المصدر في ملفات الابتدائي ، والجهد الناشئ في ملفات الثانوي والتي بناء عليها سيتحدد الاتجاه اللحظي لجهد الثانوي بالنسبة لجهد المصدر فالمعلوم أن جهد الثانوي يمكن أن يكون في نفس إتجاه جهد الابتدائي وقد يكون عكس الاتجاه وذلك حسب طريقة لف الأسلاك وحسب اتجاه اللف تحديدا ، وهذا هو المقصود بالقطبية.

على سبيل المثال لو أن إتجاه لف الأسلاك كان من أعلى لأسفل في اتجاه عقارب الساعة في كلا الملفين (الابتدائي والثانوي) وذلك لمن ينظر للملف من أعلى ففي هذه الحالة فالطرف النهائي العلوي للملف الابتدائي و نظيره الثانوي سيكونان لهما نفس القطبية ، وهذا يعني أن أى ارتفاع أو انخفاض في الابتدائي و الثانوي سيكون في نفس اللحظة ، أي متزامنان معا في كلا الطرفين .أما لو عكست القطبية فهذا يعني العكس تماما ، أي أن أحدهما يرتفع و الأخر ينخفض.

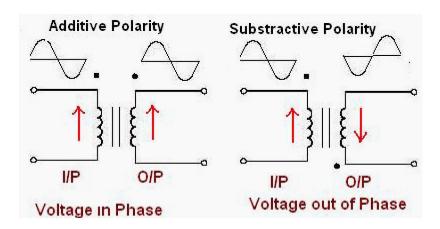

ولكننا نحتاج أيضا معرفة الزوية الاتجاهية بين الملفات وبعضها حيث أنها الزواية بين جهدين هما جهد (line to N) الموجود في الثانوي وتعتبر هذه الزوية موجبة اذا كان الجهد في جانب الجهد المنخفض متأخراً عن الجهد في جانب الجهد العالي على اعتبار أن اتجاه الدوان الموجب هو عكس عقارب الساعة.

ولكي نعبر عن المجموعة الاتجاهية نعبر عن ملفات الابتدائي بحرف كبير (Capital) وملفات الثانوي بحرف صغير (small) .

حيث:-


(D,d) تعبر عن التوصيل بطريقة دلتا

(Y,y) تعبر عن التوصيل بطريقة نجمة

(Z,z) تعبر عن التوصيل بطريقة الزجزاج


(N) للتعبير عن وجود طرف تعادل من عدمه

أما الفرق في الزاوية بين الجهدين ((line to N) الموجود في الابتدائي وجهد الـ (line to N) الموجود في الثانوي) فيتم تعينها من خلال 12 رقم بحيث يكون الفرق بين كل رقمين متتاليين يساوي 30 درجة بحيث يكون الرقم 1 يعبر عن الزاوية 30 والرقم 2 عن الزاوية 60 و هكذا .

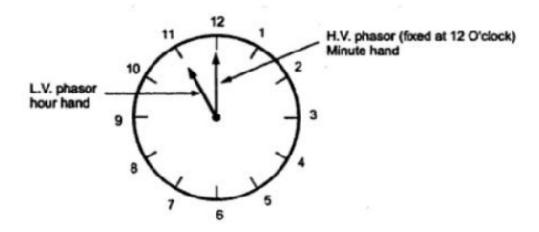


والان من خلال الرسومات الاتية سنعطي امثلة متنوعة عن المجموعات الاتجاهية


Clock Notation 0 (Phase Shift 0)

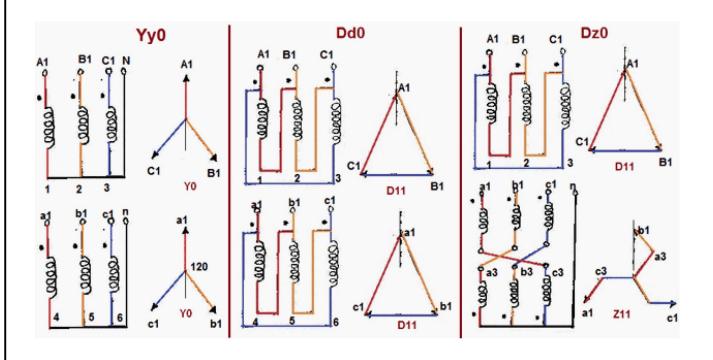


Clock Notation 1 (Phase Shift -30)

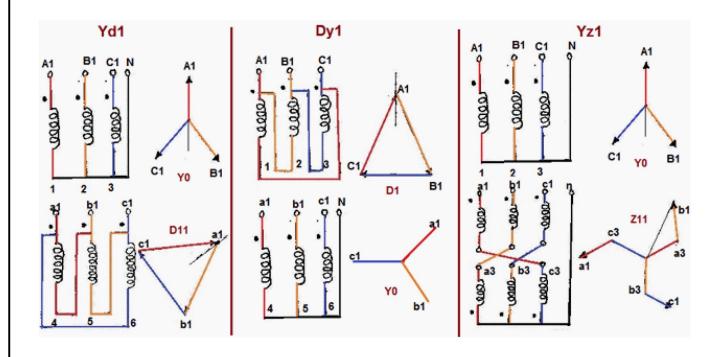


Clock Notation 2 (Phase Shift -60)

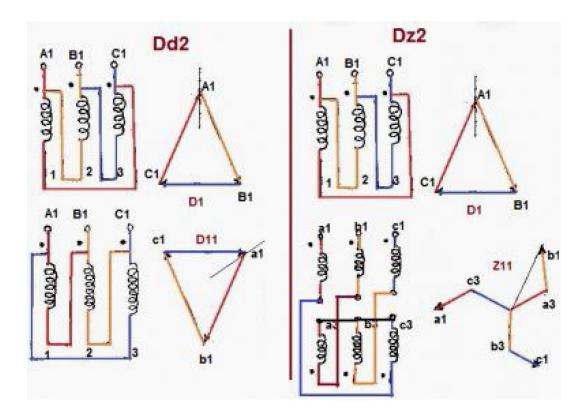


Clock Notation 4 (Phase Displacement -120)

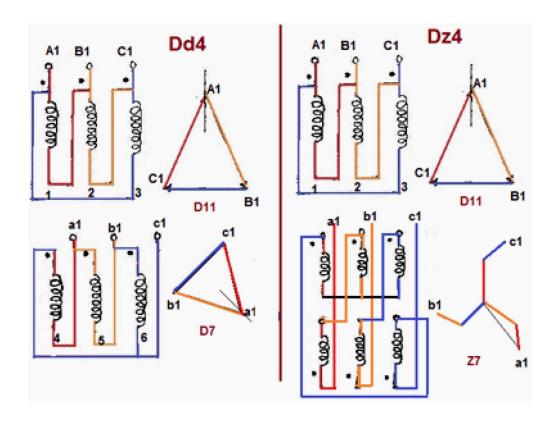


Clock Notation 5 (Phase Displacement -150)

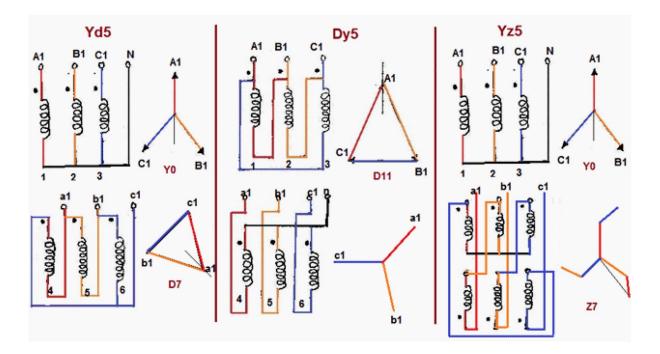


Clock Notation 6 (Phase Shift +180)

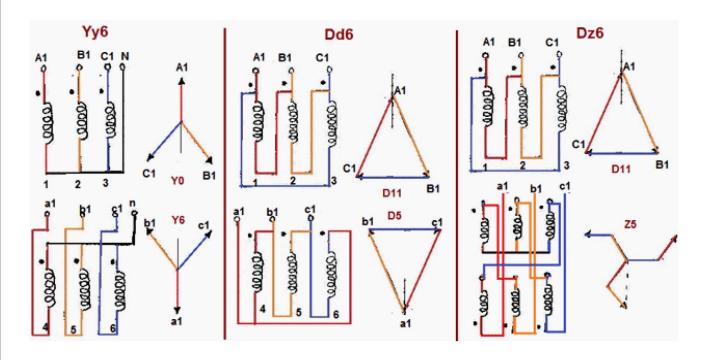

Clock Notation 7 (Phase Shift +150)

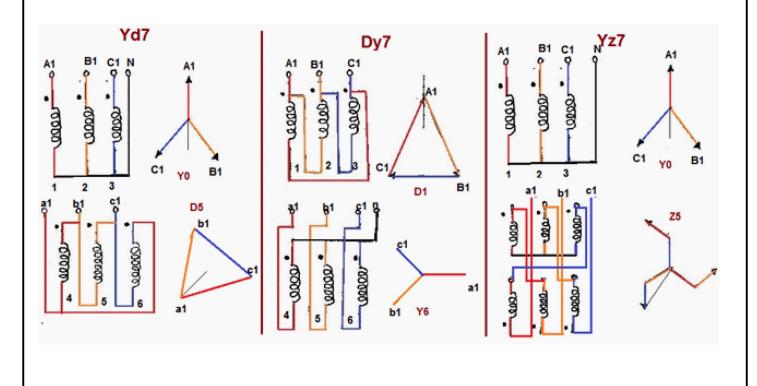

Clock Notation 11 (Phase Shift +30)

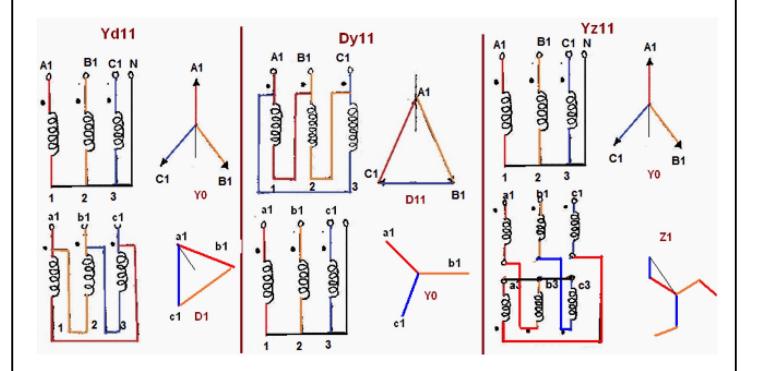

3 - العوازل الداخلية في المحولات

العوازل المستخدمة في المحولات لها عدة أنواع ، فمنها ما يستخدم مع الموصلات ومنها ما يستخدم لعزل طبقات الشرائح المعدنية عن بعضها ومنها أيضا ما يستخدم لعزل الملفات عن القلب الحديدي.

أما بالنسبة للموصلات فسواء استخدمنا أسلاك مجدولة أو شرائح فلابد من عزل هذه الموصلات باستخدام عوازل رفيعة وغير سميكة وذات كفاءة لضمان عدم شغل مساحة كبيرة

الأجزاء العازلة في المحول تتألف غالبيتها من مواد ليفية (خشب، كرتون عازل ، ورق عازل)و هذه النوعية من العوازل لها قابلية عالية لالتقاط الرطوبة مما يؤدي لانخفاض خواص العزل لديها ولذا يتعرض المحول للتجفيف لطرد الرطوبة وهناك ايضا منها عدة انواع وكل نوع له قوة عزل

معينه ويستخدم مع جهود معينة



الاجزاء غير الفعالة

1- الخزان الرئيسي

يصنع الخزان الرئيسي من الصلب و هذا حتى يتحمل الوزن الواقع عليه والاجهادات الميكانيكية ويتناسب حجمه مع قدرة المحول حتى يستطيع استيعاب الزيادة في حجم الملفات والقلب الحديدي.



يتكون من جزئين رئيسيين (الحاوية) الجزء السفلي و (الغطاء) الجزء العلوي يتم تجميعهما بالمسامير ويكون الفاصل بينهم (جوان) و هذا لضمان عدم تسريب الزيت.


ويجب ان يتسم الخزان بالمتانة لانه قد يتعرض لظروف صعبة اثناء النقل وايضا اثناء التشغيل لاسيما التشغيل في خارج الابنية (المحولات الخارجية).

يتم طلاء الخزان من الداخل بمادة عازلة لضمان ان تظل معزولة كهربيا حتى لو اقتربت منها الملفات ولكن هذا العزل الوقائي قد لا يتحمل جهد عالي جدا حيث انه اذا حدث تلامس تام بين احد الاسلاك وجسم التانك من الداخل قد يؤدي هذا لكسر العزل.

2- الخزان الاحتياطي

يصنع من الصاج او الصلب الخفيف وحجمة يساوي 10 % من حجم الخزان الرئيسي ويملء من الثلث الى النصف ويكون مستواه اعلى من مستوى الخزان الرئيسي.



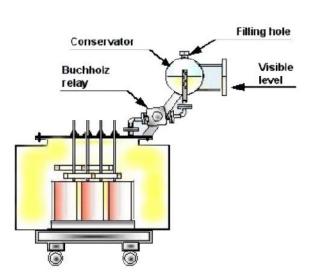

ووظيفتة الاساسية هي :-

أ- تعويض نقصان الزيت اذا قل بسبب تسربه.

ب- استيعاب الزيت اثناء تمدده حتى لا يخرج خارج المحول

3- الزيت

هو اشبه بالدم الذي يسري في عروق المحول وبدونه يتدمر المحول ولا يمكن تشغيله (اقصد المحول الزيتي) ويستخر هذا الزيت (المعدني) من البترول ويضاف اليه محسنات لتحسين خواصة.

وظيفة الزيت :-

1- يعمل على عزل المكونات الداخلية كهربيا عن بعضها البعض.

2- يقوم بتبريد المكونات الداخلية للمحول.

3- يحفظ مكونات المحول الداخلية من الاكسدة.

4- يستوعب حدوث قصر داخلي

5- يعطى تنبوء عن حالة المحول عند تحليلة.

وأيضا يجب أن نعلم ان هناك عدة أنواع من الزيوت التي تستخدم في المحولات

أنواع زيت المحولات:-

- نیناس
- اموك
- نیاترا
- ديالا B
- ديالا D وهو المستخدم حاليا في المحولات

ولا يمكن خلط هذة الانواع معا وهذا لاحتوائها على مواد كيميائية كمحسنات قد تتفاعل مع بعضها البعض في الانواع المختلفة ولذلك يجب مراعاة هذا عند تزويد الزيت في المحول ان يكون من نفس نوعه.

ولذلك سندرس خصائص الزيت بالتفصيل والتجارب التي تتم عليه لتعيين تلك الخصائص بحيث تكون في الحدود التي تسمح بها المواصفات القياسية العالمية حيث يتم أتباع مواصفة (1995 / 1956) مواصفات الزبت

1- جهد الكسر لزيت المحول

وتعتبر هذة المواصفة من اهم المواصفات التي يجب معرفتها عند اختبار وتحليل الزيت حيث انها عامل مؤثر جدا لانها تعطي تأثير على المحول ككل وقد تؤدي لتلف المحول ككل ومن هنا تأتي اهميتها.

يجب ان يكون جهد الكسر متناسبا مع جهد التشغيل بحيث يكون اكبر منه وتبعا للمواصفة فأن جهد الكسر للزيت المستعمل يجب اللايقل للزيت المستعمل يجب اللايقل عن 30ك.ف/2.5مم وأما جهد الكسر بالنسبة للزيت المستعمل يجب اللايقل عن 30ك.ف/2.5مم.

وهناك عدة طرق لقياس مقاومة العزل الزيت وبعدة اجهزة مختلفة سنستعرضها فيما يلى:-

1- جهاز يدوي ماركة (VIL)



الجهاز يعمل يدويا وهذا من اول عيوبه لانه يحتاج حساسية عالية من المستخدم بحيث يحافظ على رفع الجهد تدريجيا ومن عيوبة ايضا ان الزمن البيني بين اختبار واخر لنفس العينة يصل الى نصف ساعة ولهذا العينة الواحدة تأخذ 3 او 4 ساعات وهذا الجهاز يعتبر من اول الاجهزة التي اتت للشركة ولكن يمكن استغلاله بقدر الامكان.

ومن عيوب هذا الجهاز ايضا ان الحاوية الخاصة بالعينة قابلة للكسر ولا يمكن الاستعاضة عنها بأي حاوية اخرى بسهولة وايضا هذا الجهاز يعمل عن طريق مصدر متردد ودون وجود بطارية مما يصب معه التنقل به لتحليل العينات في مواقع العمل المختلفة ولكن هذا الجهاز بالرغم من ذلك يحتوي على معاملات امان جيدة حيث انه لا يعمل اللا في حالة غلقة بشكل محكم وايضا يوجد به زر لتطبيق الجهد على العينة ولا يحدث هذا اللا بالضغط المستمر علية وايضا يوجد به (overload switch) للحماية من زيادة التيار عند كسر العينة.

2- جهاز اوتوماتيك ماركة (Megger)



وهذا الجهاز افضل من الجهاز السابق في عدة اومور حيث انه: - يعمل بشكل آلي وبالتالي يكون ادق في القياس وتطبيق الجهد

مزود بمروحة لتقليل الزمن البيني بين كل اختبار وآخر لنفس عينة الاختبار وايضا يتم حساب المتوسط في نهاية الاختبار وايضا يعمل الجهاز ببطارية داخلية بحيث يمكن التنقل به في

اكثر من موقع عمل وزمن الاختبار فيه اقل يصل على الاكثر الى نصف ساعة وايضا بالنسبة لحاوية العينة تكون من البلاستك المعالج وبالتالى غير قابلة للكسر.



3- جهاز اوتوماتيك ماركة (Baur)

أما هذا الجهاز فهو الاحدث والاكسر دقة وان كان عيبة الوحيد ان حاوية العينة مصنوعة من الزجاج وبالتالي قابلة للكسر ولكنة يحتوي على طابعة مدمجة معه لطبع النتائج للتحليل مباشرة.

2- نسبة الرطوبة في الزبت

تؤثر نسبة الرطوبة في الزيت على عزل الزيت بشكل كبير ولكن للاسف كل نوعيات الزيوت الخاصة بالمحولات شرهه جدا لامتصاص الرطوبة وبالتالي يجب تخزينها بشكل معين حتى لاتمتص الرطوبة بدرجة كبيرة, بحيث يوضع برميل الزيت على عوارض خشبية بعيدا عن الارض ويتم احطام اغلاقها بشكل جيد لتقليل تسرب اي رطوبة من الهواء المحيط لداخل الزيت.

وتبعا لمواصفة الزيت المذكورة سابقا فأن النسبة المسموحة للرطوبة لا تتعدى 30 جزء في المليون اي ان الكيلو جرام زيت لايجب ان تزيد نسبة الرطوبة به عن 30 مللي جرام

الرطوبة احد العوامل المؤثرة بشكل اساسي على اداء زيت المحول و على المحول ككل ولذلك يجب الاهتمام بقياسها بشكل دوري مع ايجاد اسبابها وتقليلها بقدر المستطاع.

3- نسبة الحموضة في الزيت

يجب اللا تزيد نسبة الحموضة عن (0.03 mg KOH \gm oil) و ترجع خطورة هذة النسبة لان الحموضة تعمل على تآكل كل الاجزاء الداخلية داخل المحول وتقلل من عمرة الافتراضي وتزيد من نسبة الاعطال الداخلية التي تحدث في المحول.

وللاسف نسبة الحموضة في المحول لا يمكن تقليلها بسهولة وذلك احد اسباب خطورتها ولكن يمكن بقدر الامكان مع معالجة الزيت كيميائيا تحديد تلك النسبة حتى لاتزيد بسهولة وتعتبر الحموضة من اهم التحاليل التي يجي اجرائها على عينة الزيت وهذا لانها تؤثر بشكل مباشر على العمر الافتراضي للمحول وعلى كثرة اعطالة وقد يتفاقم العطل ويؤدي لتلف المحول ككل.

تتم قياس نسبة الحموضة في الزيت عن طريق معادلتها بنسبة من مادة (KOH) هيدروكسيد البوتاسيوم وهذة المادة تعتير انها مادة قلوية وبالتالي تعادل المحصل من المادة الحمضية داخل الزيت وبالتالي عن طريق النسبة التي تم استهلاكها للوصول لنسبة التعادل وبالتالي استطيع معرفة نسبة الحموضة في الزيت.

4- درجة وميض الزيت

وهي احد الخواص المهمة التي يصنف على اساسها الزيت وهي عبارة عن درجة الحرارة التي يبدأ الزيت فيها بالتحلل لمركبات قابلة للاشتعال.

ويتم قياسها عن طريق تسخين الزيت ثم تعريض سطحة للهب حتى يومض و عندها نقيس درجة الحرارة.

وتتناسب تلك الدرجة مع درجة حرارة تشغيل المحول بحيث ان درجة حرارة تشغيلة كلما زادت كلما زادت كلما زادت درجة الوميض وبالتالي تكون ايضا متناسبة مع قدرتة التشغيلية وحجمه ولذلك تعتبر احد اهم وسائل تصنيف زيت المحولات ولذلك يجب ان يكون درجة حرارة الزيت لا تصل اللي درجة حرارة الوميض.

وايضا درجة حرارة الوميض مرتبطة بدرجة حرارة الاشتعال ومتناسبة معها وهي درجة الحرارة التي عندها يتحلل الزيت بالكامل الى مركبات قابلة للاشتعال ويصبح هو الوقود للنيران, وهي ايضا من اخطر المواصفات التي يجب مراعتها عند شراء الزيت المناسب للمحول.

وتنص المواصفة القياسية على ان نقطة الوميض يجب اللاتقل عن 135 درجة مئوية حتى لا تصل درجة حرارة المحول اثناء تشغيلة الى درجة حرارة التي يومض عندها الزيت حتى لا تكون هناك خطورة على المحول ويكون قابل للاشتعال او الانفجار.

5- الكثافة النوعية للزيت

تعد الكثافة النوعية للزيت ذات اهمية كبيرة لتحديد كفاءة الزيت حيث يجب ان تكون بين 862 كجم/م 62

6- اللزوجة

تؤثر اللزوجة على عملية التبريد بشكل كبير بحيث انها اذا زادت تصبح حركة الزيت وانتشارة وتغلغلة داخل المحول اصعب ويصعب معها التبريد الجيد للمحول وتكون اللزوجه في حدود من 12- 16 سنتي ستوك.

7- التوتر السطحي

و هو عباره عن القوة المماسية المؤثرة بين سطحين مختلفين وتكون حدودها بين 38 - 45 داين/سم و هي تعتبر مؤثرة على نسبة الضغط الناشئ عن حركة الزيت والتي تؤثر على الحد الفاصل بين سطح الزيت وجسم المحول الداخلي.

لتحسين اداء زيت المحول يتم اضافة محسنات كيميائية له ومنها موانع الاكسدة والتي لتقليل تكون الاحماض اثناء تشغيل الزيت او تعرضه لقصر داخلي.

4- عوازل الاختراق

عوازل الاختراق هي التي تفصل وتعزل بين اطراف التوصيل وجسم المحول ويصنع من الصيني ويتناسب طول العازل بناء على الجهد الواقع عليه وبالتالي كلما زاد الجهد الذي يعمل عليه المحول كلما زاد طول العازل ولكن ايضا هناك عامل اخر يؤثر على طول العازل للمحول وهو المكان الذي يعمل به المحول (خارجي أو داخلي) فالمحول الخارجي الذي يعمل في مكان مفتوح أكثر عرضه للعوامل الجوية وبالتالي يكون العزل اقل مع تعرضه لتلك المؤثرات فيتم تطويل العازل أكثر من العوازل التي توضع في المحولات الداخلية ويتم حساب طول العازل بناء على القانون التالى:-

المحولات الداخلية: - طول العازل = قيمة الجهد الواقع عليه بالكف * 2.5 سم

المحولات الخارجية :- طول العازل = قيمة الجهد الواقع عليه بالـ ك.ف * 4.5 سم

ويكون الناتج النهائي هو طول العازل السطحي بالسنتيميتر.



5- مبين مستوى الزيت

ترجع اهمية مبين مستوى الزيت لاهمية الزيت نفسه ففي حالة نقصان مستوى الزيت عن حد معين قد يؤدي في النهاية الى تلف المحول ككل او حتى انفجاره وهناك نوعان من مبين مستوى الزيت :-

النوع الاول انبوب زجاجي:

و هو يعتمد في نظرية عمله على نظرية الاواني المستطرقة حيث يكون مستوى الزيت في المحول.

ومن مشاكله الشائعة هي كثرة تعرضه للكسر بسبب انه مصنوع من الزجاج و يمكن انسداده وبالتالي لا يعبر عن المستوى الحقيقي للزيت داخل المحول.

النوع الثاني هو ذو المؤشر:

ويعتمد في نظريه تشغيله على وجود عوامة داخلية يتحول من خلالها الارتفاع في مستوى الزيت الى حركة مؤثرة في المؤشر وهناك نوع اخر يعتمد على نظرية الازدواج الحراري لان درجة حرارة الزيت تكون اعلى من درجة حرارة الوسط المحيط فيؤثر في سبيكة ويجعلها تتمدد وبالتالي تتحول في النهايه الى حركة على التدريج.





6- مبين درجة الحرارة



وترجع اهمية لاهمية قياس درجة حرارة المحول لان الحرارة كما سنعرف فيما بعد انها احد العوامل المؤثرة على اداء المحول وعلى عمره الافتراضي وايضا لكل محول درجة حرارة قصوى يستطيع العمل عندها ولا يجب تعديها اثناء التشغيل لانها قد تؤدي الى اضرار جسيمه للمحول قد تصل الى تلفه بالكامل وبالتالي يجب مراعاة القراءة الدورية لدرجة حرارة المحول ويجب القياس منهما لدرجة حرارة المحول ويجب القياس منهما وذلك للتأكد من انه لا يوجد جزء معين ينبعث منه حرارة في احد جوانب المحول, وايضا يجب قياس درجة الحرارة أثناء تحميل المحول أو على الاقل بعد فصله مباشرة لبيان مستوى درجة الحرارة الفعلي و التأكد من عدم وجود مشاكل داخلية في المحول.

7- ريش التبريد

تصنع من الصاج وهذا لانه يمرر الحرارة بشكل سريع وبالتالي يعمل على تبريد المحول بشكل سريع ويتم لحام ريش التبريد في جسم الخزان الرئيسي في المحول وتكون مفتوحة من الداخل لسهولة سريان الزيت فيها وبالتالي تبريدة بشكل سهل.



وعند ذكر ريش التبريد يجب ذكر انواع التبريد.

أنواع التبريد الشائعة في محولات القوي

معناه	تفسیر ه	الرمز
زيت طبيعي و هواء طبيعي	Oil Natural Air Natural	ONAN
زيت طبيعي و هواء قصري	Oil Natural Air Forced	ONAF
زيت قصري و هواء قصري	Oil Forced Air Forced	OFAF
زيت موجَه وهواء قصري	Oil Directional Air Forced	ODAF
زيت موجَه وماء قصري	Oil Directional Water Forced	ODWF
هواء طبيعي	Air Natural	AN
هواء قصري	Air Forced	AF

وأخر نوعين في الجدول هما خاصين بالمحول الجاف والذي سنتكلم عنه فيما بعد بالتفصيل.

8- طبة أخذ العينة

وهي اشبه بالصنبور المركب في اسفل جسم المحول (الخزان الرئيسي)والغرض منها هي اخذ عينة من الزيت لتحليلها.



وبالتالي يجب ان نتعرض لطريقة اخذ العينة ومتى يتم اخذ العينة.

أو لا تتم أخذ العينه بعد فصل المحول مباشرة وبالتالي تكون العينة صورة حقيقية من الزيت.

ثانيا طريقة اخذ العينة تتم كالتالي:

1- يتم تنظيف طبة اخذ العينة جيدا من الشوائب العالقة بها.

2- يترك بعض الزيت يسري لضمان تنظيف الطبة (لانه يأخذ تلك الشوائب معه أثناء سريانة)

3- يتم إحضار زجاجة غامقة اللون (مصنوعة من الزجاج) - لأن اللون القاتم يحمي العينة من تأثير أشعة الشمس عليها وأيضا يتم أختيار الزجاج لانه لايتفاعل مع عينة الزيت على عكس البلاستك الذي يتفاعل مع العينة .

4- عند ملئ الزجاجة بزاوية 45 و هذا لتفادي تكون فقعات هوائية داخل العينة مع مراعاة فتح الطبه بحرص حتى لا تتلف او تكسر اثناء الفتح.

6- يتم غسل الزجاجة (حاوية العينة) من الداخل بالزيت لضمان عدم احتوائها على اي بقايا سابقة وهذا عن طريق ملئ الزجاجة لنصفها بالزيت ثم اغلاقها بأحكام وإمالتها في وضع أفقي وإدارتها حول محورها ببطء حتى يتم غسل السطح الداخلي بالزيت ثم القاء هذة الكمية وتكرار العملية مرتين او ثلاثة.

7- بعد ذلك يمكن اخذ العينة وايضا بزاوية مائلة على ان تملء الزجاجة حتى فوهتها .

8 - يتم وضع ورقة تحتوي على اسم ورقم الكشك وتاريخ وساعة اخذ العينة على الزجاجة.

* يجب ان تحلل العينة على الاكثر في خلال 48 ساعة من وقت اخذها.

* ترجع اهمية العينة الى انها تعطيني صورة عن حالة المحول الداخلية ويمكن من خلالها التعرف على حالة المحول الداخلية والتي لا يمكن التعرف عليها بالكشف الظاهري للمحول .

ويجب أخذ العينة بشكل دوري من المحولات وهذا للتأكد من حالة المحول وخاصة المحولات القديمة في الخدمة و بالتالي نستطيع تلافي حدوث أخطاء جسيمة تؤدي الى تلف المحول بشكل كبير وتزيد من تكلفة الاصلاح للمحول.

9- طبة تزويد الزيت

تركب في اعلى المحول في الخزان الاحتياطي والغرض منها تزيد زيت المحول عند نقصانة لضمان وجود زيت كافي لتعويض الزيت الذي قد يتسرب أو ينقص من المحول بسبب أخذ العينة.



10- مسمار التأريض

وهو المكان الذي يتم تثبيت كابل تأريض جسم المحول به و مكانة هو بأسفل الخزان الرئيسي وترجع اهميته بسبب اهمية الارضي نفسه فهو يعمل على حماية المحول من التيارات العالية ويحمي جسم المحول من حدوث تلامس مع احد الملفات وبالتالي يحمي من يتعامل مع المحول.




11- حلقات الرفع

الغرض منها هو رفع المحول أثناء الصيانة وتعليقة لسهولة فصل جزئه العلوي عن بقية اجزاء المحول وبالتالي القيام بالصيانة اللازمة له ثم إرجاعة مرة أخرى وهي تصنع من الحديد الصلب وتلحم مع سقف الخزان الرئيسي.



12 - اطراف تفريغ الجهد الزائد

والغرض من وجودها هو تفريغ الشحنات عند زيادة الجهد وهذا لحماية المحول وخاصة من الصواعق. وهو يتكون من جزئين العلوي موصل باطراف المحول والسفلي موصل بأطراف جسم المحول وعندما يرتفع الجهد يبدأ في تأيين الهواء بين الطرفين حتى يكسر وبالتالي يتم تفريغه بعيدا عن المحول وبالتالي نحمى المحول.

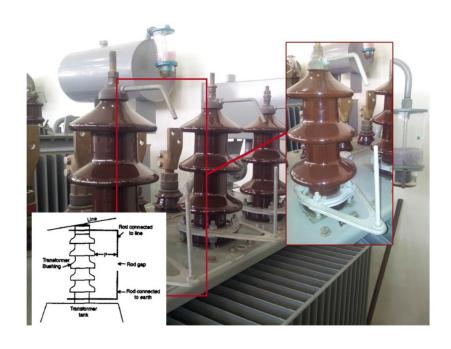

13- العجلات

يعد العجل هو وسيلة الحركة للمحول حيث يسهل ذلك ويجب ان يصنع من الحديد الصلب لكي يتحمل وزن المحول ويكون في الغالب مثبت بشكل اساسي في اسفل الخزان الرئيسي على عوارض حديدية.



14- مغير الجهد

هو احد ملحقات المحول والغرض الاساسي منه هو تثبيت جهد الخروج وهو يعتمد على فكرة أن النسبة بين عدد اللفات في الملف الابتدائي الى الملف الثانوي تكون مساوية للنسبة الجهد في الملف الابتدائي الى الملف الثانوي. وبالتالي يمكن تعديل جهد الخروج بحيث يكون ثابتا لدى المشتركين في النهاية بقدر الامكان. وبالتالي قامت الفكره في عمل عدة مجموعات من لفات بعدة نقاط تلامس بحيث يمكن تغير عدد

اللفات بسهولة وبالتالي سيظهر تأثير هذا على الجهد الخارج من المحول بحيث نعمل دائما على ثباته في الحدود المسموح بها, وتنقسم انواع مغير الجهد الى نوعين من حيث طبيعة وظيفته وهما:

1- مغير جهد يتم تغيره بعد الفصل.

2- مغير جهد يتم تغيره على حمل.

وسنتكلم بإستفاضة أكثر عن النوع الاول وهذا لانه الاكثر أنتشارا في محولات التوزيع.

وبالطبع لان كل المحولات ثلاثية الاوجه فيكون مغير الجهد مرتبط مع الثلاثة اوجه ويقوم بالتغير بشكل متزامن في الثلاثة اوجه.

أولاً مغير الجهد الذي يتم تغيره بعد فصل المحول

وكما ذكرنا في السابق يعد هذا النوع هو الاكثر شيوعا في محولات التوزيع ومن أسمه نستطيع أن ندرك انه لا يعمل اللا بعد فصل المحول وبالتالي يعد هذا عيب فيه وان كان هو أصغر حجما وأقل تكلفة من النوع الاخر و يتم وضعه في مكان يصعب الوصول اليه اللا بعد فصل المحول ونسبة التغير بين الخطوة والاخرى تكون بمقدار 2.5 % لكل خطوة على سبيل المثال إذا كانت الخطوة رقم 3 تعمل عند جهد 10500 فولت تقريبا و هذا بفارق -2.5% عن الخطوة رقم 3 وهكذا لكل الخطوات فإن الفارق بين الخطوة والاخرى هو 2.5% وتوضع لفات مغير الجهد على الملفات ذات الجهد الأعلى بغض النظر ما إذا كانت ملفات أبتدائية أو ثانوية و هذا لاسباب سنستعرضها معا فيما يلي و هناك نوعان من مغير الجهد الذي يتم تغيره بعد فصل الحمل (ذو الست نقاط وذو الخمس نقاط) والاسهل في تصنيعه هو النوع ذو الخمس نقاط.

أسباب وضع مغير الجهد على الملفات ذات الجهد الاعلى:

1- لان عدد اللفات أكثر عدداً وبالتالي تكون نسبة الخطأ في تغيير الجهد أقل وايضا يمكن بسهولة أختيار عدد اللفات.


2- سُمك السلك صغير وبالتالي يعني نقط لحام اقل حجما ووزن مغير الجهد اقل وأيضاً حركته ستكون أسهل.

3- وفي حالة مغير الجهد الذي يتم تغيره على حمل يكون التيار اقل وبالتالي الشرارة اقل.

4- ولأن لفات الجهد الاعلى تكون دائما في الخارج وبالتالي تكون اسهل في التعامل معها في التصنيع والصيانة.

أ- النوع ذو الخمس نقاط

تكون لفات مغير الجهد كلها في نهاية اللفات الأساسية كما في الشكل التالي:

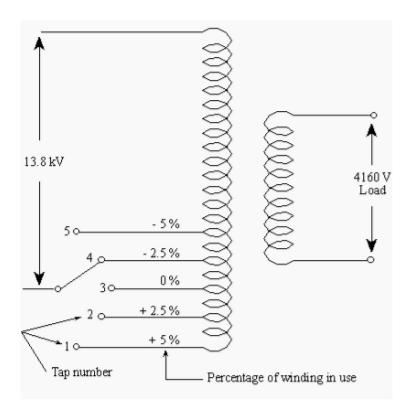


وأيضا يسمى هذا النوع بالنوع الاساسي وتعد النقطة (الخطوة) رقم 3 هي الخطوة الاساسية التي يعمل عندها مغير الجهد بشكل أساسي.


وهذا النوع هو الاسهل في تصنيعه من النوع ذو الست نقاط ولكن نقطة التلامس لكل خطوه واحده وبالتالي تكون نسبة حدوث خطأ أكبر.

ب- النوع ذو الست نقاط

وهذا النوع يعتمد في كل خطوة على نقطتي توصيل كما بالاشكال التالية:

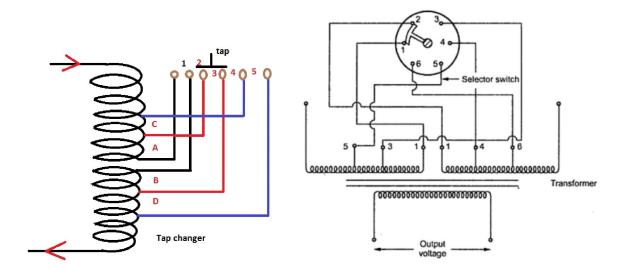

وكما نرى في الاشكال السابقه فيتم تقسيم الملف الى جزئين ويتم أخذ نقاط التلامس من منتصف الملف وليس على الاطراف.

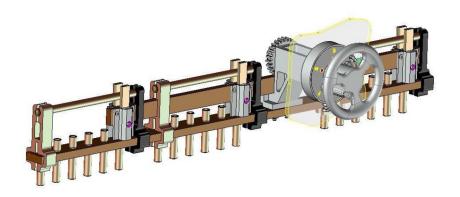


ويتم ربط كل هذا بعجلة لتحريك نقاط التلامس في الثلاث فازات.

ثانياً مغير الجهد الذي يتم تغيره على حمل


وهذا النوع يستخدم مع المحولات الكبيرة الحجم والقدرة لانه من الصعب فصلها وهذا لانها تغذي مناطق ساشعة وبالتالي يتم تغيير مغير الجهد دون فصل المحول وهذا النوع يكون مزوداً بموتور لتغيير الخطوة وهذا لضمان سرعة النقل بين خطوة واخرى لتقليل زمن الشرارة بقدر الإمكان وأيضا يكون معزولاً عن

بقية المحول وله غرفة منفصلة غالبا لضمان اطفاء الشرارة داخلها وحتى يمكن تغيير الزيت لها بشكل اسهل دون اللجوء لتغيير الزيت بالكامل للمحول.

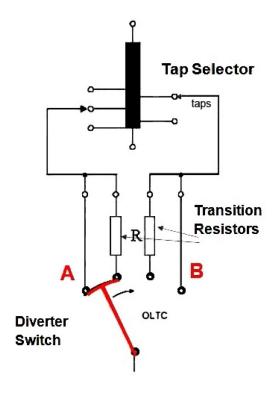

توضع مقاومة مع مفتاح النقل وهذا لتقليل التيار الدوامي وبالتالي تقليل فرصة حدوث الشرارة ويتم الانتقال بين خطوة لخطوه عبر هذة المقاومة عن طريق مفتاح التغيير وهذا يكون بسرعة كبيرة جدا لتقليل زمن حدوث الشرارة بقدر الامكان ولذلك يتم استخدام محرك (موتور) لتسهيل وسرعة الحركة والانتقال بين خطوة واخرى وايضا يجب التنويه انه لا يمكن الانتقال من خطوه متدنية الى خطوه عالية على مرحة واحدة ولكن واحدة على سبيل المثال لا يمكن ان انتقل من الخطوة رقم 3 الى الخطوة رقم 7 على مرحة واحدة ولكن يجب ان يمر بكل الخطوات بينهما (4و 5و 6).

شرح خطوات الانتقال من خطوة الى اخرى داخل مغير الجهد على حمل وهذا في الصور الاتية:

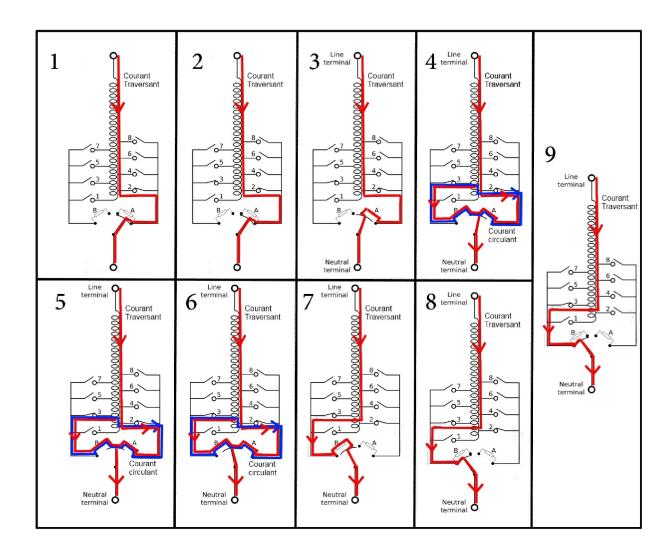


15- جهاز البوخهلز

بالرغم من اسمه الغريب (وهو أسم مخترع هذا الجهاز) الا انه جهاز مهم جدا وله عدة مميزات وهو عبارة جهاز وقاية يعمل بحركة ميكانيكية عن طريق الزيت وذلك لحماية المحول.

البوخهاز يحمي المحول من النقص في الزيت وايضا حدوث القصر الداخلي و يمكن من خلال الغازات المتجمعه في اعلى البوخهاز الاشارة الى حالة المحول الداخلية أيضاً ويتكون الجهاز من حاوية خارجية تمثل الجسم الخارجي للجهاز ويكون لها مخرج ومدخل لخروج ودخول الزيت وبداخل هذا الوعاء يوجد ميكانزم هذا الجهاز والذي يتكون من عوامتين من البلاستيك وكل عوامة متصلة بقضيب نحاسي في اخره مغناطيس يقوم بتحريك طرفي تلامس داخل زجاجة أو سائل الزئبق لغلق الدائرة الكهربية وبالتالي حركة العوامة لاعلى واسفل تؤدي في النهاية لفتح أو غلق الدائرة الكهربية لاحد الوظيفتين (انذار أو فصل) هذة ببساطة هي فكرة عمل هذا الجهاز وكما سنذكر فيما يلي وظيفتة وطريقة عمله بشكل اكثر تفصيلاً.

العوامة العليا:

وهي العوامة المسئولة عن أعطاء إنذار لوجود خلل داخلي في المحول وتكون متصلة بدائرة الانذار الخارجية حيث يحدث تجمع للغازات (بسبب انها اخف من الزيت) من كل اجزاء المحول الداخلية أو حتى تبخر للرطوبه مع تشغيل المحول وزيادة درجة حرارته ومع الحركة الااهتزازية الداخلية للمحول تبدأ كل تلك الغازات في التجمع في الجزء الاعلى من الجهاز والذي يحتجز الغاز بداخله ويضغط على الزيت وبالتالي عندما يفرغ الجزء العلوي من الزيت تسقط العوامة العليا فتغلق الدائرة الكهربية المسئولة عن إعطاء إنذار ويمكن ان تسقط هذة العوامة ايضا في حالة نقص مستوى الزيت بسبب التسرب وكما نرى في الشكل التالي العوامة العليا سقطت بسبب تجمع الغاز.

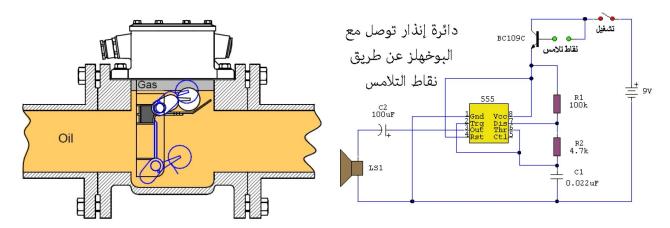

وبالتالى يمكن تلخيص حالات تفعيل العوامة العليا (تشغيل دائرة الإندار) في نقطتين:


1- تجمع الغازات من كل جسم المحول والتي تعمل على إزاحة العوامة العليا لأسفل.


2- نقص الزيت وبالتالي تسقط العوامة العليا.


العوامة السفلي:

وهي العوامة المسئولة عن فصل المحول أو بمعنى ادق اعطاء إشارة لفصل المفتاح المسئول عن تغذية المحول لوجود خلل داخلي في المحول وتكون متصلة بدائرة الفصل الخارجية حيث نقص شديد للزيت بسبب تسربه من اجزاء المحول الخارجية وهذا بسبب عيب في التصنيع او بسبب تقادم المحول او اهماله او زيادة نسبة الحموضة الداخلية مما يعمل على تأكل بعض الاجزاء مثل نقاط لحام الريش وبالتالي عندما يفرغ الجزء الذي يعلو تلك العوامة من الزيت تسقط العوامة السفلي فتغلق الدائرة الكهربية المسئولة عن فصل المحول وهناك حالة اخرى وهي ان يندفع الزيت من الخزان الرئيسي الى الخزان الاحتياطي

مرورا بالبوخهاز وهذا بسبب حدوث قصر داخلي ادى الى تمدد مفاجئ سريع للزيت مما يؤدي الى الضغط على العوامة حتى تنزل وتعطى اشارة الفصل.

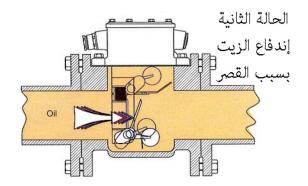

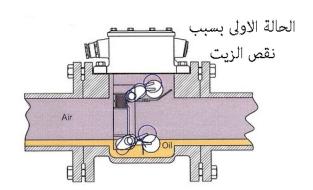

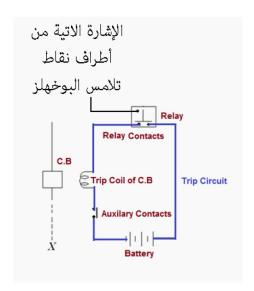

وبالتالي عند غلق الدائرة الكهربية تصل الاشارة لل (Relay) المسئول عن فصل المفتاح فيقوم بغلق دائرة اخرى تحرك (Trip coil) فتفتح دائرة المفتاح المسئولة عن تغذية المحول.

وبالتالي يتم حماية المحول من التلف او حماية من كارثة قد تحدث وهي انه قد ينفجر ويؤدي الى الإضرار بكل ما حوله من افراد ومنشأت وأبنية.

16- جهاز السيليكا جل

ويسمى ايضا المتنفس حيث انه بمثابة الجهاز التنفسي للمحول فكما استعرضنا من قبل ان زيت المحول له قابلية عالية على امتصاص الرطوبة مما يؤدي الى تقليل خواصة الكهربية ويقل عزله وبالتالي اصبحت هذة مشكلة ولحلها تم وضع جهاز السيليكاجل كملحق يركب في التانك الاحتياطي ويعمل على تنقية الهواء الداخل من الرطوبة حيث يحتوي على مادة تتكون من حبيبات صغيرة تمتص الرطوبة من الهواء ولكن ليست هذة الوظيفة الوحيدة لهذا الجهاز ولكنها الاساسية. ويعتبر ملح السيليكاجل نوع من انواع السيليكا غير المتبلورة تتميز بالنفاذية العالية و تستخدم لإزالة الرطوبة من الغازات و السوائل و هي تصنع أساسا من سيليكات الصوديوم و عادة ما يكون لونها شفافا. و مادة السيليكا جل معروفة منذ عام 1640 و لكنها بقيت جانبا حتى الحرب العالمية الأولى حيث لوحظ خصائصها المفيدة لامتصاص الغازات مما قاد

لاستخدامها في أقنعة الغازات و يمكن تحضير السيليكا جل عن طريق تحميض محلول السيليكا مثل الماء الزجاجي و انواع الحمض السيليكاتي الناتج اما ان يكون كتل صلبة او راسب جيلاتيني حيث يمكن از الة الشوائب بغسل المنتج بالماء و من ثم يتم از الة الماء عن طريق التسخين و يتميز السيليكا جل بالنفاذية العالية حيث يقارب 800 متر 2 جرام و هذه الميزة جعلته مناسبا لامتصاص الماء مما جعله يستخدم كمادة مجففة و هذه المادة تستطيع التقليص من نسبة الرطوبة إلى حد 40 % و عند اشباعه بالماء يمكن تجفيفه عند درجة حرارة 150 درجة سيليزية لمدة ساعة ونصف في طبق من البايركس سميك الجدران و من ثم يستخدم مرة ثانية و يتميز السيليكا جل بكونه غير سام و غير قابل للإشتعال و كيميائيا غير فعال .

و يمكن أضافة بعض المواد الملونة إلى السيليكا جل للإشارة إلى نسبة الرطوبة مثل كلوريد الكوبالت حيث أنها تتلون باللون الازرق الغامق عندما تكون جافة و باللون الزهري عندما تكون رطبة و لكن نظرا لما عرف عن كلوريد الكوبالت بالسمومية و أنها مادة تسبب السرطان فقد تم استبدالها بمواد اخرى اقل سمية . و حيث ان المواد التي تضاف إلى السيليكا جل مواد سامة فإنه في العادة يشار إلى السيليكا جل بأنها مادة سامة أو خطرة عند أكلها .

وهذة عدة صور وألوان لها:



وكما ذكرنا فإن السيليكا جل بدون لون ولكن يضاف مادة لها لإعطائها اللون الذي يعتبر مؤشرا على مدى تشبعها.

ويركب الجهاز من جزئين اساسين جزء يحتوي على ملح السيليكا جل والاخر يحتوي على زيت حيث يساعد هذا الزيت على التنقية من الشوائب وهذا لان الهواء الداخل يمر اولا عليه وبالتالي يعمل على تنقيته ثم يمر على السيليكا جل ليتخلص من الرطوبة وعند مروره على الزيت يبطء من حركته وسرعة سريانه.

وهناك وظائف اخرى لجهاز السيليكا جل حيث انه يساعد على تنظيم تدفق الهواء الداخل والخارج من والى المحول وتنقية الهواء الداخل من الشوائب وبالتالي يمكن القول ان هذا الجهاز هي وظائفه كالتالي:

1- تنقية الهواء الداخل من الرطوبة

2- تنقية الهواء الداخل من الشوائب (وهذا عن طريق طب الزيت الملحق بالجهاز).

3- تنظيم الهواء الخارج والداخل من والى المحول (وهذا عن طريق طب الزيت الملحق بالجهاز).



الباب الثالث: العوامل المؤثرة على تشغيل المحول

هناك عدة عوامل مؤثرة على تحميل المحول وعلى عمرة الافتراضي وسنستعرض هذة العوامل في هذا الفصل وكيفية الحد منها أو تلافي تأثيرها بقدر الإمكان.

تأثير إرتفاع درجة الحرارة على أداء المحولات

بحسب المواصفات القياسية بجب اللا تكون الزيادة في درجة الحرارة في محولات التوزيع أكثر من 65 درجة مئوية (فوق درجة حرارة الجو) ويتم قياس تلك الدرجة من فتحة مبين درجة الحرارة أعلى الخزان الرئيسي فعلى سبيل المثال إذا كانت درجة حرارة الجو 30 درجة مئوية فهذا يعني ان درجة الحرارة الكلية تساوي 95 درجة مئوية ويرجع سبب التأثير الضار على لانها ترفع من قيمة مقاومة الموصلات مما يزيد الفقد وتقلل قيمة مقاومة العزل مما يجعله أكثر عرضة للإنهيار بجانب ان الحرارة تزيد من قيمة المعاوقة المغناطيسية وبالتالي تزيد المفاقيد المغناطيسية وبالتالي يمكن حصر أضرار التأثير الحراري في النقاط التالية:

1- زيادة مقاومة الموصلات وبالتالي زيادة المفاقيد النحاسية.

2- تقليل مقاومة العزل وبالتالي زيادة المفاقيد الناشئة من التيار المتسرب وزيادة فرصة أنهيار العزل وتلف المحول ككل.

3- تزيد من قيمة المعاوقة المغناطيسية وبالتالى تزيد من قيمة المفاقيد المغناطيسية.

4- إذا ارتفعت درجة الحرارة لحدود كبيرة تؤثر على العمر الافتراضي للمحول ككل مما يعد خسارة اقتصادية كبيرة.

العوامل المؤثرة على اداء المحول:

أولا: زيادة تحميل المحولات بأحمال زائدة لفترة طويلة.

يؤدي هذا لزيادة درجة حرارة المحول وتقليل العمر الإفتراضي له.

ثانياً: سوء تهوية المكان الذي به المحول.

وهذا أيضا يؤدي الى الارتفاع في درجة حرارة المحول

ثالثا: وجود نقاط لحام داخلية ضعيفة.

تزيد المفاقيد وترفع درجة حرارة المحول و تقلل الجهد على اطراف المحول

رابعا: عيب في تصنيع القلب الحديدي او الملفات.

يؤدى الى زيلدة المفاقيد الداخلية وقدى يؤدى الى تلف المحول ككل

خامسا: التوافقيات

تزيد من التأثير الحراري للتيار حيث تتناسب درجة الحرارة مع التردد

سادسا: انسداد ريش التبريد من الداخل

تؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة وقد تؤدي الى تلف المحول بالكامل

سابعا: تيار الإندفاع.

وهو تيار عالي جدا يصل الى 12 ضعف التيار المقنن للمحول ويكون عند بدء التشغيل لفترة قصيرة ويؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة للمحول وخاصة عند فصل وتوصيل المحول أكثر من مرة متتالية.

ثامنا: تراكم الاتربة على المحول من الخارج

يؤدي حدوث هذا التراكم الى تقليل العزل الخارجي (عوازل الاختراق) وأيضا تقليل الكفاءة الحرارية لريش التبريد .

تاسعا: عدم إتزان الأحمال

يؤدي الى مرور تيار في خط التعادل مما يؤدي الى زيادة الحرارة والمفاقيد

لذلك يجب معالجة هذة المشكلات لتقليل أو الغاء تأثير ها على المحول


طرق تلافي تأثير زيادة الحرارة:

- 1- الصيانة الدورية الجيدة للمحولات
- 2- التأكد من وجود المحول في مكان جيد التهوية
 - 3- التخلص او التقليل من التوافقيات
- 4- مراعاة تحميل المحول بأحمالة المقننة وإذا زاد التحميل فيكون لأوقات قليلة
 - 5 تقليل فصل وتوصيل المحولات لتقليل تأثير تيارات الاندفاع.

الباب الرابع: المحول الجاف والفروق الاساسية بينه وبين المحول الزيتي يعد المحول الجاف هو الاحدث و هذا النوع لا تغمر الملفات ولا الدائرة المغناطيسية بالزيت وانما توضع في الهواء مباشرة وهذا النوع هو المفضل في العمارات السكنية و هذا لانه أأمن من المحولات الزيتية وإن كانت الاراء تختلف في تفضيل احد النوعين على الاخر وسنستعرض معا الفروق بين النوعين (الزيتي و الجاف).

كما ذكرنا في السابق ان الزيت يقوم بمهمة العزل في المحولات الزيتية وبالتالي يجب ان يكون هناك ما يعوض هذا لذلك تستخدم مادة Cast Resin كبديل للزيت كعازل.

وتتميز مادة Cast Resin بأن لها نفس معامل التمدد للموصل الذي تطبخ عليه وبالتالي تمنع دخول اي رطوبه له او تتكون داخله اي ممرات هوائية.

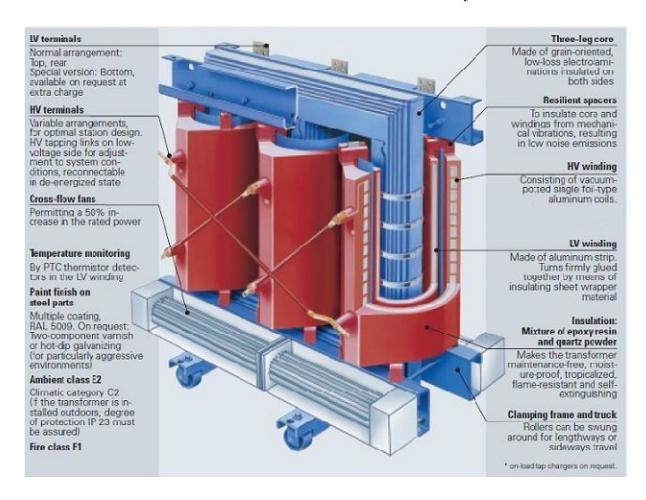

يتميز هذا النوع عموما بعدة مميزات منها الإطفاء الذاتى إذا كان مصدر الحريق من خارجه ، ومنها أنه بطئ التأثر بالحرارة وهذا يعنى أن التجاوز فى تحمل نسبة تحميل زائد يكون مقبو لا فيه أكثر من المحولات الزيتية ، ومنها أيضا أنه بسيط فى تصميمه وبسبب وجود Cast Resin المحيط بالملفات فإنه أكثر قدرة على مقاومة القوى الميكانيكية التى تنشأ عند حدوث قصر .

ولكن بالرغم من كل تلك المميزات اللا ان هناك ايضا عيوب على سبيل المثال فإنه عند تعرض مادة Cast Resin للأنهيار فلا يمكن اصلاحها او حتى اصلاح الملف المطبوخة عليه والمشطلة الاخرى انه عند زيادة تحميله يجب تشغيل المراوح له والزي يعتمد على حساسات حرارية والتي يجب مراجعة صلاحياتها كل فترة لانه بدونها قد يتلف المحول كله.

والفروق بين المحول الزيتي والمحول الجاف عديدة ومنها

1- القلب الحديدي

القلب الحديدي في المحول الجاف اكبر حجما وهذا لانه يبرد بالهواء فنحتاج مساحة تبريد اعلى لذلك يكون حجم القلب الحديدي اكبر

2- الملفات

تلف الملفات بطريقة إسطوانية في المحول الجاف وهي طريقة لف جيدة حيث تزيد المساحة السطحية للموصل وبالتالي تقلل تأثير الظاهرة القشرية ولكن مشكلتها انها صعبة في الصيانة والتصنيع.

3- العزل

تستخدم مادة ال Cast Resin في العزل وهي مادة صلبة تطبخ على الملفات ولكن المشكلة الاساسية فيها انه عند حدوث قصر داخلي ينهار العزل ويتلف المحول على عكس المحول الزيتي الذي يتلافى هذا لان الزيت سائل فيعمل على إطفاء الشرارة.

4- التبريد

يعتمد المحول الجاف في تبريده على الهواء أما المحول الزيتي على الزيت وبالتالي الزيت أفضل في التبريد.

5- الصيانة

تعتبر صيانة المحول الجاف اسهل كثيرا لانه لا يشتمل على الكثير من الملحقات كالمحول الزيتي.

- * يمكن تحميل المحول الجاف زيادة عن حمله المقنن و هذا بمساعدة تركيب مراوح له لزيادة تبريدة
- * المحول الجاف يمتاز ايضا بصغر الحجم الكلي للمحول لانه لا يحتاج لريش تبريد ولكن في حالة استخدام المراوح له يحتاج الى حاوية يوضع داخلها.

- * وبالطبع لعدم وجد به زيت فإن هذا يحافظ على البيئة المحيطة.
- * وأيضا بسبب عدم وجود الزيت تقال نسبة الخطورة حيث تقل فرص حدوث إشتعال للمحول.
- * يتم طبخ المادة العازلة على الملفات وبالتالي لا يمكن فصلها او حتى معالجة الملفات عند حدوث قصر داخلي.
- * يتم طبخ المادة العازلة داخل افران مع تفريغ الهواء لضمان عدم تخلخل اي رطوبة داخل مادة العزل.
- * نقاط إتصال مغير الجهد ليست متصلة في الثلاث أوجه وبالتالي قد يحث خطأ ويتم توصيل احد الاوجه على خطوة والاخر على خطوة أخرى مما قد يؤدى الى حدوث تلف للمحول.
- * عند زيادة الحمل على المحول الجاف يستشعر الحساس الحراري ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي يقوم بتشغيل المراوح ولكن المشكلة انه عند حدوث خطأ في الحساس او نظام التحكم او في المراوح فهذا يعرض المحول لكارثة تصل الى تلفه بالكامل.
- * يزود المحول الجاف بحاوية يمكن ان تحمية من الاتربة وتحتوي على لوحة التحكم في المراوح ولكنه يفقد ميزة صغر حجمه في هذة الحالة.
 - * المحول الجاف يتعامل مع الجهود المتوسطة فقط لا يمكن استخدامه مع الجهود الفائقة.
 - * المحول الجاف يعمل على القدرات الصغيرة ايضا وليس القدرات العالية.

ملاحظات يجب مراعتها عند تركيب وقبل تشغيل المحول الجافه

1- يجب مراجعة مغير الجهد أطراف مغير الجهد والتأكد على جودة الرباط حيث أن :-

- عدم الرباط الجيد يؤدي الى تخمر أطراف مغير الجهد مما يؤدي الى تلف خامة (Cast Resin) وقد يؤدي ذلك إلى تلف ملف الجهد المتوسط (كبسولة الجهد المتوسط)
- عند التأكد على التربيط أكثر من اللازم لمسامير مغير الجهد فإنه قد يؤدي إلى قطع طرف مغير الجهد عن ملف الجهد المتوسط من داخل الملف مما قد يؤدي الى تلف ملف الجهد المتوسط
- 2- يجب مراعاة تربيط كابلات الجهد المتوسط والمنخفض حيث أن عدم التربيط الجيد يؤدي الى سخونة وتلف طرف التوصيل وبالتالي سخونة وتشقق خامة (Cast Resin) مما يؤدي الى تلف كبسولة الجهد المنخفض

3- يجب توصيل لوحة الكنترول الخاصة بعمل مراوح التبريد -و عددها ست مراوح- والتأكد من ان المراوح تعمل بحالة جيدة قبل وضع المحول في الخدمة.

4- يجب مراعاة وضع مفتاح التشغيل لمراوح التبريد على وضع اتومايك عند تشغيل المحول -محولات السويدي- حيث ان عندما يتم وضعه على الوضع اليدوي تعمل المراوح بصفة مستمرة وهذا يؤدي الى تلف بعض المراوح بعد فترة قصيرة من بداية دخولها الشبكة وبالتالي تقل كفاءة التبريد مما يعرضه لخطر خروجه من الخدمة خصوصا عند زيادة الحمل على المحول

الباب الخامس: الإختبارات التي تجرى المحولات وأنواعها

تعد الاختبارات التي تتم على المحولات من اهم البنود في دراسة المحولات لانه من خلالها يمكن معرفة حالة المحول ويمكن تلافي حدوث تلف كامل للمحول لذا سنستعرض معا انواع الاختبارات التي تتم على المحول وما إذا كان يمكن من خلالها الحفاظ على المحول.

أنواع الاختبارات:

1- أختبارات روتينية

وهي الاختبارت الاشهر والتي تتم بصورة دورية على المحولات ومنها اتأكد من حالة المحول وإذا ما كان يمكن إستمراره في الشبكة او تحويله للصيانة الجسيمة

2- اختبارات نوعية

وهي الاختبارات التي تتم على دفعة انتاج المحولات مع اختيار عينات عشوائية من دفعة الانتاج بحيث يتم التأكد من صلاحيته

3- اختبارات خاصة

وهي الاختبارات التي تتم على المحول بعد انتاجة لاول مره (محول ذو تصميم جديد) للتأكد من سلامة التصميم والاداء.

وسنستعرض كل نوع على حدى وإن كنا سنقوم بالتركيز على النوع الاول (الاختبارات الروتينية) لانها هي الاهم بالنسبة للمهندس الذي يعمل على تشغيل وصيانة المحول على عكس النوعين الاخرين حيث يكونا اكثر اهميه للمصنع او ورشة التصنيع للمحولات.

أولا: الاختبارات الروتينية

1- أختبار مقاومة الملفات

يتم فيه قياس مقامة الملفات وهذا بواسطة تسليط جهد مستمر صغير على الملف ومن ثم قياس مقدار التيار المسحوب وبالتالي نقوم بقياس مقاومة الملف وهناك طريقة اخرى وهي قياس قيمة المقاومة عن طريق مقارنتها بمقاومة داخل الجهاز ويعمل هذا الجهاز بنظرية القنطرة.

وبالطبع اذا اردنا ان نقوم بحساب المقاومة في حالة عمل المحول يجب ضرب الرقم الذي تم ايجاده بالجهاز في معامل وهذا بسبب تأثير الظاهرة القشرية.

الفائدة من هذا الاختبار هي التأكد من سلامة الملفات فعلى سبيل المثال قد يكون المحول يعمل بصورة جيدة ولكن هناك شكوى دائمه من انخفاض الجهد على اطرافه وبقياس المقاومة الداخلية للملفات وجد انها عالية وهذا يعني ان هناك مشكله في احد نقاط اللحام وهي التي يمكن ان تؤدي اللي مثل هذه المشكله والعكس صحيح فإذا وجدنا ان قيمه مقاومة الملفات للمحول اصغر من اللازم فهذا يعني ان هناك قصر بين مجموعه من اللفات قد يؤدي الى اختلاف الجهد الخارج على حسب ما اذا كان هذا القصر في ملفات الابتدائي او الثانوي.

2- أختبار نسبة التحويل

وفي هذا الاختبار يتم التأكد من ان نسبة التحويل في المحول صحيحة وبالتالي التأكد من ان عدد اللفات صحيح وهذا الاختبار مكمل للاختبار السابق حيث يمكن التأكد منه اذا ما حدث قصر داخلي بين مجموعه من اللفات او لا.

ويتم اجراء هذا الاختبار على المحول مع تغيير خطوة مغير الجهد في كل مره للتأكد من صحة نسبة التحويل في كل خطوات المحول.

يمكن القيام بهذا الاختبار عن طريق جهاز قياس نسبة التحويل وفكرته ببساطه هو تسليط جهد على ملفات المتوسط ثم قياس الجهد الخارج من اطراف المنخفض ثم مقارنتهما معا وايجاد نسبة التحويل.



وهناك ايضا طريقة اخرى وهي بأستخدام مصدر متردد 3 اوجه 380 فولت وجهاز فولت ميتر وهذة الطريقة يدويه وبسيطه ويمكن اجرائها في الموقع حيث يتم تسليط الجهد على اطراف المتوسط ومن ثم حساب الجهد الذي من المفترض ان يتولد على اطراف المنخفض وبالتالي يمكن التأكد من صحة نسبة التحويل للمحول بقياس الجهد الخارج ثم تكرار هذا عند كل خطوه من خطوات مغير الجهد للتأكد من ان نسبة التحويل صحيحة عند كل خطوة.

3- أختبار القصر او اختبار التحميل

يتم عمل هذا الاختبار لإيجاد قيمة المعاوقة الداخلية الكلية للمحول وهذا من خلال تسليط جهد متغير تدريجيا على اطراف المتوسط حتى يصبح التيار المار في الملفات هو التيار المقنن بالتالي عند قياس الجهد الداخل وقسمته على الجهد المقنن يعطي في النهاية المعاوقة النسبية للمحول ومن خلال هذة

التجربه يمكن ايضا ايجاد قيم المعاوقة $(R_{1},X_{1},R_{2},X_{2})$ المتعلقة بالدائرة المكافئة للمحول وتتم هذة التجربة كالتالى:

- 1- عمل قصر على اطراف الجهد المنخفض.
- 2- توصيل مصدر متغير على اطراف المتوسط للمحول على ان يكون مزودا بمدرج للجهد (variac).
 - 3- اطلاق الجهد على اطراف المتوسط تدريجيا مع قياس قيمة التيار الداخل.
 - 4- عندما يصل التيار الداخل لقيمة التيار المقنن نقيس قيمة الجهد في هذة اللحظة.
- 5- نسبة الجهد المقاس الى الجهد المقنن هي قيمة المعاوقة النسبية للمحول والتي قد تعر ضنا لها سابقا.

4- أختبار العزل


الغرض من هذا الاختبار هو التأكد من صلاحية العزل الداخلي للمحول بحيث يتم الاختبار على ثلاث مراحل لاختبار كلا من:

- 1- العزل بين ملفات الجهد المتوسط وملفات الجهد المنخفض.
 - 2- العزل بين ملفات الجهد المتوسط وجسم المحول.
 - 3- العزل بين جسم المحول وملفات الجهد المنخفض.
 - * يمكن القيام بهذا الاختبار عن طريق طريقتين
 - 1- جهاز الميجر
 - 2- عربة الاختبارات

و لا يوجد فارق في الخطوات او التوصيل في كلا الطريقتين ولكن الفارق الوحيد ان عربة الاختبارات يمكن ان تختبر على جهود عالية وبالتالي يمكن التأكد من صلاحية العزل بشكل ادق على عكس الميجر الزي لا يمكن ان اختبر به بجهد اكبر من 5000 فولت.

وللقيام بهذة التجربة نقوم بالاتي:

- 1- عمل قصر علا كلا من اطراف ملفات الجهد المتوسط واطراف الجهد المنخفض.
 - 2- توصيل الميجر على الاطراف المقصورة كما بالشكل.

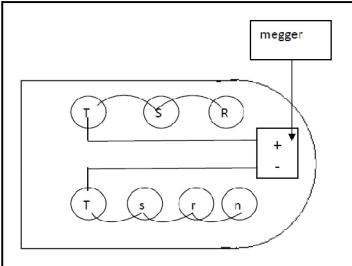


يتم قياس قيمة العزل عند 15 ثانية و60 ثانية


ثم ايجاد معامل الامتصاص والذي قيمته = قيمة مقاومة العزل عند 15 ثانية مقسوما على القيمة عند 60 ثانية. فإذا كانت قيمته اكبر من 1.3 فهذا يعني ان العزل غير مستقر وتقل قيمته بشكل كبير مع الوقت حتى لو كانت قيمة المقاومة لهذا العزل كبيرة.

نقوم بنفس العملية السابقة ولكن مع تغيير بسيط وهو انه يتم توصيل احد الاطراف مع الارضي وجسم المحول فلكي نقيس العزل بين ملفات المتوسط والجسم نقوم بتأريض ملفات المنخفض ثم اتباع نفس الخطوات السابقة مع مراعاة ان يكون الطرف الموجب للميجر على الطرف غير المؤرض.

ثم القيام بعكس ما سبق تأريض ملفات المتوسط وقياس العزل بين ملفات الجهد المنخفض والجسم المحول.

ويمكن القيام بنفس تلك الخطوات لكن مع استخدام عربة الاختبارات.

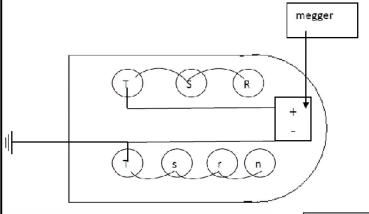


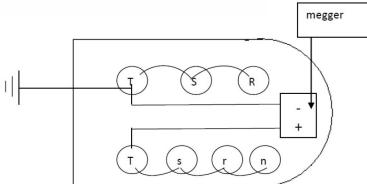


5- اختبار الدائرة المفتوحة او اللاحمل

يمكن من خلال هذا الاختبار تعيين قيمة تيار اللاحمل وبالتالي معرفة نسبة المفاقيد المغناطيسية أثناء تحميل المحول.

ويتم توصيل المحول على جهده المقنن ثم قياس التيار المسحوب من المصدر وقياس القدرة المسحوبه.

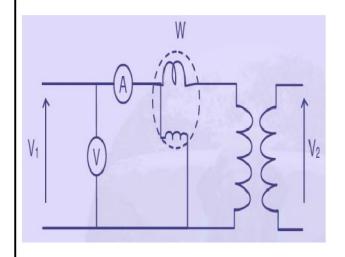

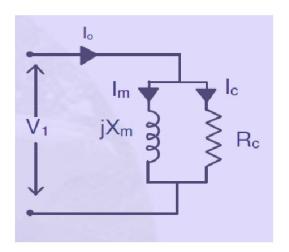

ويمكن ايضا حساب قيمة مفردات الدائرة المكافئة للقلب الحديدي كما بالشكل التالي حيث يتم إعتبار التيار المسحوب بالكامل وهو تيار اللاحمل انه يتجزأ اللى تيارين وبالتالي يمكن حساب قيمة كلا من (R_C, X_m) .

6- أختبار ضعف الجهد ضعف التردد

وهو أختبار لقيمة العزل بين اللفه واللفه في الملف الواحد حيث يتم زيادة الجهد الواقع على الملف للضعف وبالتالي يزداد جهد اللفه للضعف ولكن إذا زاد الجهد للضعف فيزداد الفيض للضعف مما قد يؤدي اللى حدوث حالة التشبع في المحولات ولتلافي هذا يتم مضاعفة التردد لضمان ثبات قيمة الفيض.

*على اللا تزيد مدة الاختبار عن دقيقه واحدة تقريبا .

* يتم قياس تيار التسرب فإذا كانت قيمته كبيره تكون هناك مشكلة في العزل بين الملفات.

الباب السادس: الأخطاء الشائعة وطرق صيانة المحول

يجب مراعاة البنود التالية قبل واثناء توصيل المحول تشغيل المحول

- عند تشغيل المحول يجب مراعاة الأتي :-
- ١- أن يكون الجهد الموجود على لوحة بيانات المحول مطابق لجهد الشبكة ٠
- ٢- تنظيف العوازل الصيني وبارات التوصيل جهتي الضغط العالي والضغط المنخفض وكذا سطح التنك
 ومواسير التبريد •
- ٣- التأكد من مستوي الزيت في المحول بالقدر الكافي للتشغيل بحيث لا يقل عن ادني مستوي مبين علي
 خزان التمدد وإذا احتاج الأمر فيمكن تزويد الزيت •

بنود صيانة المحول

١-نظافة المحول من الخارج ونظافة عوازله جيدا والتأكد من عدم وجود تسريب من المحول.

٢-مراجعة منسوب المحول وسلامه جهاز مبين مستوي الزيت بالتنك الاحتياطي أو زجاجة مستوي الزيت.

- ٣-مر اجعة توصيل جسم المحول بالارضى.
- ٤-اخذ عينة سنويا من زيت المحول لتحليلها.
- ٥-تغيير ملح امتصاص الرطوبة (سيلكاجيل) إذا لزم الأمر بجهاز السيلكاجيل وتغيير الزيت بجهاز السيلكاجيل الخاص بحجز الشوائب من الهواء الداخل للمحول.
 - ٦-مراجعة رباط الأطراف ونظافة عوازل (الجهد المتوسط والمنخفض).
 - ٧-مراجعة منسوب زيت بواط الكابل في حالة الكابلات الزيتية.
- ٨-مر اجعة جوانات العوازل والجوان الرئيسي للمحول والتأكد من عدم وجود أي تسريب للزيت منها أو
 تشققها أو جفافها.
 - ٩-مراجعة لحامات ريش التبريد والتأكد من عدم وجود تسريب لزيت المحول منها .
 - ١-مراجعة المحبس أو الطبة السفلية والتأكيد على ربطها.
 - ١١-مراجعة مساحات مقاطع البارات النحاسية للجهد المنخفض.
 - ١٢- التأكد من وجود الترمومتر او جهاز مبين درجة حرارة الزيت والملفات .
 - ١٣- التأكد من رباطات وصلات جهاز البوخلز ومسامير رباط الجوان الرئيسي لغطاء المحول .

٤ ١-مراجعة نقاط رباط النز لات والتأكيد على رباطات أطراف الجهد المتوسط وخروجات الجهد المنخفض.

١-التأكيد على رباط خروجات الجهد المنخفض مع كفف الجهد المنخفض بالمسامير ذات القطاع المناسب لعدم حدوث تيارات إعصارية ينتج عنها تخمر مع الالتزام باستخدام الورد العادية والورد السوستة لإحكام الرباط.

١٦-التأكد من سلامة ارضى الكشك وقياس قيمة المقاومة له.

الأعطال الشائعة في المحول

يمكن تقسيم أعطال المحولات إلى الأنواع الآتية:-

- ١- أعطال بسبب كسر العزل
- ٢- اعطال في الملفات ومغير الجهد
 - ٣- أعطال في القلب الحديدي
- ٤- أعطال السباب خارجيه او مشكله في الجسم الخارجي

ولكن هناك عوامل مشتركه بين كل تلك الأنواع وهي

أولا ارتفاع درجة الحرارة

الاسباب: -

أ - سريان الزيت والهواء المدفوع غير كافي.

ب-المبردات ليست نظيفة (بها شوائب).

ج-زيادة التيار.

د-ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط.

هـوجود توافقيات تؤثر على المحول.

و-انخفاض مستوي الزيت في المحول.

ل-زيت المحول ملوث بالألياف sludged oil.

م-قصر في القلب الحديدي.

ن-از دياد في جهد المحول.

ثانيا: المشاكل الكهربائية:-

أ- انهيار في الملفات .

ب- انهيار في القلب الحديدي .

ج- قيمة الجهد غير صحيحة .

د- نسبة التحويل غير مضبوطة.

و- ترحيل في تربيط المسامير القلاووظ المستخدمة .

ز- تهريب (فتحات) في اللحامات .

الاسباب

١-الصواعق والقصر ٢-عيوب في التصنيع ٣-حمل زائد.

٤-تدهور قوة العزل الكهربي للزيت أو وجود مواد غريبة بالزيت.

٥-انهيار عزل القلب الحديدي.

٦-جهد المنبع غير مضبوط (فوق العادي).

٧-وجود قصر بين عدة ملفات.

٨ ـ جهد المنبع غير مضبوط (فوق العادي).

٩ - أجزاء معدنية داخل المحول.

١٠ - تلوث البوشنجات (عوازل).

١١-وجود مواد غريبة -عازلة- (رايش) على سن القلاووظ.

١٢- أما حدوث التهريب في اللحامات نتيجة الاجهادات الميكانيكية على مواضع اللحامات (الضغط)
 أثناء الشحن أو أن اللحامات ليست جيدة من الأصل .

المراجع التي تم الاستعانه بها:-

- المرجع في محولات القوى الكهربية أ.د. محمود جيلاني.
- Power Transformers and Special Transformers S. RAO.
- Transformers Bharat Heavy Electricals Limited.
 - محولات القوى والتوزيع د. عبد المنعم موسى.
 - المحولات الكهربية م. فكري عبد الفتاح.
 - مصار اخرى من الانترنت.