



جولدن جروب
GOLDEN GROUP

PRESSURE

الضغط

Indicating



Controlling



Transmitters & Calibrators



الضغط

نفيه :

تعتبر عملية قياس الضغط والتحكم فيه من الأمور الضرورية في العديد من التطبيقات الصناعية وذلك لتأثير نتائج هذه التطبيقات بإختلاف الضغط الذي تم فيه. فعلى سبيل المثال التطبيقات التي تعتمد على السوائل أو الغازات تعتبر معرفة الضغط والتحكم فيه من الأمور الهامة وذلك لتلافي مخاطر تلف الأنظمة والأدوات المستخدمة فيها، (فالخزانات على سبيل المثال قد تتفجر لو تجاوز الضغط بها حدة الأقصى). وجدير بالذكر أن عملية القياس والتحكم في الضغط لها طرق وأدوات متعددة تختلف بإختلاف نوع التطبيق. وفيما يلى عرض سريع لأنواع الضغط والأجهزة المستخدمة لقياسه والتحكم فيه.

أنواع الضغط : « ضغط مطلق . ضغط القياس . فرق الضغط »


يتضح من الشكل P1 أنواع الضغط المختلفة وعلاقة كل منها بالآخر. ولكن أهم تلك الأنواع هي :

ضغط القياس عند نقطةه . - فرق الضغط .

وقبل أن ننطرق إلى تعريف كلا النوعين لابد لنا أن نتعرف على بعض المصطلحات الأساسية :

★ **ضغط الصفر (Zero Absolute) :** وهو عندما يتلاشى الضغط تماماً أي عندما يكون هناك فراغ تام وهذا غير موجود في الحياة العملية.

★ **الضغط المطلق (Absolute Pressure) :** هو الضغط المقاس من نقطة الصفر المطلق.

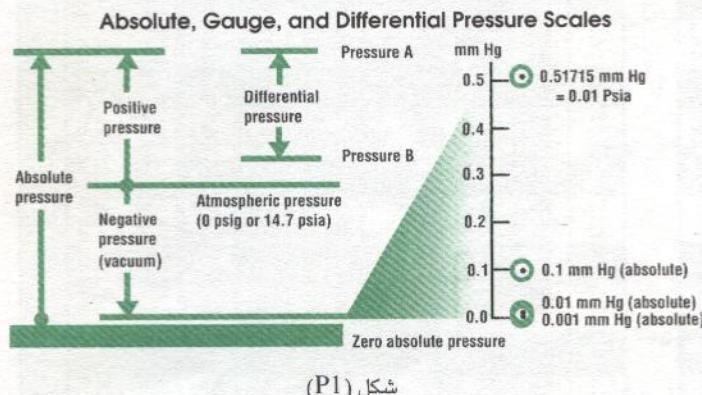

★ **الضغط الجوي (Atmospheric Pressure) :** هو الضغط المتواجد عند سطح البحر وقد تم التعارف عليه على انه 1 بار اي (10⁵) باسكال وهكذا

★ **ضغط القياس (Gauge Pressure) :** هو ببساطة الضغط المطلق مطروح منه الضغط الجوي اي انه عند قياس اي ضغط يتم ذكر المقدار الأعلى من الضغط الجوي ولا يذكر الضغط المطلق.

★ **الضغط الموجب (Positive Pressure) :** عندما يكون الضغط أكبر من الضغط الجوي يسمى ضغط موجب.

★ **الضغط السالب (Negative Pressure) :** عندما يكون الضغط أقل من الضغط الجوي يسمى ضغطاً سالباً.

ومما سبق يتضح أن :

- **ضغط القياس عند نقطة :** هو عبارة عن الضغط المطلق مطروحاً منه الضغط الجوي.

- **فرق الضغط :** هو عبارة عن فرق الضغط بين نقطتين محددتين. فمثلاً لو أن لدينا ضغط (A) وضغط (B)



وفي هذا المقام لابد لنا ان نتعرف على الوحدات المستخدمة لقياس الضغط وكيفية التحويل بينها وذلك عن طريق الجدول الآتى : (شكل P2)

Pressure Conversion Chart

in/H ₂ O	P.S.I.	in/Hg	mm/H ₂ O	mm/Hg	kg/cm ²	bar	mbar	Pa	kPa	in/H ₂ O	P.S.I.	in/Hg	mm/H ₂ O	mm/Hg	kg/cm ²	bar	mbar	Pa	kPa
.1	.0036	.0073	2.534	1883	.0002	.0002	2482	24.82	0.248	.1	27.71	2.036	703.1	51.75	.0703	.0689	68.95	6895	6.995
.2	.0072	.0146	5.067	3726	.0005	.0005	4964	49.64	0.496	.1	30.45	2.240	773.4	56.89	.0773	.0758	75.84	7584	7.584
.4	.0144	.0293	10.13	7452	.0010	.0010	9928	99.28	0.993	.2	33.22	2.443	843.7	62.06	.0844	.0827	82.74	8274	8.274
.6	.0216	.0440	15.20	11.18	.0015	.0015	1489	148.9	1.489	.3	35.98	2.647	914.0	67.23	.0914	.0890	89.63	8963	8.963
.8	.0288	.0588	20.34	1496	.0020	.0020	1992	199.2	1.992	.4	38.75	2.850	984.3	72.40	.0984	.0965	98.52	9862	9.862
1.0	.0361	.0735	25.41	1868	.0025	.0025	2489	248.9	2.489	.5	41.82	3.064	1065	77.57	.1055	.1034	103.4	10340	10.44
2	.0722	.1470	50.81	3.736	.0051	.0050	4978	497.8	4.978	.6	44.29	3.258	1125	82.74	.1125	.1103	110.3	11030	11.03
3	.1083	.2205	76.22	5.604	.0076	.0075	7467	746.7	7.467	.7	47.06	3.461	1195	87.92	.1195	.1172	117.2	11720	11.72
4	.1444	.2940	101.62	7472	.0102	.0099	9356	995.6	9.956	.8	49.82	3.665	1265	93.09	.1266	.1241	124.1	12410	12.41
5	.1804	.3673	127.0	9.335	.0127	.0124	1244	124.4	1.244	.9	52.59	3.866	1336	98.26	.1336	.1310	131.0	13100	13.10
6	.2165	.4408	152.4	11203	.0152	.0149	1493	149.3	1.493	1.0	55.36	4.072	1406	103.4	.1406	.1379	137.9	13790	13.79
7	.2526	.5143	178.8	13.072	.0176	.0174	1743	174.3	1.743	1.1	58.13	4.276	1475	108.6	.1448	.1448	144.8	14480	14.48
8	.2887	.5878	203.2	14940	.0203	.0199	1990	199.0	1.990	1.2	60.90	4.479	1547	113.8	.1547	.1517	151.7	15170	15.17
9	.3248	.6613	228.6	16.806	.0228	.0224	2239	223.9	2.239	1.3	53.67	4.663	1617	118.9	.1617	.1586	158.6	15860	15.86
10	.3609	.7348	254.0	18.676	.0254	.0249	2484	248.4	2.484	1.4	56.43	4.866	1687	124.1	.1687	.1655	165.5	16550	16.55
11	.3970	.8083	279.4	20.544	.0279	.0274	2737	273.7	2.737	1.5	59.20	5.090	1756	129.3	.1756	.1724	172.4	17240	17.24
12	.4331	.8816	304.8	22.412	.0304	.0299	2985	298.5	2.985	1.6	61.97	5.324	1828	134.5	.1828	.1793	179.3	17930	17.93
13	.4692	.9553	330.2	24.280	.0330	.0324	3235	323.5	3.235	1.7	54.74	5.557	1896	139.6	.1896	.1862	186.2	18620	18.62
14	.5053	1.029	355.6	26.148	.0355	.0348	3484	348.4	3.484	1.8	57.51	5.790	1969	144.8	.1968	.1930	193.0	19300	19.30
15	.5414	1.102	381.0	28.018	.0381	.0373	3733	373.3	3.733	1.9	59.07	5.904	2039	150.0	.2039	.1999	199.9	19990	19.99
16	.5774	1.176	406.4	29.879	.0408	.0398	3981	398.1	3.981	2.0	63.04	6.108	2109	155.1	.2109	.2068	206.8	20680	20.68
17	.6135	1.249	430.8	31.752	.0431	.0423	4231	423.1	4.231	2.1	65.81	6.312	2180	160.3	.2180	.2137	213.7	21370	21.37
18	.6496	1.322	457.2	33.616	.0457	.0448	4479	447.9	4.479	2.2	68.58	6.515	2250	165.5	.2250	.2206	220.6	22060	22.06
19	.6857	1.396	482.6	35.484	.0482	.0473	4728	472.8	4.728	2.3	71.35	6.719	2320	170.7	.2320	.2276	227.6	22760	22.76
20	.7218	1.470	508.0	37.352	.0507	.0498	4977	497.7	4.977	2.4	74.11	6.922	2390	175.8	.2390	.2344	234.4	23440	23.44
21	.7579	1.543	533.4	39.22	.0533	.0523	5226	522.6	5.226	2.5	76.88	7.126	2461	181.0	.2461	.2413	241.3	24130	24.13
22	.7940	1.616	558.8	41.09	.0565	.0547	5474	547.4	5.474	2.6	79.65	7.320	2531	188.2	.2531	.2482	248.2	24820	24.82
23	.8301	1.690	584.2	42.96	.0584	.0572	5723	572.3	5.723	2.7	82.44	7.501	2601	193.8	.2601	.2551	255.1	25510	25.1
24	.8662	1.764	609.6	44.82	.0609	.0597	6072	607.2	6.072	2.8	85.22	7.673	2672	198.6	.2672	.2620	262.0	26200	26.2
25	.9023	1.837	635.0	46.69	.0634	.0622	6221	622.1	6.221	2.9	88.00	7.840	2742	203.7	.2742	.2689	268.9	26890	26.89
26	.9384	1.910	660.4	48.56	.0660	.0647	6470	647.0	6.470	3.0	90.77	7.997	2812	209.6	.2812	.2758	275.8	27580	27.58
27	.9745	1.984	685.8	50.43	.0685	.0672	6719	671.9	6.719	3.1	93.54	8.144	2882	215.4	.2882	.2827	282.7	28270	28.27
28	1.010	2.056	710.8	52.26	.0710	.0698	6964	696.4	6.964	3.2	96.31	8.311	2953	221.2	.2953	.2905	290.5	29050	29.05
29	1.047	2.132	736.8	54.18	.0735	.0722	7219	721.9	7.219	3.3	99.08	8.478	3023	227.4	.3023	.2956	295.6	29560	29.56
30	1.083	2.205	762.2	56.04	.0761	.0747	7467	746.7	7.467	3.4	101.85	8.635	3094	232.5	.3094	.3034	303.4	30340	30.34
31	1.119	2.278	787.5	57.91	.0787	.0772	7715	771.5	7.715	3.5	104.62	8.791	3164	237.7	.3164	.3103	310.3	31030	31.03
32	1.155	2.352	812.8	59.77	.0812	.0796	7963	796.3	7.963	3.6	107.39	9.366	3234	243.7	.3234	.3172	317.2	31720	31.72
33	1.191	2.425	836.2	61.63	.0837	.0821	8212	821.2	8.212	3.7	110.16	9.939	3304	249.1	.3304	.3240	324.0	32400	32.40
34	1.227	2.498	863.5	63.49	.0862	.0846	8484	848.4	8.484	3.8	112.93	9.773	3375	254.2	.3375	.3310	331.0	33100	33.10
35	1.263	2.571	886.9	65.36	.0888	.0871	8708	870.8	8.708	3.9	115.70	10.556	3445	260.4	.3445	.3376	337.6	33760	33.76
36	1.299	2.645	914.2	67.22	.0913	.0896	8956	895.6	8.956	4.0	118.47	10.18	3515	265.6	.3515	.3447	344.7	34470	34.47
37	1.335	2.718	939.5	69.08	.0938	.0902	9204	920.4	9.204	4.1	121.26	10.818	3586	263.7	.3586	.3516	351.6	35160	35.16
38	1.371	2.791	964.9	70.95	.0964	.0945	9453	945.3	9.453	4.2	124.03	11.459	3656	268.9	.3656	.3585	358.5	35850	35.85
39	1.408	2.876	990.9	72.81	.0990	.0971	9708	970.8	9.708	4.3	126.80	12.097	3726	274.1	.3726	.3654	365.4	36540	36.54
40	1.444	2.954	1016	74.72	.1015	.0998	9958	995.8	9.958	4.4	129.57	12.745	3876	279.2	.3876	.3792	379.2	37920	37.92
41	1.480	3.013	1042	76.59	.1040	.1020	10204	102.0	1.020	4.5	132.34	13.393	4008	285.1	.4008	.3876	387.6	38760	38.76
42	1.516	3.086	1067	78.45	.1068	.1045	10452	104.5	1.045	4.6	135.11	13.633	4078	291.6	.4078	.3792	379.2	37920	37.92
43	1.552	3.160	1102	80.31	.1091	.1070	10701	107.0	1.070	4.7	137.88	13.903	4147	308.1	.4147	.3861	386.1	38610	38.61
44	1.588	3.233	1118	82.18	.1116	.1095	1095.5	109.5	1.095	4.8	140.65	14.113	4178	315.1	.4178	.3999	399.9	39990	39.99
45	1.624	3.306	1143	84.04	.1142	.1120	112.0	111.9	1.119	4.9	143.42	14.287	4248	320.2	.4248	.4226	422.6	42260	42.26
46	1.660	3.378	1168	85.90	.1167	.1144	114.5	114.4	1.144	5.0	146.19	14.453	4318	326.0	.4318	.4206	420.6	42060	42.06
47	1.705	4.053	1194	87.76	.1192	.1169	116.9	116.9	1.169	5.1	148.96	14.624	4389	331.7	.4389	.4168	416.8	41680	41.68
48	1.742	4.226	1219	90.63	.1216	.1194	119.4	119.4	1.194	5.2	151.73	14.792	4460	337.5	.4460	.4137	413.7	41370	41.37
49	1.788	4.399	1244	92.50	.1243	.1221	121.9	121.9	1.219	5.3	154.50	14.961	4531	343.2	.4531	.4107	410.7	41070	41.07
50	1.804	4.673	1270	93.35	.1268	.1244	124.4	124.4	1.244	5.4	157.27	15.130	4602	348.9	.4602	.4086	408.6	40860	40.

أجهزة القياس والتحكم في الضغط :

أولاً : أجهزة قياس فرق الضغط Differential Pressure Gauges

★ تتوافر طرق عديدة لقياس فرق الضغط بين نقطتين منها :

- . manometers
- . Diaphragm Gauge
- . المقياس ذو الغشاء المطاطي

١. المانومتر : Manometers

من أشهر الوسائل لقياس فرق الضغط بين نقطتين (Differential Pressure) وذلك نظراً لبساطة التركيب كذلك التكلفة المنخفضة وسهولة الإستخدام وقد يتخذ المانومتر أشكالاً متعددة، من أشهرها شكل حدوة الحصان او حرف L.


فكرة العمل :

يتكون من أنبوب على شكل حرف L، يتم وضع السائل إلى منتصف الأنابيب، يكون السائل المستخدم غالباً ماء وأحياناً يستخدم الزئبق في حالة الضغوط المرتفعة أو عندما يكون مكان الإستخدام محدوداً.

يوجد تدريج بين طرفي الأنبوبة يوضح الفرق بين ارتفاع السائل في الأنابيب نتيجة فرق الضغط المؤثر على كل منهما.

عندما يكون الضغط في الطرف الأول P_1 أكبر من الطرف الثاني P_2 ، ويكون فرق الارتفاع h يمكن حساب فرق الضغط بالمعادلة التالية :

$$P_1 - P_2 = fgh$$

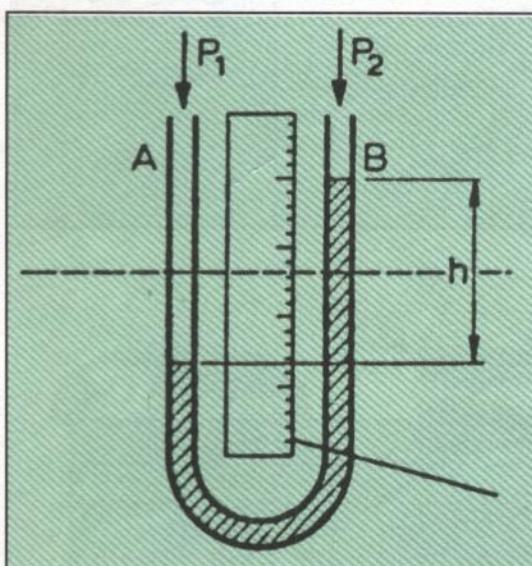

شكل (P3)

يتم معالجة التدريج ووضعه بحسب نوع الوحدات المراد استخدامها.

وتجدر بالذكر أن شركة Dwyer الأمريكية تقوم بإنتاج العديد من أشكال المانوميترات لتفطية كافة الاحتياجات وملازمة العديد من التطبيقات.


فمنها على سبيل المثال الطرازات الآتية :

أ . طراز II




Mark II Molded Plastic Manometers

3% Accuracy For Stationary And Portable Applications At Minimum Cost

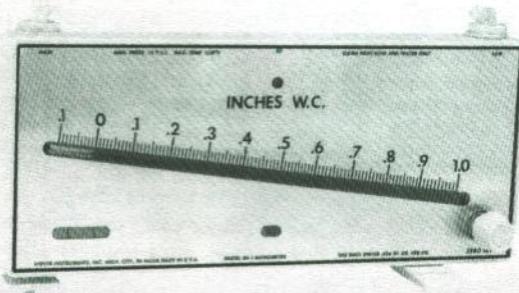

Model	Range	Fluid Used
40-1	.1-0-1.0 in. w.c.	Red oil, .826 s.g.
40-25 mm	0-26 mm w.c.	Red oil, .826 s.g.
40-250 Pa	10-0-250 Pa	Red oil, .826 s.g.
41-2	2-0-2.4 in. w.c.	Blue oil, 1.91 s.g.
41-60 mm	0-60 mm w.c.	Blue oil, 1.91 s.g.
41-600 Pa	20-0-600 Pa	Blue oil, 1.91 s.g.
40-1-AV*	0-1.1 in. w.c. & 0-4200 fpm	Blue oil, 1.91 s.g. Red oil, .826 s.g.
40-250 Pa-AV*	0-260 Pa & 0-21 mps	Red oil, .826 s.g.
41-2-AV*	0-2.5 in. w.c. & 0-6300 fpm	Blue oil, 1.91 s.g.

(P4) شكل

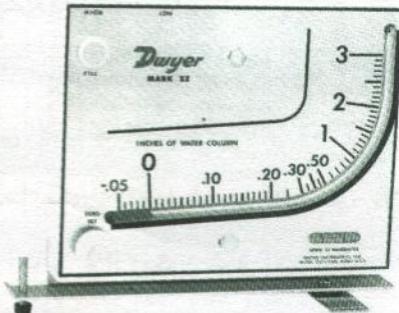

Model	Range	Fluid Used
25	0-3 in. w.c.	Red oil, .826 s.g.
26	0-7 in. w.c.	Blue oil, 1.91 s.g.
27*	0-7000 fpm	Red oil, .826 s.g.
28*	0-10,500 fpm	Blue oil, 1.91 s.g.
MM-80	0-80 mm w.c.	Red oil, .826 s.g.
MM-180	0-180 mm w.c.	Blue oil, 1.91 s.g.
M-700Pa	10-0-700 Pa	Red oil, .826 s.g.

(P5) شكل

طراز (Mark II) : يتوافر هذا الطراز في شكلين احدهما مائل كما في شكل (P4) والأخر رأسى ومائل كما في

شكل (P5). فيعمل الجزء المائل الموجود بالتدريج على زيادة مدى القياس كذلك زيادة حساسية القراءة.


يتركب الجهاز من جسم من مادة هيدروكربونية تقاوم الماء والأحماض، أنبوب زجاجي للسائل ومخزن للسائل،

مفتاح لضبط الضغط، موائع لتسريب السائل، أجزاء تثبيت تساعده على امتصاص الصدمات، تدريج من الألومنيوم

المغطى بطبقة من الأبوكسى.



شكل (P8)

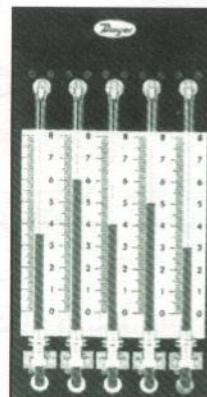

شكل (P7)

كما توجد أشكال متعددة من المانومترات.



شكل (P6)


٢ ★ المقياس ذو الغشاء المطاطي : Diaphragm Differential Pressure Gauge

- يستخدم هذا النوع لقياس فرق الضغط بين نقطتين حيث يتم تعريض احد وجهي الغشاء لضغط النقطة الأولى ويعرض الوجه الآخر لضغط النقطة الثانية وبالتالي يتحرك الغشاء في حالة اختلاف الضغط.
- يتصل الغشاء بسوستة تقاوم فرق الضغط كذلك تقوم بتحريك منظومة ميكانيكية تختلف من نوع إلى آخر فمنها ما يتكون من مجموعة تروس أو ازرع ميكانيكية.
- للتعرف على التركيب الداخلي وفكرة العمل نعرض هذا الطراز.



Series 2000 Magnehelic® Differential Pressure Gages
Indicate low air or gas pressures — positive, negative or differential.
Accurate within 2%. 81 Ranges.

. التركيب :

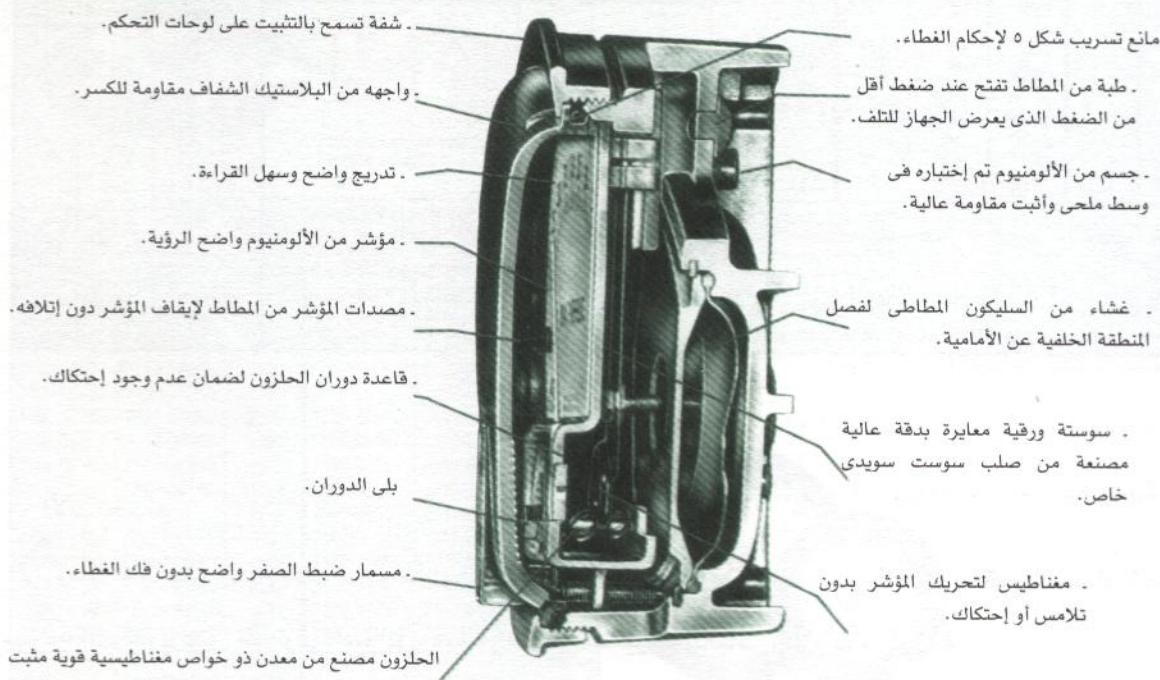


المميزات :

- يوفر نظام الحلزون المغناطيسي دقة عالية جداً نظراً لعدم وجود أجزاء متلامسة وعدم وجود الاحتكاك كما بالأجهزة التي تعمل بنظام التروس.
- يتوفّر طرازات متعددة لتفطية مدى التشغيل المطلوب كما هو موضح بالجدول شكل (P10) ، شكل (P13)



شكل (P12)

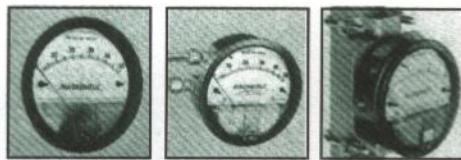

Flush ...Surface...or Pipe Mounted

شكل (P11)

Dual Scale English/Metric Models		
Model Number	Range, In. W.C.	Range, Pa or kPa
2000-0D	0-0.5	0-125 Pa
2001D	0-1.0	0-250 Pa
2002D	0-2.0	0-500 Pa
2003D	0-3.0	0-700 Pa
2004D	0-4.0	0-1.0 kPa
2006D	0-6.0	0-1.5 kPa
2008D	0-8.0	0-2.0 kPa
20010D	0-10	0-2.5 kPa

شكل (P10)

الضغط

Model Number	Range Inches of Water	Model Number	Range Zero Center Inches of Water	Dual Scale Air Velocity Units			Model Number	Range, CM of Water	Model Number	Range, Pascals
				Model Number	Range in W.C.I Velocity, F.P.M.	Model Number				
2000-00†	0-25	2300-0†	25-0-25	2000-00AV	0-25/300-2000	2000-15CM	0-15	2000-60 Pat	0-60	
2000-0†	0-50	2301	5-0-5	2000-0AV	0-50/500-2800	2000-20CM	0-20	2000-125 Pat	0-125	
2001	0-1.0	2302	1-0-1	2001AV	0-1/0500-4000	2000-25CM	0-25	2000-250 Pa	0-250	
2002	0-2.0	2304	2-0-2	2002AV	0-2/1000-5600	2000-50CM	0-50	2000-500 Pa	0-500	
2003	0-3.0	2310	5-0-5	2010AV	0-10/2000-12500	2000-80CM	0-80	2000-750 Pa	0-700	
2004	0-4.0	2320	10-0-10			2000-100CM	0-100			
2005	0-5.0	2330	15-0-15			2000-150CM	0-150			
2006	0-6.0					2000-200CM	0-200			
2008	0-8.0					2000-250CM	0-250			
2010	0-10					2000-300CM	0-300			
2015	0-15	2201	0-1	2000-6MM†	0-6					
2020	0-20	2202	0-2	2000-10MM	0-10					
2025	0-25	2203	0-3	2000-25MM	0-25					
2030	0-30	2204	0-4	2000-50MM	0-50					
2040	0-40	2205	0-5	2000-80MM	0-80					
2050	0-50	2210*	0-10	2000-100MM	0-100					
2060	0-60	2215*	0-15							
2080	0-80	2220*	0-20							
2100	0-100	2230**	0-30							
2150	0-150									
*MP option standard **HP option standard										
Accessories				Options — To order, add suffix: I.E. 2001-ASF			Special Purpose Ranges			
A-310A, 3-Way Vent Valve				ASF (Adjustable Signal Flag)			Scale No. 2401			
A-321, Safety Relief Valve				HP (High Pressure Option)			Scale No. 2402			
A-432, Portable Kit				LT (Low Temperatures to -20°F)			Square Root			
A-605, Air Filter Kit				MP (Med. Pressure Option)			Blank Scale			
A-610, Pipe Mount Kit				SP (Setpoint Indicator)			Specify Range			
Scale Overlays — Red, Green, Mirrored or Combination, Specify Locations				Model 2000-00N, range -.05 to +.20 W.C. For room pressure monitoring.			Specify Range			
							Zero Center Ranges			
							2300-1 kPa			
							.5-0-.5			
							2300-3 kPa			
							1.5-0-1.5			

شكل (P13)

الاستخدام :

- يستخدم هذا النوع في التطبيقات التي تحتاج لقياس فرق ضغط بسيط مثل إختبار انسداد الفلاتر، قياس سرعة الهواء، قياس مستوى السوائل، قياس أنظمة التكييف للمباني، الاجهزه الطبية.....

ثانياً : أجهزة قياس الضغط عند نقطة (Pressure Gauge) :

نقصد هنا قياس ضغط نقطة محددة أو منطقة معينة وبالتالي يكون الضغط المقاس هو الضغط بعد الضغط الجوى أى (Gauge Pressure).

يمكن استخدام اجهزة قياس فرق الضغط (Differential Pressure Gauges) لقياس الضغط عند نقطة وذلك بجعل احد طرفي الجهاز معرض للضغط الجوى.


لذلك تستخدم المانومترات لهذا الغرض كذلك مقاييس الضغط ذو الغشاء المطاuchi راجع ص ٣ الى ص ٥ ،

وفيما يلى عرض لطراز من أشهر أساليب القياس الأخرى وهي :

أنبوبة بردون ★

التركيب كما بالشكل (P14)

طريقة العمل :

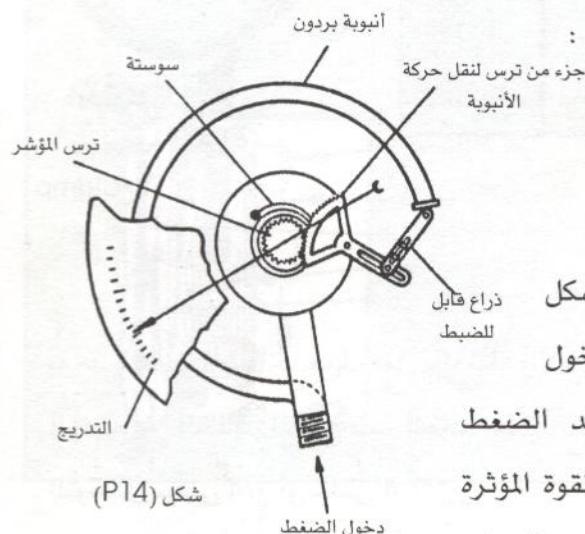

يتكون كما هو واضح من الشكل (P14) من أنبوبة على شكل حرف C ، تكون احدى نهاياتها مثبتة بالجسم، وبها فتحة دخول

الضغط بينما الاخرى حرة الحركة ومغلقة، عندما يتواجد الضغط بالأنبوبة يقوم بالتأثير على الجدار الخارجى بقوة أكبر من القوة المؤثرة على الجدار الداخلى نظراً لكبر مساحة السطح الخارجى عن السطح الداخلى وبالتالي يعمل على إتساع حرف الـ C وبالتالي تحريك النهاية الحرة ومعها التروس والمؤشر.

لمزيد من التفاصيل نعرض الطرازات الآتية :



Series 7000

Spirahelic® Pressure Gages

Reliable and Accurate, 4½", 6" or 8½" solid-front gage

- آ

Model Number		Range, PSIG	Model Number		Range, MPa
Br Copper/Brass	Inconel/316SS		Br Copper/Brass	Inconel/316SS	
7100-G060	7112-G060	60	7100-PM010	7112-PM010	10
7100-G100	7112-G100	100	7100-PM016	7112-PM016	16
7100-G200	7112-G200	200	7100-PM025	7112-PM025	25
7100-G300	7112-G300	300	7100-PM040	7112-PM040	40
7100-G600	7112-G600	600	7112-PM060		60
7100-GC010	7112-GC010	1000			Bar
7100-GC020	7112-GC020	2000	7100-B004	7112-B004	4
7100-GC030	7112-GC030	3000	7100-B006	7112-B006	6
7100-GC060	7112-GC060	6000	7100-B010	7112-B010	10
	7112-GC100	10000	7100-B016	7112-B016	16
			7100-B025	7112-B025	25
7100-PK400	7112-PK400	400	7100-B040	7112-B040	40
7100-PK600	7112-PK600	600	7100-B060	7112-B060	60
7100-PK1000	7112-PK1000	1000	7100-B100	7112-B100	100
7100-PK1600	7112-PK1600	1600	7100-B160	7112-B160	160
7100-PK2500	7112-PK2500	2500	7100-B250	7112-B250	250
7100-PK4000	7112-PK4000	4000	7100-B400	7112-B400	400
	7112-PK6000	6000	7112-B600		600

يصلح للاستخدام مع الغازات والسوائل النقيّة.

أنبوبة بردون من البرونز الفوسفورى.

يصلح للثبت على الخط أو على لوحة.

وصلة سفلية مقاس G 1/4 وخلفية G 1/4.

مدى التشغيل موضح بالجدول P16



GOLDEN GROUP



جولدن جروب




Series
61000
62000

Pressure Gages

Exceptional Value in a 2½" Gage

Model Number	Range IN.W.C.	Range kPa
61015	0-15	0-4
61030	0-30	0-7.5
61060	0-60	0-15
61100	0-100	0-25

Model Number	Range PSIG	Range kPa
62030	0-30	0-210
62060	0-60	0-400
62100	0-100	0-700
62160	0-160	0-1100
62200	0-200	0-1400
62300	0-300	0-2100

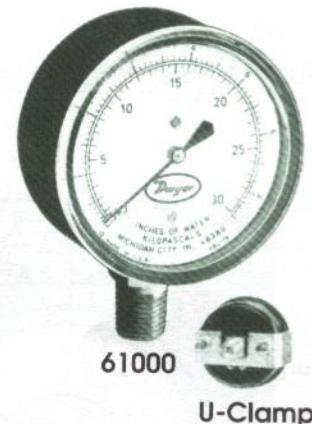

(P17) شكل

(P18) شكل

الضغط

- يوجد منه طرازين أحدهما يعمل بالغشاء والآخر عن طريق أنبوب بردون.

- الجسم من الحديد المعالج ضد الصدأ.

- التوصيل سفلي 1/4 أو خلفي 1/4.

- مدى التشغيل كما بالجدول (شكل P17).



Series
67000

Digital Pressure Gages

Low Cost, $\pm 2\%$ Accuracy



(P19) شكل

MODEL NUMBER	RANGE	RESOLUTION
67100	0 to 29.9" Hg (vac) 0 to 99.9 psig	0.1" Hg 0.1 psig
67500	0 to 500 psig	1 psig

(P20) شكل

- يتميز هذا الطراز الرقمي بسهولة المعايرة واعادة الصفر.

- يعمل للسوائل والغازات النقية.

- يتحمل حتى ضغط (700 PSI).

- وصلة سفلية مقاس G1/8.


- شاشة 3 رقم ارتفاع 2 بوصة تعمل ببطارية 9V.

- مدى التشغيل موضح بالجدول (شكل 20).

ثالثاً: أجهزة التحكم بالضغط : Pressure Switches

هـى أجهزة تحتوى على مفتاح كهربـى Electric - Switch تقوم بفتحه وغلقه بناءً على الضغـط المؤثر علـىها، بحيث يتم ضـبط الجهاز على ضـغـط معين يـقوم بالفتح أو الغـلق عندـما يصل الضـغـط لهـذا المستوى. ولـها استـخدامات عـدـيدة منها عـلـى سـبـيل المـثال (تشغيل مـحـرك كـهـربـى، مـروـحة، تـكـيـيف، وأـيـضاً يـمـكـن توـصـيلـه بـانـذـار صـوتـى أو ضـوـئـى.....)

التركيب :

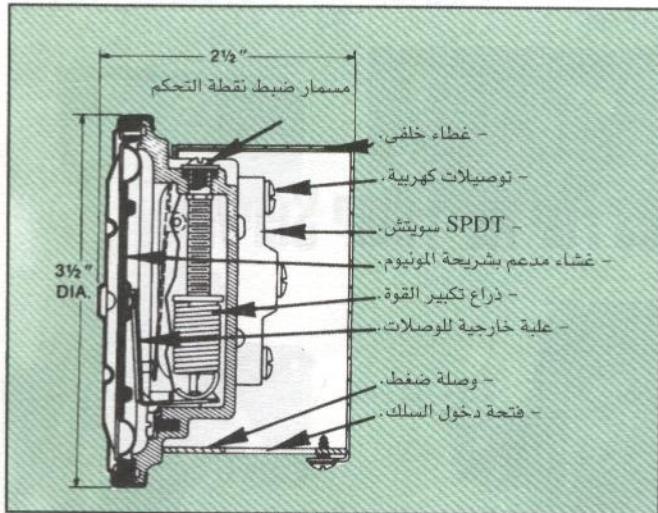

شكل (P21)

كـما هو مـوضـع بالـشـكـل (P21) التـرـكـيب الدـاخـلـي لأـحد الـطـراـزـات يـظـهـر فـكـرة الـعـمـل حيث يـوـجـد غـشـاء من يـؤـثـر الضـغـط على أحد وجـهـيه في حـالـة قـيـاس ضـغـط نقطـة مـحدـدة أو على كلـ من وجـهـيه في حـالـة قـيـاس فـرق الضـغـط بين نقطـتين (Differential).


تـؤـثـر سـوـسـتـة على الغـشـاء وـتـعـمـل على مـعـادـلـة القـوـة النـاتـجة من حـرـكة الغـشـاء وـتـكـون هـذـه السـوـسـتـة مـعـاـيـرـة للـحد المـطـلـوب قـيـاسـه من الضـغـط.

عـنـدـما يـقـيـرـ الضـغـط المؤـثر على الغـشـاء يـبـدـأ في .

الـحرـكة وـمـعـه السـوـسـتـة حتـى يـصـل لـلنـقـطـة التـى تم ضـبـطـه عـلـىـها وـعـنـدـها يـقـوم بـفـصـل أو تـشـغـيل المـفـتـاح الكـهـربـى (Switch).

وهـنا يـظـهـر سـؤـال وـهـو متـى يـعـود المـفـتـاح (Switch) لـلـوـضـع الأـصـلـى؟ ولـلـإـجـابـة عـلـى هـذـا السـؤـال يـجـب مـعـرـفـة هـذـا

المـصـطـلح :

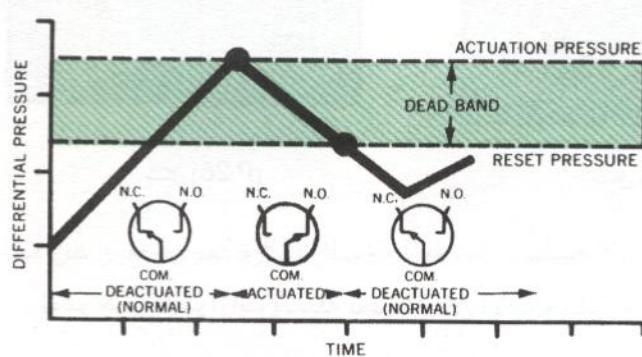

Differential pressure plot, illustrating dead band.

شكل (P22)

★ المنـطـقة السـاكـنة (Dead Band) :

يـظـهـر فـي الرـسـم المـوـضـع شـكـل (P22) عـلـاقـة الزـمـن مـع فـرق الضـغـط المؤـثر عـلـى الغـشـاء حيث نـجـد أن الضـغـط المـضـبـط عـنـدـه المـفـتـاح مـمـثـلاً بـخط عـلـى مـقـطـع وـيـظـهـر سـلـوكـ المـفـتـاح بـالـخـطـ الاسـوـدـ العـرـيـضـ حيث نـجـد أنـ المـفـتـاح يـكـون فـي حـالـة غـلـقـ حتـى نـصـلـ إلى نقطـة الضـبـطـ عـنـدـها يـتمـ الفـتـحـ وـعـنـدـ نـزـولـ الضـغـطـ يـظـهـرـ المـفـتـاحـ عـلـى وـضـعـه خـلـالـ المنـطـقة السـاكـنةـ وـعـنـدـ نهاـيـتهاـ يـقـومـ بـالـعـودـةـ لـلـوـضـعـ الأـصـلـىـ.

GOLDEN GROUP



جولدن جروب

إذن تعرف المنطقة الساكنة بانها مقدار الضغط اللازم إزالته قبل العودة للوضع الاصلى.
وتحتفل المنطقة الساكنة بإختلاف نقطة الضبط لنفس الجهاز اى انها غير ثابتة على طول المدى.

وللتعرف على أنواع مفاتيح التحكم (Switches) تابع عرض الطرازات التالية :

(أ) طرازات للتحكم فى فرق الضغط :

Differential Pressure Switches For Air Filter Service

الضغط




Model 1910

شكل (P 25)



Model 1823

شكل (P 24)

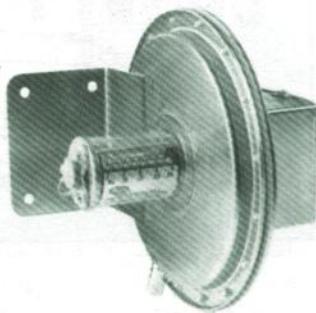

Model 1638

شكل (P 23)

Model No.	Range, in. w.c.
1910-00	.07-.15
1910-0	.15-.55
1910-1	.4-.1.6
1910-5	1.4-.5.5

شكل (P 28)

Model No.	Range, in. w.c.
1823-00	.07-.22
1823-0	.15-.5
1823-1	.3-.1
1823-2	.5-.2
1823-5	1.5-.5


شكل (P 27)

Model No.	Range, in. w.c.
1638-0	.05-.25
1638-1	.2-.1
1638-2	1-.3
1638-5	2-.6

شكل (P 26)

- توفر هذه الطرازات وسيلة بسيطة في الاستخدام ومنخفضة التكلفة للتحكم في فرق الضغط بين نقطتين.
- توافر في مدى واسع من الضغوط يمكن اختياره من الجداول الموضحة شكل P 26، شكل P 27، شكل P 28.
- كذلك احجام مختلفة حيث ان طراز 1910 قطر 1/2 بوصة، 1823 قطر 4 بوصة ، 1638 قطر 7/4 بوصة.

(ب) طرازات للتحكم في الضغط :

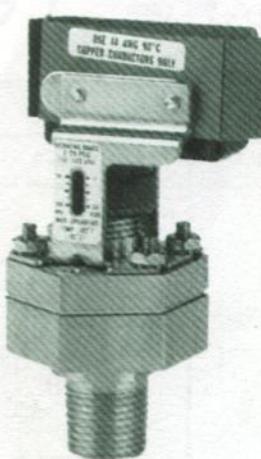SERIES
A1**Low Cost OEM Pressure Switch**316 SS Diaphragm. Optional Weatherproof Enclosure.
Ranges from 2-20 to 50-500 psig

شكل (P 31)



شكل (P 30)

Model Number	RANGE, PSIG	RANGE, kPa	Deadband in psig (kPa) at min./max.
A1S-0-AL-1-1	2-20	14-140	1/3(7/21)
A1S-0-AL-1-2	15-150	103-1030	5/15(34/103)
A1S-0-AL-1-3	25-250	172-1720	8/25(55/172)
A1S-0-AL-1-4	50-500	345-3450	15/50(103/345)

شكل (P 29)

يعتبر هذا الطراز مثالياً في حالة التثبيت في لوحة وأيضاً في حالة الحاجة لدقة عالية، يتاسب مع الكثير من التطبيقات.

- يقوم بتنفسه مدى واسع من الضغوط موضحة بالجدول شكل 29 P.
- يوفر الغشاء المصنوع من الإستانلس ستيل عمر تشغيل طويل جداً.
- يصلح للاستخدام مع الزيوت كذلك الغازات والسوائل.

رابعاً: مُرسل قيم الضغط : Pressure Transmitter

في الأنظمة الصناعية التي يتم التحكم فيها عن طريق PLC كذلك المتصلة بالكمبيوتر، تحتاج إلى تحويل كل قيم المغيرات الخاصة بالنظام إلى صورة يمكن إستيعابها من خلال آلة PLC أو الكمبيوتر، لذلك تقوم بتحويل الضغط إلى إشارة كهربائية سواء كانت تيار متناسب (0 - 20 mA) أو فولت متناسب (0 - 5V) أو خلافه، بحيث تعبر هذه القيم عن قيم الضغوط المراد قراءتها أو التحكم بها.

مما سبق يظهر لنا المراد من كلمة **مُرسل** اي انه يقوم بالاحساس بالضغط وارسال اشارة كهربائية تعبر عن هذا الضغط وتتناسب معه.


★ متوفّر طرازات للتعامل مع فرق الضغط بين نقطتين (Differential) كذلك الضغط عند نقطة محددة (Gauge Pressure) يمكن عرض بعض منها فيما يلى :

(أ) طراز لفروق الضغط :



SERIES 603A Differential Pressure Transmitters

4-20 mA signal. Two, three or four wire operation.
Ranges from 0.1" water column. Accurate within $\pm 2\%$ span.

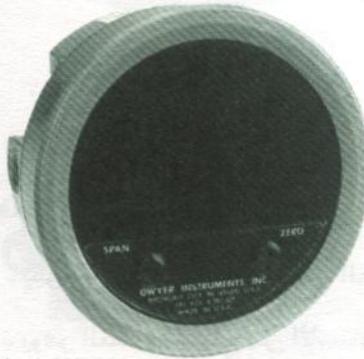

شكل (P33)

Model Number	Ranges in Inches W.C.		
	As Stocked	Minimum	Maximum
603A-1	0-.25	0-.10	0-.40
603A-2	0.50	0-.35	0-2.0
603A-3	0-2.0	0-1.5	0-6.0
603A-4	0-5.0	0-4.0	0-25
603A-5	0-25	0-20	0-100
603A-6	0-100	0-50	0-250
603A-11	.25-0-.25		
603A-12	1-0-1		
603A-13	5-0-5		
603A-14	10-0-10		
Ranges in PSID			
603A-7	0-20	0-5.0	0-25
603A-8	3-15		

شكل (P32)

- يتميز بالدقة العالية مع إنخفاض التكلفة.

- يتلائم مع الكثير من التطبيقات الصناعية.

- يعطى خرج (4 - 20 mA) (output).

- يعمل بمصادر تيار مختلفة بحسب الطراز.

- يوجد منه العديد من الطرازات توفر مدى تشغيل مختلف كما بالجدول شكل (P32).

- كما يمكن إضافة شاشة عرض رقمي في حالة الطلب.

GOLDEN GROUP



جولدن جروب

(ب) طراز : لضغط نقطة محددة :



Series
634E

Pressure Transmitter

4-20 mA signal. Two wire operation. Ranges to 6000 psi



شكل (P 35)

Model Number	Ranges in PSI		
	As Stocked	Min. Range	Max. Range
634E-0	0-10	0-5	0-20
634E-1	0-30	0-20	0-60
634E-2	0-100	0-50	0-200
634E-3	0-500	0-200	0-800
634E-4	0-1000	0-800	0-2000
634E-5	0-2000	0-1500	0-6000

شكل (P 34)

. يشعر بضغط واحد.

. يتعامل مع الهواء والغازات والسوائل.

. يخرج إشارة (4 - 20 mA).

. جسم مصنوع من الألuminium.

. يعمل بواسطة أنبوبة بردون (Bourdon Tube) من النحاس.

. يوفر مدى تحكم واسع، والعديد من الطرازات موضحة بالجدول شكل (P 34).

★ بعض الأجهزة تجمع بين عدة وظائف، مثلًّا القياس والتحكم (Indicating & Control) أو حتى القياس


وإرسال القيم (Indicating transmitter)، من هذه الطرازات ما يلى :



Series
604D

Minihelic® Differential Pressure Indicating Transmitter

Dial Gage Indication; 2, 3 or 4-Wire
4-20 mA Output

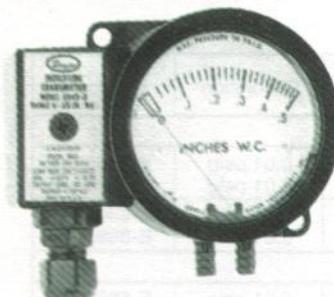

شكل (P 37)

Model Number	Range Inches w.c.	Model Number	Range Inches w.c.
604D-0	0-0.5	604D-10	0-10
604D-1	0-1.0	604D-20	0-20
604D-2	0-2.0	604D-40	0-40
604D-3	0-3.0	604D-60	0-60
604D-5	0-5.0	604D-100	0-100


شكل (P 36)

. يقوم بإظهار فرق الضغط كذلك إرسال

. إشارة من (4 - 20 mA).

. يتواجد في مدى واسع من فروق الضغط موضح بالجدول شكل P 36

. يصلح للاستخدام مع الغازات والهواء.

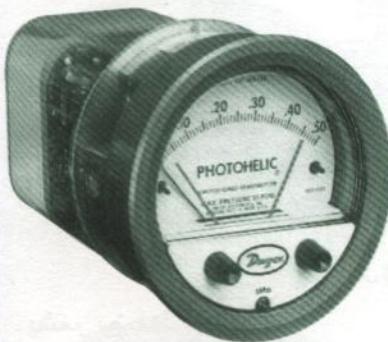

(P39)

Model Number	Ranges in Inches W.C.		
	As Stocked	Minimum	Maximum
603A-1	0-25	0-10	0-40
603A-2	0.50	0-35	0-2.0
603A-3	0-2.0	0-1.5	0-6.0
603A-4	0-5.0	0-4.0	0-25
603A-5	0-25	0-20	0-100
603A-6	0-100	0-50	0-250
603A-11	25-0-25		
603A-12	1-0-1		
603A-13	5-0-5		
603A-14	10-0-10		
Ranges in PSID			
603A-7	0-20	0-5.0	0-25
603A-8	3-15		

(P 38)

يعطى تحكم في نقطتين بحيث يمكن عمل حد أدنى (Low Limit Control) وحد أقصى (High Limit Control) للتحكم في مفتاح كهربى Switch.

- يتوافر العديد من الطرازات توفر مدى قياس مناسب كما في الجدول شكل (P 38)

★ عند اختيار أجهزة القراءة والتحكم في الضغط راجع جولدن جروب للتأكد من الإختيار السليم.

- يقوم هذا الطراز بكل الوظائف في جهاز واحد حيث يتم إظهار الضغط كذلك إرسال قيم الضغط في صورة تيار متناسب (4 - 20 mA)، أيضاً

النقط

خامساً : أجهزة المعايرة : Pressure Calibration

- تحتاج أجهزة القياس وأجهزة التحكم وكذلك مرسلات الضغط إلى التأكد من سلامة القراءة وسلامة العمل وذلك لضمان سير العملية بالصورة المطلوبة، لذلك يجب عمل معايرة للأجهزة قبل وأثناء التشغيل لما قد يطرأ عليها من تغير نتيجة ظروف التشغيل، وتتوافر اجهزة المعايرة في العديد من الانواع والطرازات منها.

Cole-Parmer®

Pressure Calibrators with $\pm 0.1\%$ Accuracy


NIST
TRACEABLE
Purchase calibrator alone
or in a complete kit



(P 41)

Description	Range	Resolution	Cat. no.
Calibrators only			
Gauge pressure	0 to 7.5 psig 0 to 75 psig	0.01 psig 0.01 psig	E-68960-00 E-68960-02
Differential pressure	0 to 7.5 psid 0 to 75 psid	0.01 psid 0.01 psid	E-68960-04 E-68960-06
Calibrator kits			
Gauge pressure	0 to 7.5 psig 0 to 75 psig	0.01 psig 0.01 psig	E-68960-10 E-68960-12
Differential pressure	0 to 7.5 psid 0 to 75 psid	0.01 psid 0.01 psid	E-68960-14 E-68960-16

(P 40)

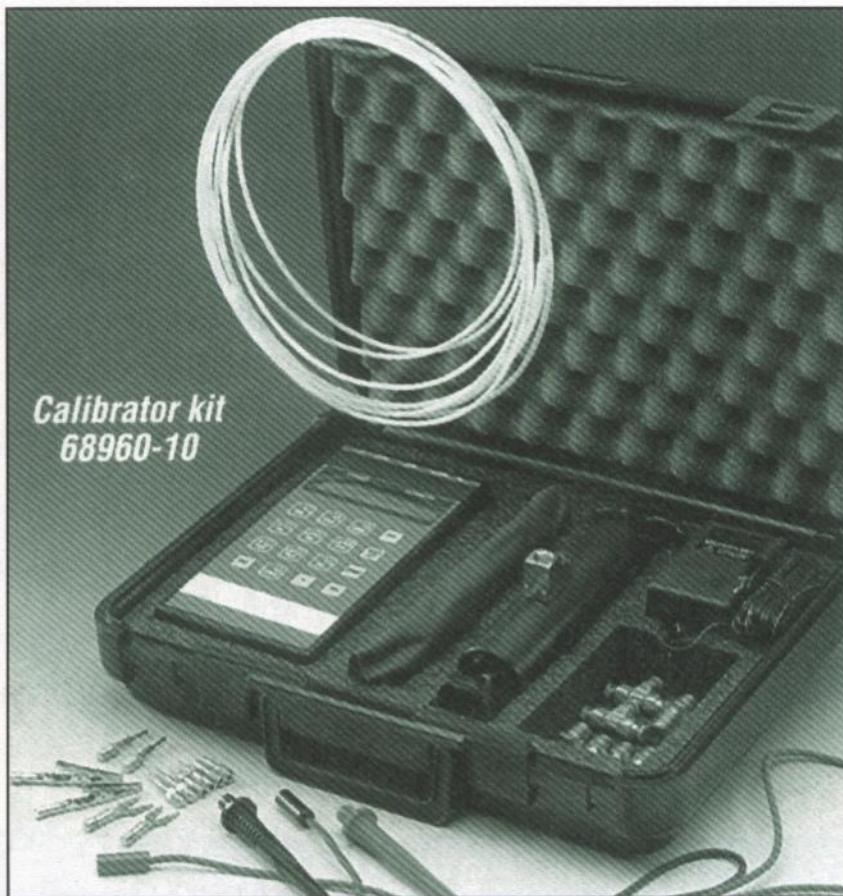

(P 42) شكل

- تقدم شركة Cole Parmer (Cole Parmer) هذا الطراز من أجهزة المعايرة والذي يتميز بسهولة التنقل لمعاييرة الأجهزة في مكان التشغيل حيث تم تصميمه لتحمل الظروف القاسية.
- يتوافق في حقيبة بها جهاز مانومتر ومجموعة وصلات توفر إمكانية القياس بدون مشاكل.
- يتعامل مع فروق الضغط (Differential Pressure) كذلك مع الضغط لمنطقة محددة (Gauge Pressure).
- يسمح بإظهار الضغط بالعديد من الوحدات (mbar, Kpa, Kg/cm², Hg mm, H₂Ocm). كذلك يمكن تعريف الجهاز بوحدات هندسية أخرى.
- يعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن ويسمح بفترة عمل تصل إلى 40 ساعة متصلة.

عند طلب أجهزة للتعامل مع الضغط يجب تحديد الآتي :

- نوع الوظيفة المطلوبة (قياس، تحكم، معايرة)
- الوسيط المطلوب قياس ضغطه (سائل، غاز، هواء جوى.....)
- أقصى وأقل ضغط مطلوب القياس أو التحكم عنده ...

. فى حالة طلب أجهزة قراءة :

- حدد نوع الجهاز (عداد رقمى ، مؤشر، ...)
- حدد أبعاد الجهاز (قطر العداد، أبعاد التثبيت،)
- حدد نوع وطريقة توصيل الضغط (مقاس الوصلات، ...)
- حدد الوحدة المراد القياس بها (PSI، بار، ...)

. فى حالة طلب أجهزة تحكم (Switches) :

- نوع مفتاح التحكم المطلوب (SPDT، ...)
- حجم وأبعاد الجهاز وطريقة التثبيت (قلاب وظيفي سفلى، لوحة،)
- نوع وصلة دخول الضغط ومقاسها.
- دقة الجهاز والإمكانيات المطلوبة فى درجة الضغط.

. فى حالة طلب مُرسلات (Transmitters) :

- حدد نوع الخرج المطلوب (4 - 20 mA) (output) (0 - 5V) (.....)
- حدد الدقة المطلوبة لأداء الوظيفة.
- نوع التثبيت وأبعاد مكان التثبيت.
- مصدر الجهد المتاح للتشغيل (أو تعمل عن طريق بطارية).

★ عند اختيار جهاز للتعامل مع الضغط إتصل بـ جولدن جروب للتأكد من الاختيار السليم.

لزيادة المعلومات

رجاء الاتصال بـ جولدن جروب