



موسوعة الكهرباء


**Electricity  
Encyclopedia  
Site**



الكتاب الشامل فى المحولات الكهربائية للمهندس /  
السيد عبدالمجيد

## المحول الكهربائي:

المحول الكهربائي هو عبارة عن جهاز كهربائي استاتيكي غير متحرك والسبب في تسميته استاتيكي انه لا يحتوي بداخله على أي أجزاء متحركة و يستخدم المحول لتحويل الجهد المتردد من قيمة معينة الي قيمة اخري (أعلى أو أقل) مع ثبات القدرة ويتكون المحول بصورة عامة من دائرتين وهما الدائرة الكهربائية والدائرة المغناطيسية حيث الدائرة الكهربائية تتكون من ملفين وهما الملف الابتدائي الذي يوصل بالمصدر والملف الثانوي الذي يوصل بالأحمال اما الدائرة المغناطيسية تتكون من شرائح معدنية يتم تصنيعها من الحديد السليكوني عالي الجودة حيث يتم لف ملفات كلا من الجهد العالي والجهد المنخفض للمحول على هيئة قرص دائري ويتم تجميع تلك الاقراص مع بعض على شكل اسطوانة فيتم لف 3 اسطوانات تمثل ملفات الجهد العالي و 3 ملفات تمثل الجهد المنخفض بحيث يكون قطر ملفات الجهد المنخفض اقل من قطر ملفات الجهد العالي ويوجد مجموعة من الشرائح الحديدية متصلة مع بعض مكونة حرف E حيث تكون هذه الشرائح هي التي تحمل الملفات حيث يتم تسقيط ملف الجهد المنخفض ثم يتم تسقيط الاقراص العازلة ثم يتم تسقيط ملف الجهد العالي ثم يتم قفل الشرائح من اعلي كما هو موضح بالشكل القادم

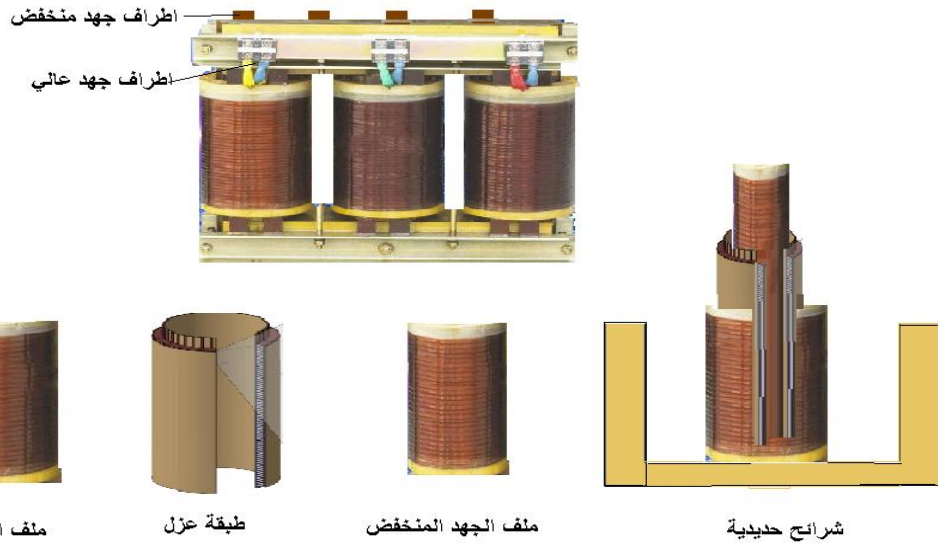


## نظرية عمل المحول \*

يقوم مبدأ عمل المحول الكهربائي على قانون فرادي للحث الكهرومغناطيسي الذي ينص على ان قيمة الجهد الكهربائي تتناسب طرديا مع معدل التغير المغناطيسي وفقا لقاعدة اليد اليمنى




ومن هذا نجد ان الطاقة الكهربائية تمر في الدوائر الكهربائية بفعل تشابك الخطوط المغناطيسية بهذه الدوائر إذا سلط جهد متردد على ملف ابتدائي فإنه يمر به تيار يؤدي إلى مجال مغناطيسي متردد تتجمع كل خطوطه داخل القلب الحديدي وتخترق الملفات الثانوية فتتولد فيها قوة دافعة

كهربية وعند تحميل الملف الثانوي يمر به تيار متردد مع العلم بأن القدرة الداخلة تساوى القدرة الخارجة + المفايد

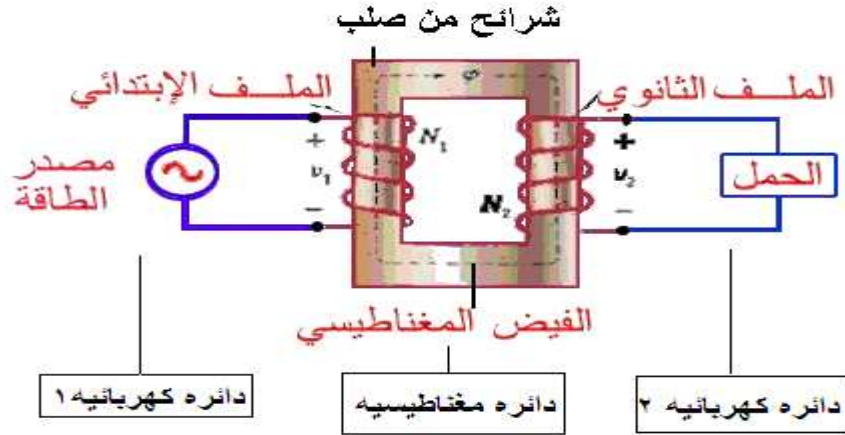

### الدائرة المكافئة للمحول

الشكل القادم يوضح الدائرة المكافئة التي تمثل المحول حيث تتكون من جزأين رئيسيين جزء يمثل الملف الابتدائي ويتكون من ممانعة ومقاومة ( $R_1-X_1-R_0-X_0$ ) والجزء الآخر يمثل الملف الثانوي وتكون مكوناته هي ( $R_2-X_2$ ) أما مجموعة التوازي  $R_0$  و  $X_0$  يمثلان المقاومة والمحاثة المتكونتان في القلب الحديدي و التيار المار بهما هو تيار الحمل و يرمز له  $I_0$  و عادة يكون صغير جدا مقارنة بتيار الحمل الكامل فهو لا يتجاوز النصف أمبير في المحولات الصغيرة . ولا يتجاوز 10 أمبير في محولات نقل الطاقة . و يعود صغر هذا التيار إلي كبر ممانعة التوازي

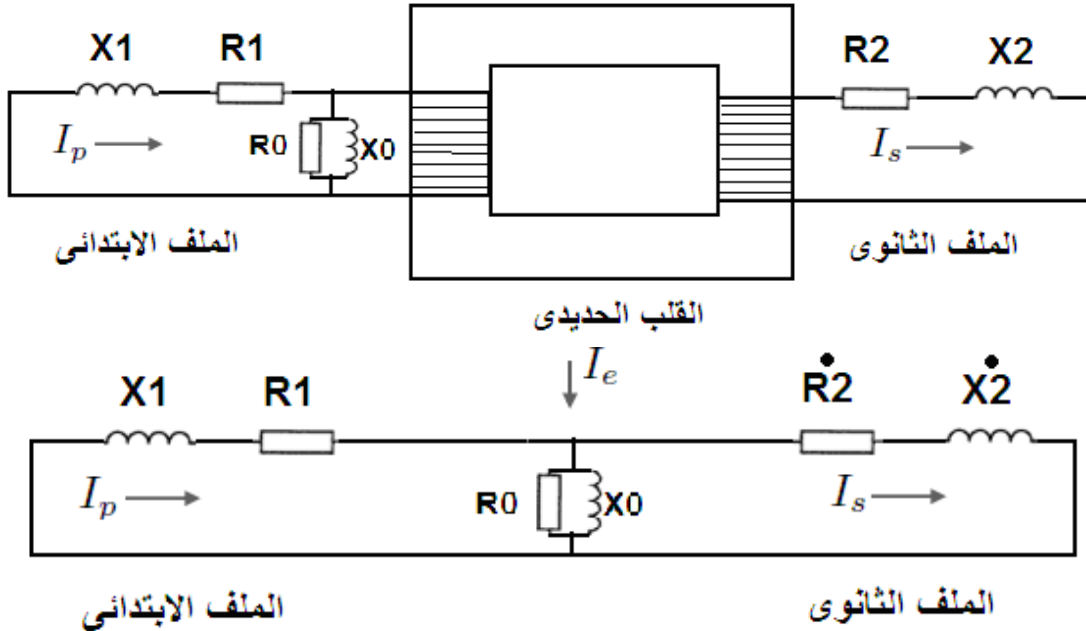


عندما نسأل انفسنا لماذا تقاس سعة المحولات بالكيلو فولت امبير **KVA** ولا تقاس بالكيلو واط **KW** والسبب في ذلك هو ان المحول يعتمد على الجهد والتيار فقط ولا يعتمد على معامل القدرة فالتيار هو المسبب للخسائر النحاسية و الجهد هي المؤثرة للخسائر الحديدية ومجموع الخسارتين أعلاه تمثل خسائر المحولة على شكل حرارة وهي المحدد لطاقة تغذية المحول ونلاحظ ان معامل القدرة ليس لها أي تأثير حيث تقاس اغلب مصادر التغذية بالقدرة الظاهرية

KVA مثل مولدات الطاقة والمحولات نظراً لعدم معرفة نوعية الأحمال التي تتغذى منها هل هي أحمال خطيه أو غير خطيه وهل معامل القدرة منخفض أم مرتفع. لذا تحسب القدرة ( KVA ) ك ف ا

### هل يمكن تشغيل المحول على جهد مستمر DC

عند تغذية الملف الابتدائي للمحول بجهد مستمر فسند ان قيمة الجهد على الملف الثانوي تساوى صفر وهذا لا يصلح لذلك يتم استخدام الجهد المتغير حيث يتميز الجهد المتغير بالزيادة والنقصان في شكل الموجة

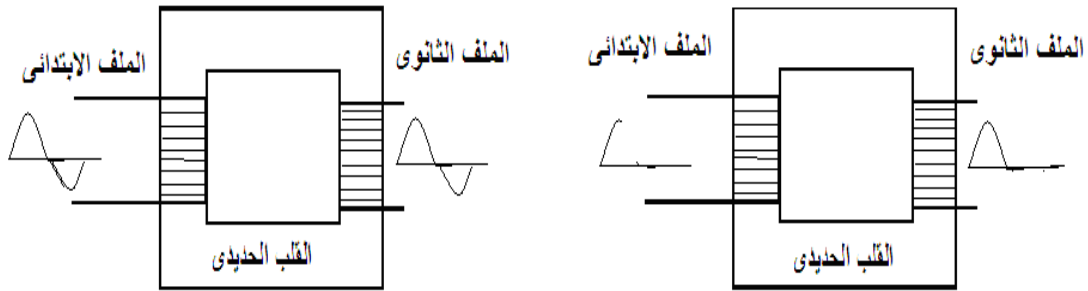

عمل في حالة جهد متغير

عمل في حالة جهد مستمر

### اهمية استخدام المحول

كما نعلم من خلال قانون اوم الذى ينص على ان الجهد يساوى حاصل ضرب التيار في المقاومة وايضا قيمة القدرة تساوى حاصل ضرب الجهد في التيار فعند زيادة الجهد يقل التيار والعكس عندما يقل الجهد يزيد التيار وعندما يزيد التيار تقل المقاومة وفقا للمعادلات الاتية

$$\begin{array}{ccc} \uparrow \text{تزيد} & \uparrow \text{تزيد} & \uparrow \text{تزيد} \\ V = I * R & P = V * I & P = I^2 * R \\ \downarrow \text{تقل} & \downarrow \text{تقل} & \downarrow \text{تقل} \end{array}$$

وطبعا استفدنا من تلك المعادلات السابقة بالتحكم في كلا من الجهد والتيار والمقاومة حيث عند تغيير قيمة الجهد يتغير معها التيار وتتغير ايضا المقاومة ولكي نوضح ذلك من خلال المثال الاتي فمثلا لو كان المطلوب نقل 50ميغا فولت امبير من محطة التوليد إلى مكان يبعد عنها بمقدار 10 ك متر وكان جهد التوليد هو 11 ك ف فتكون قيمة التيار تاتي من المعادلة الاتية

$$I = P / \sqrt{3} * KV = 50000 / \sqrt{3} * 11 = 2.5 \text{ KA}$$

وطبعا قيمة هذا التيار 2.5 ك امبير عالية جدا ولا يوجد كابل يستطيع ان يتحمل تلك القيمة فلا بد اذن من تركيب عدد من الكابلات على التوازي مع بعض لكي تتحمل قيم التيار وكما نعلم ان الكابل النحاسي الذى مساحة مقطعة هو 300 مم يستطيع ان يحمل تيار قدرته 400 امبير فكم كابل نريد لكي يحمل تيار مقداره 2.5 ك امبير فيكون عدد الكابلات المطلوبة هي  $7 = 400/2500$


لنفادى تلك المشكلة الحل طبعا الاستفادة من قوانين اوم السابق هو بزيادة الجهد يقل التيار وبالتالي تقل مساحة المقطع ونجد ان الجهاز الذى يستطيع القيام بتلك العملية هو المحول الذى يعمل على التحكم في رفع وخفض الجهد مع ثبات القدرة فاذا تم تركيب محول لرفع الجهد من 11 ك ف الي 33 ك ف فيكون التيار الجديد وفقا الي قيمة الجهد الجديدة هي

$$I = P / \sqrt{3} * KV = 50000 / \sqrt{3} * 33 = 800 \text{ A}$$

فيكون التيار الجديد قيمته هو 800 امبير وتكون عدد كابلات الجديدة المطلوبة تساوى

2 = 400/800 كابل ومن هنا اتضح لنا اهمية المحول انة عمل على تقليل عدد الكابلات المستخدمة من 6 الي 2 عن طريق التحكم بالجهد وايضا لطول المسافة فان الجهد لا يصل إلى تلك المنطقة بنفس القيمة ولكنة يقل فلذلك يتم رفع الجهد لضمان وصول القيمة المطلوب للجهد

## انواع المحولات

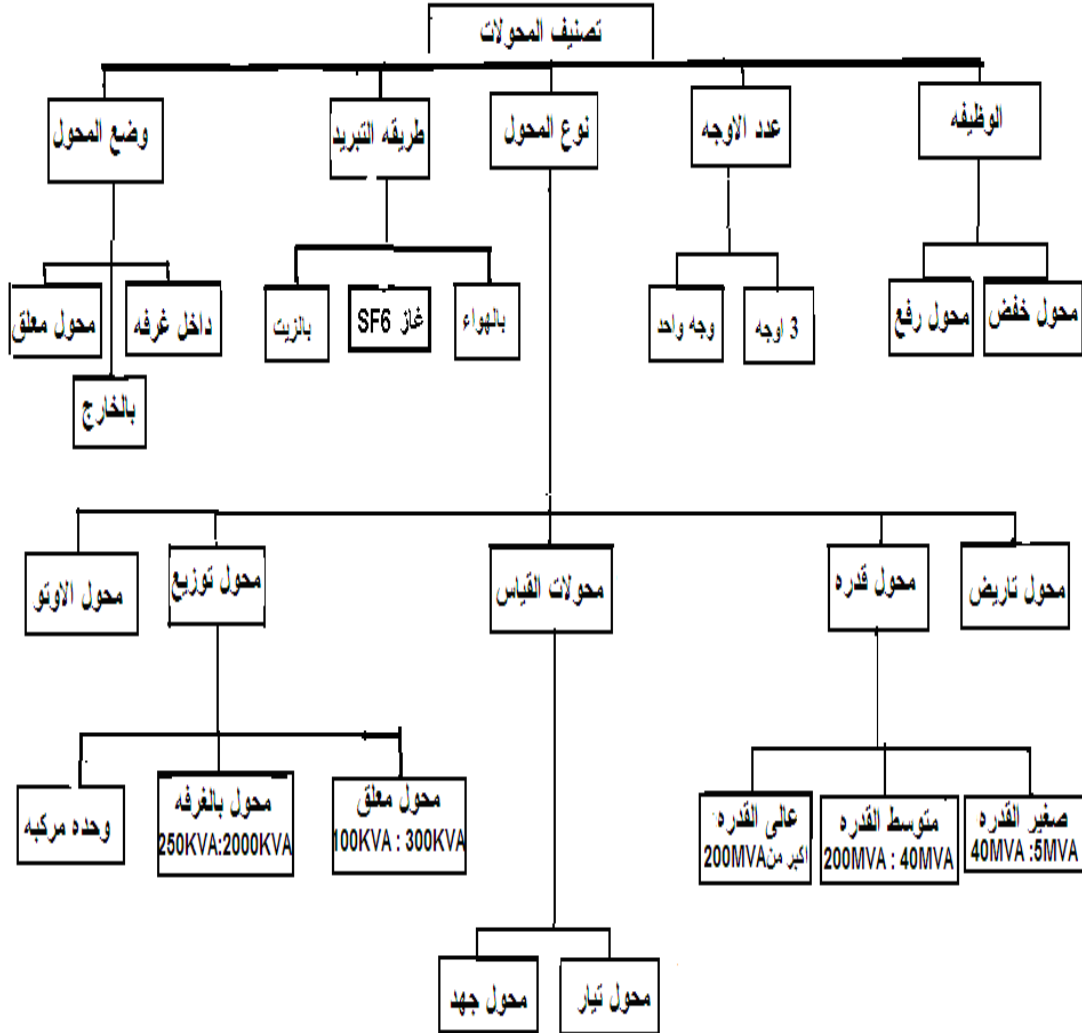


تصنيف المحولات وفقا إلى الآتي:

### 1- من حيث الوظيفة

#### A- محول رفع للجهد

من اسمة نجد انه محول يستخدم لرفع الجهد من قيمة الي قيمة اخري ويتميز هذا النوع من المحولات بان عدد ملفات الملف الابتدائي اقل من عدد ملفات الملف الثانوي ولذلك نجد ان التيار المار بالملف الابتدائي اكبر من التيار المار بالملف الثانوي وفقا للقاعدة  $P = V * I$  وبتطبيق تلك القاعدة علي الرسمة القادمة نجد ان القيم علي الملف الابتدائي تمثل قيمة القدرة وهي 1000 وات والجهد هو 100 فولت فيكون قيمة التيار هو 10 امبير ونجد ان القيم الاخرى علي الملف الثانوي وهي ان القدرة ثابتة وتساوي 1000 وات وطبعا الجهد يزيد الي 400 فولت نتيجة لزيادة عدد الملفات للملف الثانوي الي 20 لفة وفقا للقاعدة السابقة بزيادة الجهد من 100 فولت الي 400 فولت يقل التيار من 10 امبير حتي يصبح 2.5 امبير مع ثبات القدرة 1000

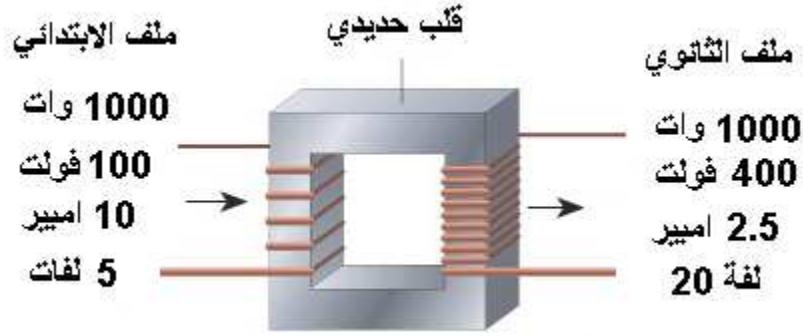

قدرة الملف الثانوي = قدرة الملف الابتدائي

$$1000 \text{ واط} = 1000 \text{ واط}$$

عدد لفات الملف الابتدائي / عدد لفات الملف ثانوي = جهد الملف الابتدائي / جهد الملف ثانوي

$$5 / 20 = 100 / 400$$

عدد لفات الملف الابتدائي / عدد لفات الملف ثانوي = تيار الملف ثانوي / تيار الملف ابتدائي

$$5 / 20 = 10 / 2.5$$

تيار الملف ثانوي / تيار الملف ابتدائي = جهد الملف الابتدائي / جهد الملف ثانوي


$$2.5 / 10 = 400 / 100$$

### B- محول خفض للجهد

من اسمة نجد انه محول يستخدم لخفض الجهد من قيمة الي قيمة اخري ويتميز هذا النوع من المحولات بان عدد ملفات الملف الابتدائي اكبر من عدد ملفات الملف الثانوي

$$P = V * I$$

وبتطبيق تلك القاعدة علي الرسمة القادمة نجد ان القيم علي الملف الابتدائي تمثل قيمة القدرة وهي 1000 وات والجهد هو 400 فولت فيكون قيمة التيار هو 2.5 امبير ونجد ان القيم الاخرى علي الملف الثانوي وهي ان القدرة ثابتة وتساوي 1000 وات وطبعا الجهد يقل الي 100 فولت نتيجة لانخفاض عدد اللفات للملف الثانوي الي 5 لفات وفقا للقاعدة السابقة بنخفاض الجهد من 400 فولت الي 100 فولت يزيد التيار من 2.5 امبير حتي يصبح 10 امبير مع ثبات القدرة 1000 وات

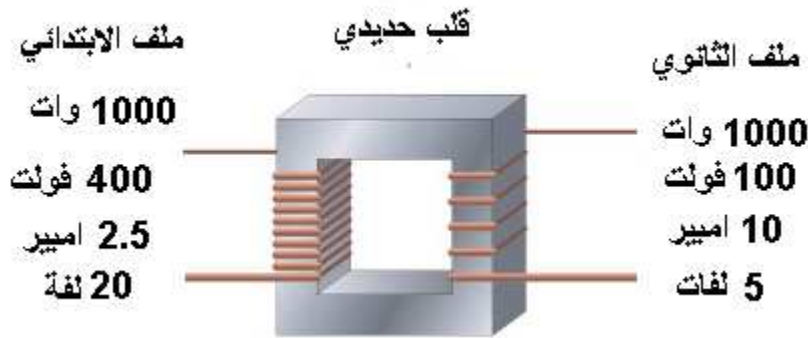

قدرة الملف الثانوي = قدرة الملف الابتدائي

$$1000 \text{ واط} = 1000 \text{ واط}$$

عدد لفات الملف الابتدائي / عدد لفات الملف ثانوي = جهد الملف الابتدائي / جهد الملف ثانوي

$$20 / 5 = 400 / 100$$

$$\begin{aligned} \text{عدد لفات الملف الابتدائي} / \text{عدد لفات الملف ثانوي} &= \text{تيار الملف ثانوي} / \text{تيار الملف ابتدائي} \\ 20 / 5 &= 10 / 2.5 \\ \text{تيار الملف ثانوي} / \text{تيار الملف ابتدائي} &= \text{جهد الملف الابتدائي} / \text{جهد الملف ثانوي} \\ 10 / 2.5 &= 400 / 100 \end{aligned}$$

## 2- من حيث النوع

محولات القدرة- محولات التوزيع- محولات الأجهزة -محولات الاوتو- محولات التاريض

## 3- من حيث العزل

محول معزول بالزيت- محول معزول بالهواء- محول معزول بالغاز SF6


## 4- من حيث مكان تركيب

محول داخل غرفة - محول بالخارج ( محول بالعراء - محول معلق على أعمدة)

## 5- من حيث أطراف التوصيل

محول ذات أطراف توصيل خارجية- محول ذات أطراف توصيل بدخل صندوق

الشكل القادم يوضح ترتيب المحولات في المنظومة الكهربائية

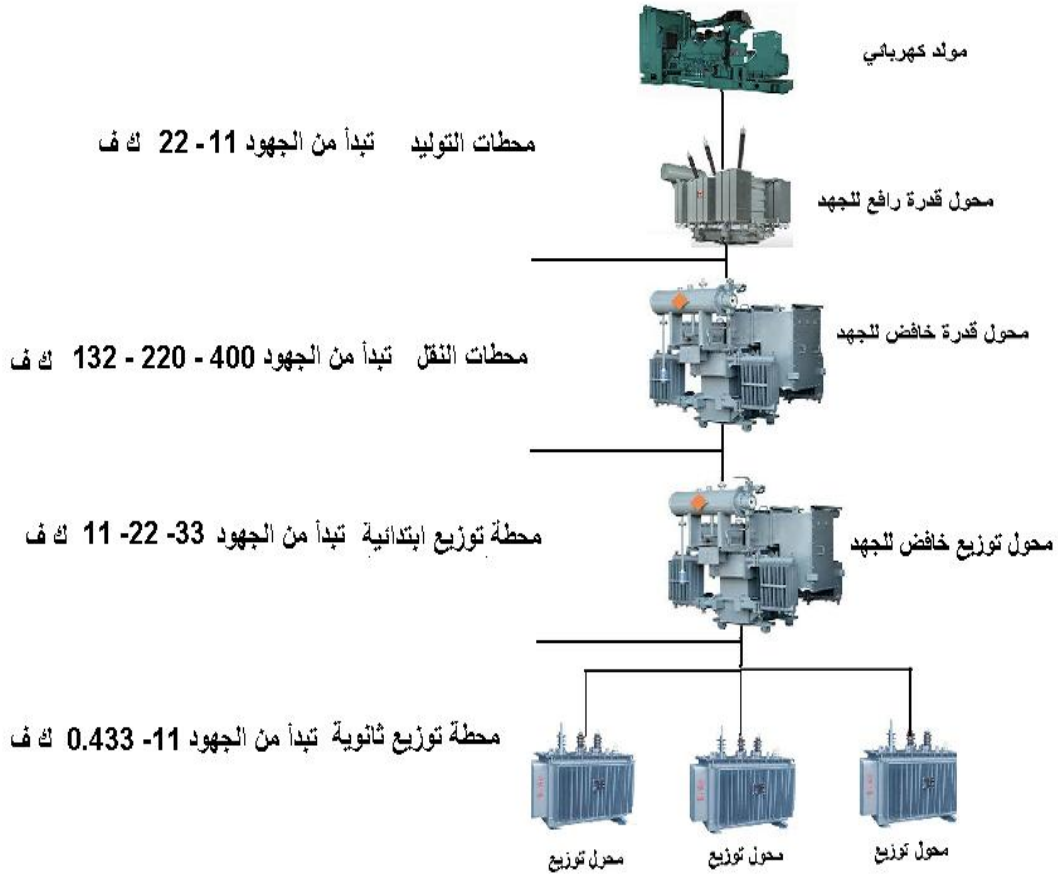


من خلال الشكل السابق نرى وجود مدينة سكنية حيث المنطقة الاولى يوجد بها محطات التوليد والتي يتم تركيب فيها محول قدرة يعمل علي رفع جهد التوليد الي جهد النقل مثلا من 11 ك ف الي 220 ك ف وهذا لو كان المطلوب تغذية مدن اخري اما لو كانت محطة التوليد لتغذية مدينة فقط فلا يطلق عليه نقل ولكن يطلق عليه توزيع حيث ان التغذية تكون في نفس حيز مكان محطة التوليد حيث يتم رفع جهد التوليد من 11 ك ف الي جهد التوزيع الابتدائي 33 ك ف ثم يتم نقل هذا الجهد من منطقة الي اخري بداخل حيز المدينة حيث يتم تركيب في كل منطقة محول قدرة وهذا المحول يعمل علي خفض جهد النقل الي جهد الاستهلاك الابتدائي مثلا من 33 ك ف الي

11 ك ف وطبعا كما هو معروف ان كل منطقة يوجد بها كثير من الاحياء السكنية والابنية والخدمات العامة حيث يركب في كل مما سبق محولات تسمى محولات التوزيع لتغذية جميع الاحياء بداخل كل منطقة حيث يعمل على تحويل جهد الاستهلاك الابتدائي 11 ك ف الي جهد المستهلك 433 فولت وبعد ان تعرفنا على اماكن وضع المحولات وناتي الان لمناقشة أنواع المحولات من حيث النوع


### 1-اولا محولات القدرة

محول القدرة هو احد انواع المحولات وسمي محول قدرة لانه يتميز بالقدرة العالية التي تصل الي اكبر من 200 ميجا فولت امبير وايضا يستخدم في شبكة الجهد العالي ومحول القدرة ما هو إلا محول خافض للجهد حيث يستخدم في خفض الجهد العالي (220KV-400KV) إلي جهد عالي آخر (132KV) أو من جهد عالي إلي جهد متوسط أو من جهد متوسط إلي جهد متوسط آخر (66/KV/33KV/22KV/11KV) ويتكون كما هو موضح بالشكل القادم ويتميز محول القدرة بكونه كبير حجمه وأيضاً مزود بصندوق يركب بيه مغير الجهد الذي يتغير أوتوماتيكي مع الحمل ويركب أيضاً صندوق بيه أجهزة قياس درجة الحرارة لكلا من الملفات والزيت ويركب اعلي جسم المحول اسطوانة الاحتياطية ميين عليها مستوى ارتفاع الزيت بداخل المحول ومزود براديتير لتبريد ومراوح عند الاحتياج

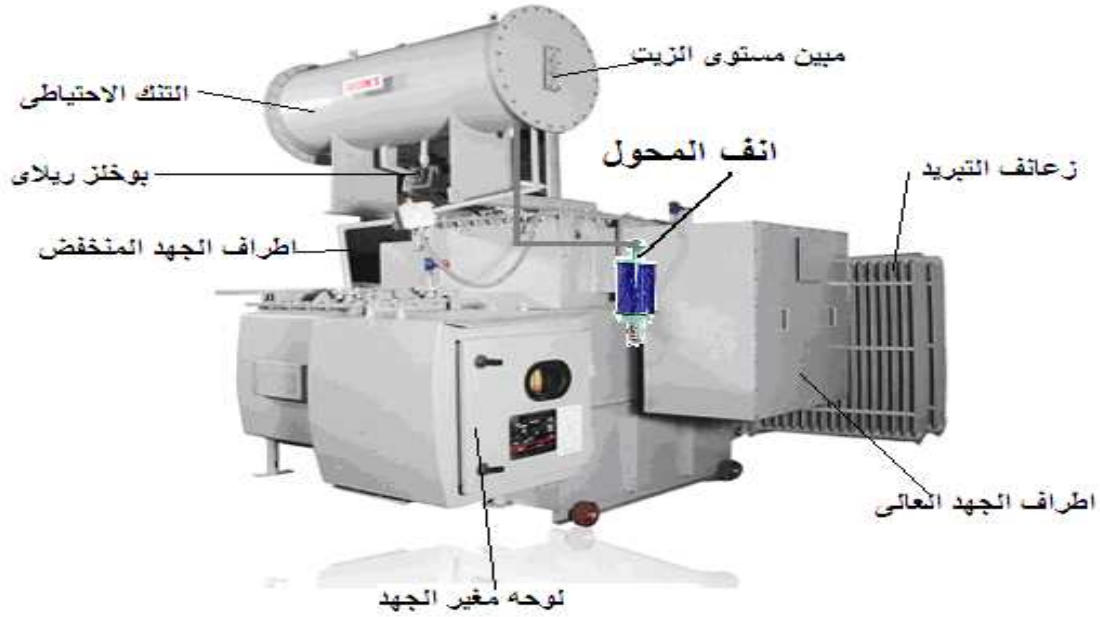

### انواع محولات القدرة



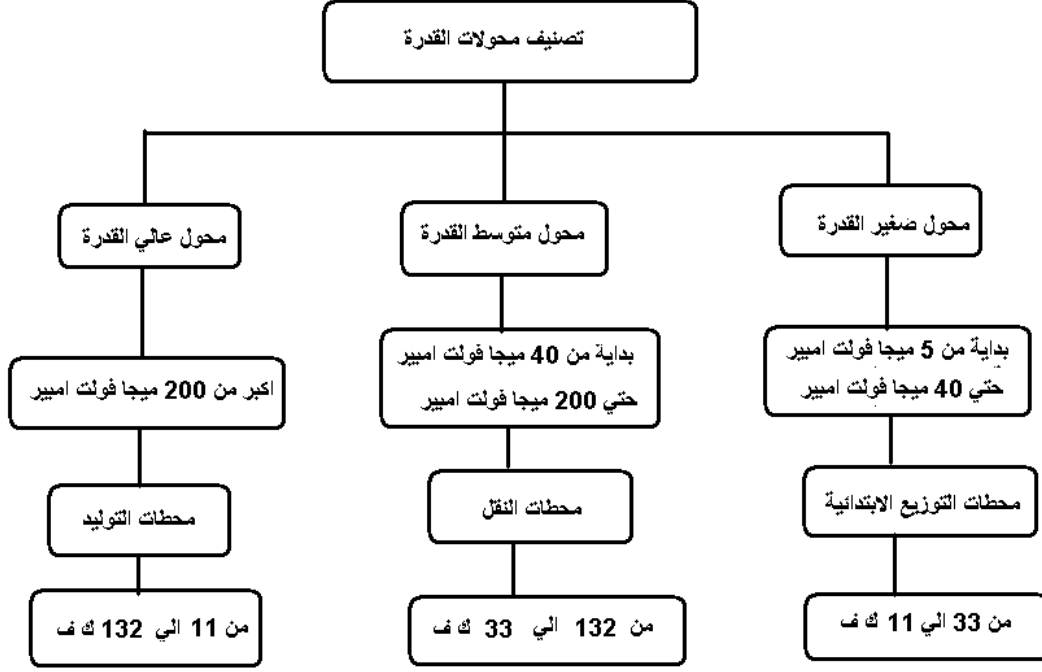


### تصنيف محولات القدرة تكون كالآتي


- 1- محول صغير القدرة ويبدأ من 5 ميغا فولت امبير الي 40 ميغا فولت امبير ويستعمل هذا المحول في محطات التوزيع الابتدائية ويعمل علي جهد بداية من 11/33/132 ك ف
- 2- محول متوسط القدرة ويبدأ من 40 ميغا فولت امبير الي 200 ميغا فولت امبير ويستعمل هذا المحول في محطات النقل ويعمل علي الجهود 132/220/400 ك ف
- 3- محول عالي القدرة ويبدأ من القدرة 200 ميغا فولت امبير الي اعلي ويستعمل في محطات التوليد حيث يعمل تحويل جهد التوليد 11 ك ف الي جهد النقل 132-220-400 ك ف

### 2 - محول التوزيع

محول التوزيع هو احد انواع المحولات حيث يستخدم ايضا في خفض الجهد من قيمة عالية الي قيم منخفضة لكي تناسب جهد التشغيل المطلوب وسمي محول توزيع نظر لارتباطه بشبكة التوزيع الداخلية حيث يكون اقرب ما يكون للمستهلك حيث يعتبر هو آخر مراحل خفض الجهد في الشبكة الكهربائية حيث يعمل على تخفيض الجهد من الجهد المتوسط (- 11KV - 33kv) إلى الجهد المنخفض (415V) وتصل قدرته حتى 5 ميغا فولت امبير ويكون توصيل ملفات محول التوزيع في جانب الجهد المتوسط (دلتا) و في جانب الجهد المنخفض (ستار) وذلك للحصول على جهد أحادي الوجه 240 فولت وتكون مكونات محول التوزيع هي نفس مكونات محول القدرة مع بعض الاختلاف مثلا من حيث الحجم أو من حيث طريقة التبريد أو من حيث الأجهزة الملحقة والصورة القادمة توضح إحدى أشكال محولات التوزيع

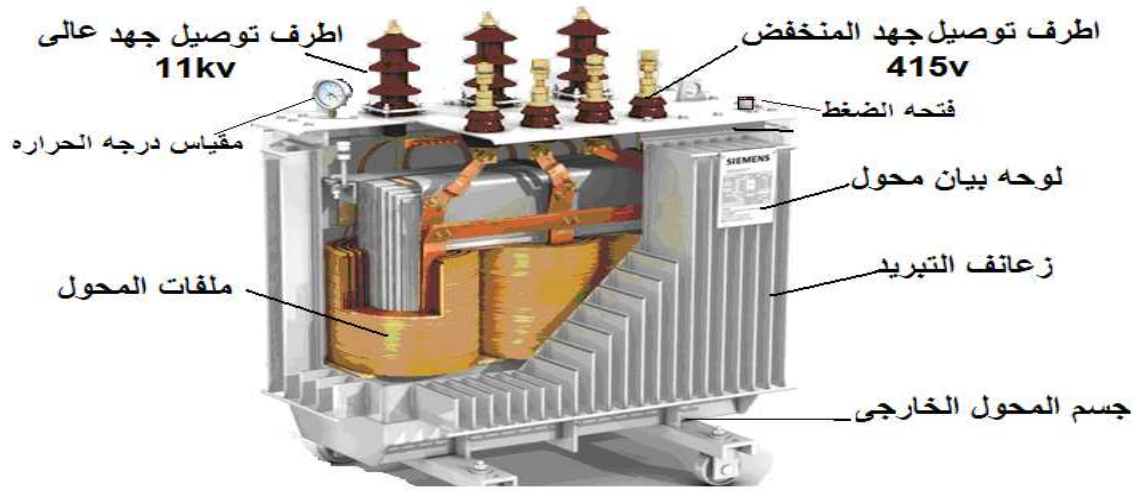

## تصنيف محولات التوزيع

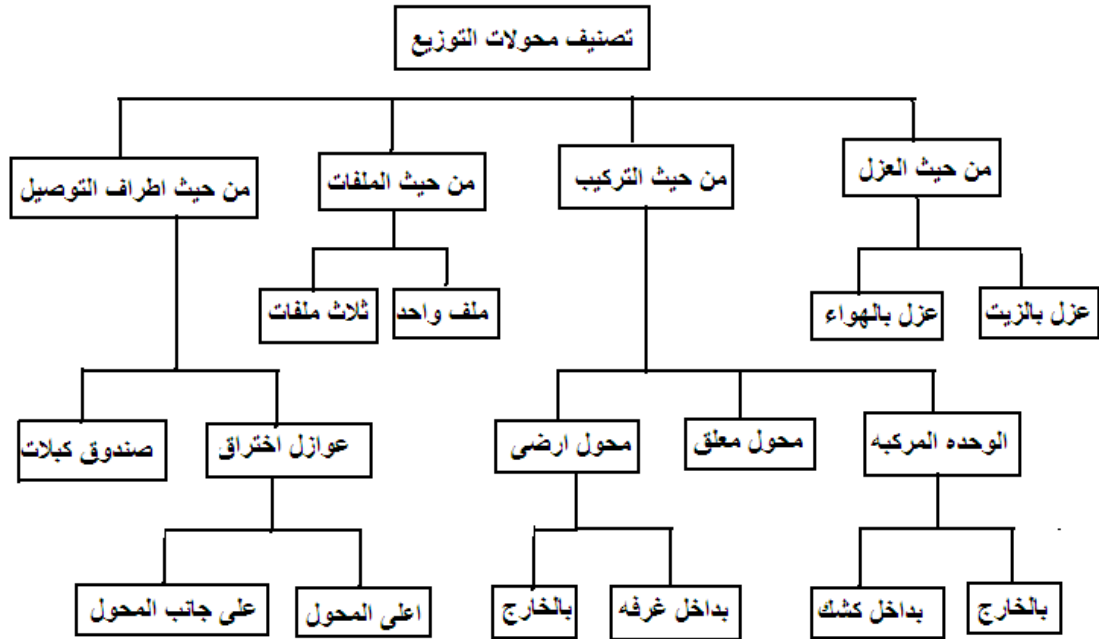

## 1- انواع المحولات من حيث التركيب


### A- محول معلق

وهو الذي يركب في الخارج ويكون محمول على العمود و أحيانا على عمودين يأخذان شكل حرف (H) ويغذى من الخطوط الهوائية 11KV وتبدأ قدرته من 50KV إلى 300KV ويكون أطرف التوصيل خارجية كما بالشكل وغالبا يستخدم في تغذية المزارع ويكون توصيله بالشبكة الكهربائية غالبا بشكل إشعاعي



### **B- محول بداخل غرفة**

وهو الذي يركب بداخل غرفة للحماية من الأمطار والأتربة ويكون ذلك المحول من النوع الذي يكون صندوق التوصيل مغلق من الجهتين ويركب على قاعدة خرسانيه ويجب ان تتوفر في الغرفة وسائل التهوية المناسبة للمحول وتبدأ قدراته من 250KV إلي 1500KV وذلك عند جهد 11/0.415KV أو جهد 33/0.415KV

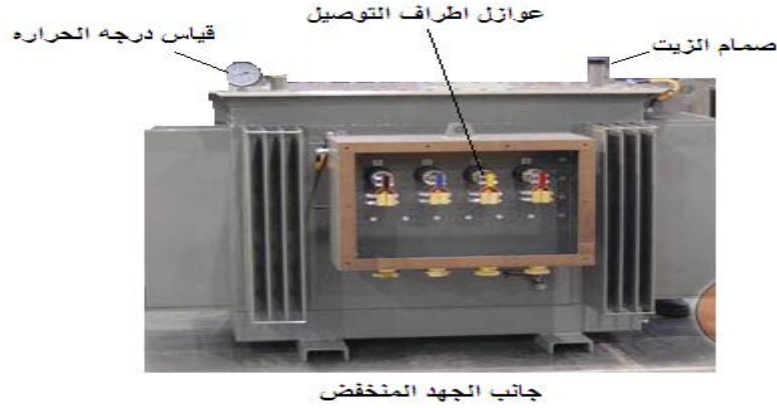

### **C- محول موجود بالخارج**

هذا النوع من المحول مجهز بالعمل في الوسط المفتوح أي معرض للعوامل الجوية مثلا معرض للأمطار والأتربة و يركب في الخارج على قاعدة وتكون أطراف التوصيل بيه أما داخل صندوق أو تكون عبارة عن عوازل خارجية (بوشنج) وتبدأ قدراته من 250KV إلي 1500KV وذلك عند جهد 11/0.415KV



### **D- محول بداخل كشك**

وهذا النوع من المحولات يكون بداخل غرفة من الحديد تعمل على حماية من العوامل الجوية حيث تلك الغرفة تكون مجهزة بمكان للمحول وكذلك الوحدة الحلقية وأيضا صندوق التوزيع حيث يطلق عليه اسم (بكج يونيت) أي الوحدة وتبدأ قدراته من 250KV إلي 1000KV وذلك عند جهد 11/0.415KV



### **2- انواع المحولات من حيث أطراف التوصيل**


أطراف التوصيل هي وسيلة الإدخال والايخرج للمحولات حيث تعمل على نقل التيار من داخل المحول إلي الخارج أو العكس بدون حدوث أي تلامس مع جسم المحول لذلك فمن المهم هو الاهتمام بشكل ونوع العوازل واختيار شكل العازل المناسب حيث يحدد وفقا للوسط الذي يعمل بيه المحول فمثلا لو كان مكان العمل بيه كثير من الأتربة والتعرض للإمطار فلا يفضل ان تكون العوازل خارجية ولكن تفضل بداخل صندوق مغلق ولو كان الجهود عالية يفضل ان تكون عوازل خارجية

### **A- نهايات الجهد العالي والجهد المنخفض على السطح العلوي للمحول**

وهذا النوع من المحولات يكون مجهزة بعوازل خارجية للتوصيل من الخطوط الهوائية وتوجد العوازل على سطح المحول أو من جانب المحول وفقا إلي نوع التغذية




### **B- نهايات الجهد العالي على السطح و الجهد المنخفض على جانبي المحول**

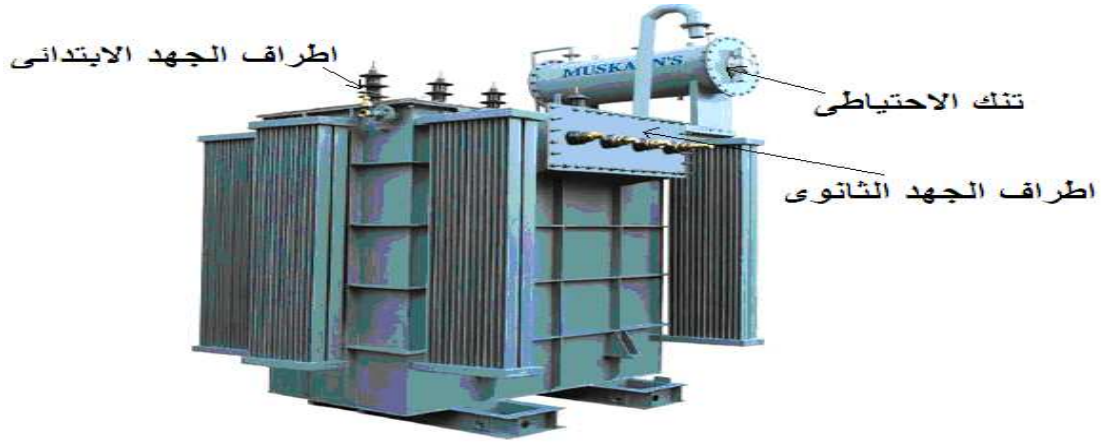

### C - أطراف توصيل المحول بداخل صندوق مغلق

وهذا النوع من المحولات يستخدم عوازل بداخل صندوق للحماية من الطيور أو الحيوانات أو الإطمار والأتربة وغالبا يركب بداخل الغرف

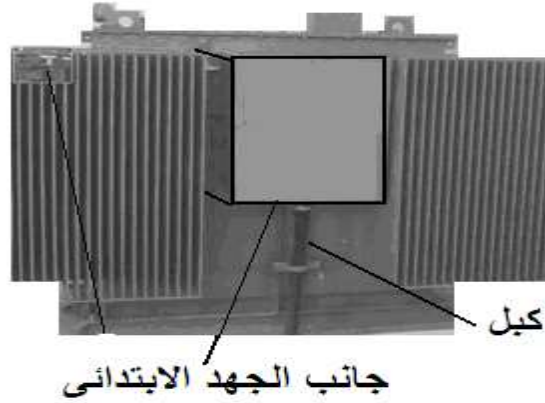

### 3- انواع المحولات من حيث نوع العزل

#### A - محول معزول بالزيت


نجد ان المواد الأساسية التي تصنع منها المحول هي الحديد والنحاس وهذه المواد ينتج عنها مفايد وهذه المفايد تظهر بالطبع في صورة ارتفاع في درجة حرارة سواء كان في القلب والملفات أو الخزان أو أى أجزاء ملحقة أخرى. ولكي يصل المحول الي حالة التوازن فلا بد ان يتم إزالة الحرارة بنفس السرعة التي يتم بها إنتاجها وبالنسبة لأغلب المحولات يكون الزيت المعدنى هو أكفأ وسط لامتناس الحرارة من القلب والملفات ونقلها بمساعدة التدوير القسرى في بعض الأحيان إلى الأسطح الخارجية المبردة طبيعيا أو صناعيا وايضا يتم استخدام نفس الزيت المعدنى لغرض اخر وهو العزل حيث يجب أن تكون المحولات قادرة على العمل لفترات قصيرة عند جهود أعلى من جهدها المقنن. كما يجب أن تتحمل جهود وتيارات النظام الانتقالية نتيجة عمليات الفصل والتوصيل أو الصواعق. ويقوم الزيت أيضا بمساهمة في كفاءة العزل الصلب عن طريق اختراق وملء الفراغات بين طبقات العزل الملفوف وبالتغلغل بالورق ومواد العزل الأخرى المصنوعة من السيلولوز بعد تجفيفها وتهويتها عن طريق تعريضها للتفريغ.



### **B – محول الجاف حيث يكون الوسط العازل هو بالهواء**


تعتبر المحولات الجافة أكثر أماناً في الأماكن التي تتطلب درجة عالية من الأمان وبصفة أساسية داخل المستشفيات ومراكز التسوق الكبرى – المناجم – محطات المترو – القرى السياحية – الفنادق السياحية الكبرى – المصانع التي تتعامل مع المواد القابلة للإشتعال ..... الخ. حيث لا يتسبب إنهيار المحولات في إشتعالها وكذلك لا تحتاج إلى صيانة عالية يتم تصنيع المحولات الجافة بصب طبقة سميكة من مادة عازلة حول الملفات في وسط مفرغ تماماً لضمان توزيع المادة العازلة على الملفات بشكل منتظم وأيضاً لضمان عدم وجود أي فقاعات هوائية بين الملفات حتى لا يحدث أي تفريغ جزئي بين الملفات حيث نجد أن عمر التشغيل الافتراضي للمحولات الجافة يعتمد على مستوى التفريغ الجزئي الذي يحدث بين الملفات وهذا العمر الافتراضي يقل كلما زاد معدل التفريغ الجزئي وتنص المواصفات العالمية على ألا يزيد معدل التفريغ الجزئي عن 50

تتميز محولات الجافة بانها ذاتية الإطفاء حيث حوالي 60% من المواد العازلة المستخدمة في عزل المحولات الجافة مواد غير عضوية لا تشتعل ولكنها تنحل عند درجة حرارة 3000C والتي يصعب الوصول إليها في ظروف التشغيل الغير طبيعية. أما في حالة حدوث حريق بسبب عوامل خارجية وارتفاع درجة الحرارة عن 3000 C فإن المواد العازلة تبدأ في الإشتعال بلهب ضعيف ويحدث له عملية إنطفاء بسرعة بمجرد زوال سبب الحريق. وتتميز أيضا المحولات الجافة بان كثافة التيار تساوى تقريباً نصف كثافة التيار في المحولات الزيتية وبالتالي فإن مساحة مقطع الموصل أكبر مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة التي يصل إليها المحول في حالة حدوث قصر. ولكن يعيب تلك الأنواع من المحولات ارتفاع سعرها نظراً لأن التكنولوجيا التي تنتج بها المحولات الجافة أكثر تعقيداً لذلك نجد صعوبة في اصلاك تلك المحولات نظراً لأن الملفات تكون محاطة بطبقة سميكة وصلبة جداً من مادة العازلة وهذه المادة غير قابلة لإعادة التشكيل أو التعديل لذلك هذا النوع من المحولات لا يتم إصلاحه ونجد أيضاً أن مستوى الضوضاء يكون أعلى نظراً لعدم وجود زيت في المحولات الجافة والتي تقوم بدورها بعمل (كتم) للصوت نسبياً في المحولات الزيتية. لذا فإن مستوى الصوت في المحولات الجافة يكون أعلى منها في المحولات الزيتية

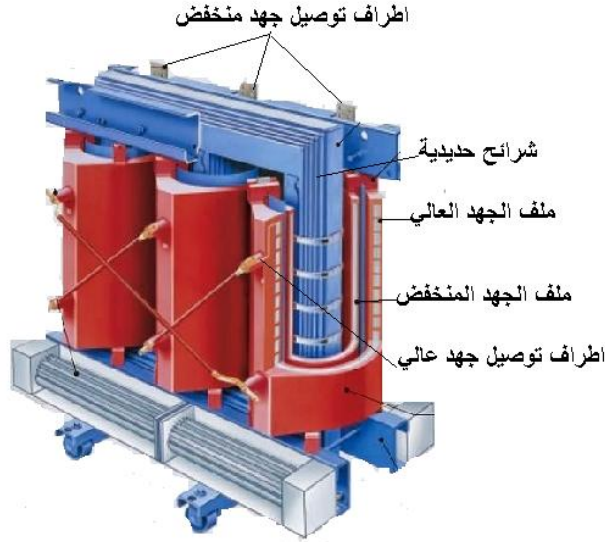

### c- محولات معزولة بالغاز sf6


غاز سداس فلوريد الكبريت ( SF6 ) يتم استخدامه للعزل داخل المحول و يتميز هذا الغاز بأنه غير قابل للاشتعال و غير سام و عازل جيد للكهرباء حيث تزيد كفاءة عزل هذا الغاز عشر مرات عن عزل الهواء للكهرباء تحت ضغط الجو العادي. و هو أيضا غاز غير مستقر كيميائيا و لا يتحد مع أى مادة أخرى عند درجة حرارة الغرفة و لا يشكل ضررا عند خروجه الى الهواء و أهم خاصية لهذا الغاز أن الشراره فيه تؤدي الى تأين ذرات ( SF6 ) و هذه الايونات الناتجة تتحد مع ذرات ( SF6 ) الاصلية و ينتج ( SF6 ) جديد و بالتالي فالغاز لن يفقد عازليته أبدا لانه يتجدد. لكن المشكله الوحيدة تحدث عند حدوث تسرب للغاز و علشان كده لازم المحولات اللتي بتستخدم هذا النوع من العزل تتأكد باستمرار من مستوى ضغط الغاز داخل المحول. فاذا حدث تسريب للغاز سينخفض ضغط الغاز و بالتالي تقل عازلية الغاز و قد يحدث قصر بين الاطراف و يتم حدوث شراره داخل المحول مع انخفاض ضغط الغاز سنتسبب في كارثة فادحه فلابد من وجود جهاز حماية عند انخفاض ضغط الزيت عن مستوي معين يتم اعطاء انذار او يقوم بفصل المحول

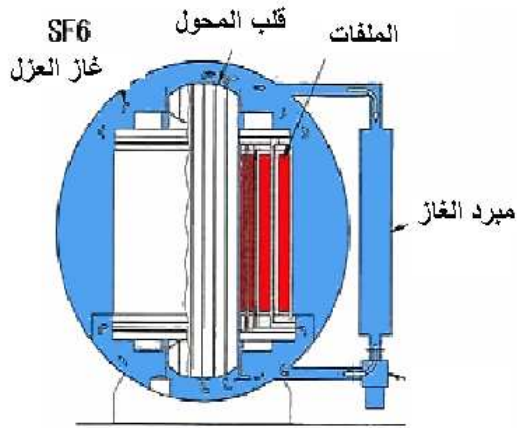

## 5 – انواع المحولات من حيث نوع الملفات

### A – محول بملف واحد


وهو يطلق عليه محول بنفسه لان ملفات الجهد العالي وملفات الجهد المنخفض هي من نفس السلك بمعنى ان لا يوجد بينهما عازل

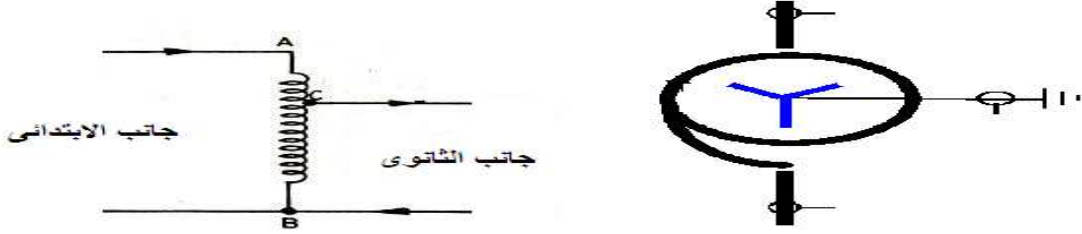


محول بملف واحد

### B – محول بملفين

هذا النوع يعتبر هو أساس المحولات حيث يوصل بين الجهد العالي من طرف والجهد المنخفض من الطرف الآخر ويستخدم ذلك النوع في تخفيض الجهد في شبكات التوزيع

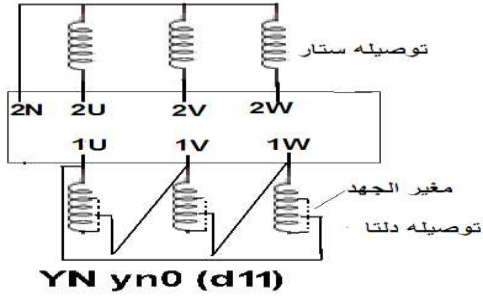


YN yn0 (d11)

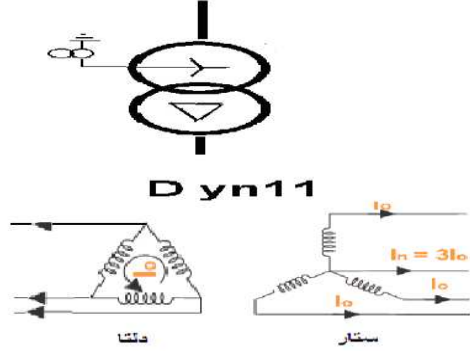


### C – محول بثلاث ملفات

هذا النوع من المحولات يستخدم وفقا لنوع التوصيله فمثلا لو كانت توصيله ملفات المحول ستار/ستار فيتم توصيل ملف ثالث معهم وذلك لتقليل حدوث ظاهرة التوافق الثالثة وأيضا يتم استخدام الملف الثالث لو كان مطلوب الحصول على جهد ثالث

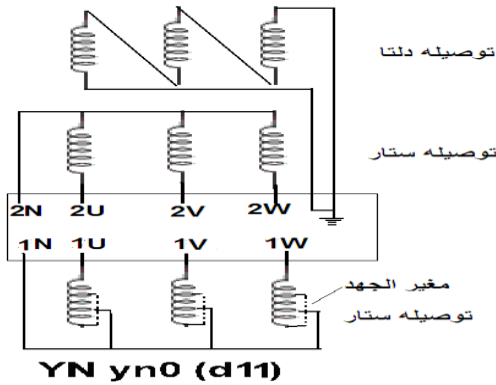

YN yn0 (d11)

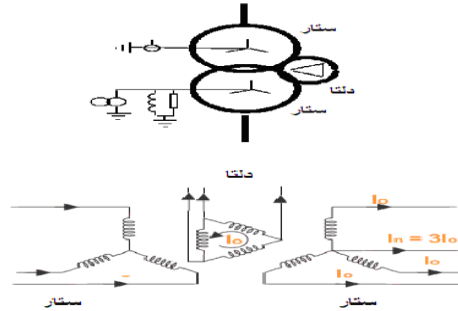

## مكونات المحول

نظر لتشابه الكبير بين مكونات محول القدرة ومكونات محول التوزيع في الوظيفة حيث يكون الاختلاف بينهما في الحجم وقدرة العزل لذلك فسوف نوضح تلك المكونات بصورة عامة




## 1 - جسم الخزان الرئيسي (التنك) :

يتم تصنيع خزان المحولات من صفائح الحديد الغير مغناطيسي المدرفل على الساخن حيث يشكل سطحه بشكل هندسي بحيث يكون كافياً لفقد الحرارة الناتجة من المفقودات الكهربائية وكذلك لحمل المكونات الإضافية للمحول وجسم المحول يأخذ أشكال وإحجام مختلفة وفقاً إلى قدرة وجهه تشغيل المحول وكذلك مكان التركيب حيث يأخذ تنك المحول أشكال اسطوانية أو مربع أو مستطيل و فائدة الخزان الرئيسي هي:


- 1- حماية القلب الحديدي و الملفات باحتوائه لها .
- 2- حمل أطراف و مخارج التوصيل .
- 3- وضع و حفظ الزيت المستخدم في تبريد و عزل المحول.
- 4- حمل مواسير ( أو زعانف ) تبريد المحول.

ويتم طلائه من الخارج بثلاثة انواع مختلفة من الدهان لمنع وصول الرطوبة وعدم تأثره بالظروف الجوية الخارجية ويخضع لأدق انواع الفحوصات أثناء مراحل تصنيعه والتي تنتهي بمرحلة فحصه بالضغط لضمان عدم تسرب الزيت

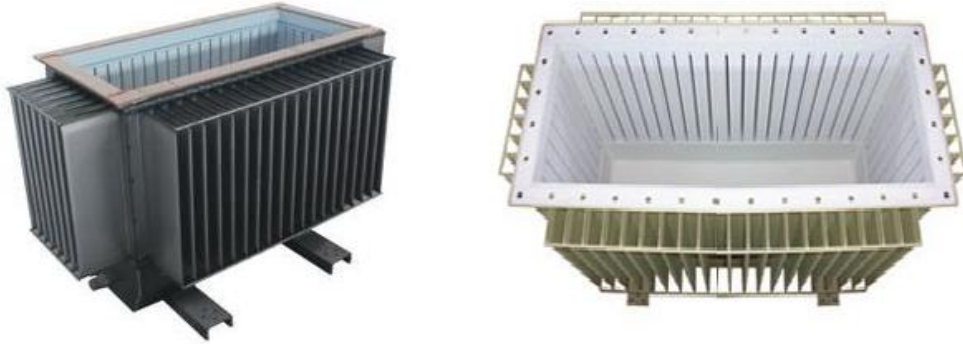

## 2- القلب الحديدي

يصنع من رقائق من مادة الصلب السيليكوني ذات سمك 0.3 مم وتركب الشرائح مع بعضها بطريقة عاشق ومعشوق بحيث تحقق وجود ممر مغناطيسي ويحتوى على أقل ثغرات هوائيه لتقليل التيار الإعصاري الذي يسبب سخونة المحول وتكون وظيفته القلب الحديدي انه يعمل على حمل و تكثيف الفيض المغناطيسي و حمل الملفات الابتدائية و الثانوية و يصنع القلب الحديدي على شكل قلب ( core ) أو شل ( shall )

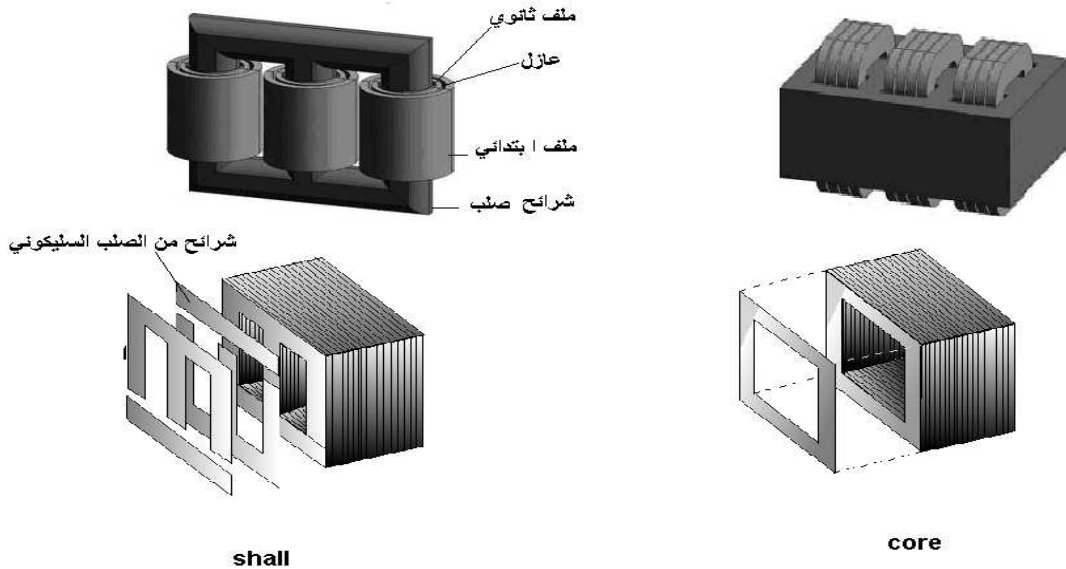


ويوصل القلب الحديدي في نقطة واحدة بالخران لتسريب التيارات و الشحنات الكهربائية التي تنشأ بالقلب الحديدي إلى الأرض وهذا الصورة توضح قلب المحول




### 3- الملفات

هي الأسلاك التي تحمل التيار الكهربائي في المحول وتصنع تلك الأسلاك من مادة النحاس على هيئة لفات دائرية والغرض من ذلك هو زيادة مساحة التبريد والسماح للزيت بالمرور بين تلك الملفات حيث بعد ان يتم انشاء القلب الحديدي الذي يكون على شكل حرف E ثم يتم تثبيته جيداً بمسامير معزولة ويلف حوله اسطوانة من البكاليت وتثبت وتمنع من الحركة بخوابير عازلة طويلة ويتم لف ملفات الجهد الأقل محورياً حول الاسطوانة بسلك معزول بورق عازل " حوالي 17 طبقة عزل "ونظراً لان تيار الجهد الأقل هو تيار كبير فان مساحة مقطع النحاس تكون كبيرة لذلك تقسم إلي لفات معزولة وموصلة على التوازي لتقليل التأثير القشري Skin Effect ويجب وضع اسطوانة بكاليت أخرى حول هذه الملفات قبل البدء في لف ملفات الجهد الأعلى التي تتميز بعدد لفات كبيرة ومساحة مقطع أقل وكمية عزل أكثر ، ويتم تقوية عزل الملفات المجاورة للقلب الحديدي من أعلى ومن أسفل ويخرج من ملفات الضغط العالي أطراف مغير الجهد

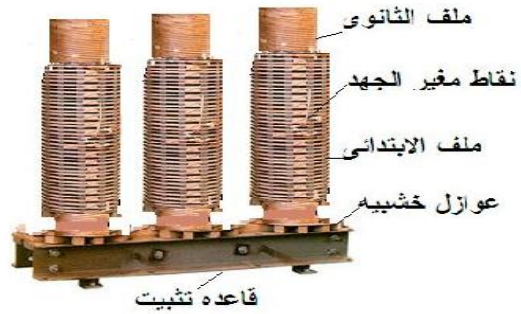

الأسباب التي تؤدي إلي تركيب مغير الجهد على الجانب الابتدائي للمحول

- 1- قلته تيار الضغط العالي يقلل حجم الملامسات وبالتالي يقلل من وزن مغير الجهد.
  - 3- دقة إخراج هذه التوصيلات حيث ان ملفات الضغط العالي تكون فوق الضغط المنخفض.
  - 3- دقة التحكم في نسبة الرفع أو الخفض نظراً لكثرة عدد الملفات.
- ان عدد الملفات ليست العنصر الوحيد المتحكم في قيمة الجهد المتولد بالحث المغناطيسي في الجانب الثانوي حيث توجد ايضا درجة التقارب بين الملفين الابتدائي والثانوي حيث ترتفع قيمة الجهد بالملف الثانوي كلما كان المسافة بين الملفين صغيرة كما يوضحها الشكل القادم

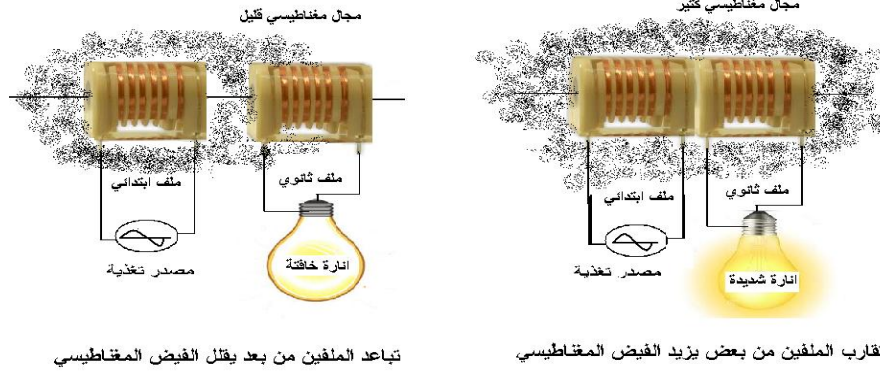


## وبما اننا تحدثنا عن الملفات فيجب ان نعرف ايضا شي مهم وهو القطبية للملفات


مصطلح القطبية يقصد به تحديد العلاقة الاتجاهية بين جهد المصدر في ملفات الابتدائي ، والجهد الناشئ في ملفات الثانوي والتي بناء عليها سيتحدد الاتجاه اللحظي لجهد الثانوي بالنسبة لجهد المصدر وهل يتزايدون معا ويتناقصون معا أم هناك Phase Shift بينهما ، وذلك سواء في المحولات الـ 3-Ø ، أو في المحولات الـ 1-Ø .

فالمعلوم أن جهد الثانوي يمكن أن يكون في نفس إتجاه جهد الابتدائي In-phase ، وقد يكون عكس الاتجاه 180 degree out of phase ، وذلك حسب طريقة لف الأسلاك وحسب اتجاه لف الحديد ، وهذا هو المقصود بالقطبية. على سبيل المثال لو أن إتجاه لف الأسلاك كان من أعلى لأسفل في اتجاه عقارب الساعة في كلا الملفين ( الابتدائي والثانوي) وذلك لمن ينظر للملف من أعلى ففي هذه الحالة فالطرف النهائي العلوي للملف الابتدائي و نظير الثانوي سيكونان لهما نفس القطبية ، وهذا يعني أن أي ارتفاع أو انخفاض في الابتدائي و الثانوي سيكون في نفس اللحظة ، أي مترئمان معا في كلا الطرفين. أما لو عكست القطبية فهذا يعني العكس تماما ، أي أن أحدهما يرتفع و الآخر ينخفض.

فمثلا لو كان الملف الابتدائي يرمز له بالرمز H1 و H2 وكان الملف الثانوي يرمز له بالرمز X1 و X2 كما بالشكل القادم حيث نجد ان ان اتجههما يكون في اتجاه عقارب الساعة بمعنى ان تكون H1 موجبة بالنسبة الي H2 وايضا تكون X1 موجبة بالنسبة الي X2 فيسمى ذلك قطبية جمعية اي نتيجة للجمع اي ان الجهد في هذين الطرفين يرتفعان معا وينخفضان معا في نفس الوقت

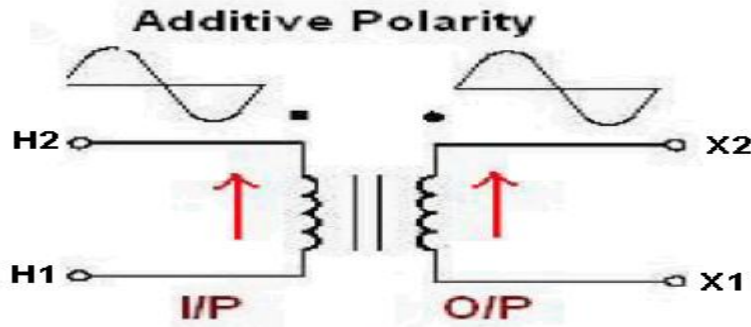

اما لو كان التوصيل كما بالشكل القادم اي معكوسا فتسمى تلك الحالة قطبية مطروحة اي نتيجة لل طرح وتاتي اهمية القطبية للمحول في حالة التوصيل علي التوازي حيث لو كانت القطبية للمحولين مختلفة فسوف يمر تيار عالي بين المحولين وطبعاً هذا غير مرغوب فيه اطلاقاً

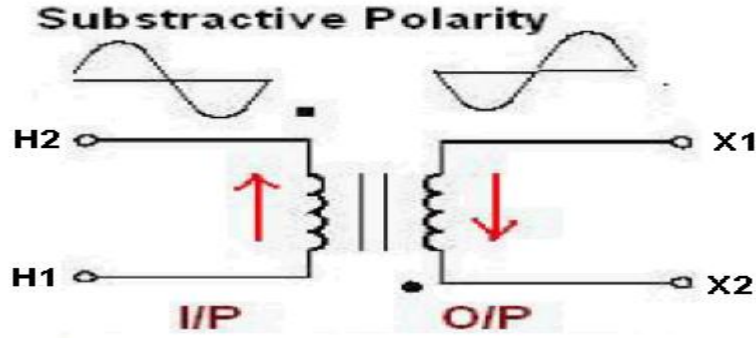

#### 4- الزيت

زيوت العزل الكهربائي هي منتجات بترولية ذات جودة عالية تستخدم في المحولات والقواطع الكهربائية وأنواع أخرى من المعدات الكهربائية. حيث لتلك الزيوت وظيفتان أساسيتان واحدة فيزيائية والأخرى كهربائية الوظيفة الفيزيائية هي التبريد أي تشتيت الحرارة لكي يفي لهذا الغرض بطريقة مناسبة يجب أن يكون زيت العزل في حالة سريان حر بدون ترك رواسب مما يعطى مدة خدمة أكبر مع لزوجة أقل ومقاومة جيدة ضد الأكسدة وتكوين رواسب (شوائب) أما الوظيفة الكهربائية لزيوت العزل هي العزل الكهربائي مما يمنع حدوث شرارة كهربائي بين موصلين لهما فرق جهد عالي

تستخدم الزيوت العازلة المعدنية منذ أمد بعيد في التقنيات الكهربائية، وقد عرفت باسم "زيوت المحولات" وهذه الزيوت تصنع من مواد بترولية ذات جودة عالية تستخدم في المحولات والقواطع الكهربائية وأنواع أخرى من المعدات الكهربائية ويتم استخدام هذا الزيت لسببين السبب الأول الغرض منه هو عملية التبريد وتتم تلك العملية عن طريق تشتيت الحرارة بمعنى ان يتم نقل الحرارة من الملفات إلى زعانف التبريد و لكي يتم ذلك بصورة سليمة يجب ان يكون زيت العزل في حالة سريان حر بدون ترك رواسب مما يعطى مدة خدمة أكبر للتبريد أما السبب الثاني فهو يستخدم كمادة عازلة لتلامس الكهربائي حيث يتم عزل الأجزاء الحاملة للتيار الكهربائي عن بعضها البعض وعن جسم الخزان وأيضا يساعد علي إطفاء الشرارة عن حدوث اشتعال داخلي نتيجة لحدوث قصر داخلي ويساعدنا الزيت في تحليل نوع العطل داخل المحول بعد اخذ عينة منه وتحليلها حيث ممكن ان تتأثر بعض خصائص هذه الزيوت تدريجيا مع الاستخدام وبالتالي تؤثر علي طول عمر المحول مثل التآكسد وايضا تآكل البنية الداخلية للمحول ومن ثم تؤدي الي حدوث احتراق بداخل المحول لذا كان لابد من توخي الدقة والحذر عند اختيار هذه الزيوت ولذلك يضاف الي الزيت مواد مانعة للتآكسد

#### ويصنف زيت المحولات إلى ثلاثة أصناف

- 1 - زيت محول غير معالج للوقاية من التآكسد (ويرمز له بالرمز U
- 2 - زيت محول معالج بمقدار ضئيل للوقاية من التآكسد ويرمز له بالرمز T.
- 3 - زيت محول معالج للوقاية من التآكسد ويرمز له بالرمز I

#### كيفية اختبار زيت:

تكمن أهمية مراقبة زيوت المحولات في المحافظة على العمر التشغيلي للمحول خاصة أن هذا العمر التشغيلي قد ينخفض كثيراً بسبب عدم معرفة ما بداخل هذه المحولات من أعطال تتفاقم ومواكبة للتطور العلمي في مجال مراقبة المعدات الكهربائية فقد سعت شركات الكهرباء إلى إنشاء مختبر متكامل لمعرفة حالة زيوت العزل الكهربائية الجديدة والمستعملة حسب الطرق العالمية المعتمدة والمتبعة في المختبرات المتخصصة حيث يجب اتباع الاتي :

### 1- تحضير العينات:

تؤخذ العينات من المحولات من قبل الفني المختص في المختبر حسب الطرق العلمية المختصة في أخذ العينات ويراعى عند أخذ العينات استخدام المعدات المناسبة

### 2- الفحوصات الفيزيائية :

- فحص لون الزيت حيث يجب تقييم مظهر الزيت وذلك بتمرير ضوء نافذ من خلال عينة من الزيت ذات سمك 10 سم تقريبا عند درجة الحرارة المحيطة يجري هذا الفحص لمعرفة التغيرات التي تحدث في الزيت نتيجة التحلل أو تلف في معدات المحول الداخلية .

- فحص لزوجة حركة الزيت حيث جرى هذا الفحص لمعرفة معدل انسياب الزيت ومحاولة إبقاءه ضمن المواصفات المطلوبة ويجب أن لا تزيد على 12 مل<sup>2</sup>/ث عند 40°س.

- فحص درجة الوميض وهي درجة الحرارة التي تشتعل عندها أبخرة الزيت و يتم تحديد نقطة الوميض طبقا للمواصفات القياسية ويجب أن لا تقل عن 135°س

- كمية وحجم الملوثات : لقياس كمية الملوثات وحجمها والتي تسبب إنهيار العازلية الكهربائية كما انها تفيد في اعمال الفلتر لذلك يجب أن يتم قياس الكثافة طبقا للمواصفات القياسية ويجب أن لا تزيد على (0.895) جرام/ مللي لتر عند 20°س.

### 3- الفحوصات الكيميائية :

- جرى فحص الرطوبة لمعرفة كمية الرطوبة أو المحتوى المائي في الزيت والتي تسبب انهيار العازلية الكهربائية. ويجب أن لا يزيد على (30 مللي جرام / كجم) بالنسبة للشحنات الكبيرة من الزيت، و (40 مللي جرام / كجم) (للزيت المورد في براميل).

- فحص الحموضة من الفحوصات المهمة لزيت العزل حيث ان زيادة حموضة الزيت تؤدي الى تلف المعدن والعزل الداخلي للمحول.

- التوتر السطحي من الفحوصات المهمة والتي تكشف عمر الزيت وكمية الاستهلاك فيه نتيجة وجود مركبات قطبية والتي تعمل على إتلاف المحول من الداخل.

### الفحوصات الكهربائية :

A- فحص العازل الكهربائي يعتبر هذا الفحص الرئيسي في المحولات الكهربائي حيث يتم من خلاله معرفة مقدرة تحمل الزيت للحمل الكهربائي قبل الانهيار حيث يجب أن يكون الزيت قادرا على تحمل الإجهاد الكهربائي ويتم تحديد جهد الانهيار طبقا للمواصفات القياسية ويجب أن لا يقل عن 30 كيلو فولت

B- فحص نسب الغازات الذائبة في زيوت العزل يعتبر هذا الفحص من أهم الفحوصات التي تجري على زيوت العزل الكهربائية وذلك لقياس نسب الغازات الذائبة في الزيت ويدل وجود كل غاز من الغازات المتوقع ظهورها في الزيت الى وجود مشكلة حقيقية خاصة غازي الهيدروجين والاستيلين حيث يجب

أخذ عينة من زيت المحول قبل وضعه المحول في الخدمة، طبقا لما جاء بالمواصفات القياسية العالمية وإجراء التحليلات الكيميائية بما فيها الغازات الذائبة بالزيت والقياسات الكهربائية بالجهد المتردد، وتسجيل هذه النتائج كقيم رجعية ثم يتم أخذ عينات دورية كل سنة ومقارنة النتائج التي تم الحصول عليها بالقيم المرجعية للمحول. ويجب أن تكون هذه

النتائج قريبة من النتائج السابقة للاطمئنان على حالة المحول، وفي حالة وجود زيادة مفاجئة في قيم أحد الغازات يجب أخذ عينة بعد فترة قصيرة للتأكد من حالة المحول. في حالة استمرار الارتفاع في قيم الغازات، يلزم إجراء تكرير للزيت أو تغييره وإعادة أخذ عينات دورية وتحليلها. اما لو ارتفاع قيم غاز الاستلين بصورة ملحوظة وتكرار ذلك في القياسات، يلزم فصل المحول والكشف عليه وإجراء القياسات الكهربائية وقياسات التفريغ الجزئي ومقارنتها بالقيم الأولية للحكم على حالة المحول



#### 5- عوازل الاختراق ( أطراف التوصيل ) Bushings ( Terminals )

تعرف العوازل بانها مادة غير موصله للكهرباء تستخدم كدعامة لموصل كهربائي حيث يتم عن طريقها توصيل أطراف الملفات من داخل المحول إلي الخارج بدون حدوث تلامس مع جسم المحول حيث يتم إخراج أطراف الجهد العالي, A, B, C, وكذلك أطراف الجهد المنخفض, a, b, c, n بعناية وترتيب بحيث تكون بعيدة عن القلب الحديدي أو خزان المحول وتخرج هذه الأطراف من خلال عوازل اختراق تستخدم لتوصيل أطراف الملفات من داخل المحول إلي خارج المحول حيث يسهل ربطها بالكبلات ونجد ان تلك العوازل على شكل مظلات فوق بعضها البعض والهدف منها جعل المسافة التي يقطعها التيار المتسرب خلال سطح العازل أطول ما يمكن ومن ثم تكون المقاومة السطحية للتيار اكبر ما يمكن لتقليل التيارات المتسربة والإشكال الآتية توضح صورة العوازل.




أما في حالة محولات الجهد العالي أو الأبراج الهوائية تضيف حلقة معدنية بالقرب من نهاية أطراف العازل لكي لا يحدث ارتفاع قيمة المجال الكهربائي إلي القيمة التي تؤدي إلي حدوث

ظاهرة الكورونا نتيجة لحدوث تفريغ كهربائي في الهواء بين الأطراف ذات الجهد العالي وجسم المحول تؤدي إلي انهيار تام للعازل بين الأطراف الحاملة للتيار وجسم المحول



عوازل حلقه معدنيه للحمايه من الكورونا

محول قدره

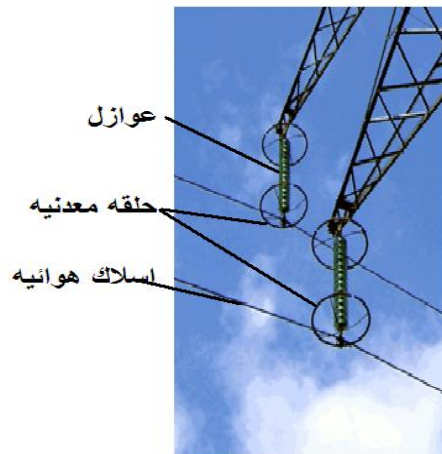

الابرار الهوائيه

### انواع عوازل الاختراق وفقا للجهد

يتم استخدام عوازل ايبوكسى (Epoxy resin) حتى جهد 36 ك ف  
يتم استخدام العازل الزيتي (Oil-impregnated) حتى جهد 1200 ك ف  
يتم استخدام عازل Resin Impregnated Paper في محولات القدرة

### تيار عوازل الاختراق

وتحسب قدرة عازل اختراق المحول بحيث ان لا تقل عن 1.2 من تيار المحول  
تيار العازل = 1.2 \* تيار المحول

### فائدة عوازل الاختراق

- 1- مرور أطراف التوصيل خلالها بسهولة
- 2- عزل أطراف التوصيل عن جسم المحول
- 3- قدرتها على تحمل الصدمات الميكانيكية والصواعق الجوية

### تصنيف عوازل الاختراق للمحول

#### 1- انواع عوازل الاختراق من حيث النوع

- 1- عوازل الاختراق الصيني وهو عازل البور سلين ويستخدم لمحولات التوزيع
- 2- عوازل الاختراق ذات الزيت الدوار ويستخدم لمحولات القدرة المتوسطة
- 3- عوازل الاختراق ذات المكثفات ويستخدم لمحولات القدرة العالية



عازل من نوع المكثف



عازل مملوءه بالزيت



عازل بورسلين

#### 2- انواع عوازل الاختراق من حيث الجهد المستخدم:

- تختلف أطراف التوصيل باختلاف الضغط المستخدم
- 1- الضغط المنخفض تكون من البور سلين الصلب (الصيني)
  - 2- الضغط العالي تكون من الصيني المملوءة بالزيت

3- الضغط العالي جداً ( الفائق ) تكون أطراف مكثفات  
**3- انواع عوازل الاختراق من حيث نوع التوصيلات (البوشنج)**  
- توصيل من خلال كابلات

ففي حالة توصيل المحول بكابلات أرضية تستخدم صندوق نهاية مثبت في جانب المحول بالمحول. يطلق عليها بوشنج تعمل على ربط الكابل الخارجي بالملف الداخلي للمحول. أما في حالة توصيل المحول مباشرة بالخطوط الهوائية تكون أطراف التوصيل على سطح المحول .



- في حالة التوصيل بخطوط هوائيه  
من حيث أطراف التوصيل(البوشنج) تكون خارجية على سطح المحول كما بالشكل



4- **من حيث مكان وضع المحول :**  
تكون أطراف التوصيل مخروطية الشكل عند التركيب في داخل المبنى و تكون أطراف التوصيل ذات مظلات حماية من الأمطار و الأتربة في حالة التركيب خارج المبنى.



داخليه  
داخل صندوق الكيلات




خارجيه  
على سطح المحول



أحيانا يوصل محول التوزيع من خلال عوازل اختراق خارجية حيث يوصل بالخط الهوائي عن طريق جمبر وأحيانا يتم توصيل بعوازل اختراق داخل صندوق كابلات مغلق

الجدول القادم يوضح ان الجانب الابتدائي للمحول يتم ربط فيه كابلات ثلاثيه الأوجه بجهد تشغيل 11 ك ف وفقا لقدرة المحول وايضا عدد الاوجة

نوع الموصل	حجم الكابل	عدد الأوجه	قدرة الأمبير المحول
ألمونيوم	25	3	5.2
ألمونيوم	35	3	13.1
ألمونيوم	35	3	26
المونيوم	35	3	52.5
المونيوم	95	3	78.5
المونيوم	95	3	105.2

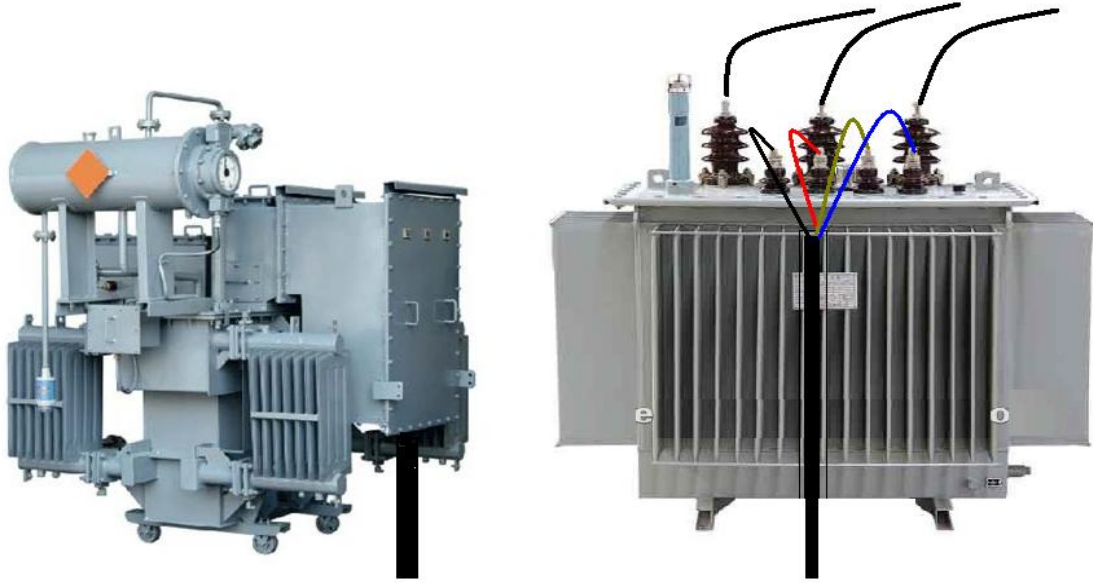

أما الجانب الثانوي لمحول التوزيع يتم ربط فيه كابلات أحادية الوجه أو رباعية الوجه بجهد تشغيل 415 فولت وفقا لقدرة المحول والجدول الآتي يوضح حجم كل كابل وفقا إلي قدرة المحول


قدرة الأمبير المحول عدد كابلات الكابل حجم عدد الأوجه عدد العزل الموصل كابلات كابلات المحول

عدد كابلات المحول	حجم الكابل	عدد الأوجه	عدد العزل	نوع الموصل	نوع كابلات	عدد كابلات
250	185	4	xlpe	نحاس	كل فاز	0
500	630	1	xlpe	نحاس	كل فاز	0
1000	630	1	xlpe	نحاس	كل فاز	2
1500	630	1	xlpe	نحاس	كل فاز	3
2000	630	1	xlpe	نحاس	كل فاز	4

#### 6- مانعة الصواعق

يتم حدوث في بعض الأحيان زيادة في الجهد عن الطبيعي بسبب عدة أسباب واهم سبب هو حدوث الصواعق الكهربائية وأيضا نتيجة لتشغيل وفصل الدوائر الكهربائية في الأماكن ذات الجهد العالي ينتج ما يسمى تيار البدء العالي حيث تصل قيمته إلي عدده إضعاف قيمة التيار


الطبيعي لمدة قصيرة و هذه التيارات العالية تضر بأغلب الأجهزة الكهربائية مثل المحولات إذ قد تسبب حدوث إضرار بالعوازل مما ينتج عنها بعض الحرائق ولكي نتجنب حدوث ذلك أو بمعنى اصح التقليل من تلك التيارات العالية فلا بد من وجود طريقة للحد من هذه التيارات العالية بتحويلها إلى الأرض بدلا من وصولها إلى المحول ويتم ذلك عن طريق استخدام مانعات الصواعق التي هي عبارة عن مقاومة غير خطية تتغير قيمتها بتغير الفولتية حيث كلما زادت الفولتية تقل قيمة المقاومة إلى ان تصل إلى الصفر ويتم إمرار التيارات من خلالها إلى الأرض ويجب ان تكون مصممة بحيث تعمل عند أقل قيمة تؤدي إلى انهيار العزل للمعدة المراد حمايتها. وموقعها يجب ان تكون قريبة من المحول قدر الأماكن .

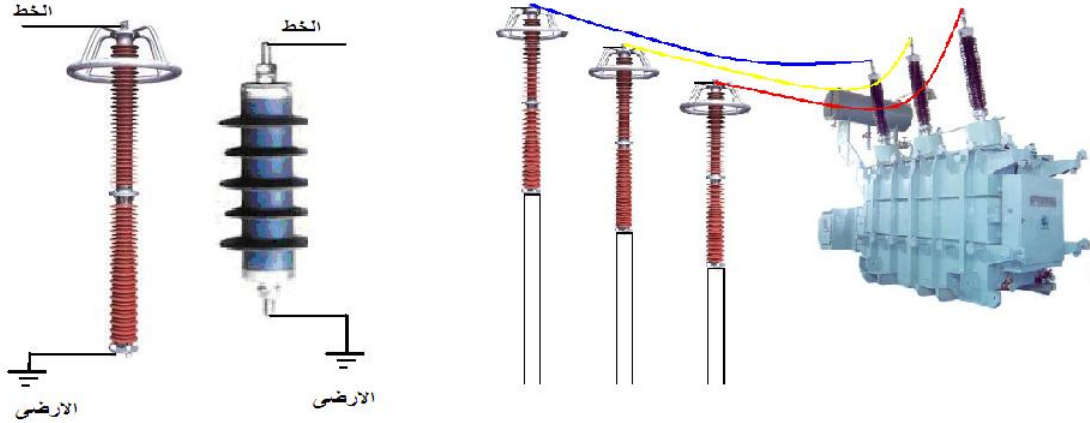

### 7- الفجوة الشرارية : Rod Gap

تستخدم هذه الفجوة لحماية العوازل من الفولتية العالية خلال الصواعق إذ تعمل على تفريغها بين طرفيها حيث تتكون من طرفين احدهما موصل بالفولتية العالية والآخر بالأرض.



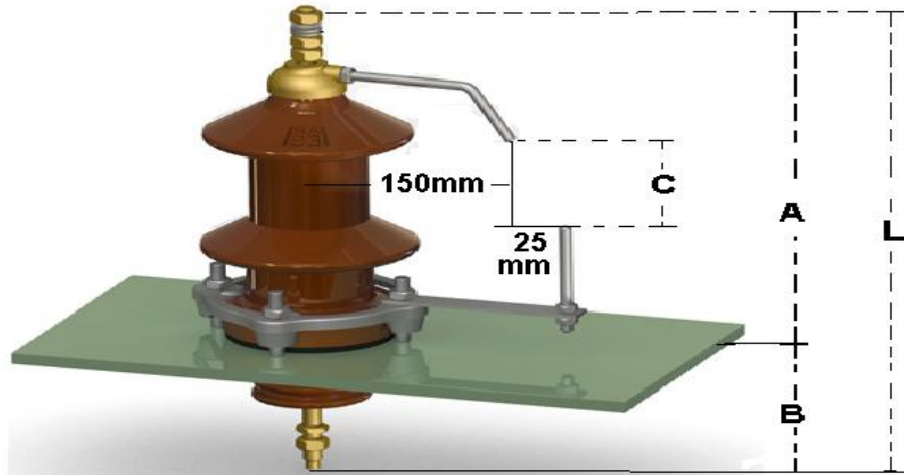

جدول يوضح إبعاد الفجوة الشرارية

جهد 36 ك ف	جهد 24 ك ف	جهد 12 ك ف	الابعاد / الجهد
485	385	310	A
132	132	117	B
200	100	70	C
617	517	427	L

### 8- مبيبات درجات الحرارة

نتيجة لمرور التيار داخل المحول يؤدي ذلك إلي ارتفاع في درجة حرارة الزيت وتنتقل تلك الحرارة إلي جسم المحول ويجب ان لا تزيد تلك الحرارة عن قيم معينة حتى لا تؤدي إلي حدوث تلف للمواد العازلة بداخل المحول لذلك يتم تركيب اجهزة بيان لمعرفة درجات الحرارة وهي

### A - مبين درجة حرارة الزيت

هو عبارة عن ترمومتر يستخدم لبيان درجة حرارة المحول حيث من المهم جدا متابعة درجة حرارة المحول حتى لا ترتفع عن الحدود المسموح بها فيعمل على احتراق المحول وهو يتكون من انتفاخ مغمور في الزيت به غاز له معامل تمدد كبير والغاز يصل من الانتفاخ إلي المؤشر ونقط التلامس بواسطة انبوبة ويتحكم الجهاز في مجموعتين من نقط التلامس الزئبقية ويمكن ضبطه على درجة حرارة معينة تعطى الانذار ودرجة الحرارة الثانية تعطى الفصل أو ممكن تعطى الأمر بتشغيل وسائل تبريد عند ارتفاع درجة الحرارة ويجب تركيب جهاز قياس بحيث يمكن فكه دون انخفاض مستوى الزيت في المحول وأيضا يجب ان يكون القرص المدرج للأرقام مقاوم للطقس وعوامل التعرية وهذا القرص يزود بمؤشرين احدهما خاص بدرجة الحرارة الحالية والمؤشر الآخر يوضح أعلى درجة حرارة يمكن الوصول إليها حسب الحمل المسحوب بعد آخر عملية ضبط وطبعاً لا بد من وضع الجزء الحساس في اسخن منطقة للزيت.

### 1- في حالة محولات التوزيع أقل من 5 ميجا فولت أمبير

يثبت مبين درجات الحرارة على السطح العلوي للمحول كما بالشكل القادم

قياس درجة حرارة الزيت



**2- في حالة المحولات اكبر من 5 ميجا فولت أمبير**

يتم تركيب صندوق على جسم المحول يحتوى بداخله على 3 عدادات لقياس درجة الحرارة الملفات حيث يكون أول عداد خاص بمراقبة درجة حرارة الزيت والعداد الثاني خاص بمراقبة درجة حرارة الملف الابتدائي والعداد الثالث خاص بمراقبة درجة حرارة الملف الثانوي جدول يوضح درجة الحرارة


الملفات :	°65 : عندما يكون دورة الزيت طبيعية أو جبرية و غير موجهة . الزيت:ورة الزيت جبرية موجهة .
الزيت :	°60 : إذا كان المحول مجهز بخزان تمدد . °55 : الحديدي:لمحول غير مجهز بخزان تمدد .
القلب الحديدي : و الأجزاء المعدنية	درجة الحرارة لن تصل ( بأي حال من الأحوال ) إلي الحد الذي يؤثر على القلب الحديدي .





### B- مبین درجة حرارة الملفات

أما الجهاز الخاص بقياس درجة حرارة الملفات فهو مثل الجهاز المستخدم لقياس درجة حرارة الزيت إلا ان الانتفاخ يتأثر بدرجة حرارة الزيت بالإضافة إلى الحرارة الناتجة من مقاومة يمر بها تيار يتناسب مع التيار المار بالمحول وبذلك تكون الحرارة المؤثرة ليست حرارة الزيت وحدها وإنما حرارة الملفات وعليه ثلاثة مجموعات من التلامسات الأولى تضبط على 50 درجة لتشغيل المراوح والثانية تعطى صوت الانذار عند درجة حرارة 70 درجة مئوية والثالثة تعطى الامر بفصل القاطع الآلي للمحول عند وصول درجة الحرارة الي 100 درجة مئوية وفي أنواع أخرى مجهزة بنقاط تلامس تعمل على تشغيل مضخة تبريد ثم يعطى صوت الانذار ثم بعد زمن يعمل على فصل للمحول بإعطاء الأمر بفصل القاطع الآلي حيث نجد ان في الأنواع الصغيرة من المحولات المملوءة بالزيت يقوم الزيت بحمل التيار الحراري الطبيعي من الوسط العازل إلى جوانب الخزان الرئيسي وإذا لم يكن سطح الخزان كافياً لتخلص من هذه الحرارة يتم تركيب انابيب أو راديتير بالخزان الرئيسي حتى يزيد مساحة سطح التبريد للزيت وإذا لم يكن ذلك كافي لحدوث التبريد للزيت يتم استخدام مراوح على مراحل متعددة وإذا لم يتحقق التبريد من ذلك يتم استخدام طلمبات ماء لتبريد الراديتير عن طريق استخدام خاصية التبادل الحراري

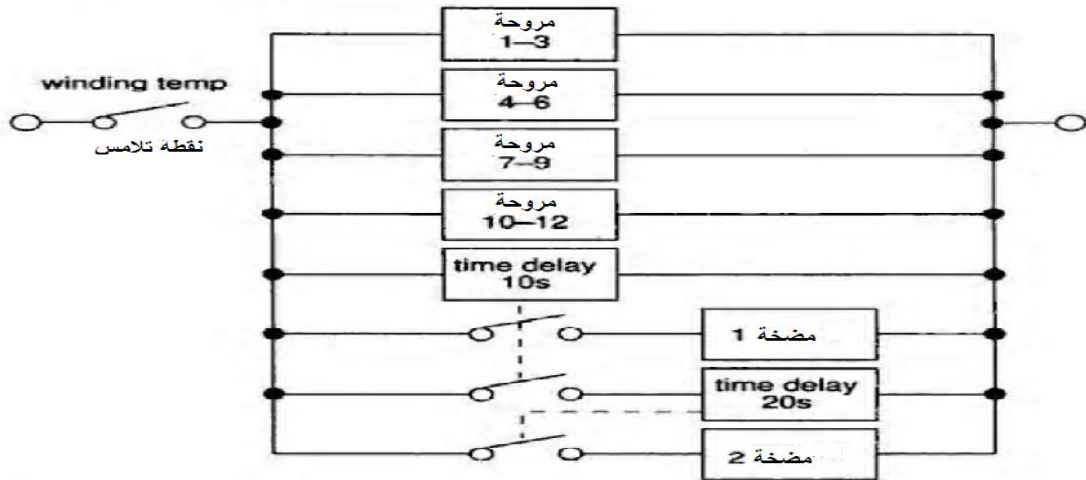

### الحدود المسموح بها لدرجة حرارة المحول

ان المحولات الكهربائية تصمم بطريقة انها تتحمل التغير في درجات الحرارة في حالة التحميل حيث يوجد هناك حدود لارتفاع درجة حرارة الملفات والزيت بحيث لا تتعدى تلك الحدود حالة التشغيل الطبيعية للمحول فمثلا درجة حرارة الجو المحيط بالمحول تكون في حدود 40 درجة مئوية ودرجة حرارة الزيت الطبيعية هي 50 درجة حرارة الملفات في حالة التشغيل الطبيعي تكون 55 درجة مئوية فيتم ضبط أقصى درجة حرارة عن طريق بعض الاجهزه المساعدة لتأمين التشغيل الطبيعي للمحول حيث يتم ضبط مبيانات درجة الحرارة على جسم المحول كالتالي - :

### أولا درجة الحرارة المسموح بها للزيت

ان حرارة الزيت ممكن ان تصل إلي  $50 + 35 = 85$  درجة مئوية ولذلك توجد مرحلتين للحماية وهما المرحلة الأولى يعطى انذار صوتي عند 80 درجة مئوية وإذا استمرت درجة الحرارة في الارتفاع فيتم فصل المحول عند 90 درجة مئوية


### ثانيا درجة الحرارة المسموح بها للملفات

ان درجة حرارة الملفات ممكن ان تصل إلي  $65 + 40 = 105$  درجة مئوية ولذلك توجد عدد من مراحل التبريد حيث يتم تشغيل المرحلة الأولى من المراوح عند درجة 55 مئوية وإذا استمرت درجة الحرارة بالارتفاع يتم تشغيل المرحلة الثانية من مراوح التبريد عند 60 درجة مئوية وإذا استمرت درجة الحرارة في الارتفاع يعطى انذار صوتي عند درجة حرارة 90 درجة مئوية ويتم فصل المحول عند 100 درجة مئوية وعموماً فإن ارتفاع حرارة المحول يرجع إلي الأسباب الآتية وهي:


- ١- زيادة الأحمال على المحول.
- ٢- ارتفاع حرارة الجو خاصة صيفاً. لذا يلزم مراجعة مراوح التبريد لتشغيلها عند البدء في ارتفاع الحرارة أو زيادة الأحمال ، وفي حالة استمرار ارتفاع الحرارة يتم إبلاغ قسم الصيانة

### 9- الخزان الاحتياطي (Conservator)

يكون على شكل أسطواناني و حجمه 10% من حجم الخزان الرئيسي و يتم تركيب مبيّن مستوى الزيت و جهاز التنفس عليه و يتصل بخزان التمديد بواسطة ماسورة تتصل بخزان التمديد أعلى بعض الشيء من قاع خزان التمديد و يعمل على توازن الضغط داخل الخزان ( ضغط الزيت ) و خارجه (الضغط الجوي) والشكل القادم يوضح الخزان الاحتياطي من الداخل

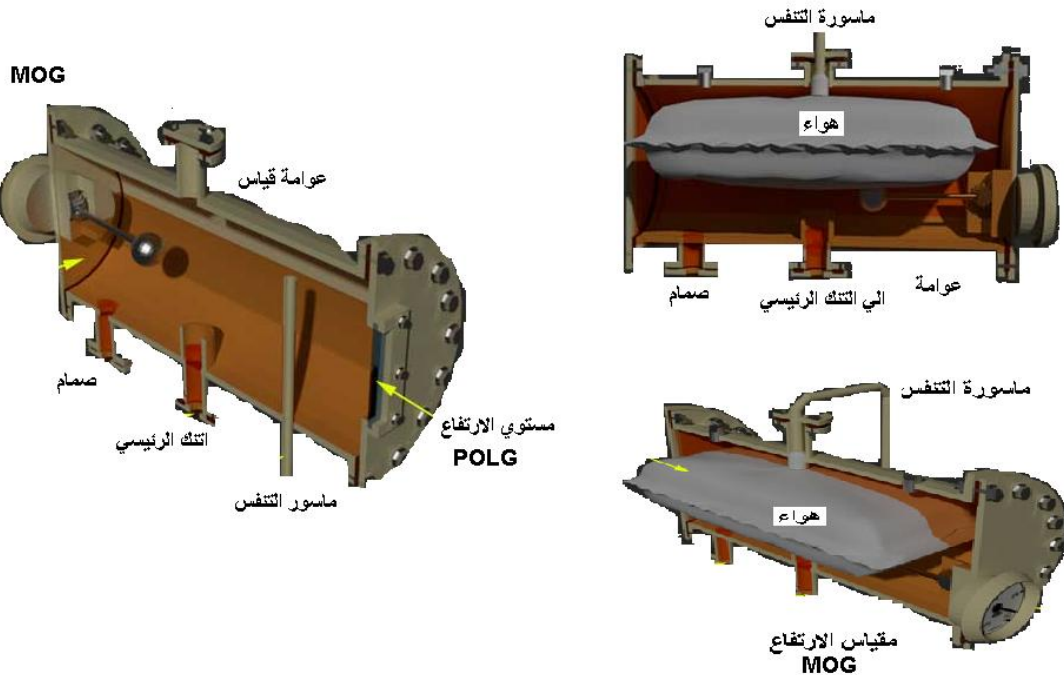

و عند تشغيل المحول على الحمل الكامل فانه تبعاً لخصائص الزيت الطبيعية يتمدد و يزيد حجمه و قد وجد عملياً انه يمكن ان يزيد الحجم بنسبة 8% عند التحميل الكامل مع أقصى درجة حرارة محيطية و على ذلك لا يمكن ملئ الخزان بالكامل بالزيت و لكن يكون ارتفاع الزيت حوالي 30% من ارتفاع خزان التمدد للسماح بتمدد الزيت .ويبدأ تركيب الخزان الاحتياطي في المحولات اكبر من 500 ك ف ا وهذا الخزان يضمن ان يكون التنك الرئيسي للمحول مملئ بالزيت

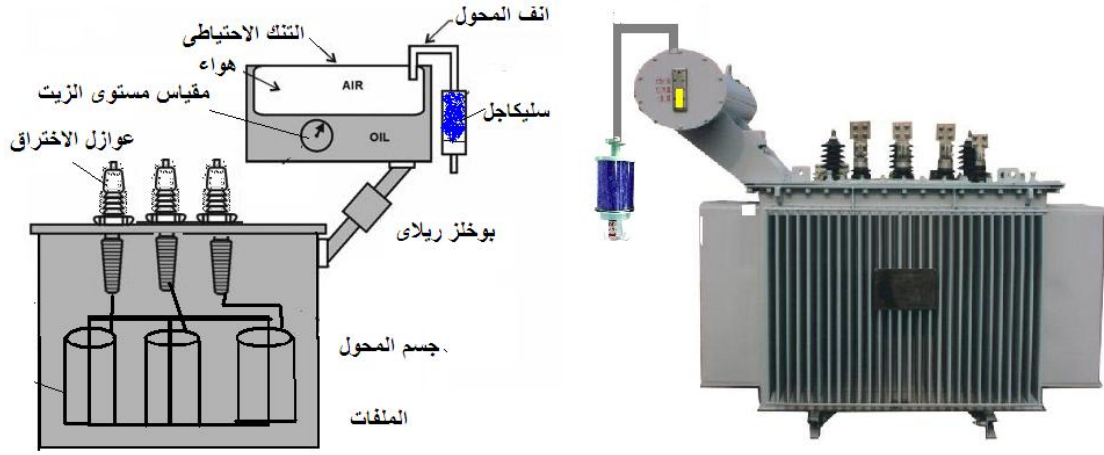

### 10- مبين مستوى الزيت : ( Oil level indicator )

هذا الجهاز يستخدم ليوضح لنا مستوى الزيت داخل المحولات و يجب ملاحظه هذا المؤشر باستمرار حيث قد يؤدي هبوط مستوى سطح الزيت إلي حدوث شرارة داخلية ممكن تؤدي إلي احتراق المحول إذا لم يتم تصحيح وأضافه زيت للمحول وأحياناً يتم وضع جرس تحذير يعمل مع هذا المؤشر بحيث يعطى صوت تحذير إذا انخفض مستوى سطح الزيت عن حد معين حيث يتم التأكد من ان مستوى الزيت في الارتفاع بين العلامة السفلية و العلامة العلوية الموجودة ويتم تركيب مبين مستوى الزيت على جسم المحول الخارجي أو على خزان الاحتياطي يوجد منه نوعان :

أ – انبوية زجاجية POLG.

ب – مؤشر ذو عوامة MOLG.

و هو عبارة عن مؤشر يتصل بعوامة داخل الزيت و تكون ثابتة على السطح العلوي للزيت وبالتالي يمكن معرفة مستوي الزيت من المبين.مؤشر الموجود على المبين .  
\*فإذا كان المؤشر على المنطقة الحمراء العليا دل ذلك علي ان مستوى الزيت أعلى من اللازم.  
\*وإذا كان على المنطقة الحمراء السفلي دل ذلك علي ان مستوى الزيت أقل من اللازم.  
\* وإذا كان على المنطقة الخضراء الوسطى دل ذلك علي ان مستوى الزيت مناسب.



### 11- جهاز التنفس : (Breather)

يعتبر هو الجهاز التنفسي للمحول الذي يستنشق منه الهواء حيث نتيجة لانخفاض مستوى الزيت في التنك الاصلى للمحول يتم تعويضه أوتوماتك عن طريق سحب الزيت من التنك الاحتياطي فيزيد حجم فراغ الهواء الموجود به لتعويض ذلك النقص يتم سحب بعض الهواء من الخارج عن طريق جهاز التنفيس والذي يتكون من جزئين يركبان فوق بعضهما كما توضحها الصور القادمة



جهاز التنفس للمحول جهاز التنفس لمغير الجهد



### جهاز التنفس للمحول (المتنفس)

#### A-الجزء السفلى


عبارة عن انبوبة اسطوانية معدنية أو زجاجية لا يتجاوز طولها 10 سم مملوءة بكمية صغيرة من الزيت في أسفل الاناء بها فتحة صغيرة تسمح بخروج الهواء من المحول أثناء تمدد الزيت و كذلك دخول الهواء للمحول أثناء انكماش الزيت والهدف من الزيت الموجودة بأسفل الاناء هو تنقية الهواء الداخل للمحول من الشوائب و الأتربة

#### B-الجزء العلوي.

عبارة عن انبوبة اسطوانية معدنية أو زجاجية طويلة مملوءة بماده الملح البلوري (السيليكا جل) حيث يقوم الملح البلوري بامتصاص الرطوبة الموجودة بالهواء أثناء دخوله للمحول و بالتالي يمنع الرطوبة من الوصول لزيت المحول .  
الوان الأزرق هو لون السيليكا جل الطبيعي  
اللون الوردي هو لون مادة السيليكا جل المشبعة بالرطوبة و يجب تغييرها أو التجفيف في فرن مفتوح درجة حرارته من 150° : 200 ° م حتى تستعيد اللون الأزرق مرة أخرى .  
اللون الأبيض هو لون مادة السيليكا جل المشبعة بالرطوبة و تم تجفيفها عدة مرات و بالتالي لم تعد صالحة.

اللون الأسود هو لون مادة السيليكا جل المشبعة بالزيت ولا تصلح لإعادة التجفيف و يتم تغييرها و كما يمكن أيضا استخدام أسطوانة غاز النيتروجين لملاء حيز التنك الاحتياطي بغاز النيتروجين لمنع تلامس الهواء مع الزيت



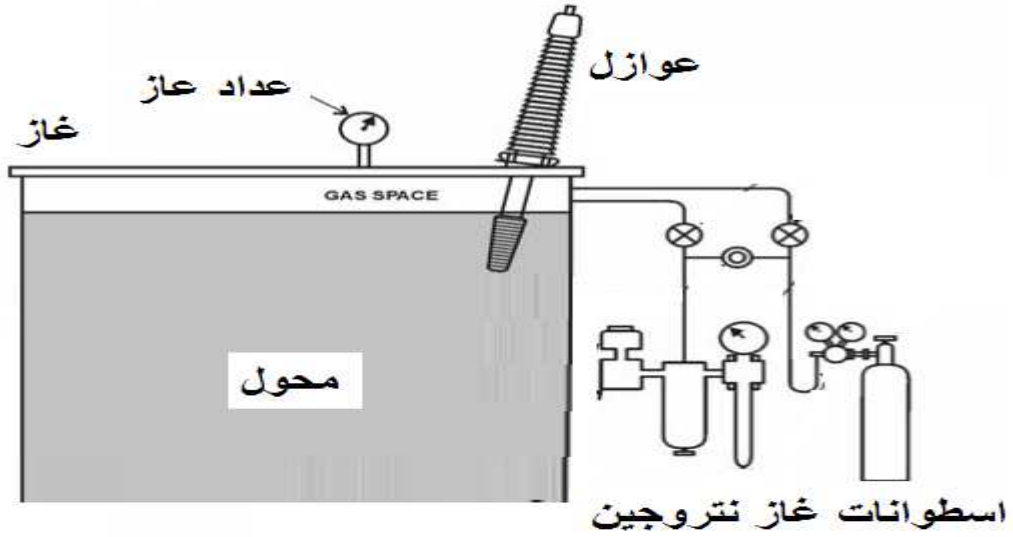

### 12- محبس سفلى :

توضع أسفل تنك المحول لسحب الزيت من المحول لتغيره أو سحب عينة من الزيت للاختبار .




### 13- طبه عليا:

تكون موجودة في أعلى خزان التمدد و يتم تزويد الزيت للمحول من خلالها.

### 14- جهاز الحماية من الضغط

#### A- مخفف الضغط

هو عبارة عن جهاز يثبت على السطح العلوي للخزان الرئيسي للمحول وهو عبارة عن زنبركي مضغوط بضغط معين مزود بممانع تسرب ونقط تلامس ويعمل عند زيادة الضغط داخل تنك المحول نتيجة لارتفاع درجة حرارة الزيت أو أي سبب آخر فتتولد قوة دفع اقوي من قوة ضبط الزنبرك فيتحرك لأعلى ويعمل على ملامسه نقط تلامس لتعطي انذار أو فصل قاطع المحول مباشرة وبعد أزاله سبب الضغط يعمل على أعاده صمام الضغط يدويا

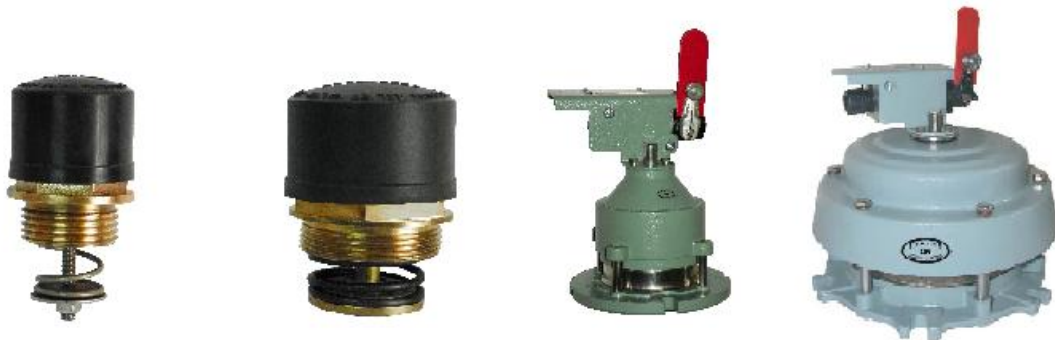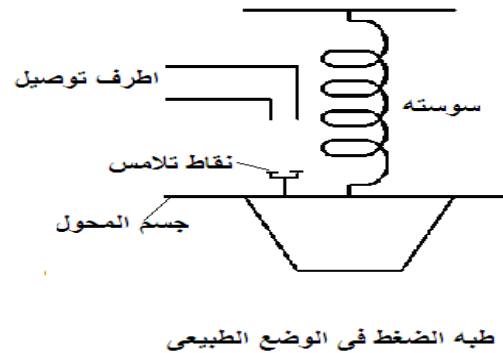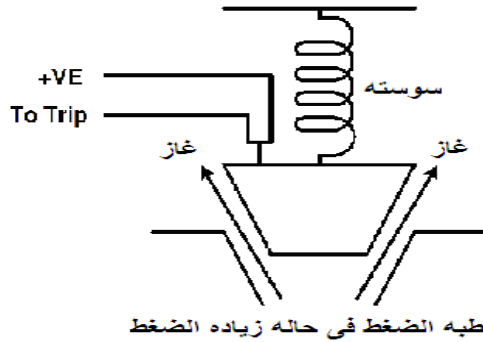


### B - جهاز الحماية من الضغط اللحظي: Sudden Pressure Relay

والهدف من هذا الجهاز هو التحذير إذا حدث زيادة لحظية في الضغط داخل المحول، إذ إن الجهاز حساس جدا و يستجيب لارتفاع الضغط حتى لو كان صغيرا. فإذا حدث تغير بسيط للضغط داخل المحول ناشئ عن عطل صغير فان الجهاز يعمل أي يرسل إشارة انذار على عكس جهاز تنفيس الضغط إذ انه يعمل إذا كان التغير في الضغط كبيرا ناشئ عن عطل كبير أدى إلي غليان الزيت و تكوين الفقاعات




### **15- متمم بوخلز : ( Buchlez )**

ويوجد ضمن مكونات خزان التمدد ويعتبر البوخلز احد انواع الحماية الميكانيكية للمحول حيث يعمل على حماية المحول من المشاكل التي تحدث داخل المحول مثل الغليان او نقص الزيت ويتكون البوخلز ريلاي من عوامتان يركبان في أوضاع معينة فعند انخفاض مستوى الزيت او عند حدوث ارتفاع غليان الزيت نتيجة حدوث شي غير طبيعي بداخل المحول حيث تصل الغازات إلي كمية معينة تعمل على الضغط على العوامة الأولى لتلامس نقاط الاتصال مع بعضها فتعطي انذار اما لو استمرت نسبة زيادة الغازات أكثر يؤدي ذلك للضغط على العوامة الثانية السفلية ويحدث تلامس لنقاط الاتصال مع بعضها فيعطي الأمر بفصل القاطع الآلي مباشرة و من المهم جدا عدم تنفيس البوخلز ريلاي للتخلص من الغازات الموجودة بداخله ، بل يجب أخذ عينة من هذه الغازات وفحصها من أجل تحديد نوع العطل الحاصل داخل المحول تمهيداً لإصلاحه ان وجد بحيث إذا كان لون الغاز ابيض أو اصفر يعني ذلك وجود احتراق لمادة العزل أما إذا كان اللون رماديا يكون هنالك احتراق للزيت وسوف نتحدث عنه بالتفصيل في باب وقاية المحول )

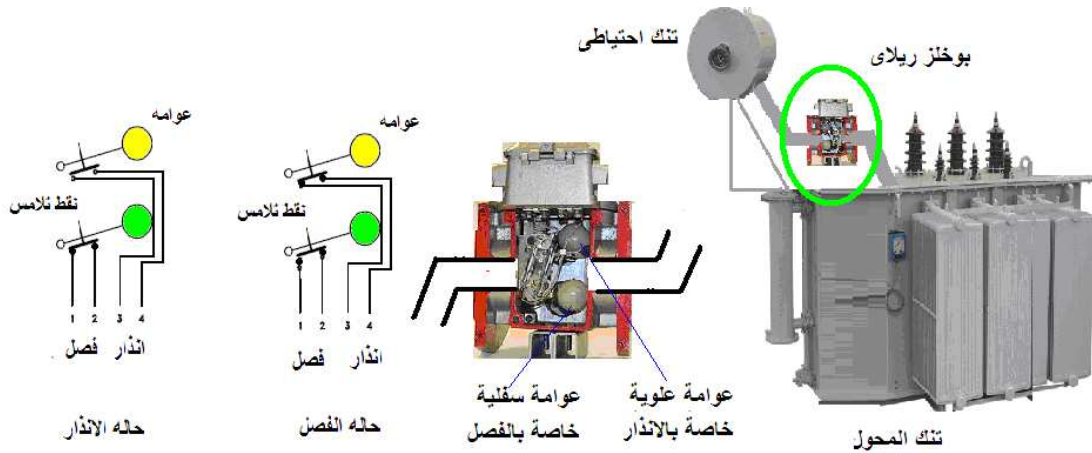


كما يحتوي جهاز البوخلز ريلاي على شاشة بيان توضح منسوب مستوى الزيت داخله وأيضا أحيانا يحتوي على شاشة توضح أماكن العوامتين والصورة القادمة توضح ذلك

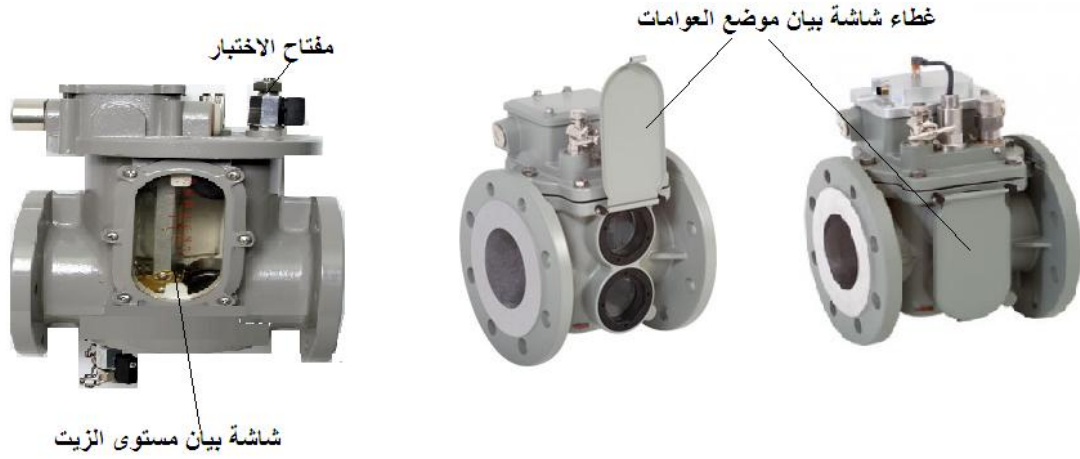

### انبوبة قذف الزيت: Bladder Relay

لزيادة الحماية يتم تركيب جهاز يعمل كحماية ثانوية لجهاز البوخلز و جهاز تخفيف الضغط بحيث إذا فشلت الأجهزة في الاستجابة للعطل فان هذا الجهاز يعمل على قذف الزيت أو الغازات للتخفيف من الضغط وهو عبارة عن فتحة تتركب على الخزان الاحتياطي للمحول و تغلق بواسطة شريحة زجاجية ( غشاء ) . فعند حدوث خطأ تزيد كمية الغازات بالخزان و تضغط على الشريحة الزجاجية فتكسر ها و تخرج إلي الجو الخارجي وكذلك الزيت الزائد

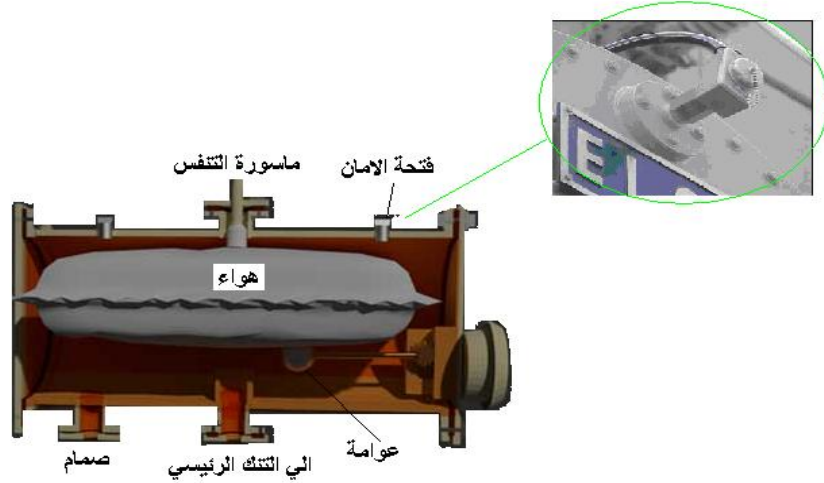


### 16- مغير الجهد

هو أحد العناصر الرئيسية في المحولات والتي لها علاقة مباشرة مع الملفات وهو جهاز يعمل على تنظيم وتغيير الجهد على أطراف الجانب الابتدائي للمحول للعمل على ثبات الجهد على أطراف الجانب الثانوي للمحول . ويتم ذلك عن طريق تغيير عدد اللفات في الملف الابتدائي بالزيادة أو النقصان لكي يثبت جهد الملف الثانوي عند القيمة المطلوبة وذلك اعتمادا على القانون الذي يتم من خلاله تصميم المحول وهو

$$\frac{\text{الجهد الابتدائي}}{\text{الجهد الثانوي}} = \frac{\text{عدد اللفات الابتدائية}}{\text{عدد اللفات الثانوية}} = \frac{\text{تيار الملف الثانوي}}{\text{تيار الملف الابتدائي}}$$

$$\frac{V1}{V2} = \frac{N1}{N2} = \frac{I2}{I1}$$

فمثلا محول قدرة يعمل على جهد 33 / 11 ك ف فلو انخفض جهد الدخول من 33 ك ف إلي 30 ك ف بمقدار 1% من القيمة الاسمية فيصاحب ذلك ايضا حدوث نفس قيمة الانخفاض على الجانب الثانوي حيث يكون جهد الخروج على الجانب الثانوي هو 10.8 ك ف بدلا من 11 ك ف لذلك نحتاج إلي رفع الجهد بنسبة معينة ليكون الجهد هو 11 ك ف وتحسب تلك النسبة بقسمة  $10.8/11 = 101\%$  فلايد من زيادة هذة النسبة حتى يصبح جهد الخروج 11 ك ف فبذلك يتم الحصول على الجهد ولكن كيف يتم الحصول على تلك الزيادة للجهد على الملف الثانوي وحتى نوضح ذلك يكون من خلال المثال الاتي حيث يوجد محول يعمل على جهد 33/11 ك ف وعدد لفات الملف الابتدائي هو 100 لفة وعدد لفات الملف الثانوي هو 300 لفة فماذا يحدث إذا تم انخفاض جهد الدخول من 33 ك ف إلي 30 ك ف أو تم زيادة جهد الدخول من 33 ك ف إلي 34 ك ف

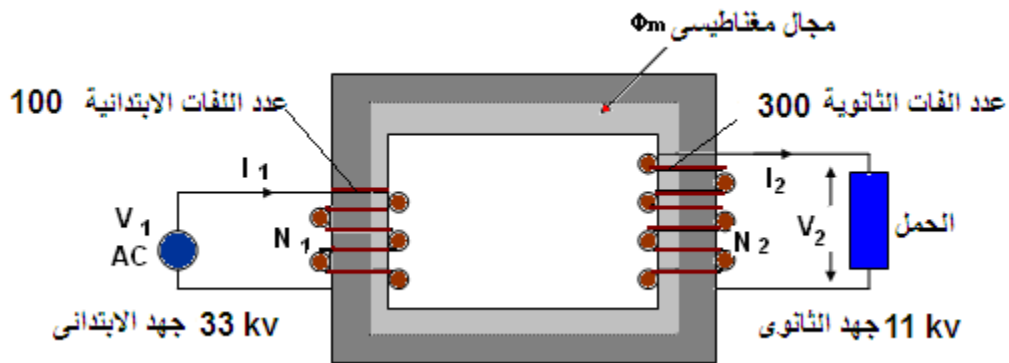

سوف نناقش ذلك في بعض الحالات المختلفة

### الحالة الاولى عند تغير جهد الملف الابتدائي وتغير معه جهد الملف الثانوي

عند تغير الجهد الابتدائي من 33 ك ف بالنقصان إلي 30 ك ف او بالزيادة إلي 34 ك ف

#### A - حالة الجهد الطبيعي عند 33 ك ف

الجهد الثانوي = الجهد الابتدائي \* عدد لفات الملف الابتدائي / عدد لفات الملف الثانوي

$$\text{الجهد الثانوي} = 33 = 300 / 100 * 33 \text{ ك ف}$$

#### B - حالة زيادة الجهد إلى 34 ك ف

$$\text{الجهد الثانوي} = 34 = 300 / 100 * 34 = 11.3 \text{ ك ف}$$

#### C - حالة انخفاض الجهد إلى 30 ك ف

$$\text{الجهد الثانوي} = 30 = 300 / 100 * 30 = 10 \text{ ك ف}$$

من خلال النتائج السابقة يتضح لنا انه أي تغير في الجهد الابتدائي يصاحبه نفس التغير في الجهد

الثانوي سواء كان بالزيادة في الجهد أو بالانخفاض في الجهد

### الحالة الثانية عند تغير جهد الملف الابتدائي وثبات جهد الملف الثانوي

في تلك الحالة يكون جهد الملف الثانوي ثابت مهما تغير جهد الملف الابتدائي ولكي يحدث ذلك

لا بد من وجود تغير يكافئ تغير جهد الملف الابتدائي وهذا التغير يكون اما في عدد لفات الملف

الابتدائي أو عدد لفات الملف الثانوي ونتيجة لان الملف الثانوي ثابت الجهد فيكون ايضا عدد

لفات الملف الثانوي ثابتة العدد ولذلك يكون التغير في عدد لفات الملف الابتدائي ولذلك يتم

تصميم الملف الابتدائي على هيئة اقراص يتم الربط بينهما عند مجموعة نقاط حيث يمكن عمل

زيادة في مساحة الاقراص يؤدي ذلك إلي زيادة المقاومة أو عمل تقليل في مساحة الاقراص

يؤدي ذلك إلي تقليل المقاومة ونوضح ذلك الان من خلال المثال الاتي .

عند تغير جهد الملف الابتدائي من 33 ك ف إلي 30 ك ف أو إلي 34 ك ف وفي نفس الوقت تكون

قيمة الجهد على الملف الثانوي ثابتة عند 11 ك ف

#### A - حالة الجهد الطبيعي عند 33 ك ف

عدد لفات الملف الثانوي = الجهد الابتدائي \* عدد لفات الملف الابتدائي / الجهد الثانوي

عدد لفات الملف الثانوي =  $33 * 11 / 100 = 300$  لفة

B - حالة زيادة الجهد الابتدائي إلى 34 ك ف مع ثبات الجهد الثانوي 11 ك ف

عدد لفات الملف الثانوي =  $34 * 11 / 100 = 309$  لفة

C - حالة انخفاض الجهد الابتدائي إلى 30 ك ف مع ثبات جهد الثانوي 11 ك ف

عدد لفات الملف الثانوي =  $30 * 11 / 100 = 272$  لفة

من تلك النتائج السابقة يتضح لنا انه يمكن التحكم في جهد الملف الثانوي مهما تغير جهد الملف الابتدائي عن طريق التحكم في عدد لفات الملف الابتدائي فمثلا عند زيادة جهد الملف الابتدائي نزيد عدد لفات الملف الابتدائي أو عند انخفاض جهد الملف الابتدائي يتم تقليل عدد لفات الملف الابتدائي والغرض من ذلك هو الحفاظ على ثبات قيمة جهد الملف الثانوي

### الحالة الثالثة وهي تغير جهد الملف الثانوي مع ثبات جهد الملف الابتدائي

هذه الحالة هي نفس الحالة السابقة حيث التغير بين الجهود ولكي يحدث ذلك يتم عن طريق التغير في عدد اللفات نتيجة لزيادة الحمل

A - حالة الجهد الطبيعي عند 33 ك ف مع جهد الثانوي عن 11 ك ف

عدد لفات الملف الثانوي = الجهد الابتدائي \* عدد لفات الملف الابتدائي / الجهد الثانوي

عدد لفات الملف الثانوي =  $33 * 11 / 100 = 300$  لفة

B - حالة زيادة الجهد الثانوي إلى 12 ك ف مع ثبات الجهد الابتدائي 33 ك ف

عدد لفات الملف الثانوي =  $33 * 12 / 100 = 275$  لفة

C - حالة انخفاض الجهد الابتدائي إلى 30 ك ف مع ثبات جهد الثانوي 11 ك ف

عدد لفات الملف الثانوي =  $33 * 10 / 100 = 330$  لفة

من خلال النتائج السابقة يتضح لنا ان جهد الملف الثانوي يتناسب عكسيا مع عدد لفات الملف الثاني حيث بزيادة جهد الملف الثانوي تقل عدد اللفات وبانخفاض قيمة جهد الملف الثانوي تزيد عدد اللفات

من خلال كل ما سبق يتضح لنا ان الجهد يتغير بالزيادة والنقصان فلا بد من وجود وسيلة تسهل لنا حرية التحكم في ذلك التغير وفقا لجهد الشبكة وايضا ممكن ان يحدث زيادة في التحميل على الشبكة قد تؤدي إلى انخفاض الجهد عند المستهلكين لذلك لا بد من رفع قيمة الجهد لتناسب تشغيل الاجهزة عند المستهلكين ويتم ذلك عن طريق استخدام مفتاح يسمى مغير الجهد وهذا المفتاح له نوعين وهما .

1- مفتاح مغير الجهد اليدوي (OFLTC) وهذا المفتاح يتم التعامل معه بدون الحمل أي لا بد من فصل المحول عند تغير نقاط مغير الجهد ويكثر استخدام ذلك المفتاح عند استخدام محولات قدرتها اقل من 5 ميجا فولت أمبير .

2- مفتاح مغير الجهد الأتوماتيك (ONLTC) وهذا المفتاح يتم التعامل معه اتوماتيك في حالة وجود الحمل أي لا يتطلب فصل المحول عند تغير نقاط مغير الجهد ولكن هذا يحدث اتوماتيك ويكثر استخدام ذلك المفتاح عند استخدام محولات قدرتها اكبر من 5 ميجا فولت أمبير ولكن قبل مناقشة كل نوع لا بد من توضيح اين يتم تركيب مغير الجهد لتنظيم جهد الملف الثانوي


1- يتم تركيب مغير الجهد علي جانب الملف الثانوي حيث في حالة عمل المحول علي الجهود العالية مثلا 132/220 او 66/132 ك ف حيث تكون قيمة جهد الملف الثانوي عالية ويكون عدد لفات الملف الثانوي كثيرة فيتم تركيب مغير الجهد علي الملف الثانوي

2- يتم تركيب مغير الجهد علي الملف الابتدائي والسبب في ذلك هو ان عدد لفات الملف الثانوي تكون قليلة نتيجة انخفاض قيمة جهد الملف الثانوي مثلا من 11/33 او 3.3/11 ك ف حيث يكون عدد لفات الملف الثانوي قليلة وفي هذه الحالة يتم تنظيم جهد الملف الثانوي عن طريق تغير عدد لفات الملف الابتدائي

### 1- مغير الجهد بدون الحمل في حالة محولات أقل من 5 ميجا فولت أمبير


هو جهاز يعمل على ثبات جهد الملف الثانوي للقيمة المقننة للمحول مع تغير جهد الملف الابتدائي لذلك تزود محولات التوزيع بيد خارجية مربوطة بملفات الجانب الابتدائي للمحول وهذه اليد مقسمة إلي خانات وعليها أرقام بعدد نقاط التقسيم وغالبا رقم 5 أو 7 حيث كل قسم يقابله جهد معين يتم تحريك اليد لزيادة أو النقصان بنسبة  $\pm 2.5\%$  من الجهد الابتدائي وذلك لثبات الجهد على الملف الثانوي عند القيمة المقننة للمحول ولأيتم ذلك إلا عند فصل المحول من التغذية أي عزل المحول نظراً لخطورة تغير وضع مغير الجهد في وجود الجهد على المحول حيث يؤدي ذلك إلي اشتعال زيت المحول .

وأحيانا يزود المحول بأكثر من يد لمغير الجهد إذا كان المحول مجهز بأكثر من جهد مثلا إذا كان الجهد الابتدائي هو 11 ك ف أو 6.6 ك ف فيزود المحول بيد خاص بالجهد 11 ك ف واليد الأخرى خاصة بالجهد 6.6 ك ف ويكون جهد الملف الثانوي أي جهد الخروج في كلا الحالتين هو 433 فولت في حالة الاحمل وعدد خطوات مغير الجهد أحيانا 5 أو 7 خطوات الصورة القادمة توضح شكل مغير الجهد اليدوي ومقسم 7 أقسام

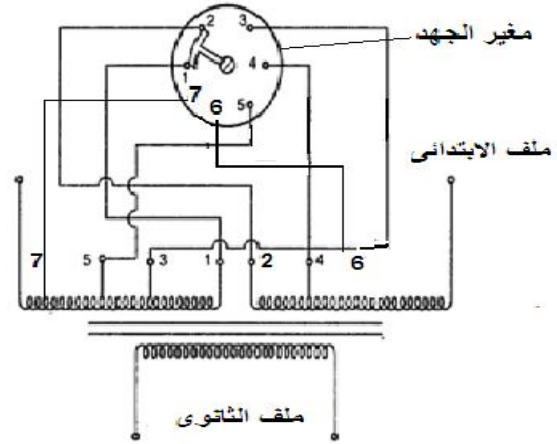


رقام الخطوات يد مغير الجهد

أما الصورة القادمة توضح في حالة استخدام أكثر من مغير للجهد 11 ك ف مع 6.6 ك ف وفي هذه الحالة يوجد أيضا يد لتحديد أي جهد يتم العمل عليه فترقم اليد برقم 1 للجهد 11 ك ف والرقم 2 عند العمل على الجهد الآخر 6.6 ك ف

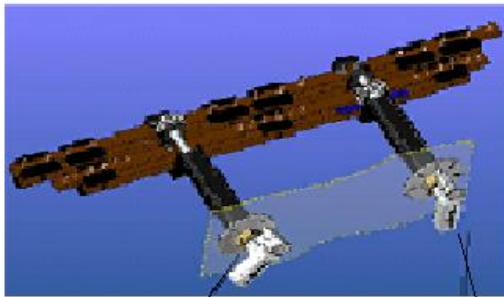

مغير جهد 6.6 ك ف مغير جهد 11 ك ف

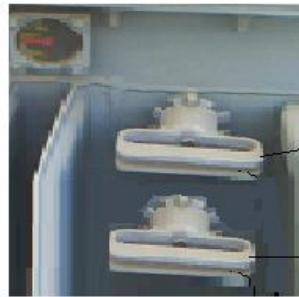

مغير جهد 11 ك ف

مغير جهد 6.6 ك ف

### حساب مغير الجهد

تعتبر دائما نقطة المنتصف لملف الجهد الابتدائي هي التي عندها تكون القيمة الطبيعية لجهد التشغيل وغالبا في محولات التوزيع تكون عند الرقم 4 في حالة ان يكون مغير الجهد 7 خطوات او تكون عند الرقم 3 في حالة مغير الجهد 5 خطوات حيث بدخول جهد 11 ك ف من خلال

نقطة المنتصف للملف الابتدائي نحصل على جهد 433 فولت في الملف الثانوي في حالة الا حمل للمحول ويكون الجهد 415 فولت في حالة تحميل المحول عند معامل قدرة 0.8 وناتى الان لتحديد نقاط مغير الجهد عن طريق اضافه ونقصان الجهد بنسبة  $\pm 2.5\%$  جهد النقطة رقم 4 = 11000 فولت هو الجهد الطبيعي  
 لحساب جهد النقاط الباقية نطبق القاعدة الآتية  
 فرق جهد النقطة = الجهد الطبيعي \* نسبة التغير  
 فرق جهد النقطة =  $11000 * 100/2.5 = 275$  بالزيادة او بالنقصان  
 والان يتم تطبيق تلك القاعدة ولكن بالزيادة  
 جهد النقطة = جهد النقطة السابقة + فرق جهد النقطة

### النقطة رقم 3

جهد النقطة رقم 3 = جهد النقطة رقم 4 + فرق الجهد بين النقط  
 جهد النقطة رقم 3 =  $11000 + 275 = 11275$

### النقطة رقم 2

جهد النقطة رقم 2 = جهد النقطة رقم 3 + فرق الجهد بين النقط  
 جهد النقطة رقم 2 =  $11275 + 275 = 11550$

### النقطة رقم 1

جهد النقطة رقم 1 = جهد النقطة رقم 2 + فرق الجهد بين النقط  
 جهد النقطة رقم 1 =  $11550 + 275 = 11825$   
 والان سيتم تطبيق تلك القاعدة ولكن بالنقصان  
 جهد النقطة = جهد النقطة السابقة - فرق جهد النقطة

### النقطة رقم 5


جهد النقطة رقم 5 = جهد النقطة رقم 4 - فرق الجهد بين النقط  
 جهد النقطة رقم 5 =  $11000 - 275 = 10725$

### النقطة رقم 6

جهد النقطة رقم 6 = جهد النقطة رقم 3 - فرق الجهد بين النقط  
 جهد النقطة رقم 6 =  $11275 - 275 = 11000$

### النقطة رقم 7

جهد النقطة رقم 7 = جهد النقطة رقم 2 - فرق الجهد بين النقط  
 جهد النقطة رقم 7 =  $11550 - 275 = 11275$

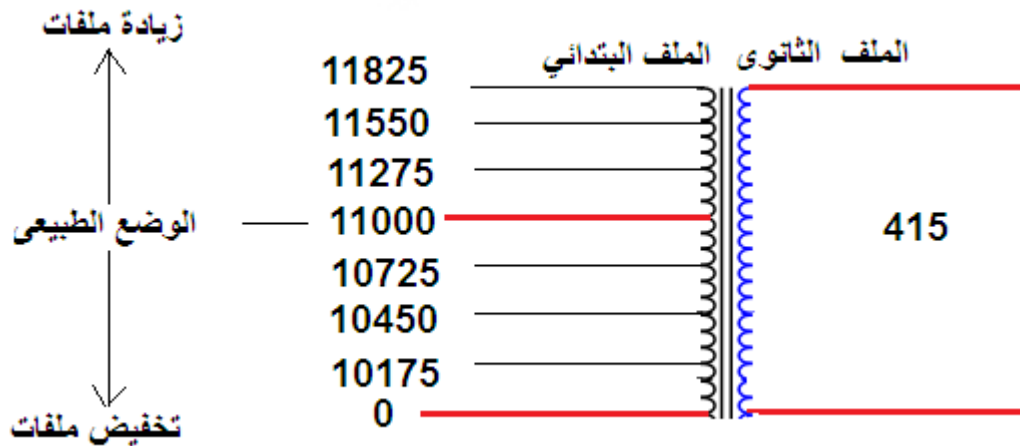


الجدول القادم يوضح محول توزيع 0.415/11 ك ف ويحتوى على 7 خطوات


رقم الخطوة	جهد الابتدائي للخطوة	جهد الثانوي
1	11825	
2	11550	
3	11275	
4	جهد الطبيعي 11000	415
5	10725	
6	10450	
7	10175	

## 2- مغير الجهد على الحمل في محولات اكبر من 5 ميجا فولت أمبير

نظرا لاهمية هذا النوع من المحولات التي تعمل على تغذية منطقة بالكامل فلا يجوز عند انخفاض الجهد عند بعض المشتركين ان نذهب ونفصل ذلك المحول لاننا بذلك قد فصلنا التغذية عن المنطقة بالكامل فلا بد ان يتم تغيير خطوة مغير الجهد ولكن بشرط ان يكون المحول موصل بمصدر التغذية أي بدون فصل الكهرباء عن المشتركين لذلك يتم استخدام هذا النوع من مغير الجهد على الحمل حيث يتعذر فصل المحول عن الشبكة و نظرا لكثرة تعرض نقاط تلامس مغير الجهد للتغير المستمر فيتم وضع مغير الجهد في تنك مخصص لة بداخل التنك الرئيسي للمحول ويكون لة زيت منفصل عن الزيت الخاص بالمحول الرئيسي وايضا يحتوى على اجهزة وقاية خاصة بة مثل جهاز بوخلز ريلاى وصمام الضغط وجهاز التنفس (السيلاكاجيل) ولكن توجد مشكلة في حالة تشغيل مغير الجهد على الحمل وهو التيار الكبير الذي يمر خلال عملية تغير نقاط التقسيم وللتغلب على تلك المشكلة يتم عن طريق عمل مسارين متوازيين يمر التيار بأحدهما أثناء تغير نقط التقسيم على المسار الآخر او يتم اضافة مقاومه أو ممانعة لتغلب على التيار الكبير الذي يمر أثناء تغير نقاط التقسيم وقد تصل عدد نقاط مغير الجهد  $\pm 19$  خطوة

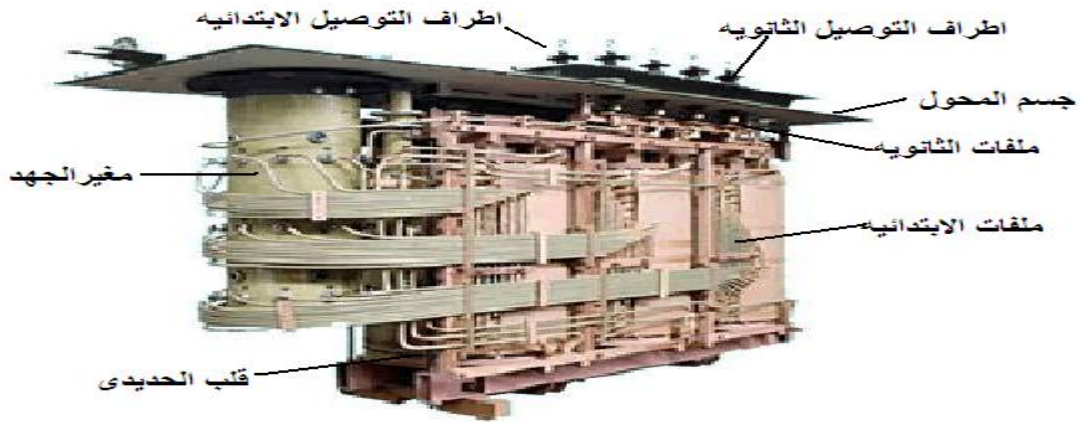


نوجه مغير الجهد بالمحول فى حاله الحمل

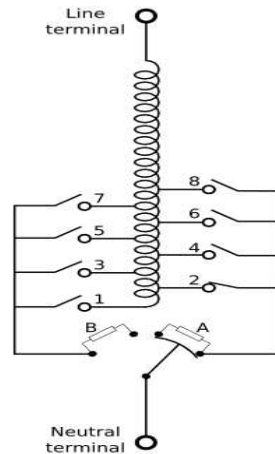



### كيفية تشغيل مغير الجهد على الحمل


فكرة تشغيل جهاز مغير الجهد تعتمد على تثبيت قيمة جهد الملف الثانوي مهما حدث اي تغير في الجهد المار بالملف الابتدائي حيث كلما زادت الاحمال معناه زيادة التيار المسحوب من المحول مما يسبب هبوط بجهد الخرج وفقا لقانون اوم  $V = I * R$  وطبعاً لتعويض ذلك الهبوط لانستطيع عمل اي شى لخفض التيار لانه مصاحباً للاحمال فلا يبقى لنا غير التحكم في قيمة مقاومة ملفات المحول R بالزيادة او النقصان وفقاً لتلك العلاقة  $v1/v2 = n1/n2$  حتى يحدث اتزان لمعادلة اوم السابقة لذلك لابد من وجود وسيلة تحدد لنا قيمة التيار على الملف الثانوي وايضا قيمة الجهد على الملف الثانوي ويتم ذلك عن طريق محول التيار ومحول الجهد حيث عند حدوث اي تغير في الجهد يصاحبه تغير في التيار فيقوم محول التيار بارسال قيمة التيار وايضا يقوم محول الجهد بارسال قيمة الجهد الي منظم الجهد الاتوماتيكي والذي بدوره يتم حساب قيمة المقاومة R عن طريق قسمة الجهد على التيار ثم يقوم منظم الجهد باعطاء الامر لموتور بتغيير نقاط التلامس بالزيادة او النقصان

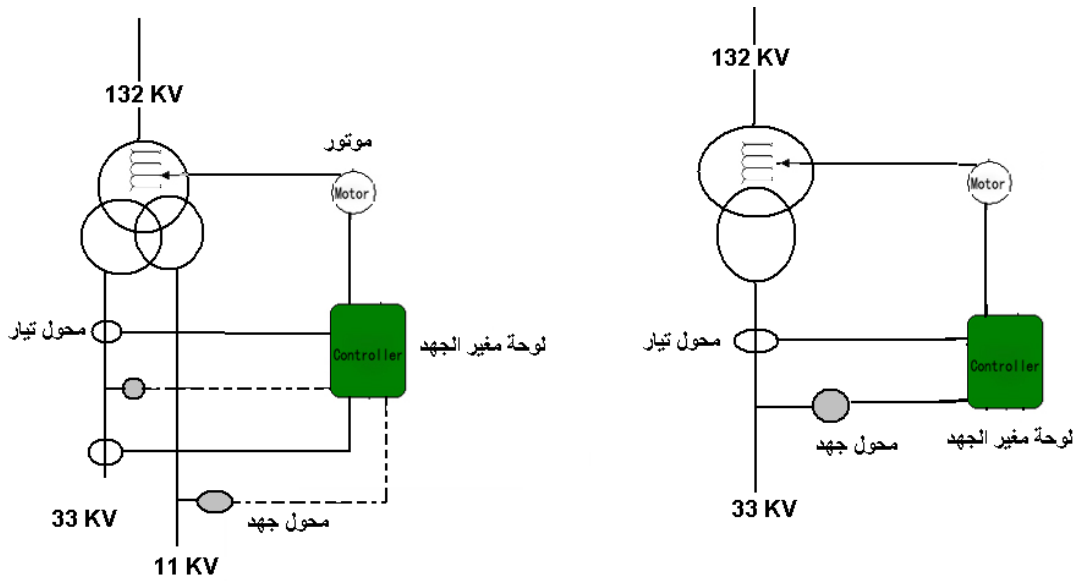

### ومن خلال الشكل الاتي نوضح كيفية عمل مغير الجهد


الشكل القادم يوضح ان حالة التشغيل طبيعية حيث ان جهد الملف الابتدائي هو 33 ك ف والتيار هو 175 امبير وعدد لفات الملف الابتدائي هو 1200 لفة وخطوة مغير الجهد عند النقطة رقم 2 حيث عدد لفاتها هي 900 لفة اما قيمة جهد الخرج للملف الثانوي هو 11 ك ف والتيار الملف الثانوي هو 524 امبير وعدد لفات الملف الثانوي هي 300 لفة ومقاومة الملف الثانوي ثابتة وتساوي 20 اوم والمحول يعمل بصور عادية

### محول قدرة 10 MVA

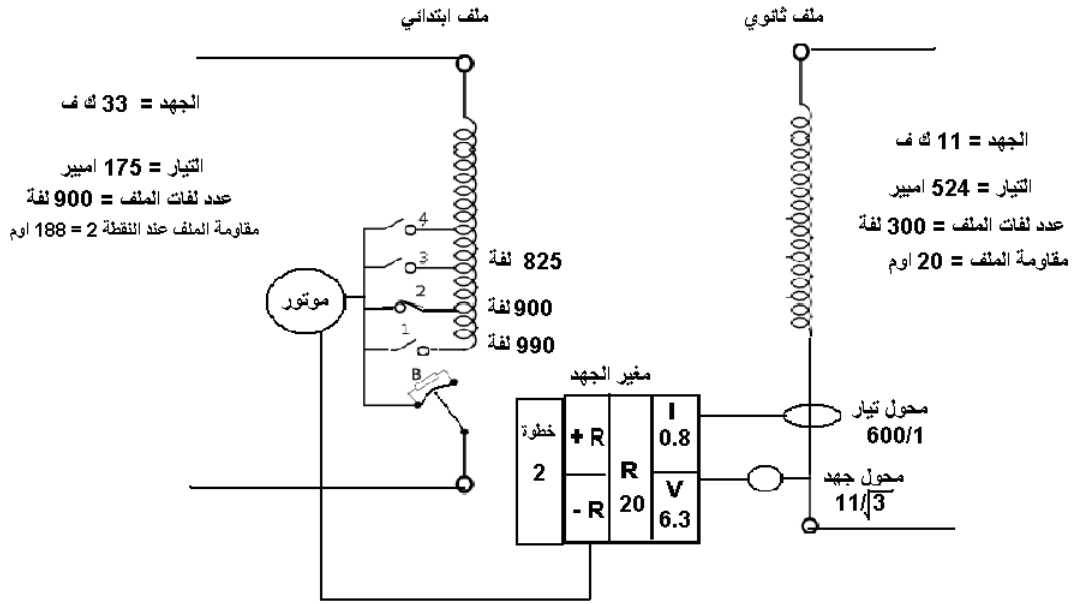


ومع زيادة الاحمال نجد ان التيار علي الملف الثانوي زاد من 524 الي 577 امبير وطبعاً بزيادة التيار يقل الجهد من 11 ك ف الي 10 ك ف فيقوم محول التيار بتحويل التيار 600/ 577 = 0.96 امبير ويقوم ايضا محول الجهد بتحويل الجهد  $\sqrt{3}/10 = 5.7$  فولت فلا بد اذن من زيادة جهد الملف الابتدائي من 33 ك ف الي 34 ك ف عن طريق زيادة عدد لفات الملف الابتدائي فيقوم مغير الجهد باعطاء الامر لموتور بزيادة عدد اللفات بتحرك نقاط التلامس من النقطة 2 الي النقطة 1 وايضا يقل التيار من 175 الي 169 امبير

### محول قدرة 10 MVA

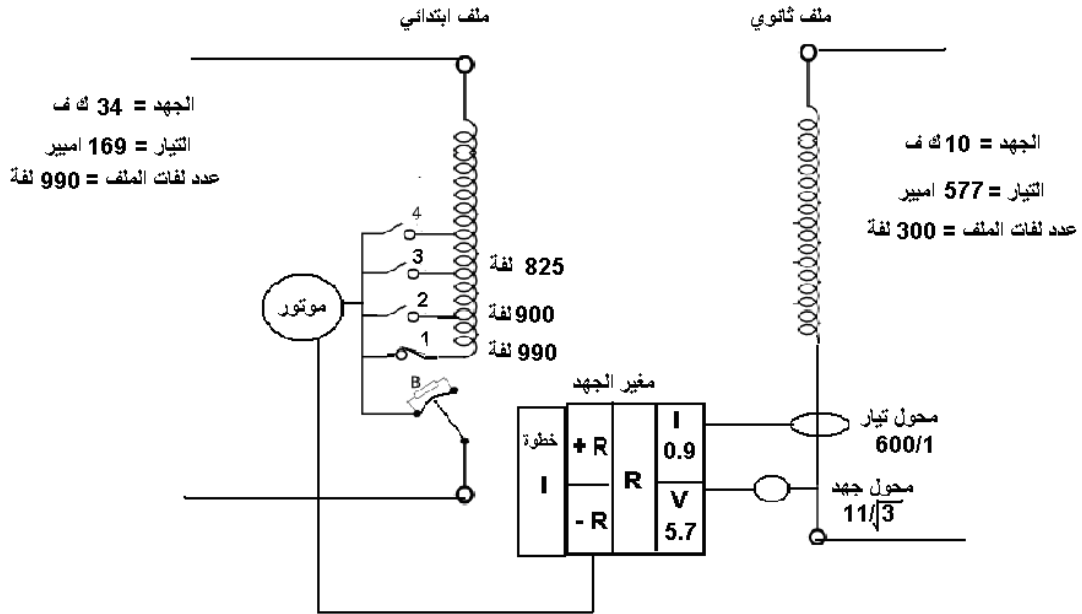


اما لو حدث زيادة الجهد علي الملف الثانوي من 11 ك ف الي 12 ك ف فلا بد من خفض جهد الملف الابتدائي بتقليل عدد اللفات حيث يستشعر منظم الجهد ان قد تم حدوث زيادة في جهد الملف الثانوي عن طريق محول الجهد ومحول التيار فيقوم منظم الجهد باعطاء الامر لموتور بتحرك نقاط التلامس من النقطة رقم 2 الي النقطة رقم 3


محول قدرة 10 MVA

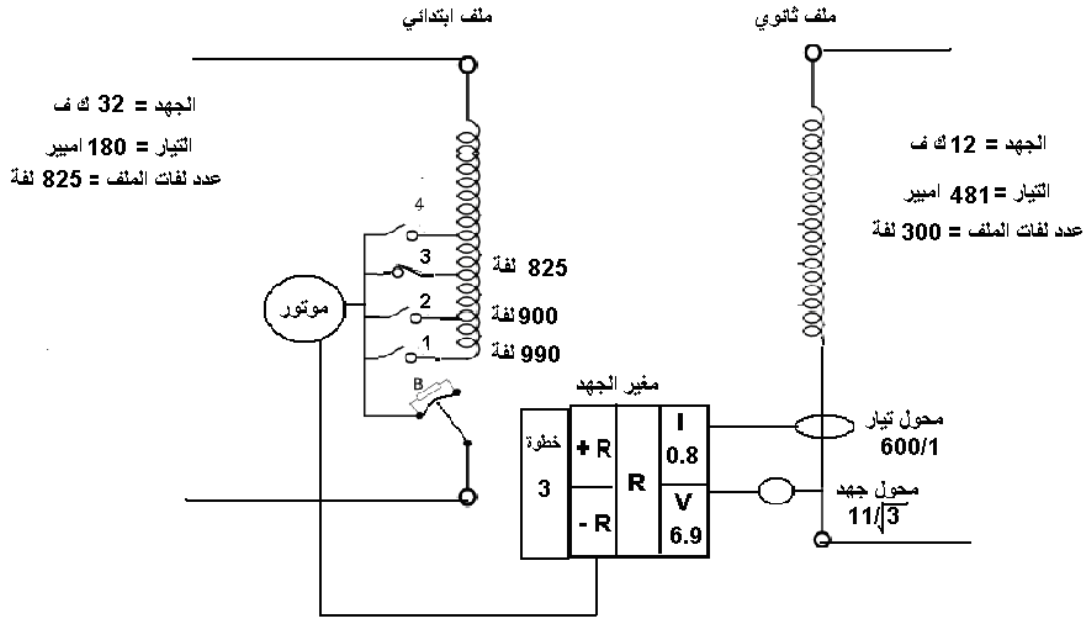

**1- طريقة ترتيب مغير الجهد عند تشغيل محولات القدرة على التوازي**  
 عند تشغيل أكثر من محول على التوازي يتم ضبط مغير الجهد حيث يكون أحد المحولات هو القائد MASTER ويكون باقي المحولات تابع له FOLLOWER

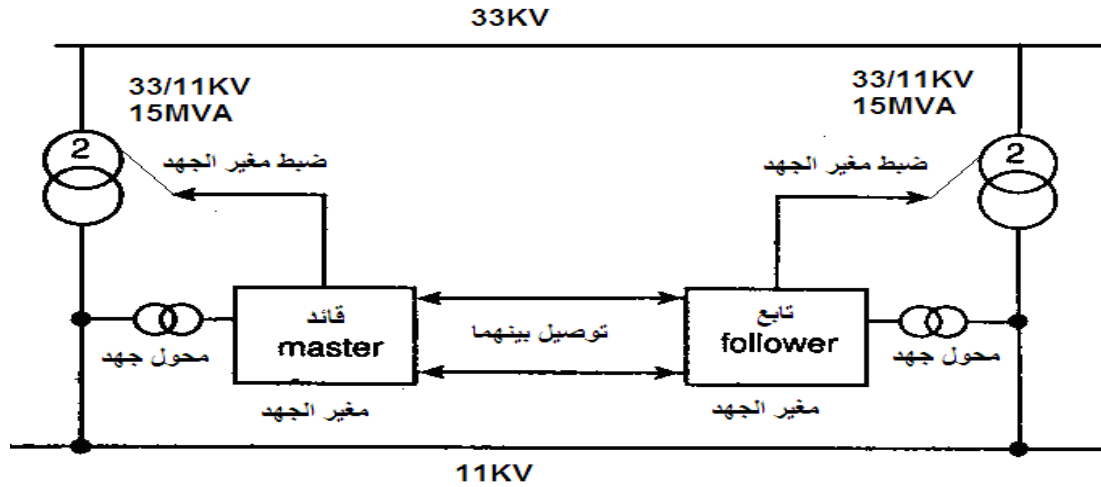

**2- طريقة توصيل مغير الجهد في حالة عدم تشغيل المحولات على التوازي**  
 في هذه الحالة يكون كل محول مستقل بنفسه وليس له أي ارتباط بالمحول الآخر

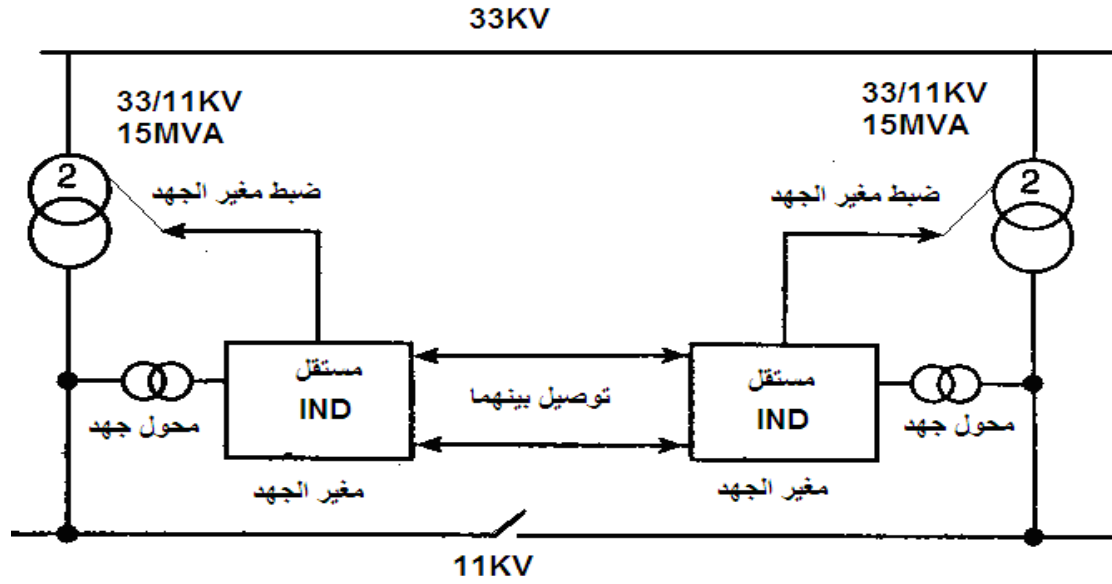


الجدول القادم يوضح المقارنة بين نوعين مغير الجهد

مغير الجهد بدون الحمل	مغير الجهد على الحمل	نوع المقارنة
OFTC	ONTC	نوع المحول
محول توزيع	محول قدرة	عدد نقاط التقسيم
7 أو 5	17 أو أكثر	وسط المحيط
زيت المحول	اسطوانة مغلقة بها زيت	طريقة التغير
يدويا بعد فصل المحول	اتوماتيكيا	

عند عمل الاختبارات الكهربائية للمحول كل سنتين و من ضمن الاختبارات اختبار قياس مقاومة الملفات او بمعنى ادق مقاومة الملامسات لمغير الجهد يتم القياس عند كل خطوة و لكل وجه مع نقطة التعادل اذا كان موصل ستار و بين كل وجه و الاخر اذا كان موصل دلنا و مقارنة النتائج اذا كانت متدرجة و متقاربة فى هذه الحالة لا توجد مشكلة من عمل مغير الجهد على حمل اما لو وجد اختلاف يوصى بسرعة عمل صيانة لمغير الجهد من قبل فرقة صيانة المحولات مع اخذ عينة من الزيت لمغير الجهد وتحليلها

### لوحة بيانات محول توزيع 500 ك ف ا

الشكل القادم يوضح إحدى صور لوحة بيانات محول توزيع وسوف نقوم بتوضيح محتوياتها

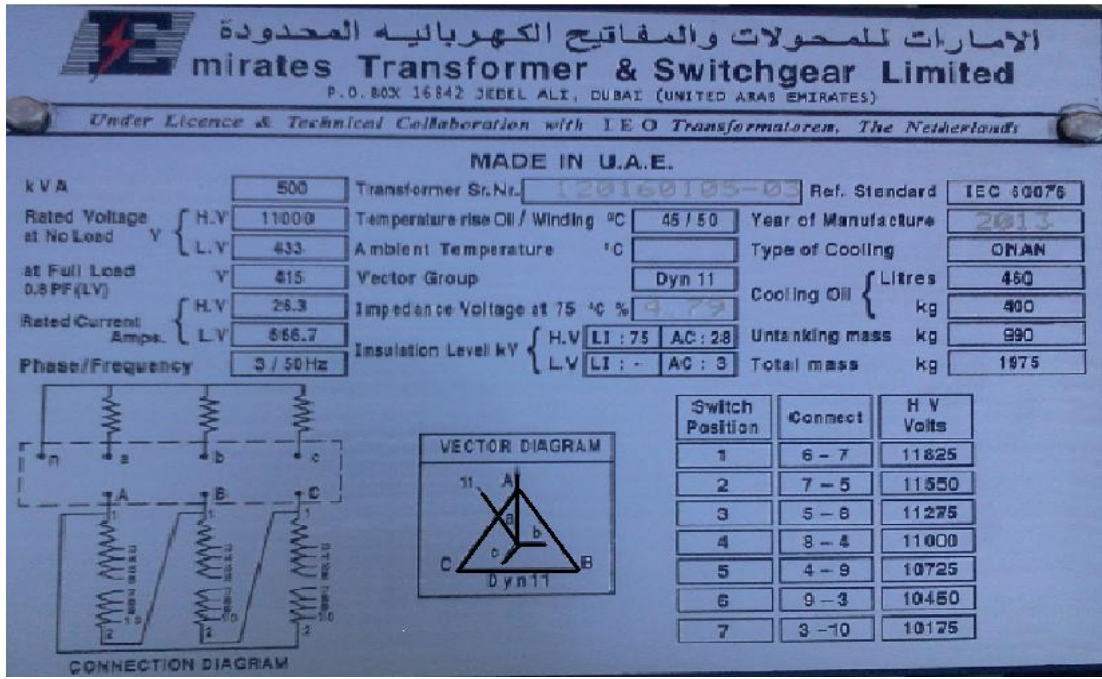

## 1- القدرة : Rated Power

قدرة المحول ثابتة على كلا من الملفين الابتدائي والثانوي مهما تغير الجهد حيث بتغير الجهد يتغير معة التيار وتبقى القدرة ثابتة ويتم حساب القدرة للمحول بمعلومية الجهد والتيار كالآتي

$$\text{القدرة} = \text{التيار} * \text{الجهد} * \sqrt{3}$$

$$\sqrt{3} * \text{KVL} * I = \text{KVA}$$

$$\text{القدرة} = \text{تيار الملف الابتدائي} * \text{جهد على الملف الابتدائي} * \sqrt{3}$$

$$\text{القدرة} = \text{تيار الملف الثانوي} * \text{جهد على الملف الثانوي} * \sqrt{3}$$

ويتم تصميم المحول على أساس القدرة الظاهرية ( S ) و ذلك لصعوبة تحديد معامل القدرة للمحولات لذلك تقاس قدرة المحولات بالكيلو فولت أمبير ( ك ف ا ) ( KVA )


## 2- جهد الممانعة او المعاقعة ( % )

تعرف الممانعة على انها هي النسبة المئوية لجهد القصر إلى الجهد المقنن للمحول عند تيار الحمل الكامل وأيضا ممكن تمثيلها على انها النسبة المئوية للانخفاض في جهد أطراف التوصيل الثانوية للمحول من حالة اللا حمل إلى حالة الحمل الكامل ومن هذا نجد ان الممانعة تعني ضياع جزء من الطاقة وهي حالة مرفوضة ولكن لاغني عنها لكي نتمكن من تحديد تيار الاندفاع لحظة تشغيل المحول وكذلك للسيطرة على تيارات القصر وتصبح قيمة هذه الممانعة كبيرة كلما زادت قدرة المحول بالفولت أمبير لذلك نلاحظ انها تكون في محولات التوزيع الصغيرة ذات قيمة أقل منها لمحولات القدرة الكبيرة حيث تكون 4.75% للمحولات أقل من 1000 ك ف ا وتكون 6% في المحولات 1500 ك ف ا وتكون 8% في محولات بقدرة 2000 ك ف ا ونسبة الممانعة في المحول تزداد كلما زادت قدرة المحول ونجد انه كلما ازدادت الممانعة ساء عامل التنظيم للمحول ولكن إذا ارتفعت الممانعة إلى اكبر من 20% وتجاوزت نسبة الخطأ المسموح بها فهذا يعني ان هنالك خلل ما قد حدث في البعد بين القطر الداخلي للملف العالي والملف المنخفض وهذا يعني ان المسافة بين الملف الابتدائي والملف الثانوي قد اختلفت وبالتالي ستؤدي إلى انهيار العزل بين الملفين وحدث عطل داخلي بالمحول . وتعطى القيمة العددية لمعاقة المحول عادة على بطاقة بيانات المحول في صورة نسبة هبوط الجهد عند الحمل الكامل إلى الجهد المقنن ناحية الجهد المنخفض U<sub>s.c</sub> وتتراوح قيمتها طبقا للحمل المقنن للمحول ، وللممانعة أهمية خاصة في حالة تشغيل المحولات على التوازي حيث يجب ان تكون الممانعة متساوية وذلك لكي تتشارك كل من

المحولات التي توصل على التوازي بنفس التيار لتغذية حمل معين . و تتراوح قيمته الممانعة بين 3.5% الي 5% في محولات التوزيع. حيث 5% تعنى ان 5% من الجهد كافي لجعل التيار الطبيعي يسرى في الملف الثانوي الذي عليه شورت ويتم التأكد من قيمة الممانعة عن طريق توصيل مصدر التغذية بالملف الابتدائي للمحول ونجعل الملف الثانوي للمحول في وضع شورت ونزيد الفولت بالتدريج على الملف الابتدائي حتى نحصل على تيار الحمل الكامل في الملف الثانوي ثم بقسمة قيمة الفولت على التيار الكامل نحصل على قيمة الممانعة ونضرب في 100 نحصل على النسبة المئوية بعد تطبيق القانون الاتي .

نسبة الممانعة = جهد التغذية \* تيار المحول / جهد المحول \* تيار المقاس  
أو بتطبيق القانون الاتي ايضا

نسبة الممانعة = الجهد المقاس للحمل الكامل / جهد التشغيل للمحول فاز-فاز  
ونأخذ القياسات كما يوضحها الشكل الآتي

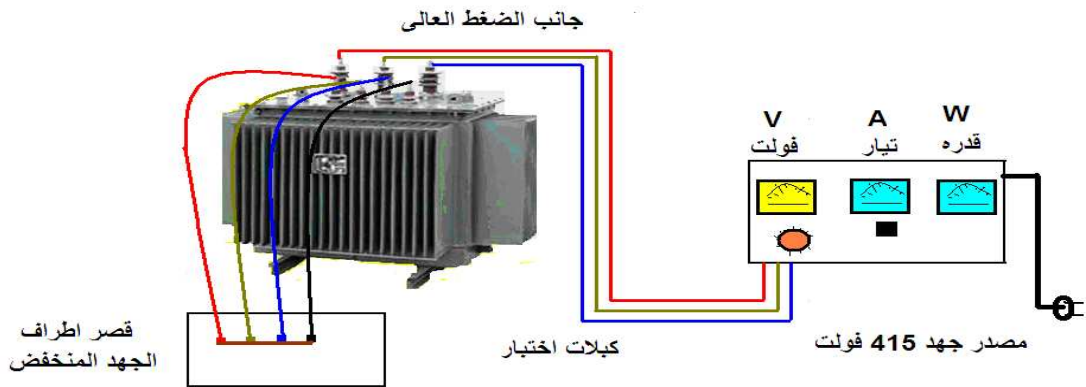

فلو فرضنا محول توزيع قدرته 1000 ك ف ا يعمل على جهد 0.415/11 ك ف  
يتم حساب الحمل الكامل للمحول = قدرة المحول / (1.73 \* جهد)  
أقصى تيار للمحول هو = (0.433 \* 1.73) / 1000 = 1334.9 أمبير  
ثم يتم عمل قصر على جانب الملف الثانوي للمحول ثم تغذية ملفات الجهد العالي بجهد 415 فولت ثم يبدأ في رفع الجهد تدريجيا إلي ان يصل عداد قياس التيار إلي القيمة 1334.9 التي تمثل أقصى حمل للمحول في نفس الوقت يتم قراءة عداد الجهد على الملف الابتدائي فأعطاء القيمة 492.5 فولت عند الحمل الكامل للمحول  
فتكون الممانعة هي = الجهد المقاس / جهد التشغيل  
الممانعة % = 100 \* 0.0448 = 4.48 %  
ونأتي الان لنسأل انفسنا ما هي الاستفادة من حساب الممانعة والإجابة هي طبعا حساب الممانعة شيء مهم بالأخص للمحولات لأنها تحدد أقصى قدرة قصر تحدث للمحول على الملف الثانوي حيث كلما زادت قيمة الممانعة للمحول كلما قلت قيمة تيار القصر ونجد ايضا اننا نستفاد من قيمة الممانعة للمحول حيث هي تمثل قيمة الانخفاض في الجهد كنسبة مئوية فمثلا اذا كان محول يعمل على جهد 433/11000 وكانت قيمة الممانعة هي 5% فعند الحمل الكامل ستكون نسبة الهبوط في الجهد خلال الممانعة تساوي 5% وهذا يعني ان الجهد على اطراف الجانب الثانوي سينخفض بنسبة 5% عن القيمة الاسمية  
نسبة الهبوط في الجهد = 11000 / 3 \* 100 = 330 فولت  
ويتم حساب قيمة الجهد علي الملف الثانوي اثناء التحميل الكامل مباشرة دون قياس وذلك من المعادلة الاتية  $V_2 = 11000 - 330 = 10670$  فولت  
وهذا يعني ان قيمة الممانعة تسبب هبوط في القدرة بقيمة 330 فولت عند مرور تيار الحمل الكامل الجدول القادم يوضح قيم الممانعة وفقا لجهد المحول

الممانعة	القدرة بالكيلو فولت أمبير
5%	حتى 1000 كيلو فولت أمبير
6%	من 100 ك ف ا إلي 2500 ك ف ا
7%	من 2500 ك ف ا إلي 5000 ك ف ا
8%	من 5000 ك ف ا إلي 7000 ك ف ا
9%	من 7000 ك ف ا إلي 12000 ك ف ا
10%	من 12000 ك ف ا إلي 30000 ك ف ا
12.5%	أعلى من 30000 ك ف ا

### مثال آخر لحساب قيمة الممانعة بالموقع للمقارنة بنتيجة المصنع

محول قدرة يعمل على جهد 33 / 11 ك ف حيث كانت بيانات المحول كالاتي

قدرة المحول	الجهد الابتدائي	التيار الابتدائي	الجهد الثانوي	التيار الثانوي	الممانعة
15 م ف ا	33 ك ف	262.5 أمبير	11 ك ف	788.5 أمبير	6.8%

أولا يتم حساب الانخفاض في الجهد عند الجهد الطبيعي 33 ك فولت  
قيمة الانخفاض في الجهد = الجهد الطبيعي \* الممانعة = 33 \* 0.068 = 2.247 ك فولت  
وهذا معناه هو عند تغذية الملف الابتدائي للمحول بقيمة الجهد 2247 في حالة وجود قصر على  
الملفات الثانوية فتكون أقصى قيمة التيار على الملف الابتدائي هو 262.5  
ولحساب قيمة الممانعة في حالة الحمل الكلي = قيمة الانخفاض في الجهد / التيار الابتدائي  
قيمة الممانعة في حالة الحمل الكلي = 262.5 / 2247 = 0.117 أو 11.7%  
بعد ذلك يتم عمل قصر على الملفات الثانوية للمحول ثم تغذية الملف الابتدائي بجهد 415 فولت  
ثم يتم قياس تيار الملف الابتدائي عند ذلك الجهد فيكون 49.2 فولت  
ثم باستخدام تلك المعادلة يتم حساب قيمة الممانعة بالموقع

$$\frac{\text{الانخفاض الكلي في الجهد}}{\text{الجهد المستخدم}} = \frac{\text{التيار الابتدائي}}{\text{التيار في حالة انخفاض الجهد}}$$

$$\frac{262.5}{49.2} = \frac{\text{الانخفاض الكلي في الجهد}}{415}$$

$$2211 = 415 * \frac{262.5}{49.2} = \text{الانخفاض الكلي في الجهد}$$


ويتم حساب الممانعة في حالة الجهد الابتدائي الطبيعي وهو 33 كيلو فولت

$$\%6.7 = 0.067 = \frac{2211}{33000} = \frac{\text{الانخفاض الكلي في الجهد}}{\text{جهد الملف الابتدائي}} = \text{الممانعة \%}$$

فنجذ ان الممانعة من المصنع تساوى 6.8% و الممانعة من أختبار الموقع هي 6.7% فنجذ ان الأختبار سليم حيث نسبة الأخطاء لا تتجاوز 0.1%

### 3- طريقة التبريد:

عند تشغيل المحول يحدث بعض الأشياء الأتى قد تسبب بعض الأفقء و هذا الأفقء قد يتمثل في صورة حرارة و نجد ان المصدر الأريسي للحرارة الأتولءة في المحولات هي الألفاء ثم الأائرة المغناطسية و هءة الحرارة لأبء من تصريفها بكفاءة عالية حتى لا تتراكم و تسبب انهيار للأعزل فمع زياءة الأفقء تزيد درجة الحرارة و ترتفع مما تؤثر على مائة الأعزل الأءلى للأمول لألك يجب تبريد المحولات و توجد عءة طرق للأتبريد حيث يتم تركيب ريءيترات عبارة عن شرائح من المعدن تسمى زعائف يوجد بين كل زعفة و الأءرى مسافة حتى يستطيع الأواء الأورور فيها و لكن تلك الزعائف مءصلة ببعضها البعض و أيضا مءصلة بءنك الأمول حتى يستطيع الأزيء الأورور من الألالها فيعطى الأزيء أكبر مساحة تبريد بالأواء عن طريق خاصية نقل الحرارة بالأحمل حيث يقوم الأزيء بأحمل الحرارة و عندما يلامس سطح الزعائف يتم تبريد الأزيء عن طريق الأواء الأورى الأار بين زعائف الريءيترات و معنى ذلك ان يوجد لأينا ءورتين لأتبريد الأورة الأولى و هي ءورة تبريد الألفاء عن طريق انتقال الحرارة الى الأزيء و الأورة الأانية و هي الأقيام بعملية تبريد الأزيء عن طريق تلامس الزعائف للأواء الأورى و أحياناً ترتفع درجة الحرارة بأصور لا يستطيع الأتبريد الأبيعى الأقيام بءورة في تلك الحالة يتم تركيب مراوح على الزعائف حتى تعمل على تبريد الزعائف الأار بءالها الأزيء

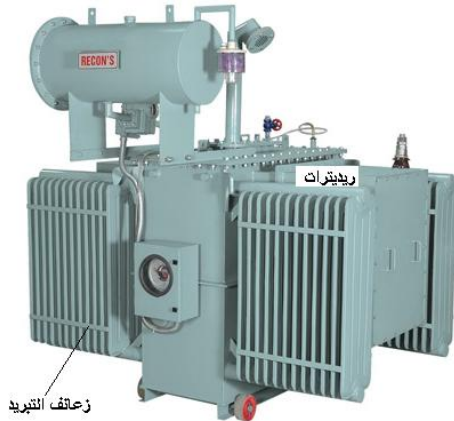


تبريد طبيعى ONAN




تبريد القوة ON AF

أما اذا لم تستجيب تلك الطرق و استمر درجات الحرارة في الزياءة يتم الأتبريد بمضخة الأزيء حيث يمر أزيء من بءنك الأمول الى بءنك الأءر مجوارلة عن طريق مضخة حيث يتم تبريد و يعوء للأمول بدرجة حرارة أقل من ما كان عليه كما يوضحها الشكل الأءام و اذا لم تعمل تلك الطريقة على تبريد الأمول يتم الأتبريد بقوة الماء حيث يتم أمرار ماء فيتم الأتبريد كما بالشكل الأءام



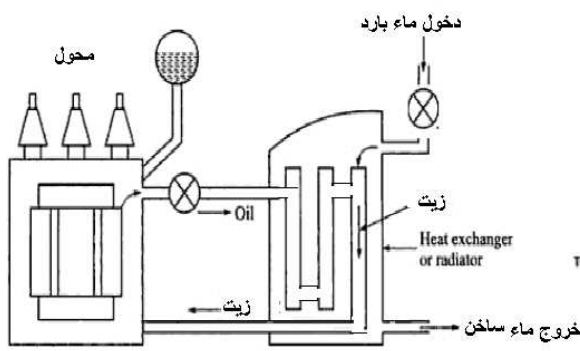

تبريد الزيت بقوة الماء OFWF

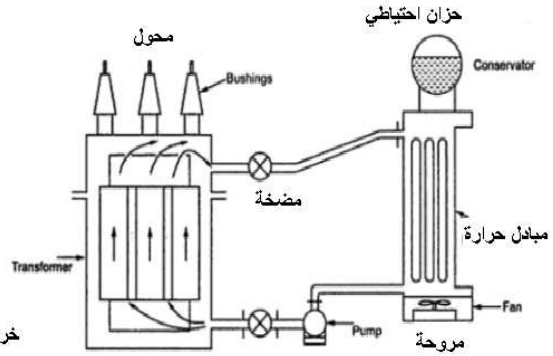

تبريد الزيت بمضخة الزيت OFAF

وغالبا يتم تبريد المحولات ذات القدرة حتى 10 ميغا فولت أمبير تبريد طبيعي بواسطة الهواء الخارجي والزيوت الداخلي أما عند زيادة القدرة عن 10 ميغا فولت أمبير فان المحول يزود بمراوح أو مضخات و أغلب محولات التوزيع تكون طريقة تبريدها من نوع ONAN  
O تعنى ان مادة التبريد الداخلي هي الزيت.  
N تعنى ان حركة الزيت داخل المحول طبيعية .  
A تعنى ان مادة التبريد الخارجي للمحول للهواء .  
N تعنى ان حركة هواء تبريد المحول طبيعية .

طريقة التبريد	الرمز
تبريد بالزيت الطبيعي و الهواء الطبيعي	ONAN 1
تبريد بالزيت الطبيعي و الهواء الجبري بالمراوح	ONAF 2
تبريد بالزيت الجبري بالمضخة و الهواء الجبري بالمراوح	OFAF 3
تبريد بالزيت الموجه و المياه الجبرية	ODWF 4
تبريد بالهواء الطبيعي ( للمحولات الجافة )	AN 5
تبريد بالهواء الجبري ( للمحولات الجافة . بالمراوح	AF 6

### 1 - التيار المقتن (Ir)

يتم حساب قيمة التيار على جانب الجهد المنخفض للمحول بمعلومة قدرة المحول وكذلك بمعلومة قيمة الجهد على الملف الثانوي للمحول الذي يمثل الجهد المنخفض للمحول

$$\text{التيار على الملف الثانوي} = \frac{\text{قدرة المحول}}{\sqrt{3} * \text{قيمة الجهد على الملف الثانوي}} = \frac{KVA}{\sqrt{3} * LV}$$

يتم حساب قيمة التيار على جانب الجهد العالي للمحول بمعلومة قدرة المحول وكذلك بمعلومة قيمة الجهد على الملف الابتدائي للمحول الذي يمثل الجهد العالي للمحول

$$\text{التيار على الملف الابتدائي} = \frac{\text{قدرة المحول}}{\sqrt{3} * \text{قيمة الجهد على الملف الابتدائي}} = \frac{KVA}{\sqrt{3} * HV}$$


نوضح ذلك من خلال المثال التالي  
محول توزيع بقدرة 1000 ك ف ا يعمل على جهد 0.433/11 ك ف

$$\text{التيار على الملف الابتدائي} = \frac{\text{قدرة المحول}}{\text{قيمة الجهد على الملف الابتدائي} * \sqrt{3}} = \frac{1000}{\sqrt{3} * 11} = 52.5 \text{ امبير}$$

$$\text{التيار على الملف الثانوي} = \frac{\text{قدرة المحول}}{\text{قيمة الجهد على الملف الثانوي} * \sqrt{3}} = \frac{1000}{\sqrt{3} * 0.433} = 1334.9 \text{ امبير}$$

### 5- مجموعة التوصيل الاتجاهية (Vector Group Connection)

التوصيل الاتجاهي يعنى كيفية توصيل الملفات الداخلية للمحول مع بعضها البعض بمعنى فرق الزاوية بين الملف الابتدائي والملف الثانوي للمحول والزاوية تكون 30 درجة ولكن ما السبب ان تكون الزاوية 30 وطبعا السبب هو عند تقسيم دائرة الي ساعات نجد ان الزاوية بين كل ساعة والاخري تمثل 30 درجة وعند تقسيم نفس الدائرة الي زاوية نجد انه بقسمة اكبر زاوية وهي 360 على الرقم 12 يساوى 30 فمن هنا اخذنا الرقم 30 كانه يمثل رقم ثابت ويتم اخذ عقارب الساعة كدليل فعقارب الساعة تبدأ من عند الانتهاء أي الرقم 12 فإذا كانت الزوايه بين ملف الابتدائي وملف الثانوي هي 11 فيكون الزوايه هي  $330=30*11$

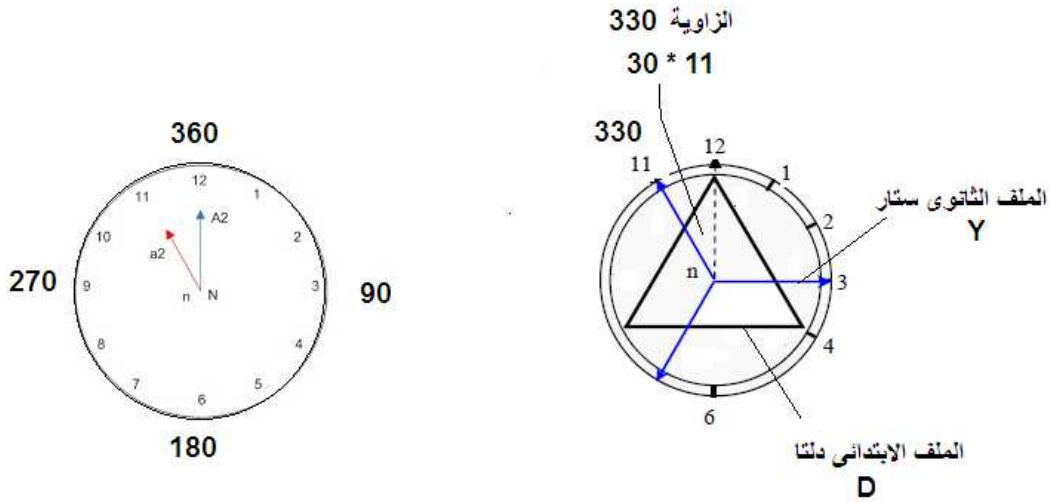

DY 11

DY11

واغلب محولات التوزيع يكون توصيلها دلتا- ستار (Dyn11) حيث يتم توصيل الملف الابتدائي على هيئة دلتا وتوصيل الملف الثانوي على هيئة ستار وتكون الزاوية بين الملفين هي 330 درجة او كما نعبر بها بالرقم 11 و تعرف ألمجموعه الاتجاهية من خلال الرمز VG وناتي

الان لنوضح ماذا يعنى هذا الرمز Dyn11

الرمز D يرمز إلي توصيلة الدلتا التي توضح طريقة توصيل ملفات الجهد العالي أو ملفات الجانب الابتدائي للمحول وهذا الرمز يكتب بحرف كبير باللغة الانجليزية.

الرمز y يرمز إلي توصيلة ستار أي النجمة التي توضح طريقة توصيل ملفات الجهد المنخفض أو ملفات الجانب الثانوي للمحول وهذا الرمز يكتب بحرف صغير باللغة الانجليزية.


الرمز n يدل على نقطة التعادل وهذا الرمز يكتب بحرف صغير باللغة الانجليزية.

أما الأرقام ( 0 – 1 – 5 – 11 ) تدل على قيمة الزاوية بين الملفين الابتدائي والثانوي وهذه الزاوية تقدر بقيمة 30 درجة مضروبة في ذلك الرقم السابق

$$(0 = 30*0) \quad (30 = 30*1) \quad (150 = 30*5) \quad (330 = 30*11)$$

حيث لو نظرنا إلي الساعة فنجد انها مقسم إلي اجزاء كل جزء يمثل زاوية معينة فلو نظر اليها مقسمة بالارقام 1 او 2 او 3 فهذه هي الارقام اما لو قمنا بضرب تلك الارقام في 30 فتصبح 30

او 60 او 90 حيث الرقم 11 يعنى ان الملف الثانوي متأخر بزاوية 330 درجة عن الملف الابتدائي أو بمعنى ان يكون الملف الثانوي متقدم بزاوية 30 درجة عن الملف الابتدائي أما الرقم صفر يعنى لا توجد زاوية بين الملف الابتدائي والملف الثانوي ويفضل استخدام ذلك النوع من التوصيل في حالة التوصيل (دلتا / دلتا) أو (ستار / ستار) أما الرقم 1 يعنى ان زاوية الملف الثانوي متأخر بزاوية مقدرها 30 درجة عن الملف الابتدائي والسبب في ذلك هو ان الدوران عكس عقارب الساعة ويفضل استخدام ذلك النوع من التوصيل في حالة توصيل (ستار / دلتا) أو (دلتا / ستار) أما الرقم 6 يعنى ان زاوية الملف الثانوي متأخر بزاوية مقدرها 180 درجة عن الملف الابتدائي ويفضل في حالة توصيل (ستار / دلتا) أو (دلتا / ستار) والإشكال الآتية توضح ذلك

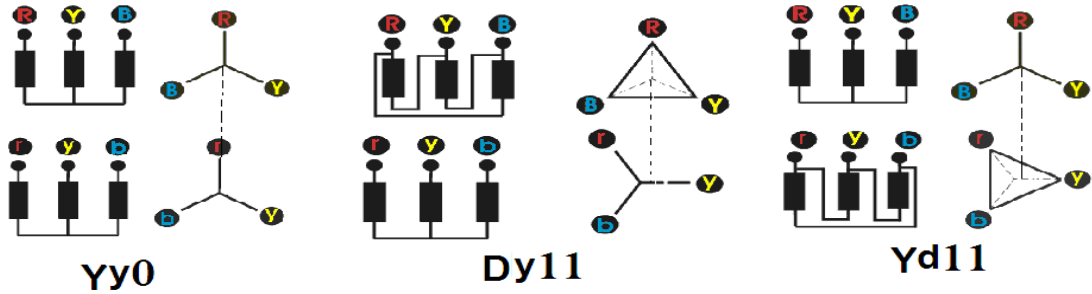


تحديد المجموعة الاتجاهية وفقا لنوع الاستخدام حيث في محولات رقع الجهد تكون Yd1 أو Dy11 اما في حالة محولات التي تعمل على خفض الجهد كمحولات التوزيع تكون Dy1 أو Dy11 ومحولات القدرة يفضل ان يكون التوصيل هو Dyn1 - Ynyn0 أما في حالة محولات التاريض تكون مجموعة التوصيل لها هي Yz1 H أو Yz11

وتصنف المجموعة الاتجاهية إلى أربعة وفقا لزاوية الإزاحة وهي كما بالجدول القادم

طريقة التوصيل	مقدار الزاوية	المجموعة الانجائية
Yy0 - Dd0 - Dz0 - Zd0	0	مجموعة الأولى
Yy6 - Dd6 - Zd6 - Dz6	180	مجموعة الثانية
Dy1 - Yd1 - Yz1 - Zy1	30 - (متأخر)	مجموعة الثالثة
Dy11 - Yd11 - Yz11 - Zy11	30 + (متقدم)	مجموعة الرابعة

تحديد المجموعة الاتجاهية للمحول الشكل القادم يوضح توصيلة محول توزيع ونريد تحديد المجموعة الاتجاهية لة

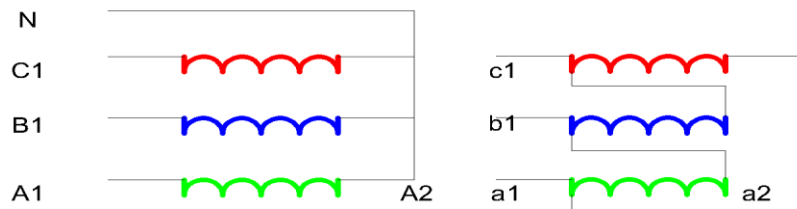


1- ارسم متجهات الابتدائي (ال Star) بحيث يكون اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة (أي أن لدينا Positive Phase Rotation مالم ينص على غير ذلك) ، واجعل متجه ال A للسهولة يشير إلى أعلى أي الساعة 12.


- 2- ارسم متجه  $a_1a_2$  الخاص بالدلتا بحيث يوازى متجه  $A_1A_2$  الخاص بال Star  
 3- حدد الطرف المتصل بـ  $1a$  في توصيلة الدلتا ، وستجده في هذا المثال هو  $c_2$  ، وعلى هذا ارسم متجه الـ  $c_1c_2$   
 يوازى  $C_1C_2$  الخاص الـ Star و بحيث تكون نقطة  $c_2$  منطبقة على  $a_1$

4- أكمل بقية الدلتا


- 5- ارسم متجه الـ  $N-a_1$  في الدلتا وحدد الزوية بينه وبين متجه الـ  $A_1$  في الـ Star ، ومنها تجد أن الساعة تكافئ (الساعة الواحدة) أى أن المجموعة الاتجاهية هـ  $Yd1$  ، ومنها تحدد الـ Phase Displacement وستجدها هنا تساوى 30 درجة (لاحظ أنها موجبة لأنها في متأخرة عن الابتدائى فى عكس اتجاه عقارب الساعة).

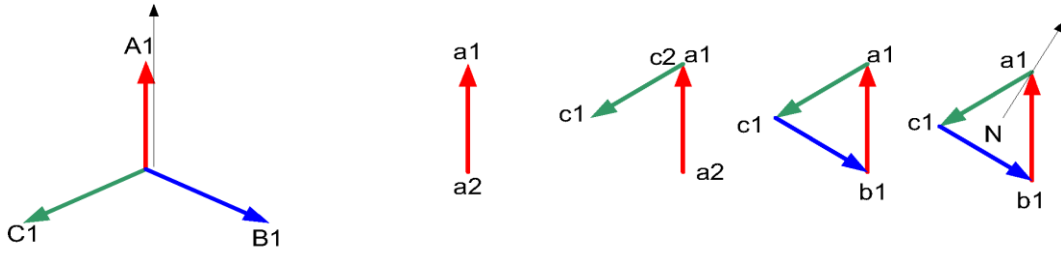


#### مثال اخر لتحديد المجموعة الاتجاهية للمحولات

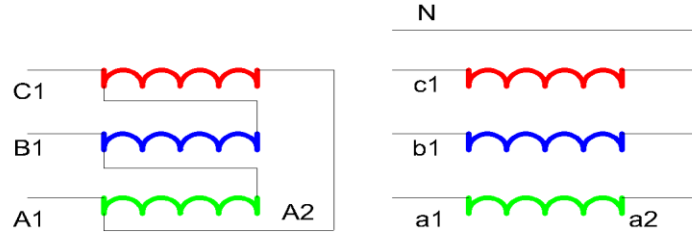


- 1- ارسم متجهات الابتدائى (الدلتا) بحيث يكون اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة ( هذا هو الأصل ما لم ينص على غير ذلك) ومتجه الـ  $NA_1$  يشير إلى أعلى أى الساعة 12. ولاحظ أن  $A_1$  متصلة بـ  $C_2$  حسب الرسم.  
 2- ارسم متجه  $a_1a_2$  الخاص الـ Star بحيث يوازى متجه  $A_1A_2$  الخاص بالدلتا (لاحظ الألوان).  
 3- أكمل بقية الـ Star  
 4- حدد الزوية بين متجه  $NA_1$  وبين متجه الـ  $a_1$  في الـ Star ومنها تحدد المجموعة الاتجاهية (قيمة الساعة) وهى فى هذا المثال الحادية عشر ، أى أن المجموعة الاتجاهية هـ  $Dy11$  ، ومنها نجد أن الـ Phase Displacement تساوى سالب 30 (الساعة الحادية عشر) .

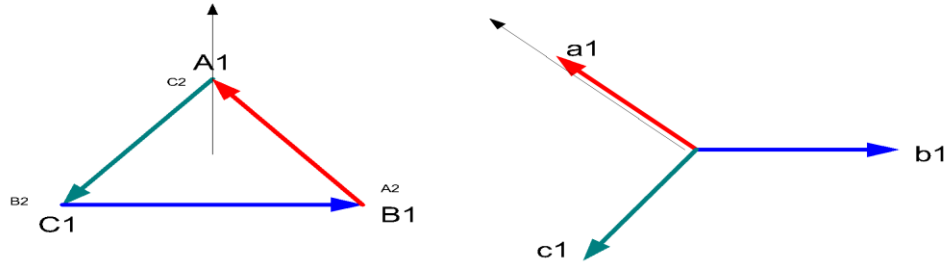

#### مثال اخر لتحديد المجموعة الاتجاهية

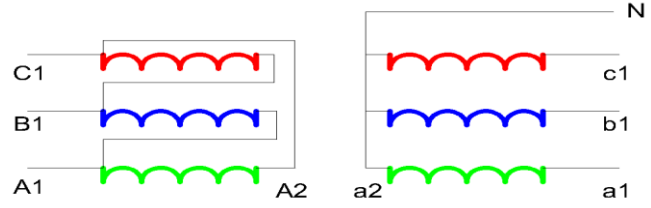

- 1- ارسم متجهات الابتدائي (الدلتا) بحيث يكون اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة و متجه الـ NA1 يشير إلى أعلى أي الساعة 12. ولاحظ أن A1 متصلة بـ B2 حسب الرسم.
- 2- ارسم متجه a1a2 الخاص الـ Star بحيث يوازي متجه A1A2 الخاص بالدلتا (لاحظ الألوان).
- 3- أكمل بقية الـ Star
- 4- حدد الزوية بين متجه NA1 وبين متجه الـ a1 في الـ Star ومنها تحدد المجموعة الاتجاهية (قيمة الساعة) وهي في هذا المثال يشير إلى الساعة السابعة ، أي أن المجموعة الاتجاهية هي Dy7 ، ومنها نجد أن الـ Phase Displacement تساوي -210 درجة أو +150 درجة .

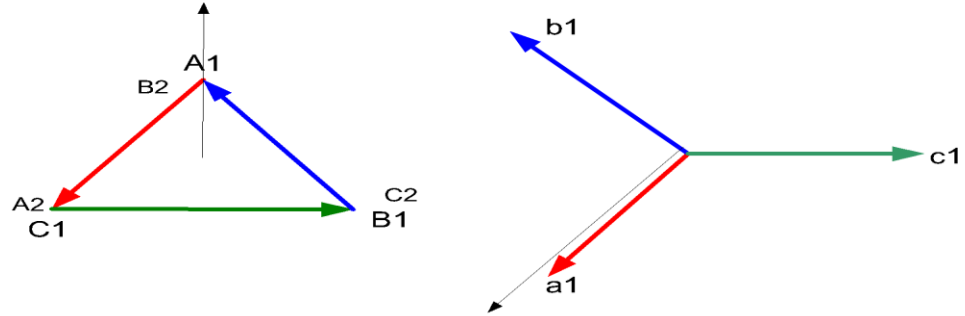


### - قدرة سعة القصر

وتكون سعة مستوى العطل هو 350 ميغا فولت أمبير في حالة الجهد 11 ك ف  
وتكون سعة مستوى العطل هي 250 ميغا فولت أمبير في حالة الجهد 6.6 ك ف

### (BIL) Impulse level

وتمثل القيمة القصوى للفولتية التي يتحملها المحول دون حدوث أعطال لفترة زمنية قصيرة و هي مصممة لمحاكاة الصاعقة الكهربائية.

Basic insulation level, kV  
(standard 1.5- × 40-μs wave)

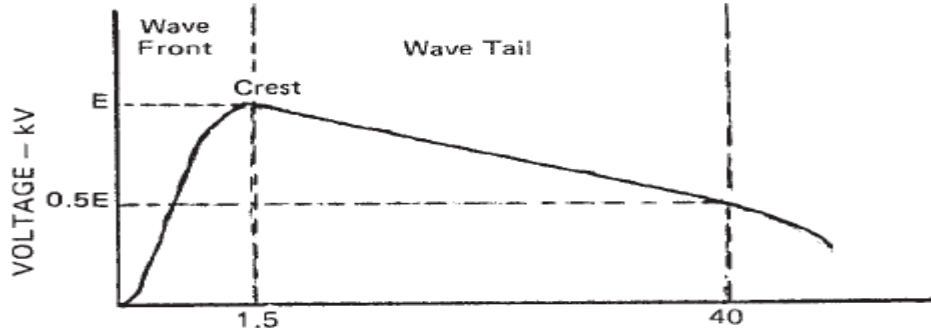


حيث ان يجب علي تتميز العوازل داخل المحول على تحمل الارتفاع المفاجئ في الجهد نتيجة للصواعق أو أي مصدر داخلي من مصادر ارتفاع الجهد المفاجئ كقصر الدائرة و عمليات الفصل والتوصيل على المحول لقياس قيمة منسوب عزل الدفع الأساسي تستعمل موجة دفعية قياسية للجهد و يتم تحديد قيمة منسوب العزل الأساسي بالقيمة القصوى لموجه الجهد و التي

يمكن ان يتحملها المحول سواء في حالة القطبية الموجبة و السالبة . إذا كان المحول موصلاً بكابلات على كلاً من جانبيه فان احتمال تعرضه لموجة جهد دفعية ناتجة عن صاعقة أو عوامل خارجية يكون ضئيلاً جداً نظراً لان الكابلات تكون مدفونة كما ان الكابلات لها قدرة اكبر من الخطوط الهوائية على تقليل شدة موجة الجهد الدفعية وايضا عند استخدام مانعة صواعق لحماية المحول يسمح بخفض قدرة عزل المحول المطلوبة . و نظراً لان الصواعق تظهر عادةً على شكل موجة على الخط ( Traveling Waves ) فيجب ان توضع مانعة الصواعق بحيث تكون اقرب ما يمكن من المحول . وايضا لا ننسى ان كثرة عمليات القصر بالدائرة و عمليات الفصل و التوصيل تؤدي إلي ارتفاع عابر في الجهد بنفس تردد الشبكة ( Natural frequency ) .

IEC مواصفات			IEEE مواصفات		
HV NV	Power-Frequency KVrms	Lightning Impulse (BIL) KVpeak	Highest Voltage KVrms	Power-Frequency KVrms	(BIL) KVpeak
3.6 – 3.3	10	20/40	2.4	15	45
7.2 – 6.6	20	40/60	5	19	60
12 - 11	28	60/75	8.7	26	75
17.5 – 15.5	38	75/95	15	34	95/110
24 - 22	50	95/125	25	40/50	125/150
36 - 33	70	145/170	34.5	70	200
72.5 - 66	140	325	69	140	350
145 - 132	230/275	550/650	138	275	650
245 - 220	360/460	850/1050	230	395/460	900/1050
420 - 400	510/630	1175/1425	345	1300	1300

طرق توصيل ملفات المحولات الثلاثية الأوجه  
1 - توصيلة النجمة (ستار)


هي عبارة عن ثلاث ملفات لكل ملف بداية ونهاية ويتم في تلك التوصيلة قفل الثلاث نهايات مع بعض والخروج من نقطة تلاقي الثلاث نهايات مع بعض بنقطة تسمى نقطة التعادل حيث وفقا لقاعدة كيرشوف عند تلاقي 3 تيارات في نفس الاتجاه في نقطة يكون قيمة الجهد عند تلك النقطة يساوي صفره وهذا ما يحدث حيث عند مرور التيار في الثلاث بدايات ينتهي عند نقطة تلاقي الثلاث نهايات فيكون الجهد عند تلك النقطة يساوي صفر وهذه النقطة هي نقطة التعادل جهد الخط على الجانب الابتدائي =  $\sqrt{3}$  \* جهد الفاز على الجانب الابتدائي  
نسبة التحويل = جهد الفاز على الملف الثانوي / جهد الفاز على الملف الابتدائي

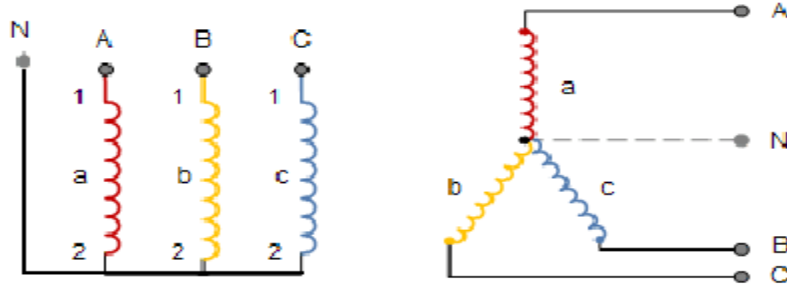

### توصيلة ستار اي النجمة

### 2 - توصيلة دلتا

هي عبارة عن ثلاث ملفات لكل ملف بداية ونهاية ويتم في تلك التوصيلة توصيل بداية الملف الأول بنهاية الملف الثاني وبداية الملف الثاني بنهاية الملف الثالث وبداية الملف الثالث بنهاية الملف الأول بالترتيب وتكون الحسابات الخاصة به وفقا لتوصيلة الملف الثانوي كالآتي  
جهد الخط على الجانب الثانوي = جهد الفاز على الجانب الثانوي  
نسبة التحويل = جهد الفاز على الملف الثانوي / جهد الفاز على الملف الابتدائي

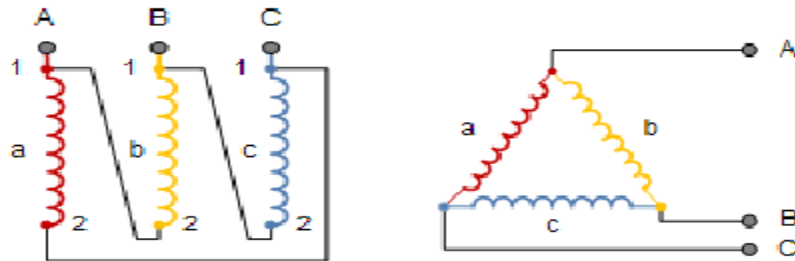


### توصيلة دلتا

جدول يوضح العلاقة بين تيار الخط وتيار الوجه وكذلك الجهد

التوصيل	تيار الخط	تيار الوجه	جهد الخط	جهد الوجه
ستار أي نجمة	$I_L = I_p$	$I_p = I_L$	$V_L = \sqrt{3} \times V_p$	$V_p = V_L \div \sqrt{3}$
دلتا	$I_L = \sqrt{3} \times I_p$	$I_p = I_L \div \sqrt{3}$	$V_L = V_p$	$V_p = V_L$

### 3- توصيله نجمة / نجمة :

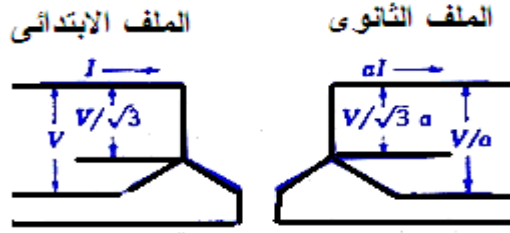

يوصل فيها كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي على شكل نجمة

هذه الطريقة يكثر استخدامها في خطوط نقل القوى ذات الجهد المرتفع لأن الجهد الموجود على كل phase  $\frac{V_L}{\sqrt{3}}$  ومن ثم تكون العوازل أقل تكلفة لأن الجهد عليها أقل . وهو أنسب المحولات في حالة الجهود العالية والتيارات المنخفضة.

### وتتميز هذه التوصيلة بالآتي :

( أ ) اقتصادية في دوائر الضغط العالي.

1- أن جهد الابتدائي والثانوي يكون In-phase ، ومن ثم لا توجد Phase Displacement ، وهذه الميزة مفيدة في المحولات التي تستخدم في شبكات الرط ذات الجهود المختلفة فلو كان لدينا شبكة بها درجات من الجهود المختلفة مثل جهد 66 , 132 , 220 , 500 KV ، فمن السهولة رط أي جهدين معاً بواسطة محول واحد مباشرة من 66-500 مثلاً ، أو من 132 إلى 220 ، وهكذا دون أي تعقيدات فنية أو تصنيعية في المحولات في أي مكان بالشبكة طالما أن جميع المحولات Cascaded أي متتابعة وراء بعضها فقط بتغيير نسبة لتحويل

(ب) يغلب استخدامها في الأحمال الصغيرة المتزنة .

(ج) يمكن الحصول منها على أكثر من قيمة الضغط.

ومن مميزات هذه التوصيلة أيضاً أننا نحتاج لعدد أقل من الملفات في كل phase لتنتج نفس الفيض مقارنة بمحول موصل Delta ، وذلك لأن جهد  $V_{phase}$  يساوي تقريباً 57% من جهد  $V_{line}$  . ومن مميزتها أن ال Capacitance بين الملفات تكون كبيرة نسبياً ، وذلك لكبير حجم الموصلات ، وهذا يؤدي إلى صغر قيمة ال Surge impedance والتي تساوي  $\sqrt{\frac{L}{C}}$  ، وهذا يؤدي إلى زيادة تحمل المحول للتغيرات في الجهد نتيجة عمليات فتح وغلق القواطع ، أو نتيجة البرق.

### عيوبها:

جميع المشاكل القادمة تحدث عند عدم تاريض نقطة التعادل

1- يسبب سلك الأرضي متاعب إذا لم يوصل جيداً بالأرض.

العيب الأول يظهر فقط إذا كانت نقطة ال N غير مؤرضة ، ففي هذه الحالة فإن جهد الثانوي سيكون مشوهاً distorted wave لأن تيار ال zero sequence لن يجد مسار ليرجع من خلاله.

(ب) لا تستخدم في الأحمال غير المتزنة .


أيضاً لو حدث تحميل غير متزن على المحول فإن الجهد عند الحمل سيصبح غير متزن وتصبح نقطة التعادل غير مستقرة ، ما لم يتم توصيل ال N الخاصة بالحمل بال N الخاصة بالثانوي.

(ج) ظهور التوافقية الثالثة.

وجود 3<sup>rd</sup> harmonics في حالة المحولات الغير المؤرضة يتسبب أيضاً في حدوث Over voltage عند انخفاض الأحمال .

### 4- توصيله الدلتا / دلتا :



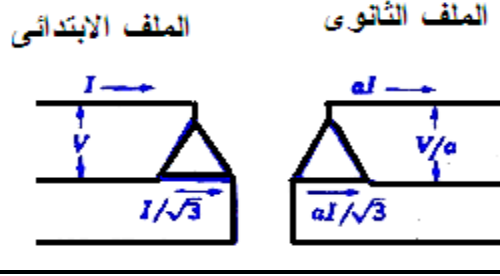

يوصل فيها كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي على شكل دلتا  
تظهر أهمية هذه التوصيلة مقارنة بـ  $Y Y$  في الجهود المنخفضة ذات التيار المرتفع لأن تيار  $I_{ph}$  في هذه التوصيلة يمثل  
57% من  $I_{line}$  ، وهذا يعني أن ملفات المحول أقل من حيث المقطع وكمية النحاس. وهو أنسب المحولات في حالة التيارات  
العالية والجهود المنخفضة. لكنه أضعف المحولات في تحمل الجهود الميكانيكية بسبب صغر مساحة مقطع الموصل ، كما أن  
الأجهادات الكهربية على عزله أكبر ما يمكن.


### مميزات هذه التوصيلة :

- (أ) اقتصادية عند الضغط المنخفض .
- (ب) تخدم فيها التوافقية الثالثة (الهارمونيك الثالثة) .
- حيث تظل تدور التوافقية الثالثة داخل ملفات الدلتا ولا تخرج الي الخطوط
- (ج) يمكن استخدامها عند الأحمال الكبيرة غير المتزنة .

### عيوبها:

لا يمكن الحصول منها على أكثر من جهد  
حيث لا توجد نقطة التعادل وايضا عند حدوث عطل ارضي فانه يتسبب في ارتفاع الجهود علي  
الملفات الثلاثة ممكن يؤدي الي تدمير العزل حيث لا نستطيع تاريض توصيلة الدلتا لعدم وجود  
نقطة التعادل N

### 3- توصيلة نجمة / دلتا

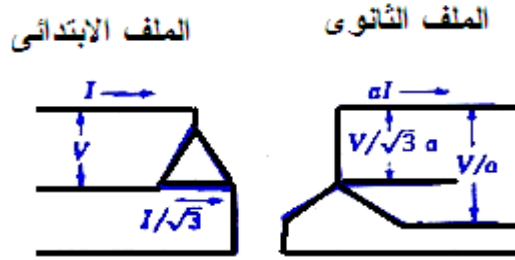

حيث يوصل الملف الابتدائي نجمة والملف الثانوي دلتا


### مميزات هذه التوصيلة :

- (أ) تخدم فيها التوافقية الثالثة وتعمل على استقرار نقطة الحياد .
- (ب) تستخدم في محولات الخفض لتغذية المحركات الثلاثية الأوجه المتزنة.

### عيوبها:

- (أ) لا يمكن الحصول منها على أكثر من ضغط.
- (ب) لا يمكن استخراج طرف رابع من الملف الثانوي.

### 5- توصيلة دلتا / نجمة :

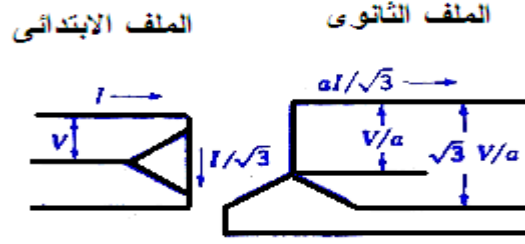

في هذه الحالة يتم توصيل الملفات الابتدائية على شكل دلتا والملفات الثانوية على شكل نجمة . عند توصيل جانب الملف الابتدائي على شكل دلتا فهذا طبعا يعمل علي خفض التيار في الجانب الثانوي وعند توصيل الملف الثانوي على شكل ستار اي نجمة فيعمل علي خفض الجهد وطبعا تكثر اهمية توصيل دلتا في الملف الابتدائي بالمولد فلا حاجة لنقطة التعادل وطبعا من اشهر مميزات توصيلة دلتا هي انها تمنع مرور التوافقية الثالثة

### مميزات هذه التوصيلة :

- تستخدم بكثرة في توزيع القدرة الكهربائية .
- يمكن استخراج طرف رابع والحصول على أكثر من ضغط.
- حيث ان الابتدائي موصل دلتا فلا أثر للتوافقية الثالثة.
- تصلح للأحمال المتزنة وغير المتزنة .
- ان تيار العطل في الجانب الثانوي سيجد مسارا لة من خلال نقطة التعادل

### 6- التوصيلة ذات الدلتا الإضافية:

تزود المحولات بمجموعة ملفات توصل على شكل دلتا مقفولة على نفسها وذلك لتلافي تأثير التوافقية الثالثة وذلك بإمكان تشغيل المحولات التي تظهر بها هذه التوافقية الثالثة على الأحمال المتزنة وغير المتزنة وتكون ضرورية في المحولات ذات التوصيل نجمة / نجمة متداخلة . جدول يوضح العلاقة بين التوصيلات من حيث التيار والجهد

نوع التوصيل	تيار الخط	جهد الخط
دلتا - دلتا	$I_L \Rightarrow \frac{I_L}{n}$	$V_L \Rightarrow nV_L$
ستار - دلتا	$I_L \Rightarrow \frac{I_L}{\sqrt{3}.n}$	$V_L \Rightarrow \sqrt{3}.nV_L$
دلتا - ستار	$I_L \Rightarrow \sqrt{3}.\frac{I_L}{n}$	$V_L \Rightarrow \frac{nV_L}{\sqrt{3}}$
ستار - ستار	$I_L \Rightarrow \frac{I_L}{n}$	$V_L \Rightarrow nV_L$

لو كان جهد الخط يساوي 415 فولت فما هو قيمة الجهد الابتدائي لكل انواع طرق توصيل أولا في حالة توصيل دلتا / دلتا يكون جهد الملف الابتدائي هو 415 فولت

ثانيا في حالة التوصيل نجمة / نجمة يكون قيمة الجهد الابتدائي  $= \sqrt{3} / 415 = 239.6$  فولت  
 ثالثا في حالة التوصيل نجمة / دلتا يكون جهد الملف الابتدائي  $= \sqrt{3} / 415 = 239.6$  فولت  
 رابعا في حالة التوصيل دلتا / نجمة يكون جهد الملف الابتدائي  $= 415$  فولت

$$\Delta-\Delta: \text{ primary voltage} = V = 415 \text{ volts}$$

$$Y-Y: \text{ primary voltage} = \frac{V}{\sqrt{3}} = \frac{415}{1.73} = 239.6 \text{ volts}$$

$$Y-\Delta: \text{ primary voltage} = \frac{V}{\sqrt{3}} = \frac{415}{1.73} = 239.6 \text{ volts}$$

$$\Delta-Y: \text{ primary voltage} = V = 415 \text{ volts}$$

### كيفية تمييز أطراف المحولات:

تميز أطراف ملفات الضغط العالي بالرمز A,B,C وتميز أطراف ملفات الضغط المنخفض بالحروف الصغيرة a, b, c. وتميز أطراف الضغط العالي بالنظر إلى مساحة مقطعها حيث تكون أقل من مساحة مقطع أطراف ملفات الضغط المنخفض. أو بواسطة قياس مقاومة كل ملف فالملف ذو المقاومة الأكبر هو ملف الضغط العالي والعكس تميز أطراف الجهد العالي أيضا عن طريق موقع مغير الجهد. وايضا يتم التمييز بين ملفات الجهد العالي والجهد المنخفض عن طريق عدد الكابلات فالجانب الذي به عدد كثير من الكابلات يكون الجهد الثانوى لان بانخفاض الجهد يزيد التيار وتزيد مساحة مقطع الكابل والجانب الذي به عدد قليل من كابلات يكون جانب الجهد العالي لان بزيادة الجهد يقل التيار وتقل مساحة مقطع الكابل.

#### حماية المحولات

كلمة حماية يقصد بها المحافظة علي المعدة او الالة من اى ضرر ممكن يلحق بها قدر المستطاع ويوجد انواع كثيرة من طرق الحماية وهي تسريب التيار الزائد من خلال منظومة التاريض الجيدة او يتم فصل المعدة من خلال منظومة الحماية

#### اولا حماية المحول من خلال منظومة التاريض

طبعاً كلمة التاريض تعني انة تم عمل توصيل بين جسم الاجهزة الكهربائية من جهة وكتلة الأرض من جهة أخرى. لذا فإن التاريض مطلوب لتوفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المنشأة وطبعاً يعتبر المحول من تلك الاجهزة ولذلك يتم تاريض المحول لكن نحب ان نوضح شي مهم وهو ان لا يكفي تاريض جسم المحول فقط ولكن يتم تاريض نقطة التعادل في المحول ايضا وطبعاً ذلك يكون في حالة توصيل الملفات للمحول علي هيئة نجمة اي ستار والسبب في ذلك هو تاريض نقطة التعادل يضمن أكبر تأثير على أجهزة الوقاية لحظة حدوث قصر أرضي. وطبعاً لا يؤدي الي حدوث إرتفاع في الجهد وايضا يمكن التخلص من القوس الأرضي المستمر الذي يحدث عندما تكون الشبكة غير مؤرضة بسبب مرور تيار القصر من الخط إلى نقطة التعادل خلال الأرض

#### ملحوظة:

عند تاريض نقطة التعادل يجب فصل أرضي نقطة التعادل عن أرضي جسم المحول حتى لا يرتفع الجهد على جسم المحول أثناء حدوث قصر بين وجه و الأرض .  
 قبل التحدث عن التاريض يجب ان نوضح ان مقاومة التاريض تكون 12 اوم لجهد 11 ك ف و 20 اوم لجهد 22 ك ف و مقاومة الارضى يجب الاتعدى 0.5 اوم و المقاومة النوعية للتربة


تختلف باختلاف نوعية التربة حيث تكون منخفضة في التربة الطينية وعالية في التربة الرملية وعالية جدا في التربة الصخرية وبالطبع تؤثر المقاومة النوعية للتربة على مقاومة الارضى لذا يجب معالجة التربة بعمل ابار الارضى وعمل شبكة الارضى لخفض مقاومة الارضى الى الحدود المسموح بها وبالتالي يتم استخدام نفس القيم لمقاومة التاريض للانواع المختلفة للتربة

### تأريض نقطة التعادل في المحولات


يتم تأريض نقطة التعادل للمحول وفقا إلي نوعين من انظمة التاريض وهما تاريض مباشر او التاريض غير المباشر عن طريق مقاومة

#### 1- تأريض مباشر

تأريض نقطه التعادل مباشرة كما يوضحها الشكل الآتي:  
عندما تكون مقاومة التربة جيدة جدا وتعطي القيم المطلوبة لقيم المقاومة والتي يجب ان لا تقل عن 1 اوم فيتم تاريض المباشر ويفضل استخدام ذلك النوع في محولات التوزيع نظرا لانخفاض قيم الجهد حيث نجد ان جهد الملف الثانوي لمحول التوزيع يكون 433 فولت

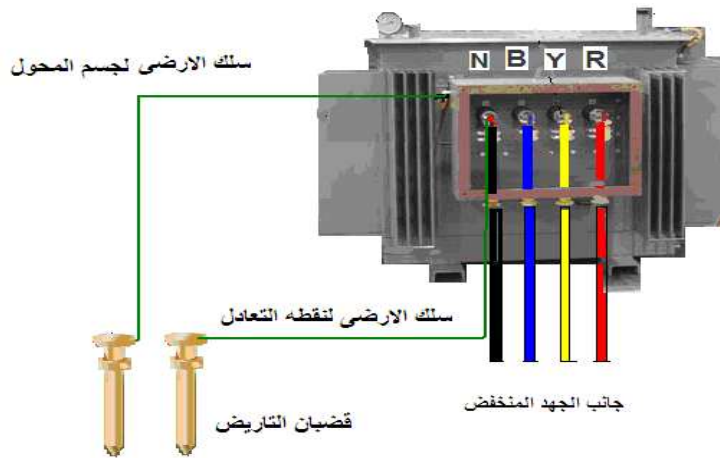


واحيانا يتم تأريض نقطه تعادل للمحول عن طريق صندوق التوزيع الرئيسي حيث يتم ربط بارة قضيب التعادل مع بارة قضيب الأرضي مع بعض بواسطة وصله كما يوضحها الشكل

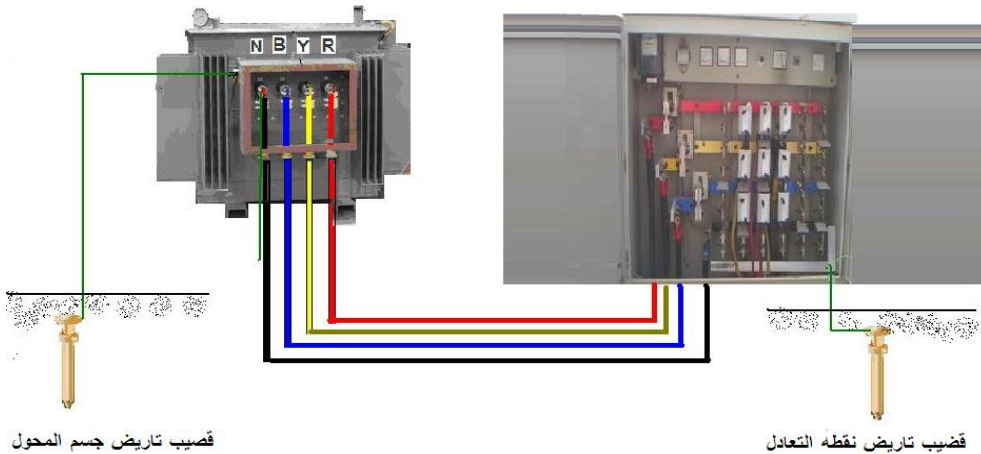

#### 2- تاريض غير المباشر عن طريق المقاومة

الشكل القادم يوضح طريقة تاريض نقطة التعادل للمحول عن طريق وضع مقاومة ويفضل استخدام تلك الطريقة في شبكات الجهد المتوسط والعالي نظرا لارتفاع قيم الجهد

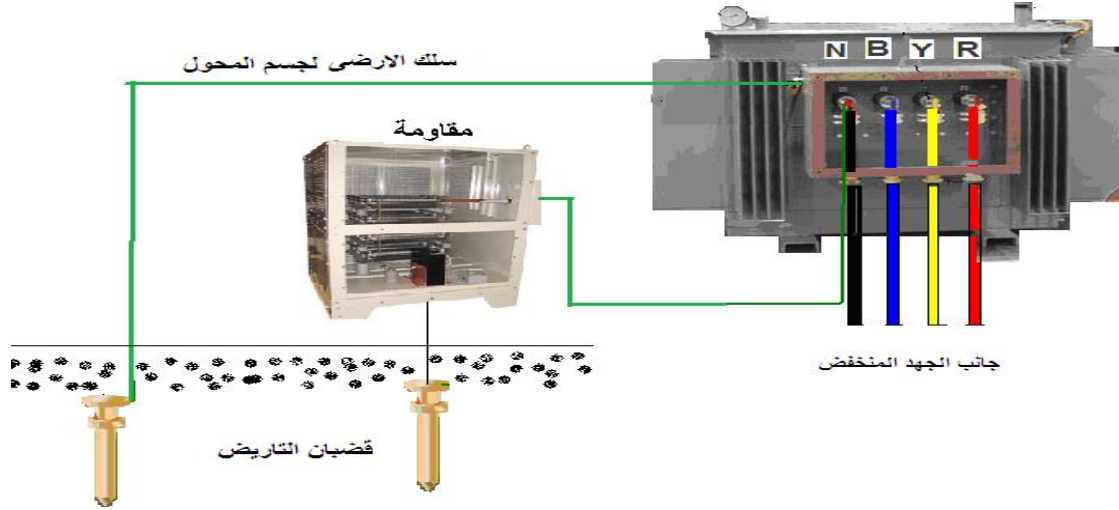

حيث يتم تأريض نقطة التعادل الموجودة على جانب الجهد المتوسط لمحولات القدرة من خلال مقاومة للحد من قيمة تيارات القصر نظراً لارتفاع قيمة الجهد حيث تكون قيمة المقاومة 12 اوم اذا كان الجهد الثانوى للمحول 11 ك ف وتكون قيمتها 20 اوم اذا كان الجهد الثانوى للمحول 22 ك يتم عمل مجموعة من آبار الارضى (شبكة ارضى) وتوصل مع بعضها بموصلات من النحاس (مجدولة او مصمتة) لتقليل مقاومة الارضى (وهى مقاومة تضاف الى مقاومة التاريض) بحيث لا تزيد عن 0.5 اوم فى حالة ارتفاع قيمة مقاومة الارضى يتم عمل معالجة للتربة وزيادة عدد آبار الارضى للوصول او استخدام الكترودات تاريض معالجة كيميائياً للوصول لقيمة مقاومة الارضى القياسية (حوالى 0.5 اوم)

### ثانيا حماية المحول من حدوث الاعطال من خلال منظومة الوقاية

سوف يتم التحدث عنها لاحقا في فصل الوقاية ولكن سوف نعطي فكرة مبسطة عنها يعتبر المحول أهم عنصر من عناصر الشبكة الكهربائية. كما تعتبر نسبة حدوث الأعطال له قليلة بالمقارنة بخطوط النقل ولكن الخسائر والإضرار الناتجة من الأعطال التي قد تحدث في المحولات تكون كبيرة. لذا يجب الاهتمام بالحماية الخاصة بالمحولات. العوامل الأساسية المؤثرة في حماية المحولات:

#### 1 - قدرة المحول

تعتمد متطلبات الحماية للمحول على قدرة المحول فكلما زادت قدرة المحول كلما كانت متطلبات الحماية له أكثر.

#### 2 - نوع مادة العازل


حيث نجد ان المحولات المغمورة في الزيت تتطلب انواع من الحماية أكثر من الانواع التي لا تحتاج زيت كما في المحولات الجافة.

#### 3 - نوع المحول

حيث نجد ان محولات القدرة اكبر بصفة عامة وأكثر تعقيدا من محولات التوزيع لذا فهي تحتاج حماية أكثر من مما تحتاج اليها محولات التوزيع وللحفاظ علي المحولات تزويد بأجهزة حماية تعمل على وقايتها من الأخطاء التي يتعرض لها المحول ويتم تقسيم أجهزة حماية المحول إلي نوعين (وقاية ميكانيكية- وقاية كهربائية)

### أولا الوقاية الميكانيكية

وتتمثل في مراقبه الظواهر الفيزيائية للمحول مثل درجة حرارة الزيت والملفات والضغط داخل المحول وتركب تلك الأجهزة على السطح الخارجي للمحول (فتحة الضغط- مبيبات درجة الحرارة - مانعة الصواعق - متمم بوخلز ) كما بالشكل:

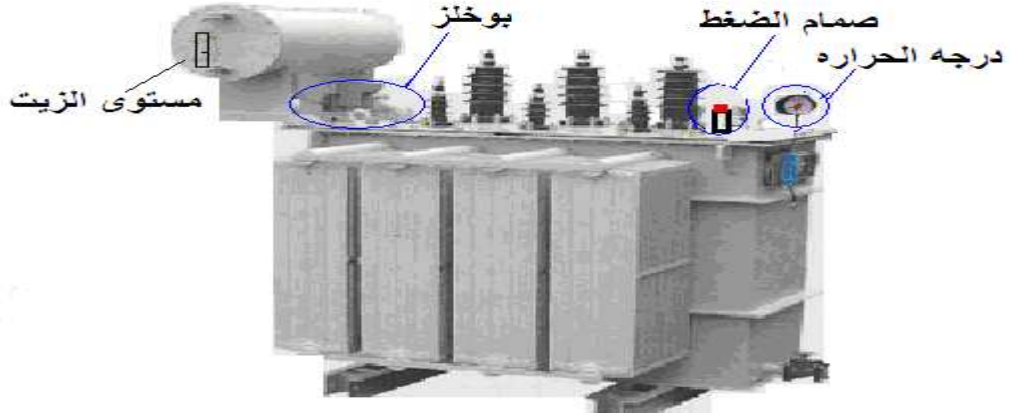

### A- الحماية الميكانيكية الأساسية

- 1- حماية البوخلز ريلاي لتتك المحول الرئيسي
- 2- حماية البوخلز ريلاي لتتك الخاص بمغير الجهد
- 3- ريلاي حماية من ارتفاع درجة حرارة الملف الابتدائي
- 4- ريلاي حماية من ارتفاع درجة حرارة الملف الثانوي

### B - الحماية الميكانيكية الثانوية

- 1- صمام الضغط لتتك الرئيسي
- 2- صمام الضغط لتتك الخاص بمغير الجهد
- 3- ريلاي ارتفاع درجة حرارة الزيت لتتك الرئيسي
- 4- ريلاي ارتفاع درجة حرارة الزيت لتتك الخاص بمغير الجهد


### ثانيا الوقاية الكهربائية

والتي تتمثل في الأجهزة التي تختص بمراقبة الجهد والتيار ويتم ذلك عن طريق أجهزة مساعدة مثلا محول التيار ومحول الجهد الذي ينقل جميع القيم الجهد والتيار إلي جهاز الوقاية والذي بدوره ووفقا لضبط المسبق يحدد نوعية الحدث المطلوب من تشغيل طبيعي أو فصل

### A-الوقاية الكهربائية في حالة محولات القدرة اكبر من 5 ميجا فولت أمبير

المحولات التي قدرتها اكبر من 5 ميجا فولت أمبير تكون الوقاية المطلوبة لحمايتها باستخدام أجهزة وقاية يطلق عليها اسم الريلاي حيث تعتمد على ضبط قيم معينة فإذا تم الإحساس بزيادة عن تلك القيم فيتم إعطاء أمر بالانذار أو بالفصل المباشر وفقا لنوع الضبط ووفقا لنوع الحماية المطلوبة واغلب حمايات المحولات تكون كالآتي.

- 1- الحماية الرئيسية وهي الوقاية التفاضلية ومعها الوقاية ضد تسرب الأرضي المحدد
- 2- الحماية الثانوية وهي الوقاية ضد زيادة التيار والوقاية الأرضية

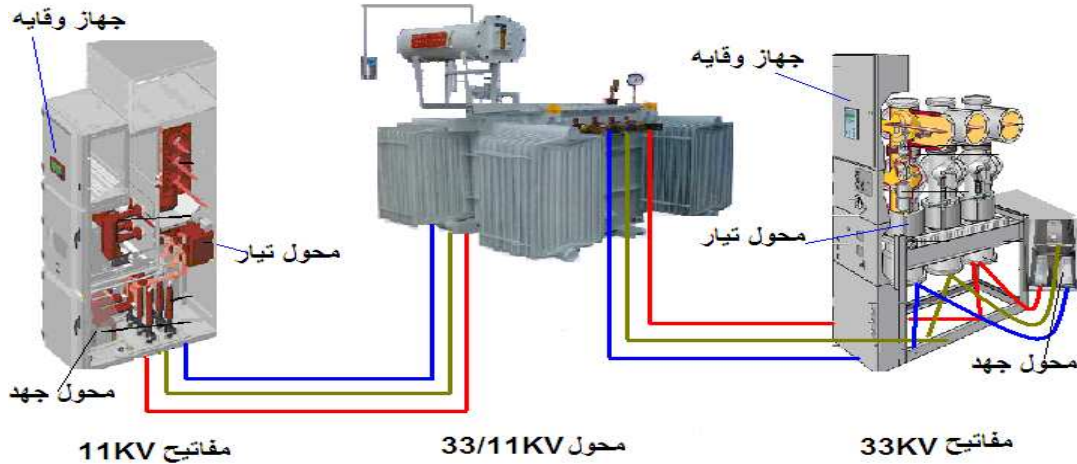

## B- الوقاية الكهربائية في حالة محولات التوزيع أقل من 5 ميجا فولت أمبير

يتم حماية محولات التوزيع أقل من 5 ميجا فولت أمبير كالتالي:

### 1- حماية جانب الجهد العالي 11 ك ف

A – الوحدة الحلقية بدون القاطع الآلي يركب بها فيوزات الجهد المتوسط HRC

B – الوحدة الحلقية التي بها القاطع الآلي يركب بها ريلى أو محول تيار + فيوز

### 2- حماية جانب الجهد المنخفض 415 فولت

A – عند تركيب صندوق توزيع رئيسي تكون فيوز الجهد المنخفض هي MJ أو NH

A – عند تركيب لوحة توزيع تكون القواطع الآلية للجهد المنخفض هي ACB أو MCCB

الصورة القادمة توضح حماية من جانب صندوق توزيع والوحدة الحلقية

### اولا حماية جانب الجهد العالي لمحولات التوزيع

حماية الملفات الابتدائية لمحول التوزيع أقل من 5 ميجا فولت لا تكون مثل حماية محولات القدرة اكبر من 5 ميجا فولت أمبير نظرا لان اغلب الوحدات الحلقية لا تحتوى بداخلها على قاطع تيار. في تلك الحالة يتم تركيب جهاز حماية آخر يسمى الفيوز. ولكن يوجد الان تصنيع خلايا 11 ك ف تقوم بنفس دور الوحدات الحلقية تحتوى على قاطع إلي فيتم تركيب أجهزة وقاية لحماية المغذى والمحول وأيضا توجد بعض الوحدات الحلقية بالأخص المعزولة بالغاز تتركب بها جهاز وقاية داخلي ريلى يعمل على فصل المحول عند حدوث أي خطأ



وحده حلقية بها قاطع الآلي



وحده حلقية بها فيوز




وحده الحلقية بها قاطع الآلي

### A- حماية ملفات الجهد العالي للمحول من خلال جهاز الوقاية


الصورة القادمة توضح حماية من جانب لوحة توزيع والوحدة الحلقية ذات القاطع الآلي

جانب الجهد المتوسط 11 ك ف

جانب الجهد المنخفض 415 فولت

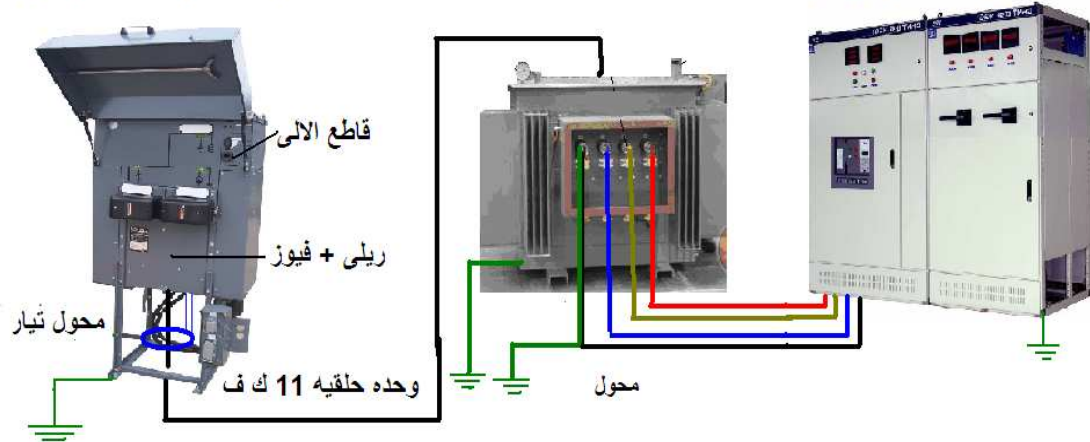


### B- حماية ملفات الجهد العالي لمحول التوزيع من خلال فيوز الجهد العالي

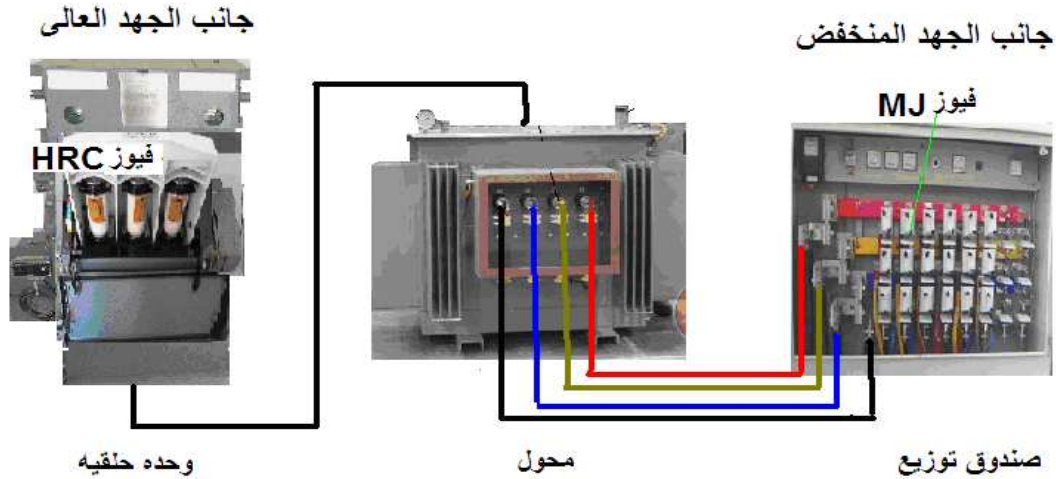

## 1- الفيوزات

### A- مصهرات الطرد Expulsion fuses

ويستخدم هذا النوع من الفيوز في الأماكن الخارجية وخاصة لحماية الخطوط الهوائية والمحولات المركبة على الأعمدة وتتكون من عنصر صهر داخل انبوبة لها نهاية مفتوحة وعند انصهار عنصر المنصهر يمتد القوس الكهربائي بين طرفي المصهر ونتيجة لدرجة الحرارة العالية لهذا القوس تتبخر مادة الانبوبة مما يؤدي إلي انبعاث كمية هائلة من الغازات التي ترفع الضغط داخلها مما يعمل على إطفاء القوس الكهربائي ومنع إعادة اشتعاله . ويتم طرد الغازات بشدة إلي الجو من الطرف الأعلى للانبوبة كما يمكن استغلال شدة اندفاع الغازات في إسقاط الفيوز بأكملها إلي أسفل بحيث يعطي دليلا مرئيا على انصهاره . ولا يمكن بطبيعة الحال استخدام هذا النوع داخل المباني بسبب الإزعاج وكمية الغازات الهائلة المنبعثة عند الانصهار . و الشكل يوضح هذا النوع من المصهرات

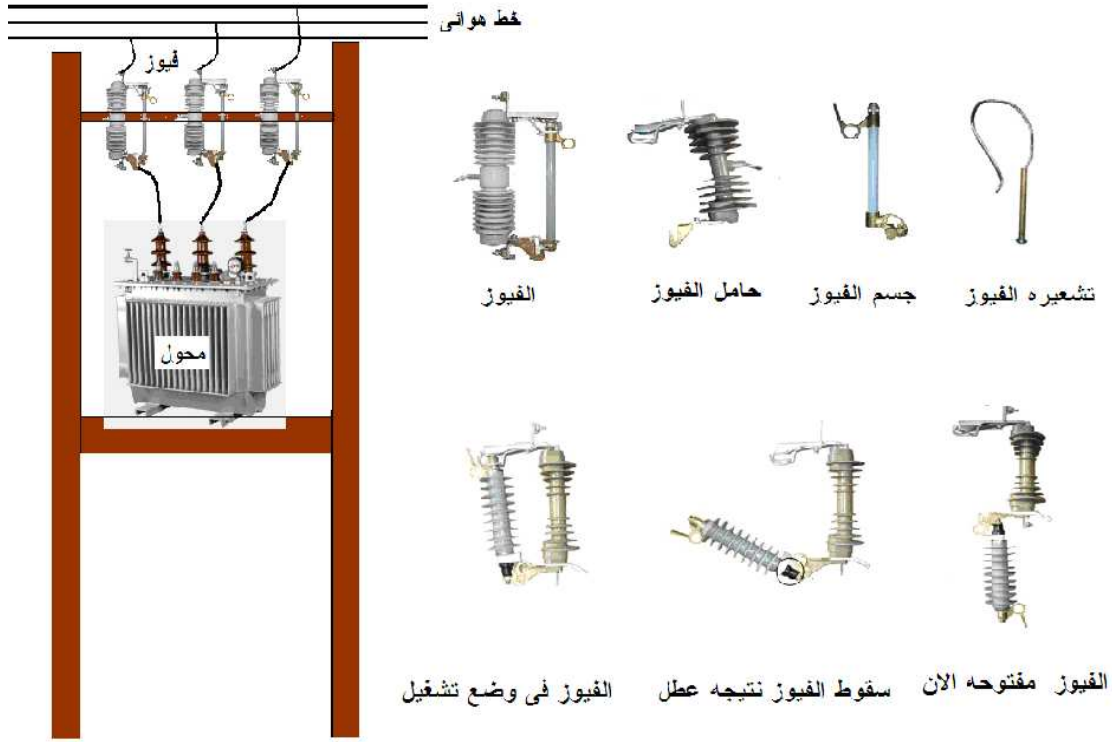



## B- فيوزات الجهد العالي الخرطوشة (HRC)

وتركب بداخل الوحدة الحلقية (RMU) لحماية المحول وتكون بسعة قطع مختلفة وفقا لقدرة المحول وهذا النوع من الفيوز يوضع بداخل الزيت ويكون الفيوز في وضع سليم ما لم يخرج أي مسمار من إحدى الجوانب أما لو خرج مسمار فيدل على ان الفيوز محترقة كما بالصور ولتركيب تلك الفيوز يوجد اتجاه لها حيث توجد علامة توضح ان يتم تركيب الفيوز في تلك الاتجاه حيث يضمن عند حدوث العطل يخرج المسمار من الفيوز ويصدم بساقطة داخلية متصلة بميكانيزم يتحرك ويعمل على فصل المحول



خروج مسمار يدل على انصهار الفيوز

فيوز المحول



وحده حلقية

مكان تواجد فيوز المحول

اخراج فيوز محول

### خطوات حساب الفيوز للمحول

#### المحول يوجد له حمايتين من كلا الجانبين الابتدائي والثانوي

الجانب الابتدائي للمحول يتم حماية عن طريق تركيب فيوز جهد 11 ك ف أما الجانب الثانوي للمحول يتم حمايته عن طريق تركيب قواطع تيار جهد منخفض تركيب بلوحة التغذية الرئيسية أو عن طريق فيوز بجهد 415 فولت تركيب بصندوق التوزيع الرئيسي .

فمثلا عند حساب الحماية المطلوبة لمحول توزيع قدرته 1000 ك ف ا قيمة الفيوز المطلوبة لحماية الجانب الابتدائي للمحول

1 - الجانب الابتدائي يركب عليه فيوز HRC وتحسب

التيار في الجانب الابتدائي = ( القدرة / جهد التشغيل الملف الابتدائي \*  $\sqrt{3}$  ) \* 1.2

$$I = (KVA / 1.73 * KV) * 1.2 = 1000 / (1.73 * 11) = 52.5A$$

$$ICB = 52.5 * 1.2 = 63A$$

والجدول الآتي يوضح قيمة الفيوز المستخدمة في الجانب الابتدائي للمحول

قدرة المحول	11KV الجانب الابتدائي
50	10

100	16
500	31.4
1000	45-63
1500	80-100

### ثانيا حماية الجانب الثانوي لمحولات التوزيع

#### A- إذا كان الاتصال بصندوق توزيع رئيسي

في هذه الحالة تكون الحماية غير مباشرة حيث يتم حماية الحمل الذي يقوم المحول بتغذيته عن طريق فيوز بقدرة 630 أمبير أو 400 أمبير على كل مخرج من مخارج الكابلات وفقا للحمل



4\*1\*630mm2 cu xlpe

#### B- إذا كان التوصيل بلوحة التوزيع الرئيسية

في هذه الحالة تكون الحماية مباشرة حيث يتم حماية الحمل الذي يقوم المحول بتغذيته عن طريق قواطع تيار بقدرات 630 أمبير أو 400 أمبير وفقا للحمل فيكون القاطع الكهربائي هو الحماية من ذلك الجانب ويكون أما ACB أو MCCB كما بالشكل القادم



4\*1\*630mm2 cu xlpe

### خطوات حساب القاطع الآلي للمحول 11/0.433 ك ف ناحية الجهد الثانوي

فمثلا محول قدرة 1000 ك ف ا

القاطع الآلي ناحية الجهد الثانوي 0.433 ك ف يحسب بتطبيق ذلك القانون

$$I=(KVA/1.73*KV)*1.2=1000/(1.73*0.433) = 1334 A$$

$$ICB = 1334*1.2=1600A$$

### جدول يوضح قدرة القاطع ناحية الجهد المنخفض

<u>القاطع الآلي</u>	<u>قدرة المحول</u>
MCCB 400 أمبير	250KVA
MCCB 800 أمبير	500KVA
ACB 1600 أمبير	1000KVA
ACB 2500 أمبير	1500KVA

### مثال لحماية محول بقدرة 1500 ك ف أمبير

#### حساب الفيوز للجهد العالي 11 ك ف

التيار في الجانب الابتدائي = (القدرة / جهد التشغيل الملف الابتدائي \*  $\sqrt{3}$ ) \* 1.2  
التيار في الجانب الابتدائي =  $11*1.73/1500=11$  أمبير \* 1.2 = 13.2 أمبير

#### حساب القاطع الآلي لجهد المنخفض 433 فولت

التيار في الجانب الثانوي = (القدرة / جهد التشغيل الملف الثانوي \*  $\sqrt{3}$ ) \* 1.2  
التيار في الجانب الثانوي =  $0.433*1.73/1500=0.433$  أمبير \* 1.2 = 0.52 أمبير

### مثال لحماية محول بقدرة 500 ك ف أمبير

#### حساب الفيوز للجهد العالي 11 ك ف

التيار في الجانب الابتدائي = (القدرة / جهد التشغيل الملف الابتدائي \*  $\sqrt{3}$ ) \* 1.2  
التيار في الجانب الابتدائي =  $11*1.73/500=11$  أمبير \* 1.2 = 13.2 أمبير

#### حساب القاطع الآلي لجهد المنخفض 433 فولت

التيار في الجانب الثانوي = (القدرة / جهد التشغيل الملف الثانوي \*  $\sqrt{3}$ ) \* 1.2  
التيار في الجانب الثانوي =  $0.433*1.73/500=0.433$  أمبير \* 1.2 = 0.52 أمبير

### تحديد الحمل باستخدام القدرة الفعالة لمحولات التوزيع

القدرة الظاهرة لمحول توزيع هي 500 كيلو فولت أمبير فما هي قيمة القدرة الفعالة  
القدرة الفعالة = القدرة الظاهرة \* معامل القدرة (0.8)

$$\text{القدرة الفعالة للمحول} = 0.8*500 = 400 \text{ كيلو واط}$$

ولكن نظرا لان تشغيل المحول لا يكون بالحمل الكامل حيث يتم تشغيله بنسبة 80%

فتكون القدرة الفعالة للمحول عند تشغيل بنسبة 80% =  $0.8 * 400 = 320$  كيلو واط

ومن هنا يتم تحديد قدرة المحول المطلوب وفقا إلي القدرة أو إلي قيمة تيار الحمل حيث ان كل

واحد كيلو واط يساوي 1.7 أمبير فان كان محول قدرته 100 كيلو واط فان قيمة التيار له هي

حاصل ضرب  $100 * 1.732 = 173.2$  أمبير والجدول القادم يوضح ذلك

قدرة الحمل	قيمة تيار الحمل	قدرة الظاهرة	قدرة الفعالة	عدد المحولات	التحميل
300 ك واط	500 أمبير	500 ك ف ا	320 كيلو واط	1	%80
600 ك واط	1000 أمبير	1000 ك ف ا	640 ك واط	1	%80

900 ك واط	1500 أمبير	1500 ك ف ا	960 ك واط	1	80%
1200 ك واط	2000 أمبير	1000 ك ف ا	640 ك واط	2	80%
2600 ك واط	45000 أمبير	1000 ك ف ا	640 ك واط	3	80%
2600 ك واط	4500 أمبير	1500 ك ف ا	960 ك واط	2	80%


حيث عند وصول الحمل إلي 500 أمبير أو 300 ك واط يركب محول واحد قدرته 500 ك ف ا أما عند وصول الحمل إلي 1000 أمبير أو 600 ك واط يركب محول واحد قدرته 1000 ك ف ا أما عند وصول الحمل ما بين 3000 إلي 4500 أمبير يركب عدد 3 محولات 1000 أو محولين بقدره 1500 ك ف ا

#### تحديد كابلات الدخول والخروج من محولات التوزيع 11KV/433V

كابل	أمبير	LV	كابل	أمبير	HV	kva
4*1*630mm2 XLPE	666.6	433V	3*35mm2 XLPE	26.5	11KV	500
7*1*630mm2 XLPE	1333	433V	3*35mm2 XLPE	52.5	11KV	1000
11*1*630mm2 XLPE	2000	433V	3*95mm2 XLPE	78.5	11KV	1500

#### معنى 4\*1\*630mm2 XLPE

هي ان يوجد عدد 4 كابلات سنجل كور مساحة مقطعه هي 630 ملى متر ونوع العزل للكبل هو xlpe

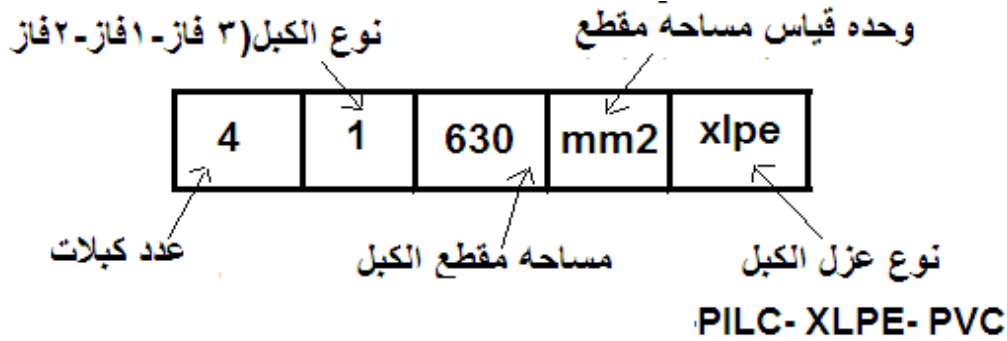


#### مفاقيد المحول

المحول الكهربائي يعتبر الة مثل اي الة ينتج عنها مفاقيد نتيجة التشغيل واكثر الفقد في جميع الالات يكون سببة الاساسي هي الحرارة حيث يوجد نوعين من المفاقيد للمحول وهما المفاقيد النحاسية والمفاقيد الحديدية ونوضح الان ما سببهما

#### 1- مفاقيد النحاسية او ما تسمى مفاقيد الحمل

نتيجة لان المحول يتكون من ملفات من النحاس فعند مرور التيار في الملفات النحاسية يتولد مجال مغناطيسي وايضا حرارة حول الملفات وهذا هو ما يسمى المفاقيد نحاسية Copper loss هو مصطلح يطلق على الحرارة الناتجة عن مرور التيار الكهربائي في الموصلات ويزداد بزيادة تحميل المحول وهذا النوع من المفاقيد تظهر عند تحميل المحول نتيجة لمرور تيار الحمل خلال الملفات وهذا النوع يمثل حوالي 90% من الفقد وبالطبع فان مفاقيد الحمل تعتبر من العناصر الاساسية في تحديد حجم المحول فالحرارة الناشئة عن مرور التيار في الملفات ترفع درجة حرارة في الملفات الي درجة حرارة التي تدمر العزل والملفات ولذلك فلا بد من خفض تلك المفقودات

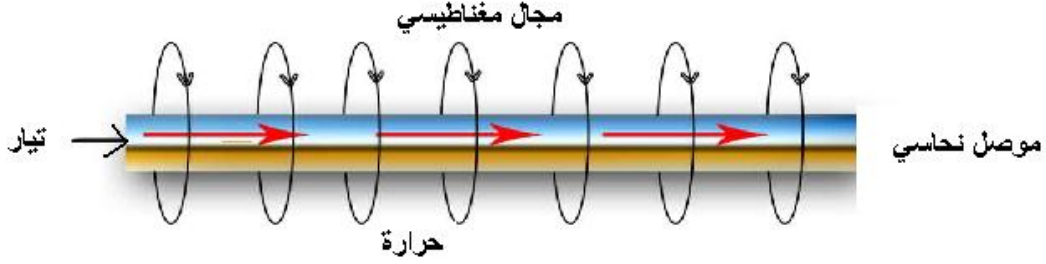

## 2- مفايد الحديدية او ما تسمى مفايد الاحمل


عند فصل الاحمال عن المحول مع استمرار توصيلة بالمصدر فان المحول يستمر في سحب طاقة من المصدر هذه الطاقة كلها تعتبر من الفقد لانه لا يوجد خروج للمحول ولكن هذه الطاقة لها فائدة وهي جعل المحول جاهز للدخول في الخدمة في اي وقت ويوجد ثلاث انواع من المفقودات وهي

### A- الفقد نتيجة تيار اللا حمل ( $I^2R$ )

تيار اللا حمل هو التيار الذي يمر في ملف عندما يسلب عليه الجهد المقتن و بالتردد المقتن عندما يكون الملف الآخر مفتوح و يكون غالباً في حدود من 1-2% من تيار الحمل الكامل و يجب الأخذ في الاعتبار ان تكون كثافة الفيض المغناطيسي تحت نقطة التشبع الحرجة ( Critical Saturation point ) و ألا تحتوي شرائح القلب الحديد على ثغرات هوائية و ذلك للحفاظ على قيمة تيار اللا حمل .


### B- فقد التخلف في شرائح القلب الحديدي :-

عند مرور الفيض في القلب الحديدي فان جزيئات القلب الحديدي تستجيب لة بدرجة ما وتترتب بانتظام في اتجاه المجال المغناطيسي الموضوع عليها و عند فصل الدائرة الكهربائية فان المفترض ان يختفي تأثير المجال على الجزيئات ولكن نجد انه يتبقى في المادة الحديدية جزء من المغناطيسية اي اننا فقدنا جزء من القدرة المغناطيسية داخل المادة الحديدية ويسمى تيار التخلف ويمثل بالرمز  $X_m$  ونوضح ذلك بفكرة بسيطة فعندما نضغط على قطعة مرنة باليد فيحدث لها ضغط بمقدار قوى ضغط اليد ولكن عندما نرفع اليد عن القطعة المرنة نجد ان الجسم لا يعود كما كان ولكن يبقى بعض الانحراف نتيجة لضغطة اليد عليه وهو ما يسمى التخلف نتيجة لتغير بعض الجزيئات بالمادة نتيجة قوة الضغط وهذا لا يري بالعين المجردة

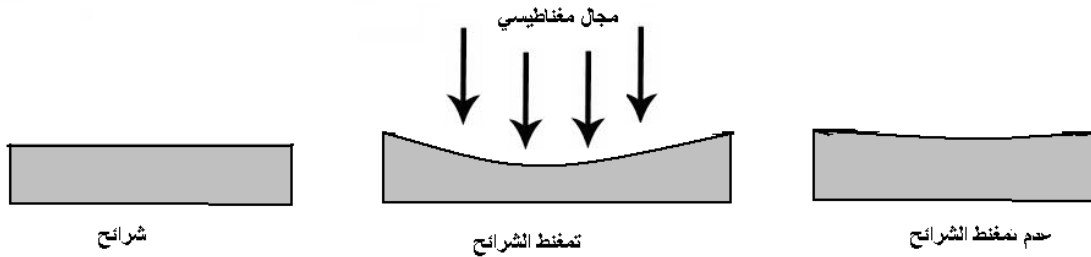

### C- فقد التيارات الإعصارية في شرائح القلب


تعرف التيارات الإعصارية في القلب الحديدي بانها التيارات الناتجة في القلب نتيجة تغير الفيض المغناطيسي باعتبار ان القلب مادة موصلة للكهرباء و هذه التيارات الإعصارية غير مرغوب فيها لانها تمثل الفقد على صورة حرارة تتولد في القلب ولذلك فلا بد من التخلص من ذلك التيار او على الاقل تقليل قيمته ويتم ذلك عن طريق زيادة مقاومة القلب الحديدي عن طريق جعل القلب الحديدي على هيئة شرائح معدنية رفيعة ومضغوطة معا ومعزولة ايضا عن بعضها البعض بواسطة مادة عازلة تكاد لا ترى فتزيد بذلك المقاومة لان مساحة المقطع اصبحت صغيرة جدا

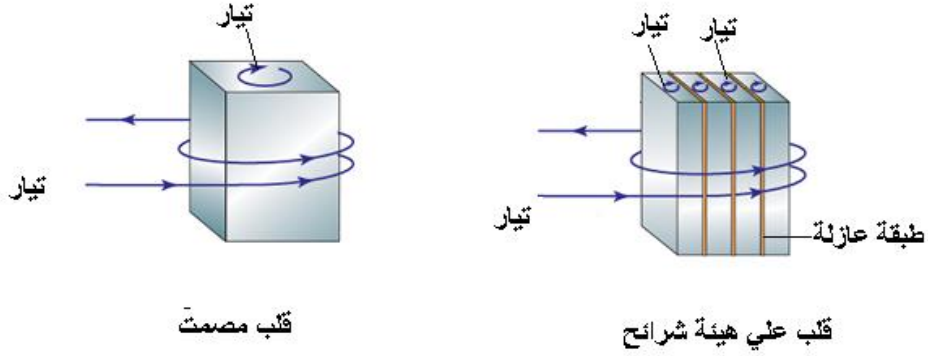

قدرة المحول	مفاقيد الحمل	مفاقيد الإحمال
200	3.600	520
500	7.150	1.070
1000	12.200	1.815
1500	16.500	2.460


### تشغيل المحولات على التوازي \*Parallel Operation\*

يتم تشغيل المحولات على التوازي في محطات التوزيع والسبب في ذلك هو تغطية بعض الأحمال الكبيرة و عندما تكون قدرة الحمل المطلوبة أكبر من قدرة المحول الموجود فعلاً و خاصة عند إجراء توسعات في المنظومة الكهربائية أو لضمان استمرارية المصدر الكهربائي عند حدوث عطل في أحد المحولات يتم تشغيل الأخر حيث عند توصيل أكثر من محول على التوازي نجد ان نسبة المفاقيد تكون أقل ما يمكن حيث ان مفاقيد اللاحمل والحمل تكون أقل ما يمكن عند توصيل المحولات على التوازي وناتي الان لنوضح لماذا يتم استخدام أكثر من محول في محطات التوزيع بفرض ان يوجد لدينا منطقة سكنية وحملها هو 14 ميغا فولت امبير وكان المطلوب تحديد قدرة وعدد المحولات لهذي المنطقة وناتي لنوضح ذلك في حالة استخدام محول واحدة قدرته 15 ميغا فولت امبير كما بالشكل القادم

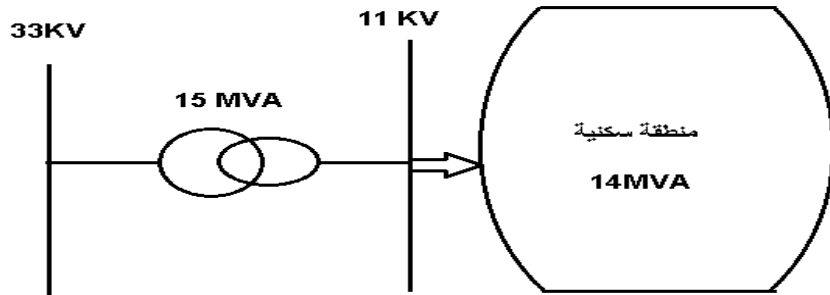

نجد انه فعلاً تم تغذية المنطقة من محول بقدرة 15 ميغا فولت امبير ولكن لو ذلك المحول حدث له أي عطل فطبعاً هيخرج من الخدمة وتنفصل التغذية عن تلك المنطقة بالكامل وهذا طبعاً لا نريده و ايضاً نجد ان حمل المحول قريب من حمل المنطقة فسوف يعمل المحول بكامل قدرته وهذا يضر ايضاً بالعمر الافتراضي للمحول وهذا ايضاً لا نريده ولذلك يتم حل تلك المشكلة عن طريق زيادة قدرة المحول وطبعاً بذلك لا نكون وصلنا لحل مشكلتنا الاساسية وهي اذا حدث عطل

لذلك المحول فيكون افضل حل للحالتين السابقتين هو تركيب محول اخر على التوازي مع ذلك المحول وبنفس قدرته كما يوضحها الشكل القادم

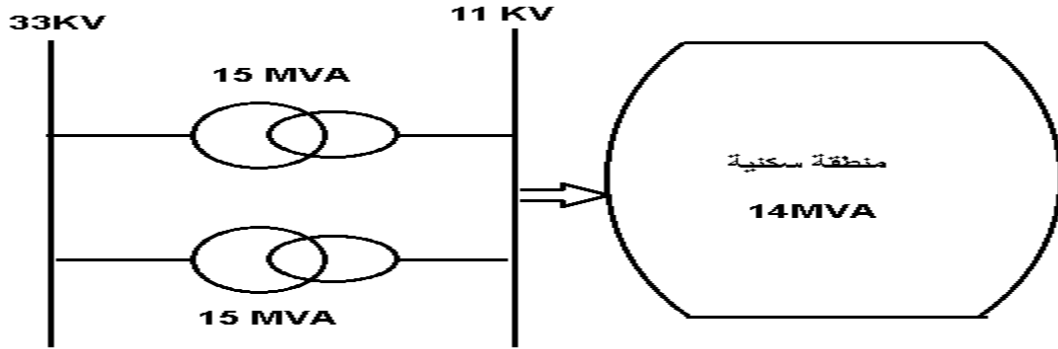

حيث اذا حدث عطل لذلك المحول يتم تشغيل المحول الاخر ليغطي جميع الاحمال وفي حالة التشغيل الطبيعي يتم تشغيل كل محول بنصف قدرته أي تقريبا 8 ميغا فولت امبير فتكون محصلة القدرة من المحولين هي 16 ميغا فولت امبير اي تغطي حمل المنطقة وبذلك عملنا علي راحة المحول وايضا على سهولة في التشغيل

### ويجب مراعاة الآتي عند تشغيل محولين على التوازي لتقاسم الأحمال

#### 1 - نفس الجهد المقتن الابتدائي و الثانوي.

عند ربط محولين أو أكثر على التوازي يجب ان يتم توصيل أطراف الملف الابتدائي للمحولات على نفس قضيب التوزيع أي نفس قيمة الجهد مثلا 33 ك فولت وأيضا يجب توصيل أطراف الملف الثانوي للمحولات المتصلة على التوازي على نفس قضبان التوزيع مثلا 11 ك فولت

#### 2 - تساوي النسبة المئوية لجهد المعاوقة ( Impedance Voltage % ) Z% .

يجب تساوى جهد المعاوقة للمولين وأي اختلاف بسيط في هذه الشروط يؤدي إلي اختلاف صغير في جهد المولين مما يجعل جهد أحد المولين أعلى قليلا من الآخر فتحدث تيارات دوارة بين المولين بخلاف تيارات الأحمال التي تؤدي لرفع درجة حرارة المولين حيث إذا كان الاختلاف في نسبة الممانعة كبير يؤدي ذلك إلي وجود فرق جهد كبير مما قد يؤدي الي وجود قصر بين المولين وحدوث تلف لهما ويجب أيضا ان تتساوي قيمة X/R في كلا المولين والا فان زاوية الوجة للتيارين تكون مختلفة وهذا يعني ان احد المولين سيكون له معامل قدرة اكبر من الاخر وبناء عليه فان توزيع القدرة بينهما سيكون غير متساوي حتي لو تساوت قيمة Z ويمكننا استخراج قيمة المقاومة R للمحول والمفاعلة X من قيمة الممانعة Z% الموجودة باللوحه التعريفية للمحول حيث ان الممانعة المئوية الموجودة على لوحه التعريف محسوبة في درجة حرارة 75 مئوية واثناء قياس مفاقيد المحولة نجد ان قيمة R% قليلة جدا ولكن يمكن حسابها من خلال اجراء فحص percentage impedance check ويكون ذلك بعمل دائرة قصرشورت على ملف الجهد المنخفض وتسليط جهد 380 فولت على ملف الجهد العالي وحساب X% من خلال العلاقة التالية

$$X\% = \frac{\text{applied voltage} \times \text{rated current}}{\text{rated voltage} \times \text{measured current}}$$

والناتج يضرب في 100 ثم طبق العلاقة التالية (  $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$  ) للحصول علي R

#### 3 - نفس التردد

حيث يجب ان يكون قيمة التردد ثابتة عند 50 هرتز

#### 4 - نفس نسبة تحويل الجهد :-

أهمية تساوى نسبة تحويل الجهد هو تجنب مرور تيارات دوارة في حالة اللا حمل في الجانب الثانوي و بالتالي تمر هذه التيارات في الجانب الابتدائي حسب نسبة التحويل ونظرا لان معاوقات المحولات صغيرة فان أي فرق في الجهد على أطراف المحولات يؤدي إلي مرور تيارات عالية

تؤدي إلى حدوث مفقودات لا حمل عالية وارتفاع في حرارة المحول . وجود التيارات الدوارة تعمل على عدم حدوث تحميل متساوي بين المحولين و ذلك عند تحميل الجانب الثانوي لها . في حالة اختلاف نسبة التحويل يصبح جهدا اللا حمل الثانويان غير متساويان وهذا يدل على ان التحميل غير متوازن على كلا المحولين وربما يحدث لاحدهما زيادة حمل ويفصل ونظر لان من المستحيل ان يحدث تطابق نسبة تحويل الجهد بين المحولين ولكن مسموح بنسبة تجاوز لا تزيد عن 0.5% اي لا تزيد عن نصف بالمئة وايضا لاننسي ان لا بد من تساوى موضع مغير الجهد عند ربط محولين على التوازي فإذا كان أحد المحول على الخطوة رقم 3 يجب ان يكون المحول الآخر أيضا على الخطوة رقم 3

#### 5 – نفس المجموعة الاتجاهية :-

يدل رقم المجموعة الاتجاهية على قيمة الإزاحة بين ملف الجهد العالى وملف الجهد المنخفض و هي تعتمد على طريقة توصيل ملفات المحول الابتدائية و الثانوية . لذلك عند توصيل محولان على التوازي يجب ان يكونا متماثلان لطريقة التوصيل و رقم المجموعة الاتجاهية حتى يكون الجهد المنخفض على الأوجه المتناظرة مثلما في قيمة الجهد و زاوية الوجه .  
انواع المجموعة الاتجاهية المسموح بها لتوصيل على التوازي

يتم التوصيل على التوازي		
Sr.No	محول الأول	محول الثاني
1	$\Delta\Delta$	$\Delta\Delta$ or $Yy$
2	$Yy$	$Yy$ or $\Delta\Delta$
3	$\Delta y$	$\Delta y$ or $Y\Delta$
4	$Y\Delta$	$Y\Delta$ or $\Delta y$

انواع المجموعة الاتجاهية التي لا يمكن توصيلها على التوازي

لا يتم توصيل على التوازي		
Sr.No	محول الأول	محول الثاني
1	$\Delta\Delta$	$\Delta y$
2	$\Delta y$	$\Delta\Delta$
3	$Y\Delta$	$Yy$
4	$Yy$	$Y\Delta$

#### 6- نفس ترتيب الفازات (زاوية الإزاحة)

الشكل القادم يوضح أهمية ترتيب زاوية الإزاحة بين الفازات حيث أي اختلاف بين زاوية الفازات ينتج عن ذلك ظهور بعض التشوهات للموجة تسمى الهارمونك والجدول القادم يوضح ذلك حيث في الوضع الطبيعي تكون الزاوية بين الفازات هي 120 درجة




Fundamental	<b>A</b> $0^\circ$	<b>B</b> $120^\circ$	<b>C</b> $240^\circ$	<b>A-B-C</b>
3rd harmonic	<b>A'</b> $3 \times 0^\circ$ $(0^\circ)$	<b>B'</b> $3 \times 120^\circ$ $(360^\circ = 0^\circ)$	<b>C'</b> $3 \times 240^\circ$ $(720^\circ = 0^\circ)$	<i>no rotation</i>
5th harmonic	<b>A''</b> $5 \times 0^\circ$ $(0^\circ)$	<b>B''</b> $5 \times 120^\circ$ $(600^\circ - 720^\circ = -120^\circ)$	<b>C''</b> $5 \times 240^\circ$ $(1200^\circ - 1440^\circ = -240^\circ)$	<b>C-B-A</b>
7th harmonic	<b>A'''</b> $7 \times 0^\circ$ $(0^\circ)$	<b>B'''</b> $7 \times 120^\circ$ $(840^\circ - 720^\circ = 120^\circ)$	<b>C'''</b> $7 \times 240^\circ$ $(1680^\circ - 1440^\circ = 240^\circ)$	<b>A-B-C</b>
9th harmonic	<b>A''''</b> $9 \times 0^\circ$ $(0^\circ)$	<b>B''''</b> $9 \times 120^\circ$ $(1080^\circ = 0^\circ)$	<b>C''''</b> $9 \times 240^\circ$ $(2160^\circ = 0^\circ)$	<i>no rotation</i>


*Rotation sequences according to harmonic number*

<b>+</b>	1st	7th	13th	19th	← Rotates with fundamental
<b>0</b>	3rd	9th	15th	21st	← Does not rotate
<b>-</b>	5th	11th	17th	23rd	← Rotates against fundamental


الشكل يوضح ترتيب اتجاه الفازات مع عقارب الساعة والزاوية بينهما 120 درجة

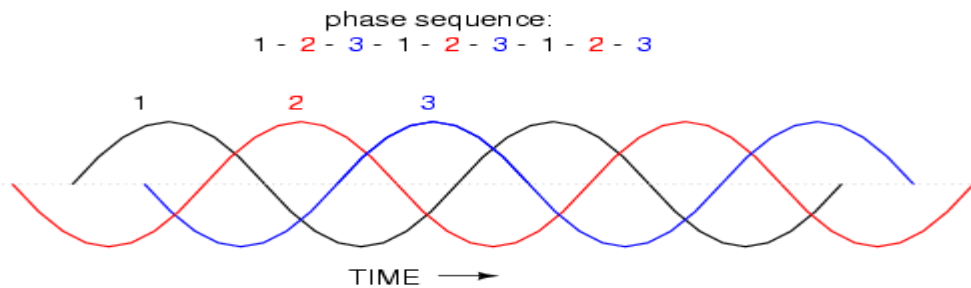

الشكل القادم يوضح ترتيب الفازات في عكس عقارب الساعة بزاوية 120 درجة

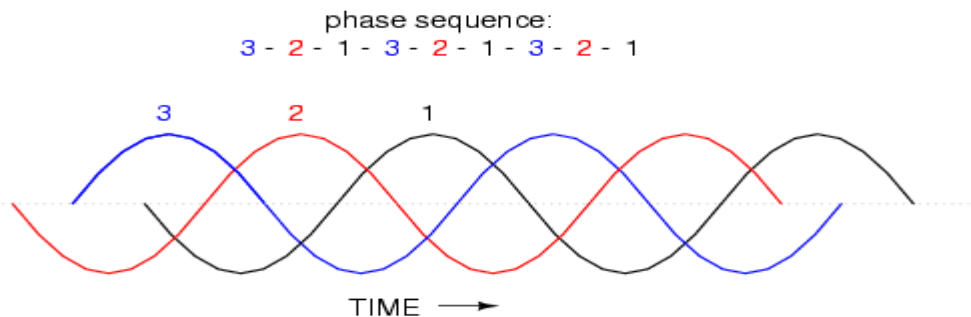

أما الشكل القادم فيوضح وجود تشوة في الموجة أي وجود هارمونيك

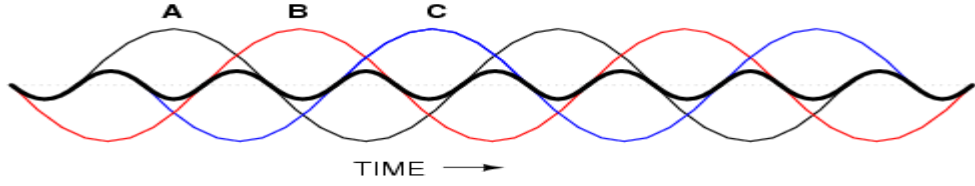

## 7- نفس قدرة المحول

يفضل ان تكون جميع المحولات بنفس القدرة حتى يحدث تساوى بينهم في مشاركة الحمل

### مميزات التوصيل على التوازي للمحولات.

- 1- يحقق الكفاءة العالية (efficiency) حيث يتم الوصول إلي أقصى طلب للمنظومة بدون رفع حمل المحول إلي أقصى قدرة له
- 2- يحقق خاصية الإتاحة (availability) حيث بوجود عدد من المحولات يمكن فصل محول ولا يؤثر ذلك على الأحمال
- 3- يحقق الموثوقية (reliability) حيث بوجود عطل في أي من المحولات لا يؤثر ذلك على باقي المحولات وبالتالي لا يؤثر على الأحمال حيث يتم مشاركة الأحمال على المحولات الباقية
- 4- يحقق المرونة في التشغيل (flexibility) حيث يمكن من خلال توصيل محولات على التوازي التحكم في زيادة أو نقصان أقصى طلب للنظام

### عيوب توصيل المحولات على التوازي

- 1- زيادة تيار القصر
- 2- احتمال وجود تيار دوار من محول إلي الآخر فيعمل على زيادة الفقد
- 3- قدرة الباس بار تكون عالية
- 4- توصيل محولات على التوازي تقلل نسبة الممانعة

### كفائه المحولات

يعد المحول جزء بالغ الأهمية في المنظومة الكهربائية لذلك لابد من حساب جودة وكفاءة عمل المحول عن طريق قسمة خرج المحول على دخله بشرط ان يكون ذلك بالوات او الكيلوات ليست بالفولت امبير وتكون جوده المحول عاليه اذا كانت قيمة الفاقد اقل ما يمكن حيث تعتمد جودة المحول على المفقودات التي ترتبط بالمحول على شكل مفقودات الحديدية الناتجة من التيارات الإعصارية التي تحدث في الشرائح الحديدية وتقل تلك المفقودات كلما قلت سماكه تلك الشرائح وأيضا وجود المفقودات النحاسية في حالة اللا حمل ونتيجة لذلك تقل قدرة خرج المحول عن قدرة الدخل وقد امكن اثبات ان الجوده تكون اكبر مايمكن عندما تتساوى الفاقد النحاسيه بالمفاقد الحديدية ولذلك يراعى عند تصميم محولات القدرة التي تستخدم في محطات التوليد ان تتساوى قيمة مفقودات الحديد مع قيمة مفقودات النحاس عند تيار الحمل حيث يتم تشغيل المحول بهذا التيار طول الوقت أما بالنسبة لمحولات التوزيع فان الحالة تختلف بعض الشيء حيث تبقى هذه المحولات موصولة إلي مصدر التغذية طوال اليوم، ومن ثم تكون المفقودات الحديدية مستمرة طوال الوقت على عكس المفقودات النحاسية التي تكون موجودة فقط في أوقات تحميل المحولات وهي مقسمة إلي ثلاث أوقات هي وقت يكون أقصى حمل عند عمل خطوط الانتاجية للمصانع كلها، ووقت يكون التحميل فيها جزئياً عند عمل بعض خطوط الانتاج، ووقت تكون فيها المحولات دون حمل تقريباً بعد انتهاء ساعات العمل وأيام العطل وأوقات الصيانة لذلك يتم حساب كفاءه محول التوزيع على أساس النسبة بين الطاقة التي يعطيها المحول والطاقة التي يأخذها من مصدر التغذية له

كفاءه محول التوزيع = ك واط ساعة للمخرج في اليوم / ك واط ساعة مدخل في اليوم

ويتم حساب كفاءة المحول وفقا إلي المعادلة التالية

$$= 1 - [( \text{مفقودات الحديد} / \text{قدرة دخل المحول} ) + ( \text{مفقودات النحاس} / \text{قدرة دخل المحول} )]$$

### المثال القادم يوضح كيفية حساب كفاءة المحول

محول توزيع قدرته 500 كيلو فولت أمبير تعمل عمل المحول بدون حمل وكانت قيمة المفايد الحديدية هي 2500 وات وايضا تم عمل المحول في حالة وجود قصر فكانت قيمة المفايد النحاسية عند الحمل الكامل هي 7500 وات فما هي قيمة جودة المحول عند الحمل الكامل وعند نصف الحمل وايضا عند معامل قدرة الوحدة 0.8 تاخر

#### كفاءة عند الحمل الكامل ومعامل القدرة هو واحد صحيح

المفايد الكلية = المفايد النحاسية + المفايد الحديدية = 7500 + 2500 = 10000 وات  
خرج المحول = قدره بالكيلوفولت أمبير  $\times$  معامل قدره =  $1 \times 500 = 500$  كيلوات  
كفاءة = الخرج  $\div$  ( المفايد + الخرج )  $\div 500 = (1+500) \div 500 = 0.99$  او 99%

#### كفاءة عند نصف الحمل ومعامل القدرة عند واحد صحيح


حمل المحول الكامل هو 500 ك ف ا فتكون قيمة نصف الحمل هي 250 ك ف ا ويتم حساب قدره خرج المحول  $250 \times 1 = 250$  كيلوات وهنا ستتغير المفايد النحاسية بمقدار  $0.5^2$  نسبة تغير الحمل تربيع  $= 7500 \times 0.5^2 = 1875$  وات وستظل المفايد الحديدية كما هي  
كفاءة =  $(250 + (2.5 + 1.875)) \div 250 = (254.375) \div 250 = 0.983$  او 98.3%

#### كفاءة عند نصف الحمل الكامل ومعامل القدرة 0.8

عند معامل قدره 0.8 خرج المحول  $= 0.8 \times 250 = 200$  كيلوات اما المفايد ستظل عند نسبتها  
كفاءة =  $(200 + (2.5 + 1.875)) \div 200 = (254.375) \div 200 = 0.97$  او 97.3%

#### كفاءة عند الحمل الكامل ومعامل القدرة 0.8

الحل الثاني عند معامل قدره 0.8 تاخر خرج المحول  $= 0.8 \times 500 = 400$  كيلوات  
المفايد الكلية = 7500 + 2500 = 10000 وات اي 10 كيلوات  
كفاءة =  $(400 + (10 + 400)) \div 400 = 0.976$  او 97.6%  
وايضا توجد بعض المنحنيات تعطي كفاءته المحول مثل المنحنى التالي

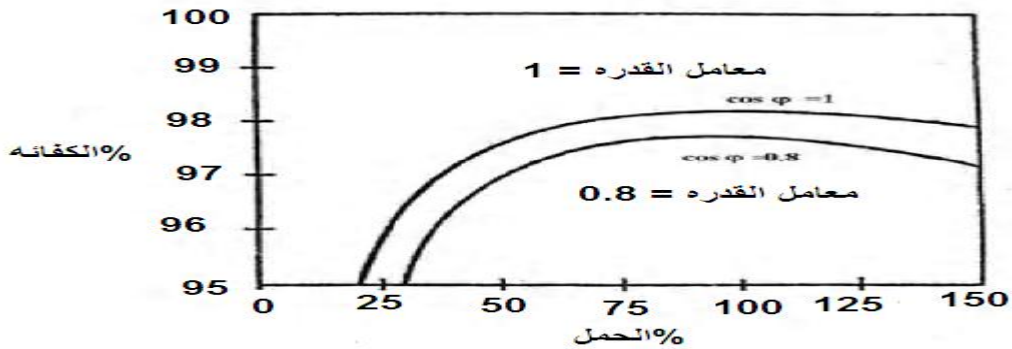

#### حساب قدرة سعة القطع للمحول

قدرة سعة القطع تمثل تيار الفصر علي المحول ويتم حساب تلك القيمة عن طريق قسمة قدرة المحول علي الممانعة فمثلا محول قدرته 1.5 ميغا فولت أمبير والممانعة هي 6% فتكون قيمة قدرة سعة القطع للمحول  $= 0.06 / 1.5 = 25$  ميغا فولت أمبير  
- مستوى الضوضاء:-

الأصوات المنبعثة من المحولات شيء مألوف لكل من يمر بجوار المحولات ، وهي بالطبع قد تكون في مستوى مقبول وقد تصل إلى مستويات مرتفعة من الصوت . والعمل على خفض هذه الأصوات ينبغي أولاً أن نفهم مصادر هذه الضوضاء . فمن هذه المصادر اهتزاز الـ Core ، واهتزاز الملفات . وهذه الاهتزازات تنتقل إلى الـ Tank من خلال الزيت ، وللأسف فإن الزيت لا يخفف هذه الاهتزازات ( أي لا يعمل لها damping ) لأنه نسبياً غير قابل للضغط .

### الضوضاء بسبب اهتزاز الـ Core

وهو المصدر الرئيسي للضوضاء من خلال ظاهرة تسمى Magnetosriction فعندما تتمغنط شريحة من الصلب فإنها تتكسح / تتمدد بنسبة صغيرة جداً تصل إلى حوالي 10 ميكرو لكل متر ، وهذا التغير في الأبعاد يحدث 100 مرة في الثانية (50 Hz) ، ومن ثم فهذا التمدد والانكماش هو الذي يتسبب في الصوت الذي يشبه Buzzing أو الزن . مع ملاحظة أن هذه الضوضاء تقل جداً إذا كان الـ Flux في القلب أقل من 1.4 T وذلك في حالة الأحمال الخفيفة وهذا يفسر انخفاض الضوضاء مع قلة الأحمال وزيادتها مع زيادة الأحمال .

### الضوضاء نتيجة الملفات

بالإضافة للظاهرة السابقة فإن الملفات تتأثر بالمجال المغناطيسي المتردد الذي يؤثر عليها بقوى متغيرة Fluctuating force بين ملفات الابتدائي وملفات الثانوي وهذه القوى تحدث اهتزازات في الملفات بنفس المعدل 100 مرة في الثانية . وهذه

### الضوضاء يمكن تقليلها باستخدام مواد لها القدرة على امتصاص الاهتزازات

عموماً لن يستطيع أحد خفض الضوضاء الصادرة من المحولات ، خاصة تلك الموجودة في المناطق السكنية إلى مستويات غير مسموعة ، فهذا مكلف جداً ، لكن يمكن أن نعتبر أن الضوضاء إذا لم تصل إلى غرف النوم القريبة من المحول ليلياً في المناطق السكنية فإن ذلك يعتبر مقبولاً .

ولجعل هذا المقياس أكثر دقة فإن القياسات تكون على بعد أكثر من 15 متراً للمحولات ذات قدرة 200 ميجا ، و25 متر للمحول الـ 500 ميجا ، أما المسافات الأقل من ذلك فالضوضاء يقبل أن تكون نسبياً مرتفعة ولا يقبل أن ترتفع في المسافات الأبعد من ذلك .

أما المحولات ذات القدرة الأكبر فمن الصعب جعل المسافة تصل لـ 100 متر مثلاً حتى ينخفض صوت الضوضاء ، وفي هذه الحالة يجب استخدام مخفضات للصوت أو عمل حوائط عازنة حول المحولات .

# مستويات الضوضاء المسموح بها في محولات التوزيع طبقاً للمواصفات الأمريكية #

مستوى الضوضاء dB					مقتن المحول K.V.A
محول مغلق	محول جاف تبريد قشري	محول جاف	محول مغمور في الزيت		
57	67	58	55		300 – 151
59	67	60	56		500 – 301
61	67	62	67	57	700 – 501
63	67	64	67	58	1000 - 701
64	67	65	67	60	1500 - 1001

65	69	66	67	61	2000 - 1501
66	71	68	67	62	3000 - 2001

# مستويات الضوضاء المسموح بها طبقاً للمواصفات الألمانية #

مقتن المحول K.V.A	محول مغمور في الزيت	محول جاف
50 – 30	45	54
100 – 75	46	56
160 – 125	47	58
250 – 200	48	60
400 – 310	50	62
630 – 500	52	64
1000 – 800	54	-
1600 - 1200	56	-

ما هو تأثير اختلاف التردد علي المحول

من معادلة الـ Emf التي تنشأ في المحول نجد أنها تتناسب طرئياً مع التردد وقيمة كثافة الفيض المار بالقلب الحديدي.

$$E_{rms} = \frac{2\pi f N a B_{peak}}{\sqrt{2}} \approx 4.44 f N a B$$

كذلك فإن الـ Loss في Core تزد مع زيادة كثافة الفيض ، فلو كان المحول مصمماً للعمل على 60 HZ ثم نقل للعمل في شبكة 50 HZ فإن  $f$  في المعادلة السابقة ستتناقص ، ولضمان ألا تقل  $E$  فإن  $B$  سوف ترتفع ، وهذا يؤدي لحدوث saturation في القلب ، كما سيؤدي لإرتفاع قيمة المفقودات في الـ Core ، وكذلك في eddy loss ، وكل هذا سيؤدي لارتفاع درجة الحرارة. وبناء عليه لا يصح هذا الاختيار.

**هل يمكن لمحول يعمل على تردد 50 هيرتز يعمل على تردد 60 هيرتز**

في الواقع أنه كلما ارتفع التردد كلما قل حجم المحول ، لأننا على عكس السؤال السابق سنحتاج لقيمة أقل لـ  $B$  ، ومن ثم عدد لفات أقل ، لكن يجب وضع جهاز وقاية من النوع Volt per Hertz لضمان حماية المحول من حدوث over voltage ، لأن رفع التردد إلى قيمة عالية يجعله نظرياً يتحمل (V/F) أكبر وهذا قد لا يكون مناسباً للعزل المستخدم في المحول.

**\* الاحتياطات الواجب مراعاتها قبل وضع المحول في الخدمة :**

- مراجعة لوحة البيانات والتأكد مما يلي:-

- 1- تطابق الجهود على لوحة بيانات المحول وجهد الشبكة.
- 2- التأكد من وضع مغير الجهد على الوضع الملائم لجهد الشبكة.
- 3- يجب ان تكون قدرة المحول اكبر من قدرة الحمل


**- الفحص الظاهري للمحول والتأكد مما يلي:-**

- 1- عدم وجود أي تسريب في الزيت من جوانب الخزانات الرئيسي أو جوانب عوازل الاختراق.
- 2- التأكد من نظافة عوازل المحول (البوشينج ) وعدم وجود أي كسر أو شروخ بها .
- 3- التأكد من ارتفاع مستوى الزيت في زجاجة البيان وألا يكون أقل من العلامة السفلية في خزان التمدد.

- 4- التأكد من صلاحية مادة السيليكا جل بحيث يكون لونها أزرق وإذا تغير إلى الأبيض أو الوردي فيتم تبديلها
- 5- التأكد من صلاحية الأجهزة الخاصة بالمحول مثل البوخلز والترمو متر .
- 6- اختبار المحول والتأكد من سلامة مقاومة العزل ونسبة التحويل واستمرارية التوصيل وعزل الزيت .
- 7- في حالة تركيب المحول داخل غرفة يراعى ان تكون غرفة المحول مناسبة مع حجمه ويجب وجود فتحتين للتهوية في اتجاهين متضادين إحداهما قريبة من الأرض لدخول الهواء البارد والأخرى في الاتجاه المضاد أعلى المحول لخروج الهواء ويجب تغطية هذه الفتحات بسلك شبك معدني .


### 3- محولات الاوتو(محولت النفسية)

وسمى ذلك المحول بالمحول النفسى لان ملفات الثانوية هي من نفس الملف الابتدائي وهو أحد انواع المحولات ويتكون من ملف واحد لكل وجة بمعنى ان يكون الملف عبارة عن ملف ابتدائي وثانوي في نفس الوقت متصلين مع بعضهما كهربائيا ونظرية تشغيله مماثله للمحول ذو الملفين ويوجد منه نوعين نوع يستخدم لرفع الجهد حيث يكون عدد ملفات الملف الابتدائي اقل من عدد ملفات الملف الثانوي والنوع الاخر يستخدم لخفض الجهد حيث يكون عدد ملفات الملف الابتدائي اكبر من عدد ملفات الملف الثانوي

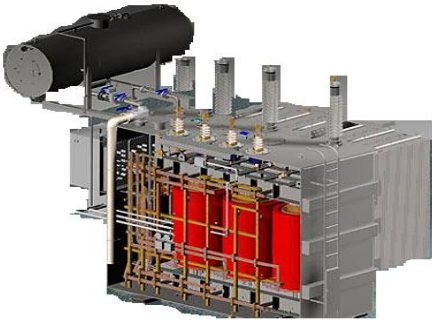

### 1- التركيب :

هو عبارة عن قلب حديد يصنع من رقائق من الصلب السليكوني المعزولة عن بعضها البعض هذا النوع من المحولات يستخدم ملف واحد فقط للابتدائي ويستخرج منه طرف ثالث بين لفات الملف الابتدائي حيث يستعمل مع أحد الطرفين كطرفي الملف الثانوي وعلى ذلك فان جزءاً من الملف الابتدائي يعمل مشتركاً بين ملف الجهد العالي والجهد المنخفض ويلاحظ ان كل من تيار الابتدائي والثانوي يكونان متضادين في الجزء المشترك بينهما مما يترتب على ذلك انخفاض مساحة مقطع الجزء المشترك مما يساعد على وفر النحاس وتقليل وزن المحول .

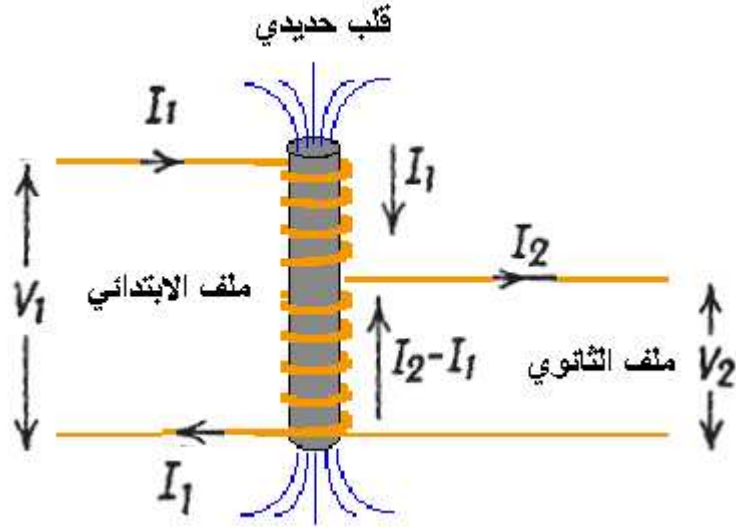

ونسبة التحويل:

$$V_1 / V_2 = I_2 / I_1 = N_1 / N_2$$

وتتوقف أبعاد المحول العادي على القدرة الظاهرية المسحوبة (S) ، حيث :

$$S = V_1 * I_1 = V_2 * I_2$$

وهي تساوي القدرة المصمم عليها المحول . أما القدرة في المحول الذاتي فتتكون من :


1- القدرة في الجزء المشترك من الملف ( P 2 ) ونحصل عليها من العلاقة :

$$P_2 = (V_1 - V_2) * (I_2 - I_1)$$

2- القدرة في باقي الملف ( P 1 ) حيث :

$$P_1 = (V_1 - V_2) * I_1$$

وبما اننا نعتبر القدرة في الملف الثانوي تساوي تقريباً القدرة في الملف الابتدائي فانه كلما كانت نسبة التحويل صغيرة كلما كانت جودة المحول مرتفعة وتقل هذه الميزة بزيادة نسبة التحويل لذلك تستخدم هذه المحولات في الحالات التي تحتاج إلي تغير بسيط في نسبة التحويل والتي يجب ألا تزيد عن 1.5 إلي 3 مرات .

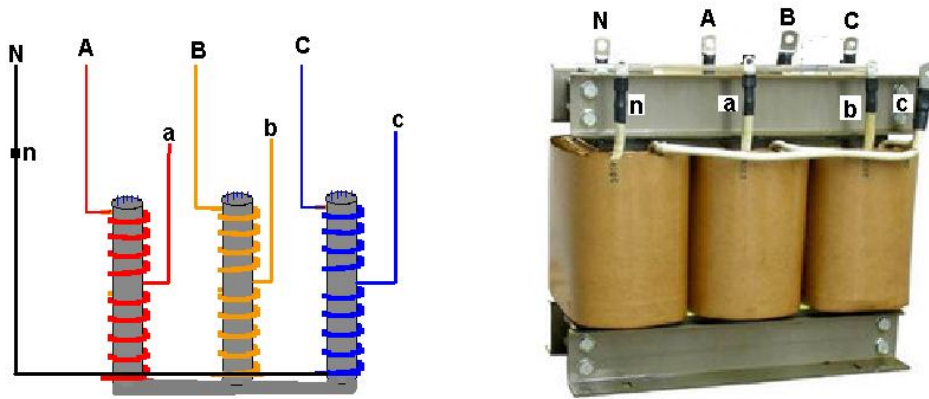


لدينا محول ذاتي بمقنن 100 ك.ف.أ وجهه الابتدائي 11 ك فولت وجهه الثانوي 415 فولت

يغذى حمل بمقنن 100 ك.ف.أ لنفرض ان معامل القدرة هو (1) نجد ان:

$$\text{تيار الجانب الابتدائي} = 11000 / 100000 = 9 \text{ أمبير}$$


$$\text{تيار الحمل} = 415 / 100000 = 240 \text{ أمبير}$$

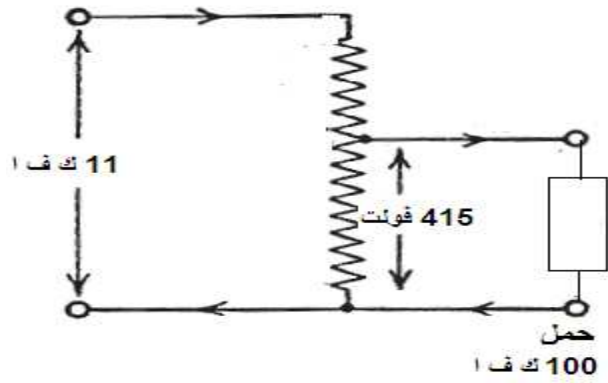

ويصبح تيار الجانب الثانوي =  $240 - 9 = 231$  أمبير  
 أي ان تيار الملف الثانوي يساوى الفرق بين تيار الحمل وتيار الملف الابتدائي. وبذلك فهو يحتاج  
 إلي ملفات ذات مساحة مقطع أقل بعكس محولات خفض الجهد الأخرى التي تحتاج إلي مساحة  
 مقطع أكبر على جانب الجهد المنخفض أو الثانوي.  
 ينتج عن ذلك تكاليف أقل وحجم أصغر للمحول الذاتي

#### طرق توصيل محول الأوتو


يتم التوصيل بطريقة (ستار/ ستار) ولكن يعيبيها ان خط التعادل يكون في جانب الجهد العالي  
 هو نفسة في جانب الجهد المنخفض حيث يتم توصيل نهايات كل الملفات مع بعض فنحصل علي  
 نقطة التعادل (N) ويبقى اطراف البداية للمفات الثلاثة تمثل الملف الابتدائي (A - B - C) ثم  
 من منتصف كل ملف باطراف الملف الثانوي (a - b - c)

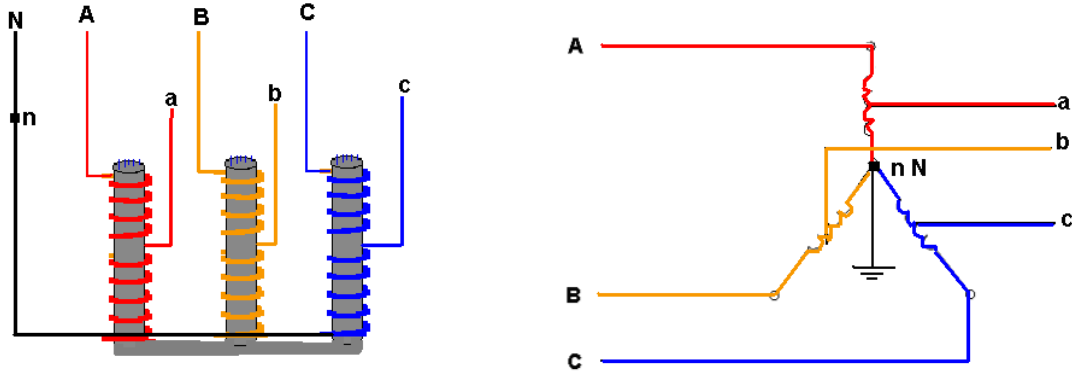


اما الطريقة الثانية فيكون التوصيل بطريقة (دلتا / دلتا) حيث يتم توصيل نهاية كل ملف ببداية  
 الملف الاخر ومن نهايات الملفات نخرج باطراف الملف الابتدائي (A - B - C) ثم من



منتصف كل ملف نخرج بطرف اخر يمثل اطراف الملف الثانوي (a - b - c)

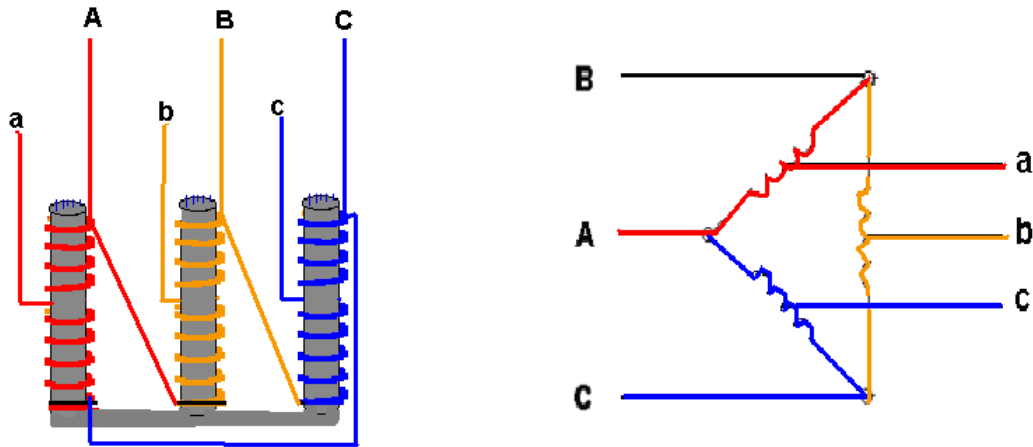

و لا يصح التوصيل بطريقة (ستار/ دلتا) بسبب ان الملف الابتدائي هو نفس الملف الثانوي  
 طريقة توصيل مغير الجهد في محولات الاوتو  
 نتيجة لان الملف الابتدائي هو نفس الملف الثانوي فيتم تقسيم مغير الجهد ناحية نقطة التعادل كما  
 هو موضح من الصور القادم

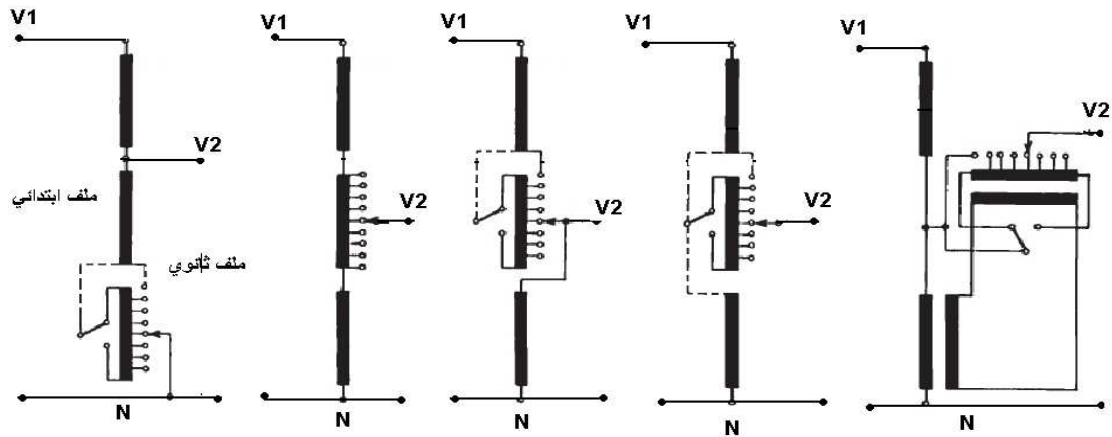


## 2- استخدام المحولات النفسية:

معظم استخدامات محولات الاوتو في تطبيقات الجهد المنخفض للحصول علي جهد متغير في  
 حدود ضيقة في دوائر التحكم في المحركات او في اجهزة تثبيت الجهد وايضا يستخدم في  
 تطبيقات الجهد العالي في شبكات نقل الطاقة الكهربائية من خلال خفض الفولت من 400 كيلو  
 فولت الى 220 كيلو فولت كما يعمل على تقوية قدرة خطوط التوزيع



محول الـ 400 - 220 KV الـ 400 - 220 KV

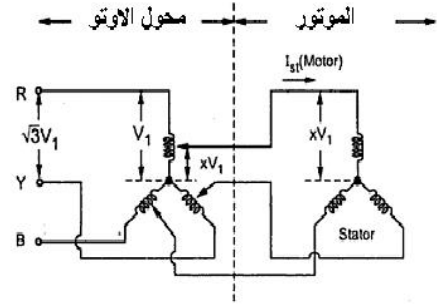

### 3- مميزات المحولات الذاتية ( الذاتية )

جودته مرتفعة في حدود التشغيل المسموح  
المفاهيم النحاسية به قليلة جداً إذا ما قارن بالمحولات الأخرى

### 4- عيوب المحولات الذاتية ( الذاتية )


يكون خطر في حالة استخدام في دوائر الجهد العالي لان دائرة الملف الثانوي جزء من الملف الابتدائي ذو الجهد العالي . وأيضا في حالة استخدامه بنسبة تحويل مرتفعة تقل جودته جداً ويكون غير اقتصادي في التشغيل .

### 4- محولات الأجهزة

سوف يكون لنا حديث اخر عنها في حالة دراسة اجهزة الوقاية والقياس ولكننا سوف نوضح عنها بعض الاشياء لانها تعتبر من احد انواع المحولات في المحطات الكهربائية ذات الجهد العالي يمر في الأجهزة الكهربائية تيارات عالية تحت جهود عالية فيصبح من غير الممكن استعمال أجهزة القياس الكهربائية المعتادة لقياس هذه التيارات ومن هنا كانت ضرورة وجود أجهزة خاصة مهمتها ان تكون وصلة الربط بين محطات الجهد العالي واجهزة القياس والوقاية التي تتعامل مع جهد منخفض ومن هنا جاءت اهمية محولات الأجهزة ونجد من خلال اسمها انها محولات مرتبطة بتشغيل الأجهزة التي تتمثل في أجهزة الوقاية وأجهزة القياس ونظر لان تلك الأجهزة تستخدم جهد منخفض فلا بد إذا من وجود وسيلة لتحويل الجهد و التيار العالي إلي قيم منخفضة تستطيع الأجهزة التعامل معها فمن هنا جاءت أهمية استخدام محولات الأجهزة التي تتمثل في محول الجهد لتحويل الجهد العالي إلي جهد منخفض ومحولات التيار لتحويل التيار العالي إلي تيار صغير

### أولاً: محولات التيار :-

من اسمة نعرف انه يستخدم لتحويل التيار من قيم عالية الي قيم صغيرة لتناسب اجهزة القياس و الوقاية و تبعا لذلك يسمى محول تيار قياس أو محول تيار وقاية أو محول تيار قياس ووقاية و يعرف محول التيار بنسبة التحويل وهي النسبة بين التيار الابتدائي و التيار الثانوي و يكون عادة التيار الثانوي هو 1 أو 5 أمبير ويوصل محول التيار توالى بالدائرة

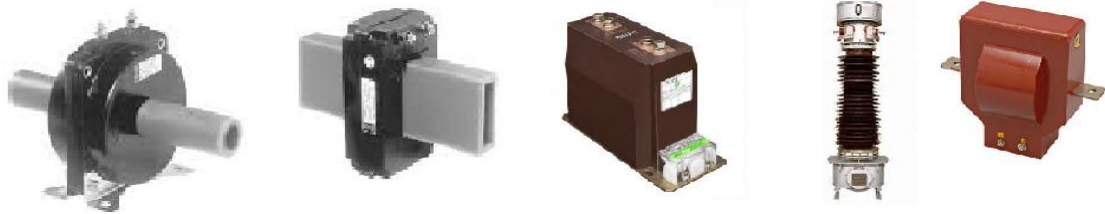


### مكونات محول التيار

يتكون محول التيار من دائرتين وهما دائرة كهربائية ويمثلها كلا من الملف الابتدائي و الملف الثانوي والدائرة الأخرى هي الدائرة المغناطيسية والتي يمثلها القلب الحديدي

## 1- مكونات الدائرة الكهربائية


### A- ملف ابتدائي " Primary Winding "

الملف الابتدائي يكون مساحة مقطع الاسلاك له كبيرة ويكون عدد لفاته قليلة ممكن يكون لفة واحدة أو بضع لفات وعزلة الكهربائي مرتفع ليتحمل الجهد العالي الذي سوف يعمل عليه و يوصل على التوالي مع الدائرة وكثير يعتبر الملف الابتدائي هو الموصل نفسه فيكون هو قضيب التوزيع او هو الكابل نفسه كما يوضحها الشكل القادم

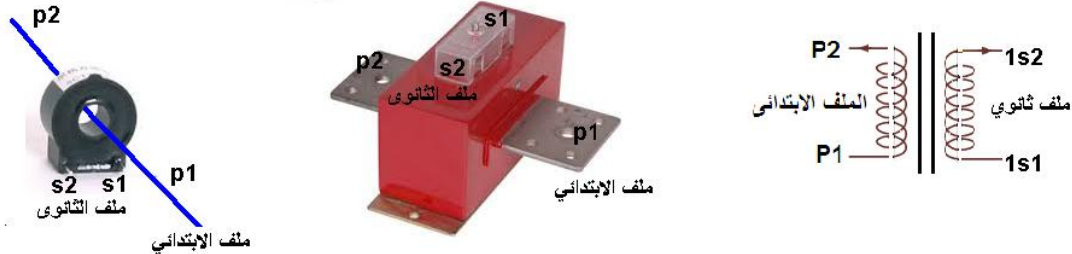

### B- ملف ثانوي " Secondary Winding "

ان الملف الثانوي يكون مساحة مقطع الاسلاك له صغيرة و يحتوي على عدد كبير من اللفات و يتم توصيلة على التوالي مع ملفات القياس لجهاز الوقاية و القياس ويمكن ان يوجد اكثر من ملف ثانوي لتغذية اماكن كثيرة في نفس محول التيار الواحد حيث يعمل على تغذية جهاز الوقاية او تغذية اكثر من جهاز وقاية وايضا تغذية اجهزة القياس فلا بد ان يكون اكثر من ملف ثانوي

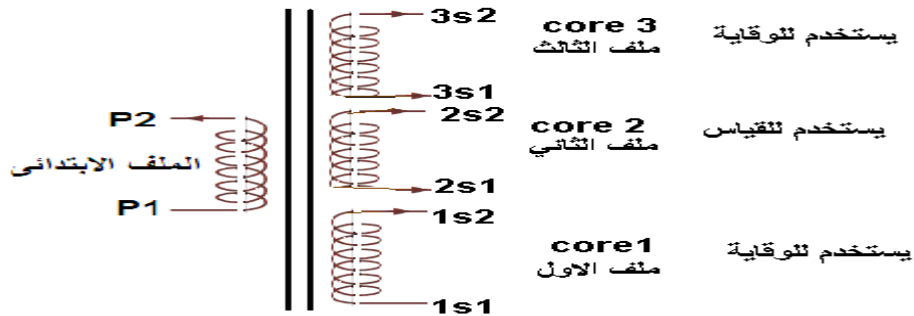

وتوجد نوعية من محولات التيار يكون لمحول التبرتي تحويل و يكون له أربع أطراف طرفان للنسبة العالية و طرفان للنسبة المختلطة " مثلا 200-400/5/5 " فإذا تم التوصيل بين طرفي النسبة المنخفضة نحصل على نسبة تحويل ( 200/5 ) فإذا تم التوصيل بين طرفي النسبة العالية نحصل على نسبة تحويل ( 400/5 ) و يكون ذلك في محولات ذات الملف الابتدائي الملفوف و الذي يتكون من أكثر من ملف حسب عدد النسب المطلوبة فمحول التيار الذي له نسبي تحويل يتكون من ملفين ابتدائيين يوصلان على التوالي للحصول على نسبة التحويل المنخفضة و يوصلان على التوازي للحصول على نسبة تحويل ضعف الأولى .

## 2- مكونات الدائرة المغناطيسية


يعتبر القلب الحديدي هو المكون الرئيسي للدائرة المغناطيسية وهو يكون على شكل مستطيل أو مربع و تستخدم للمحولات الصغيرة أو المتوسطة و يلف الملف الثانوي أو لا حول القلب ثم الملف الابتدائي و القلب الحديدي على شكل حلقي و يستخدم لمحولات التيار المختلفة و فيه يلف الملف الثانوي حول القلب أما الملف الابتدائي فهو الكابل أو الموصل الحامل للتيار والملفان الابتدائي والثانوي مرتبطان مغناطيسيا من خلال قلب من شرائح الصلب والملفان الابتدائي والثانوي يكونا معزولان كهربيا عن بعضهما وعن القلب الحديدي و يختلف محول التيار عن المحول العادي في إن المادة التي يصنع منها القلب المغناطيسي في محول التيار تكون ذات ممانعة مغناطيسية عالية جد وذلك لتقليل تيار المغنطة

### نظرية عمل محول التيار:-

عند مرور التيار في الملف الابتدائي يتولد مجال مغناطيسي في القلب الحديدي ينتج عنه قوة دافعه كهربائية تحدد قيمة التيار في الملف الثانوي حيث يقوم بتحويل التيار المار من خلال الطرف الابتدائي إلى تيار يتناسب معه على الطرف الثانوي فمثلا محول تيار 1/100 هذا يعني عند مرور تيار بقدرة 100 أمبير في الملف الابتدائي يكون التيار على الملف الثانوي هو 1 أمبير وأيضا عندما يمر تيار 80 أمبير من خلال الطرف الابتدائي لمحول 5/100 أمبير فان قيمة التيار على الطرف الثانوي هي  $4 = 100 \div 5 \times 80$  أمبير

### ملحوظة

يجب عدم فتح الدائرة الثانوية لمحول التيار أثناء تشغيله إذ ان فتح الدائرة الثانوية لمحول التيار يزيد الفيض المغناطيس بالقلب الحديدي للمحول ونتيجة لذلك تزيد درجة حرارته فيسبب انهيار عزل الملفات كما ان الجهد على أطراف الملف الثانوي المفتوح سيزداد أيضا بدرجة عالية جداً مما يعرض الأشخاص للخطر والاشكال الاتية توضح ذلك .

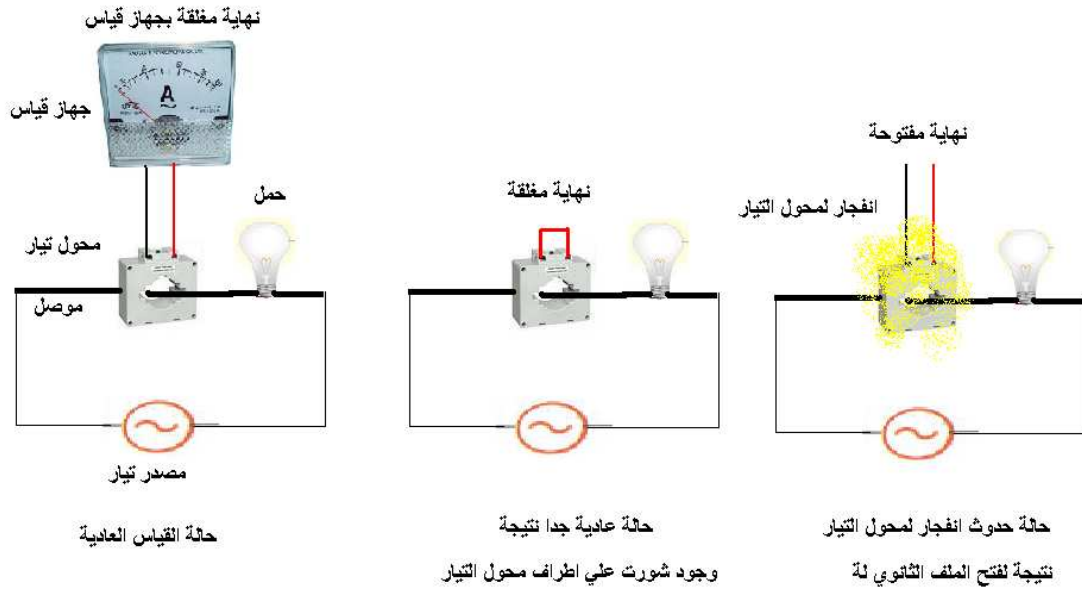

### انواع محولات التيار

#### 1 - انواع محولات التيار من حيث الموقع

##### A- محول التيار الخارجي

وهو يستخدم في الجهود العالية ويركب خارجي في الهواء ويستخدم بكثرة في محطات التوزيع أو النقل الهوائية التي تكون في الهواء



##### B \* محول تيار داخلي

وهذا النوع يكون داخلي بداخل الخلية أو لوحات التوزيع ويأخذ أشكال مختلفة تناسب مكان التركيب وطرق توصيل الداخلي حيث يوجد محول تيار دائري الشكل أو على شكل بارة أو على شكل مستطيل أو على شكل اسطواني كما بالشكل الآتي:



محول تيار دائري



محول تيار مسطيل



محول تيار اسطواني الشكل


## 2- أنواع محولات التيار من حيث تيار الملف الثانوي

- 1- تحكم اليدوي يكون تيار الملف الثانوي هو 5 أمبير
  - 2- تحكم عن بعد يكون تيار الملف الثانوي هو 1 أمبير
- ويمكن ان يكون في حالة التحكم عن بعد ان يكون تيار الملف الثانوي هو 5 أمبير ولكن لا يفضل ذلك لانه يتطلب زيادة حجم محول التيار وفقا للعلاقة  $P = R * I^2$




## 3- أنواع محولات التيار من حيث نوع الملف الابتدائي

### A - محول تيار ذات الملف الابتدائي الملفوف أي على شكل دائري

وفي هذا النوع يكون الملف الابتدائي عبارة عن موصل ذو مساحة مقطع كبيرة وعدد لفات قليلة حتى يستطيع تحمل مرور تيارات الفصّر ويلف حول قلب حديدي والملف الثانوي موصل ذو مساحة مقطع صغير وعدد لفات كبيرة ويلف أيضا حول القلب الحديدي

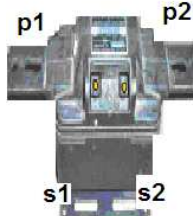

محول تيار على شكل بارة

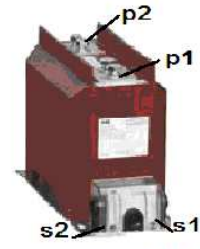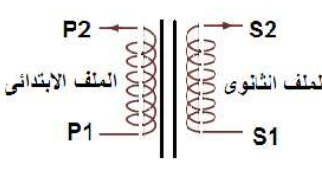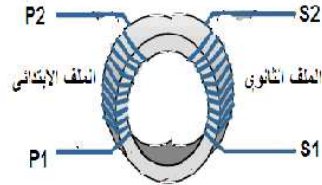

محول تيار مسطيل

### B - محول التيار ذات الملف الابتدائي على شكل القضيب


يعتبر من أشهر الأنواع حيث عبارة عن مجموعة من الشرائح تجمع مع بعضها تكون قلب حديدي على شكل اسطوانة مجوفة من الداخل يتم عزلها ثم يلف عليها الملف الثانوي ويصنع القلب من نصفين حتى يمكن تركيبه حول الكابلات أما الموصل فهو يمثل الملف الابتدائي من لفة واحدة فهو نفسه يكون الموصل حيث يمر من خلال الفتحة الدائرية للقلب الحديدي




محول تيار مسطيل




محول تيار دائري

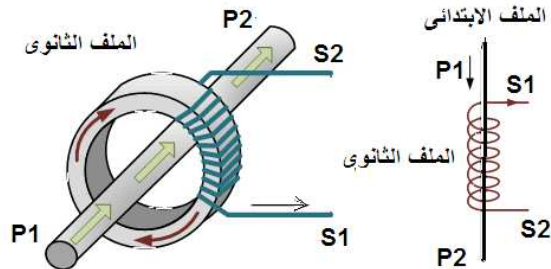

ملحوظة مهمة في حالة تركيب محول تيار الحلقي حول الكابل لابد من الانتباه لطريقة توصيل غلاف المعدني للكبل بجسم الخلية والسبب في ذلك هو ان الغلاف المعدني يتولد به تيار بالتأثير المضاد في الاتجاه للتيار المار في حالة مرور غلاف الكابل مع الموصل من داخل محول التيار فنجد ان محول التيار يمر بيه تيارين وهما تيار المار بالموصل والتيار المار بالغلاف المعدني وهما متضادان في الاتجاه وبذلك تكون محصلتهما أقل من قيمة تيار الموصل وبذلك التيار المتولد في الملف الثانوي لا يمثل التيار المار في الكابل ولذلك يتم توصيل غلاف الكابل بالأرضي قبل محول التيار وعدم إدخاله في محول التيار ولكن يمر الموصل فقط بعد إزالة الغلاف المعدني عنه وبذلك يمر في محول التيار تيار الموصل فقط

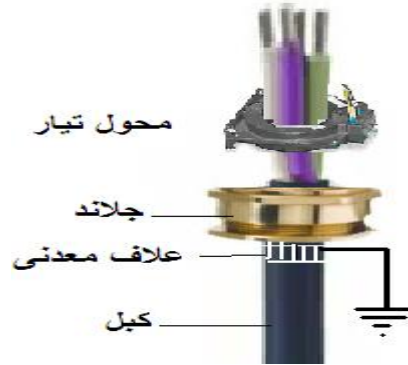


أما ان كانت نقطة توصيل الغلاف المعدني للكبل معزولة عن الخلية بواسطة جلا تد فيتم إمرار كل من موصل و غلاف الكابل داخل محول التيار ثم يتم توصيل موصل إضافي مع الغلاف المعدني ويتم إدخاله في محول التيار في الاتجاه المعاكس ثم يوصل بالأرضي

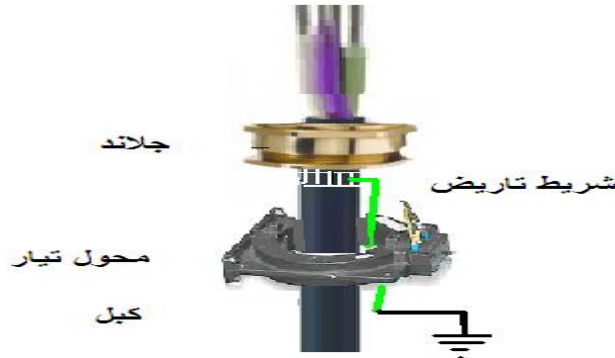

### موقع تركيب محولات التيار

الغرض من موقع تركيب محول التيار هو الوظيفة لة فمثلا عند حماية الكابلات يركب في لوحات الجهد المتوسط بعد القاطع الآلي مباشرة أي بين القاطع ونقطة خروج الكابل. ويكون داخلي في حالة قضبان التوزيع المعزولة بالهواء ويكون موقع تركيبه خارجي في حالة قضبان التوزيع معزولة بالغاز في حالة GIS أما في لوحات الجهد العالي قبل القاطع أي بين القاطع وسكينة الخط لحماية قضيب التوزيع أما في حالة لوحات الجهد المنخفض تتركب على الباس بار لغرض القياس



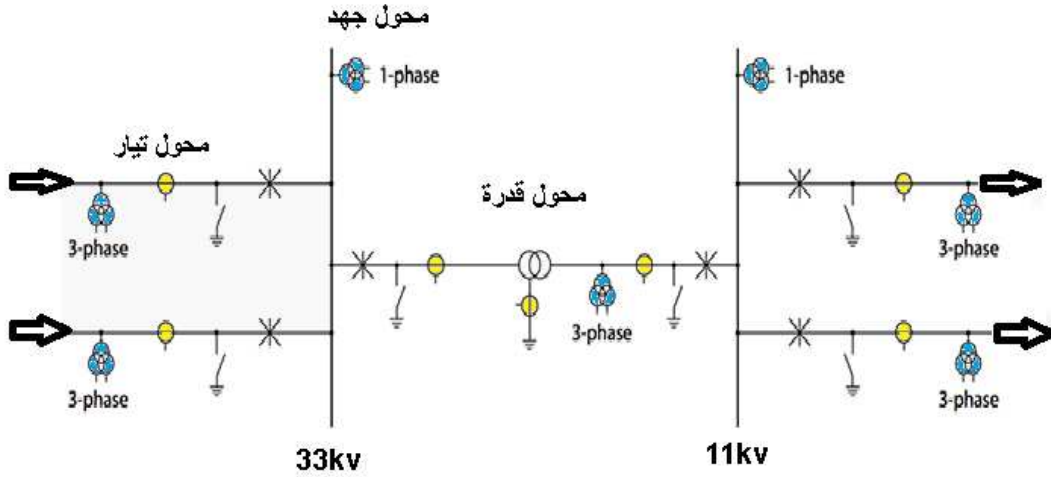

## موصفات محول التيار

### 1- جهد التشغيل

يبدأ محول التيار بالعمل عند جهود 2.5 - 5 - 10 - 15 - 30 فولت امبير

### 2- تصنيف الدرجة (كلاس)


- تصنف درجة محول التيار وفقا الي الاستخدام من حيث محول قياس او محول وقاية
- محول تيار يستخدم لغرض القياس تكون تصنيف الدرجة 0.2 - 0.5 - 1 - 3
- محول التيار يستخدم لغرض الوقاية تكون تصنيف الجهد 5 - 10 - 15 - 20 - 30

### 3- نسبة تحويل محول التيار

- وفقا للتيار الابتدائي بداية من 10 امبير حتي 10000 امبير
- وفقا لتيار الملف الثانوي عند 1 امبير او 5 امبير

## تأريض محولات التيار


ان الهدف من اي عملية تأريض هو للحماية من زيادة التيار حيث يتم من خلال التأريض تسريب التيار نتيجة العطل او حدوث انهيار في العزل الي الارض من خلال عمل مسار الي الارض ولذلك نجد انالهدف من تأريض محول تيار من جانب واحد هو تأمين محول التيار من مرور تيار عالي بيه نتيجة حدوث تيارات القصر

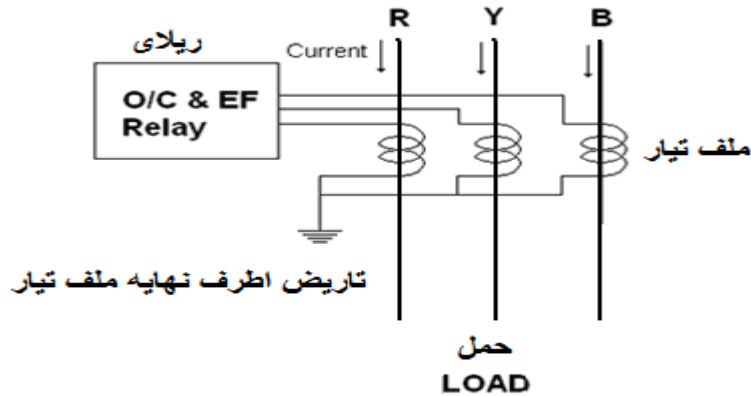

حيث يجب ان يتم توصيل أحد أطراف الملفات الثانوية لمحولات التيار التي تكون موصلة ستار أي نجمة بالأرضي وذلك لحماية أجهزة القياس والوقاية المتصلة بها في حاله انهيار عزل المحول وتجنب عبور الجهد العالي من الملف الابتدائي إلي الملف الثانوي وبالتالي تلف أجهزة



الوقاية و القياس أي ان غرض التاريز لمحاولات القياس هو وقائي فقط والسبب الآخر للحفاظ على عدم اتزان التيار الذي يحدث عند حدوث أعطال التسرب الأرضي حتى يشعر به جهاز التسرب الأرضي يتم تأريض ملفات محولات التيار من جهة جهاز الوقاية لاستكمال مسار تيار التعاقب الصفري للأرض وضمان عمل جهاز الوقاية ضد التسرب الأرضي عند حدوث العطل حيث في حالة تركيب محول تيار على خط لو كان الاتجاه p1 في اتجاه باس بار يتم عمل شورت بين الجانب s2 أما في حالة ان الجانب p2 في اتجاه الباس بار يتم عمل شورت بين الجانب s1

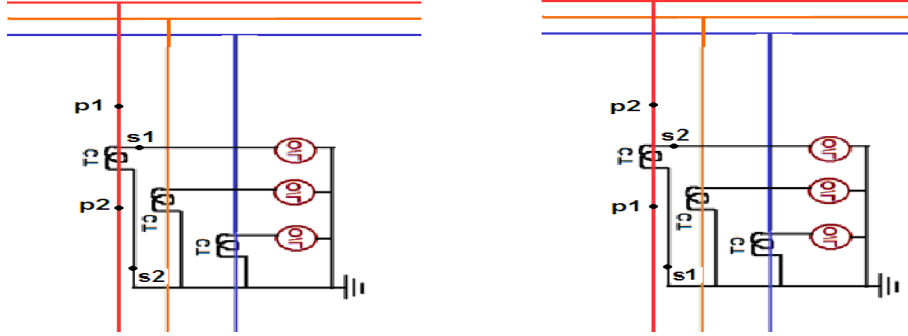

### نسبة التحويل

وهي تمثل النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي أو من جهة اخري فهي تساوي النسبة بين قيمة التيار الابتدائي إلى قيمة التيار الثانوي

$$K_n = \frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p}$$

### قدرة محول التيار " Burden "

وهو عبارة عن الحمل الموصل على الملف الثانوي ويعبر عنه بالفولت أمبير (VA) عند التيار الثانوي المقتن وتساوي 5- 10- 15- 30- 60. فولت أمبير. ويحسب من العلاقة التالية

$$VA = k \cdot \frac{L}{S}$$


VA تمثل القدرة المستهلكه

في حالة تيار الملف الثانوي لمحول التيار هو 5 امبير تكون قيمة المعامل K = 0.44

في حالة تيار الملف الثانوي لمحول التيار هو 1 امبير تكون قيمة المعامل K = 0.0176

S هي مساحة مقطع الكبل اي حجم الكبل

L هو طول الكبل

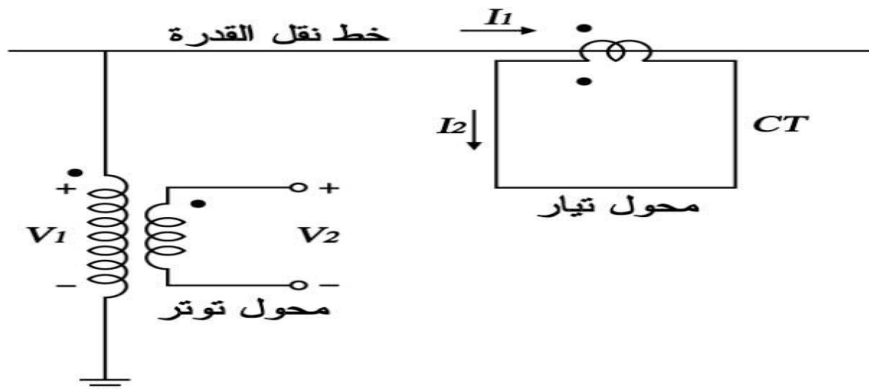

### قيمة الجهد المار بمحول التيار

في الحالة التفاضلية تحسب من خلال تلك المعادلة الآتية

$$V_k \leq a \cdot I_f (R_{ct} + R_b + R_r)$$

$$\frac{I_p}{I_s} = K_n \quad \text{حيث قيمة نسبة التحويل} \quad \frac{I_{sc}}{K_n} = I_f$$

1 أمبير أو 5 أمبير

$$I_{sr} (CT) \cdot 7 = I_f \quad \text{أو تحسب من} \quad \frac{I_{r \text{ gen}} \cdot 7}{K_n} = I_f$$

$$I_{sr} (CT) \cdot 20 = I_f \quad \text{في حالة المحول}$$

$$\frac{I_{th}}{K_n} = I_f \quad \text{في جالى الباس بار}$$

$R_{ct}$  تمثل قيمة مقاومة الملف الثانوى

$R_b$  تمثل قيمة مقاومة الدائرية

$R_r$  تمثل قيمة مقاومة جهاز الوقاية

### معامل أقصى حدود الدقة ( ALF ) Accuracy limit factor

يعرف بانة أقصى تيار يمر في محول التيار عندما تكون الأحمال الموصلة عليه متساوية الحمولة

وتكتب كالأتي 30VA - 5 P 20

الحرف P يمثل انه محول وقاية

والرقم 5 يمثل مستوى الدقة أما الرقم 20 يمثل معامل أقصى حدود الدقة وهذا يعنى انه يمكن

إمرار تيار قيمته 20 ضعفا للتيار المحول مع بقاء نسبة الخطاء في الحدود المسموح بها وان


تكون الأحمال الموصلة عليه هي 30 فولت أمبير

### طرق كتابة لوحة محولات التيار " Name Plate "

Rated insulation voltage: 17.5 kV  
Power frequency withstand voltage: 38 kV 1 mn 50Hz  
Impulse withstand voltage: 95 kV peak


n° 9191671		type RCF 2 / B	
17.5/38/95	kV	50 Hz	standard
25	kA	1 s	Idyn
150/5	1S1 - 1S2	15	VA
150/5	2S1 - 2S2	15	5P 10

Applicable CT standard  
معامل امان  
Accuracy limit factor (ALF)  
Accuracy class  
Accuracy power  
نوع محول تيار  
تاريخ الصناعة  
Network current characteristic  
 $I_{th} : 25 \text{ kA/1 s}$   
 $I_{dyn} : 62.5 \text{ kA peak}$   
نسبة تحويل  
1 primary circuit  
1 secondary circuit 1S1 - 1S2  
1 secondary circuit 2S1 - 2S2

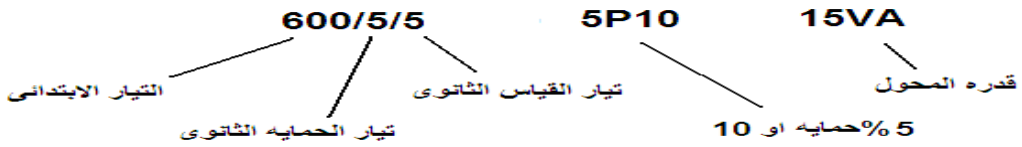

مثال:- محول تيار يحتوى على 2 ملف ثانوي و يكتب كالأتي:

0.5 P 20 - 15 - 30 VA - 500/5/5

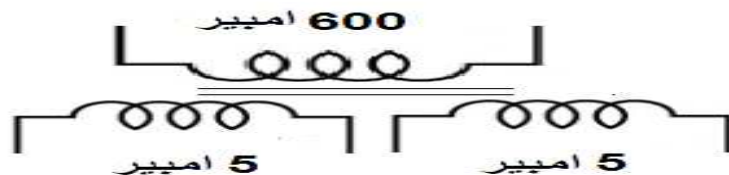

معنى ذلك ان الملف الابتدائي 500 امبير والملف الثانويين كل واحد فيهم 5 أمبير وان أحد الملفين الثانويين قدرة الخرج له VA15 درجة الدقة 0.5 (نسبة الخطأ 0.5%) تستخدم لأجهزة القياس . بينما الملف الآخر قدرة المخرج له VA 30 ودرجة الدقة P20 (نسبة الخطأ 5%) P20 تعنى ان أقصى نسبة خطأ 5% عندما يمر تيار بالملف الابتدائي مساويا 20 مرة من قيمة التيار الابتدائي المقتن والرقم 20 هو معامل حد الدقة المقتن.

### منحنى التشبع لمحور التيار


حالة التشبع تحدث لمحولات التيار عند تعرضها لتيارات قصر كبيرة لفترات كثيرة بمعنى ان يكون التيار الخارج من ملف التيار الثانوي غير متناسب مع التيار المار في الملف الابتدائي لان معظم التيار يمر في قلب محور التيار ونجد نتيجة لكثرة الأعطال على مغذي معين دائما ما يحدث لمحور التيار الخاص به تشبع ويؤدي تشبع محور التيار إلي التشغيل الخاطئ لأجهزة الحماية ونقوم دائما بفحص محور التيار في حالة اشتغال أجهزة الحماية بدون حدوث أعطال عليها لانه في حالة التشبع ستكون نسبة خرج محور التيار تقريبا ثابتة وليس متغيرة مع تغير تيار الابتدائي نتيجة لان اغلب توصيلات محولات التيار يكون على شكل ستار وفي حالة حدوث تشبع لأحد محولات التيار فان هذا يؤدي إلي مرور تيار في وصلة خط التعادل n وبالطبع سوف يراها جهاز الحماية على انها عطل أرضي ويقوم بفصل القاطع في حين انه لا يوجد أي عطل هذا هو المقصود بكلامي ان أجهزة الوقاية تعمل بدون أعطال عليها في حالة حدوث تشبع لأحد محولات التيار. أم في حالة الوقاية التفاضلية سيؤدي تشبع محور التيار إلي عدم تساوى قيمة التيار من ناحية عن الناحية الأخرى مما يؤدي إلي عمل جهاز الحماية وإذا كان جهاز الحماية المركب به خاصية E F&O.C سيقوم الجهاز بالفصل على E.F دائما وذلك لان في حالة تشبع أحد محولات التيار سيؤدي ذلك إلي مرور تيار في وصلة التعادل n وهي ناتجة عن عدم اتزان قيمة التيار على الثلاثة محولات تيار

### خطوات رسم منحنى التشبع

يتم توصيل مصدر جهد متردد إلي طرفي محور تيار S1 – S2 حيث تبدأ قيمة الجهد من صفر إلي قيمة أعلى من جهد الخضوع Knee voltage لمحور التيار ويتم توصيل اميتر بين الطرفين S1 ومصدر جهد متردد ونوصل افوميتر على أطراف S2- S1  
ثم يتم رفع الجهد تدريجيا وتسجيل قيمة الجهد وقيمة التيار المناظر لها حتى نصل إلي مرحلة التشبع عند توقف الجهد عن الارتفاع بينما يزداد التيار بمعدل مرتفع.  
ويلاحظ ان نقطة التشبع هي النقطة اللي عندها لما احقن جهد صغير يقابله تغير كبير في التيار




ويمكن حساب منحنى حالة التشبع ذلك باستخدام اجهز الفحص والشكل القادم يوضح ذلك وسوف نوضح ذلك بالتفصيل في جزء الاختبارات الخاصة باجهزة الوقاية

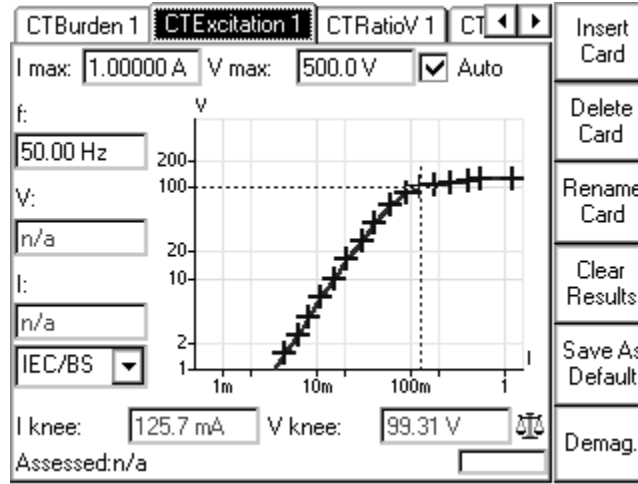

### طرق توصيل محول التيار


1- في حالة الوقاية التفاضلية للمحول يتم توصيل محول التيار عكس توصيلة محول القدرة فمثلا لو كان محول قدره 11/33 ك ف موصل دلتا/ ستار أي محول القدرة موصل دلتا على الجانب الابتدائي 33 ك ف فيتم توصيل محول التيار على وضع ستار ويكون أيضا محول القدرة موصل ستار على الجانب الثانوي 11 ك ف فيكون محول التيار على الجانب الثانوي موصل دلتا كما يوضح الشكل الآتي

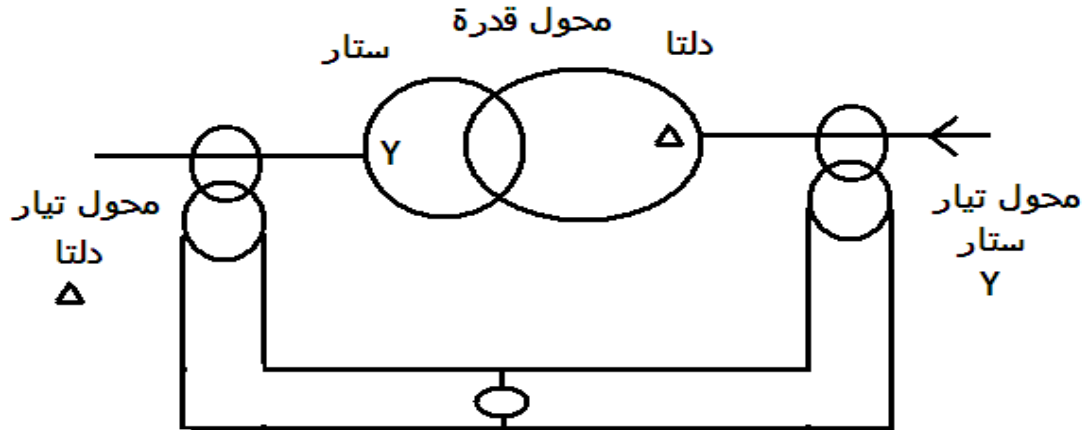

### حساب محولات التيار


يتم تحديد انواع وقيم المعاملات المختلفة لمحول التيار حتي نستطيع ان نحدد افضل قيم محولات التيار التي تناسب أجهزة الحماية والسبب في ذلك هو التأكد عند حدوث قصر أو زيادة في قيم التيار فان محول التيار يظل خارج نطاق منطقة التشبع والتي تكون عندها نسب الخطاء أعلى من المطلوب مما يؤدي الي جعل اجهزة الوقاية تعمل بطريقة الخطاء ولكي يتم إجراء ذلك لابد من معرفة بعض المعلومات وهي :

- 1- أقصى تيار للقصر يمكن ان يمر في محول التيار ويرمز له بالرمز If
- 2- جمع جميع الأحمال الموصلة على محول التيار ( $I^2.Rr - I^2.Rc - I^2.Rct$ ) ونأتي لشرح مثال بسيط يوضح ذلك .

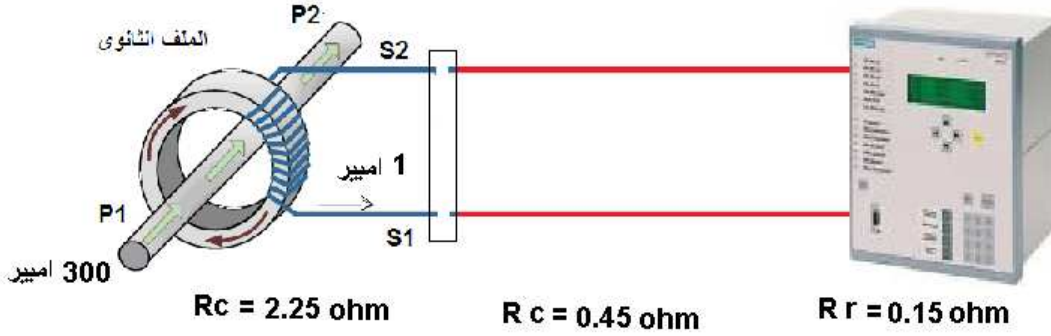


الشكل السابق يوضح توصيل محول تيار حيث كانت موصفاتة هي تيار الملف الابتدائي 300 امبير وتيار الملف الثانوي هو 1 امبير وقدرة التشغيل لة هي 30 فولت امبير وقيمة مقاومة محول التيار  $R_{ct} = 2.25$  أوم وتيار القصر 25 ك أمبير وقيمة مقاومة سلك التوصيل بين محول التيار وجهاز الحماية هو  $R_c = 0.45$  اوم وقيمة مقاومة جهاز الحماية  $R_r = 0.15$  اوم بعد معرفة تلك البيانات نأتي الان لبدء حساب المحول يتم اولا حساب الحمل حمل محول تيار = مربع التيار الثانوي لمحول تيار \* مقاومة محول تيار حمولة المقاومة الداخلية لمحول تيار  $R_{ct} = 2.25 * 1 = 2.25$  فولت أمبير حمل سلك التوصيل = مربع التيار الثانوي لمحول تيار \* مقاومة سلك التوصيل حمل سلك التوصيل  $= 0.45 * 1 = 0.45$  فولت امبير حمل جهاز الحماية = مربع التيار الثانوي لمحول تيار \* مقاومة جهاز الحماية حمل جهاز الحماية  $= 0.15 * 1 = 0.15$  فولت امبير يتم الان حساب الحمل الكلي الخارجي الذي سوف يوصل مع محول التيار وطبعا هو حمل جهاز الحماية وايضا هو حمل سلك التوصيل حيث يتم حساب الحمل الكلي من المعادلة الاتية الحمل الكلي الخارجي  $R_a = R_c + R_r$  حمل الكابل + حمل جهاز الحماية الحمل الكلي  $R_a = 0.45 + 0.15 = 0.6$  فولت أمبير وكما هو معطي ان حمل محول التيار  $R_r = 30$  فولت أمبير وايضا لان تصنيف محول التيار معطي وفقا لـ 10 p 5 فيكون معامل الدقة  $n = 10$  فيتم حساب معامل زيادة التيار وفقا للعلاقة الاتية معامل زيادة التيار  $= [(R_{ct} + R_a) / (R_{ct} + R_r)] * n = 113.05$  معامل زيادة التيار  $= [(2.25 + 0.6) / (2.25 + 30)] * 10 = 113.05$  معامل زيادة التيار المطلوب = تيار القصر / تيار الملف الابتدائي معامل زيادة التيار المطلوب  $= 300 / 25000 = 83.33$  نجد ان معامل زيادة التيار اكبر من معامل زيادة التيار المطلوب  $83.33 < 113.05$

ويتم الان حساب هامش الامان  
 هامش الامان = (معامل زيادة التيار - معامل زيادة التيار المطلوب) / معامل زيادة التيار المطلوب \* 100  
 هامش الامان =  $100 * [83.33 / (113.05 - 83.33)] = 35.66\%$   
 أما إذا توفرت قيمة (VK) knee voltage في البيانات فيتم حساب قيمة Knee voltage ولا بد ان تكون أقل من القيمة المعطاة في البيانات فإذا كانت قيمة المعطاة هي  $VK = 320$  فالقيمة من الحسابات تساوي  $VK1$   
 $VK1 = I_f / I_p * (R_{ct} + R_c + R_r) = 25000 / 300 * (2.25 + 0.45 + 0.15) = 237.7$   
 نجد ان قيمة  $VK = 320$  اكبر من قيمة  $VK1 = 237.7$

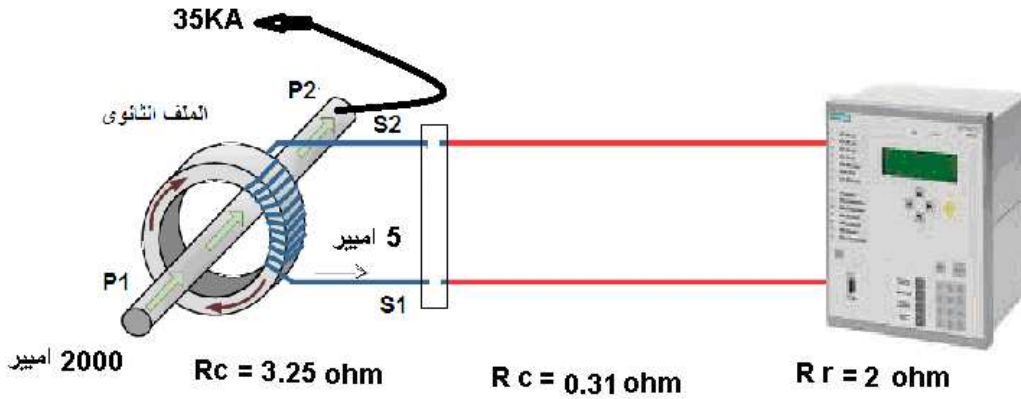

يتم حساب قيمة التيار المار بالملف الثانوي لحظة حدوث القصر  
 قيمة التيار الثانوي عند القصر = تيار القصر \* (تيار الملف الثانوي / تيار الملف الابتدائي)  
 قيمة التيار الثانوي عند القصر =  $35000 = (2000/5) * 87.5$  امبير  
 ثم يتم حساب نسبة عدد اللفات = تيار الملف الابتدائي / تيار الملف الثانوي  
 حساب نسبة عدد اللفات =  $5/2000 = 400$  لفة  
 ثم يتم حساب الجهد على الملف الثانوي = تيار الملف الثانوي \* مقاومة  
 جهد الملف الثانوي =  $87.5 * (2 + 0.31) = 22.1$  فولت  
 ثم بالتعويض في معادلة المحول القادم للحصول علي قيمة الفيض المغناطيسي  
 الجهد =  $4.44 * \text{التردد} * \text{نسبة عدد اللفات} * \text{مقاومة المحول} * \text{الفيض المغناطيسي}$   
 الفيض المغناطيسي =  $202.1 = (400 * 3.25 * 50 * 4.44) / 70.03$  خط لكل سم  
 حساب محولات التيار على الخطوط أو الكابلات والمحولات

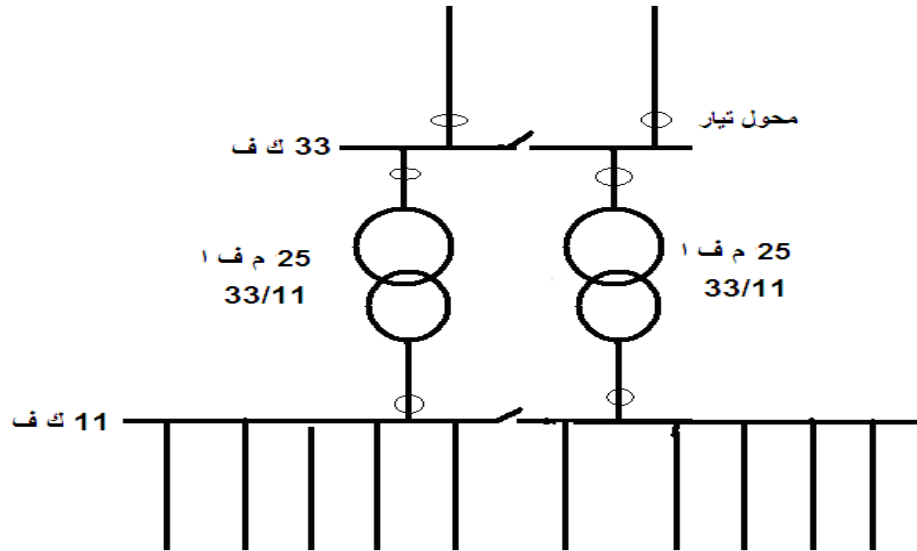

مثلا كابل بجهد تشغيل 33 ك ف يحمل قدره 25 ميغا فولت أمبير حيث يتم حساب اكبر تيار في الخط من العلاقة الآتية

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} * V} = \frac{25 * 10^3}{\sqrt{3} * 33} = 438 \text{ A}$$

يتم اختيار محول تيار 500/5 تكون نسبة التحويل هي 100

جهد تشغيل	أقصى جهد	التيار الابتدائي	التيار الثانوي
33 Kv	36 Kv	500-1000 A	5 A

ويكون التيار الثانوي في حالة الحمل الطبيعي =  $100/438 = 4.38$  أمبير  
 أما في حالة وجود أكثر من كابل يتم حساب قيمة محول التيار وفقا للقدرة الكلية في حاله تعطل  
 أحد تلك الكابلات فمثلا وجود كبلين بجهد تشغيل 33 ك ف يغذيان محطة توزيع ابتدائية بقدره  
 كليه وهي 50 ميغا فولت أمبير فعند حدوث عطل للأحد الكابلات فيتم تحديد قيمه محول التيار  
 وفقا

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} * V} = \frac{50 * 10^3}{\sqrt{3} * 33} = 876 \text{ A}$$

فيتم تركيب محول تيار على كل كابل بقدره 5/1000 وتكون نسبة التحويل هي 200

جهد تشغيل	أقصى جهد	التيار الابتدائي	التيار الثانوي
33 Kv	36 Kv	1000-2000 A	5 A

ويكون التيار الطبيعي في الملف الثانوي هو =  $200 / 876 = 4.38$  أمبير

## 2 - حساب محولات التيار على محولات القدرة 11/33 ك ف

قيمه محول التيار ناحية الجهد العالي للمحول 33 ك ف  
 بفرض يوجد 2 محول قدره حمل كل محول هو 25 ميغا فولت أمبير  
 التيار الاسمي للمحول في حالة العمل الطبيعي  
 اكبر تيار في الخط يحسب من العلاقة الآتية

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} * V} = \frac{25 * 10^3}{\sqrt{3} * 33} = 438 \text{ A}$$

يتم اختيار محول تيار 500/5 تكون نسبة التحويل هي 100

جهد تشغيل	أقصى جهد	التيار الابتدائي	التيار الثانوي
33 Kv	36 Kv	500-1000 A	5 A

ويكون التيار الثانوي في حالة الحمل الطبيعي =  $100/438 = 4.38$  أمبير

## 3 - حساب قيمه محول التيار لمحول القدرة ناحية 11 ك ف

تيار في حالة العمل الطبيعي للمحول

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} * V} = \frac{25 * 10^3}{\sqrt{3} * 11} = 1313 \text{ A}$$

يتم اختيار محول تيار 5/1500 تكون نسبة التحويل هي 300

جهد تشغيل	أقصى جهد	التيار الابتدائي	التيار الثانوي
11 Kv	12 Kv	1600-3000 A	5 A

ويكون التيار الثانوي في حالة الحمل الطبيعي =  $300/1313 = 4.37$  أمبير

## حساب قيمه محول التيار لكابلات 11 ك ف


في حالة استخدام كابل مساحة مقطعه 400 مم<sup>2</sup> يتم استخدام محول تيار 1/400 أما لو تم استخدام كابل مساحة مقطعة 300 مم<sup>2</sup> يتم استخدام محول تيار 1/300 وأحيانا يتم استخدام 2 كابل على التوازي بمساحة مقطع 400 مم<sup>2</sup> فيكون محول التيار هو 1/800

### ثانيا: محولات الجهد " Voltage Transformer "

لوحات التوزيع للجهد العالي والمتوسط يتم تركيب بها اجهزة قياس وايضا اجهزة وقاية وهذه الاجهزة تعمل على جهد 220 فولت او 110 فولت ولكن من اين يتم الحصول على ذلك الجهد حتي يتم تغذية تلك الاجهزة فيوجد ثلاث طرق للحصول على تلك الجهود 100-220 فولت

#### الطريقة الاولى

عن طريق استخدام المحول المساعد للمحطة الذي يحول الجهد العالي الي جهد الخدمة 415 فولت ثم استخدام هذا الجهد لتشغيل اجهزة القياس ولكن هذا لا يطبق لاسباب وهي ان نحتاج ايضا جهد 110 لتغذية اجهزة الوقاية وايضا بسبب ان عند التعامل مع اجهزة الوقاية الخاصة بمراقبة الجهد لا نستطيع لان الجهد يكون من محول واحد

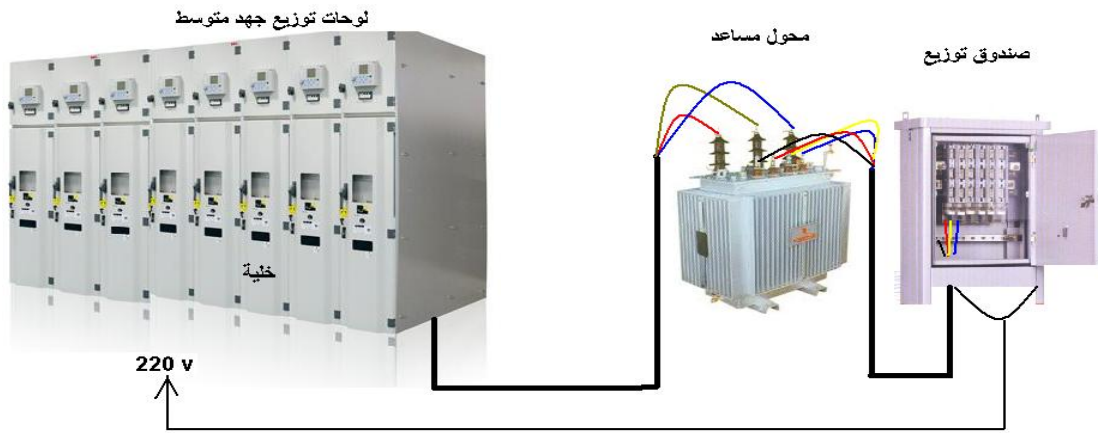

#### الطريقة الثانية

استخدام مصدر التيار المستمر البطاريات ولكن هذا يكون مكلف كثير لاننا نحتاج الي وسائل لتحويل الجهد من جهد مستمر الي متغير بجهود مختلفة وهذا لا يفضل



#### الطريقة الثالثة

استخدام محول جهد لكل خلية لتحويل الجهد من الجهد العالي الي قيمة الجهد المناسب لاجهزة الوقاية والقياس حيث يتم تركيب محول جهد لكل خلية من خلايا الجهد العالي واحيانا في حالة




## خلايا الجهد المتوسط لتقليل التكلفة يتم تركيب محول الجهد لخلايا التغذية فقط اي خلايا المحولات



من خلال كل ما سبق نجد ان محول الجهد هو جهاز يستخدم لتحويل الجهد من قيم عالية الي قيم صغيرة لتغذية أجهزة القياس والحماية المختلفة حيث يتم الحصول على قيمة جهد منخفضة عادة ما تكون ( 100 - 110 - 220 ) فولت لتغذية دوائر الوقاية و القياس و التحكم

### مكونات محول الجهد


تتكون محولات الجهد من ملفين معزولان عن بعضهما البعض و مرتبطان مغناطيسيا من خلال شرائح الصلب السليكوني حيث ان الملف الأول يسمى الملف الابتدائي وهو الذي يوصل على التوازي مع الجهد العالي للشبكة الكهربائية ويكون عدد لفاته كبير و عزلة كهربائي مرتفعا لتحمل الجهد العالي أما الملف الثاني فهو يسمى الملف الثانوي وهو الذي يوصل بالحمل الذي هو عبارة عن أجهزة الوقاية و القياس ويمكن ان يكون الملف الثانوي لة اكثر من ملف لكي نحصل على اكثر من جهد على الملف الثانوي ولذلك نجد ان من الطبيعي ان يكون حجم محول الجهد كبير اذا كان الجهد الابتدائي عاليا بسبب كبر حجم العازل والذي يكون غالبا من البورسلين ولكن في الجهود المتوسطة يكون من مادة الراتنج و غالبا ما يتكون محول الجهد من اكثر من قلب حديدي وكل قلب علية ملفاتة الابتدائية و الثانوية حيث يعتبر كل قلب و ملفاتة كانه محول جهد مستقل لة نسبة تحويل و مستوي دقة يختلف عن الاخر حسب الاستخدام المطلوب

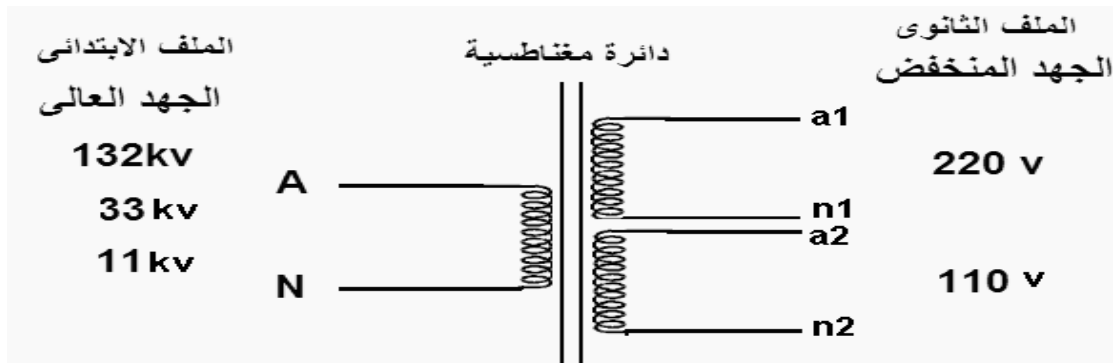

### انواع محولات الجهد


## 1- محول الجهد ذا المكثف

نتيجة لزيادة الجهد تصبح استخدام المحولات المغناطيسية مكلفا جدا حيث ان حجمه يصبح كبير جدا وذلك يتطلب عزل مناسب ولذلك تحدث مشاكل لان متطلبات العزل تحتاج إلي تكلفه عالية و لذلك يتم استخدام محولات الجهد ذات المكثف وتصل جهد التشغيل لها حتي 400 ك ف حيث في الجهود العالية يفضل استخدام محول الجهد ذو المكثف لسببين الأول انها أقل تكلفة من محولات الجهد المغناطيسية والسبب الثاني ان المكثف يعمل كمكثف ربط لنظام الاتصال بالموجات المحملة على خطوط نقل الطاقة لإغراض الاتصال وربط أجهزة الحماية ويتكون من وحدات من المكثفات المتصلة على التوالي بالإضافة إلي مكثف مساعد حيث يتكون المكثف من رقائق معدنية من الألمونيوم وورق مشبع بالزيت كماده عازله حيث ترص الرقائق وتربط بإحكام باستخدام مادة عازله وتوضع جميعها في جسم العزل الخارجي المصنوع من البور سليك ويملا بزيت تحت ضغط مفرغ أي فكيوم ويتم توصيل هذا النوع من المحولات بين الخط و الأرضي لذلك يزود جسم المحول بمكان تأريض خارجي

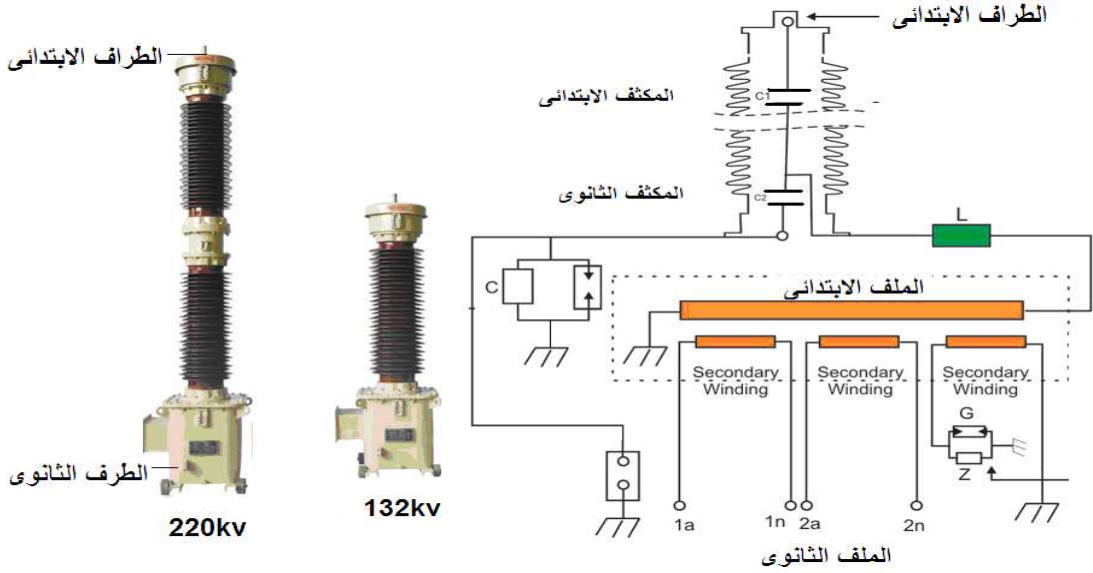

## 2- المحول التقليدي

و هو ما يطلق عليه محول الجهد المغناطيسي و يرمز له بالرمز VT أو PT و يتكون محول الجهد المغناطيسي من دائرة مقفلة عبارة عن رقائق من الحديد السليكوني وملفين احدهما هو الملف ابتدائي و يحتوي على عدد كبير من اللفات و يوصل على التوازي مع الدائرة المراد تركيب محول جهد عليها و الملف الآخر هو الملف ثانوي و يحتوي على عدد أقل من اللفات و يوصل على التوازي بأجهزة الوقاية او القياس و ممكن ان يحتوي الملف الثانوي علي اكثر من ملف كما موضح بالشكل القادم و يتم عزل الملف الابتدائي عن الثانوي بمادة عازلة تعتمد على جهد التشغيل فكلما زاد الجهد زاد عزل الملفات .

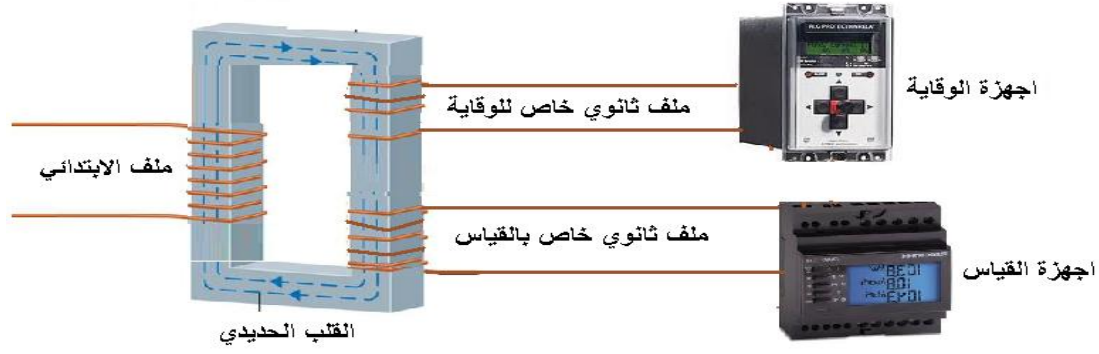

والاشكال الاتية توضح صور لمحولات الجهد



محول جهد داخلي 11kv    محول جهد داخلي 33kv    محول جهد مع الفيوز    محول جهد داخلي 11kv

### قدرة محول الجهد ( قدرة المحول Burden ( VA )


وهي القدرة بالفولت أمبير التي يمكن تحميلها على محول الجهد بصفة دائمة على ان تظل قيمة الخطاء ونسبة التحويل وزاوية الوجه في الحدود المسموح بها وقد حددت الموصفات العالمية قيم الاسمية للحمولة وهي 10-15-50-75-100-200-300-500 فولت أمبير


### معامل الجهد

هو أقصى جهد يمكن وضعة على محول الجهد وهو يعتمد على طريقة توصيل الملف الابتدائي وعلى نظام تأريض الشبكة ويتراوح بين 1.2-1.5-1.9

### موقع تركيب محولات الجهد

موقع تركيب محولات الجهد بلوحات التوزيع يكون في اماكن مختلفة كما يوضحها الشكل القادم حيث يوجد مع كل مغذي محول جهد خاص بة لتغذية أجهزة الوقاية والقياس الخاصة بذلك المغذي وايضا نجد ان كل قضيب توزيع (باس بار) لة ايضا محول جهد وايضا لا ننسى المحول الذي يوجد علي كل جانب لة محول جهد

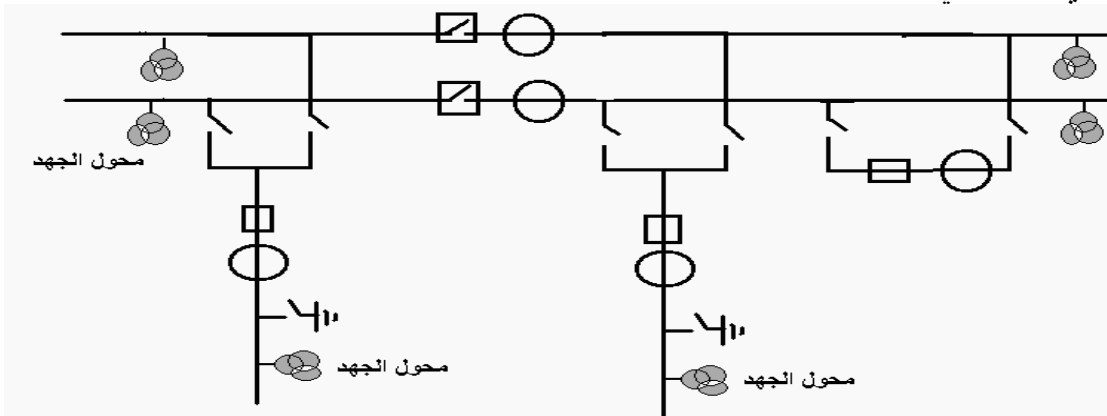

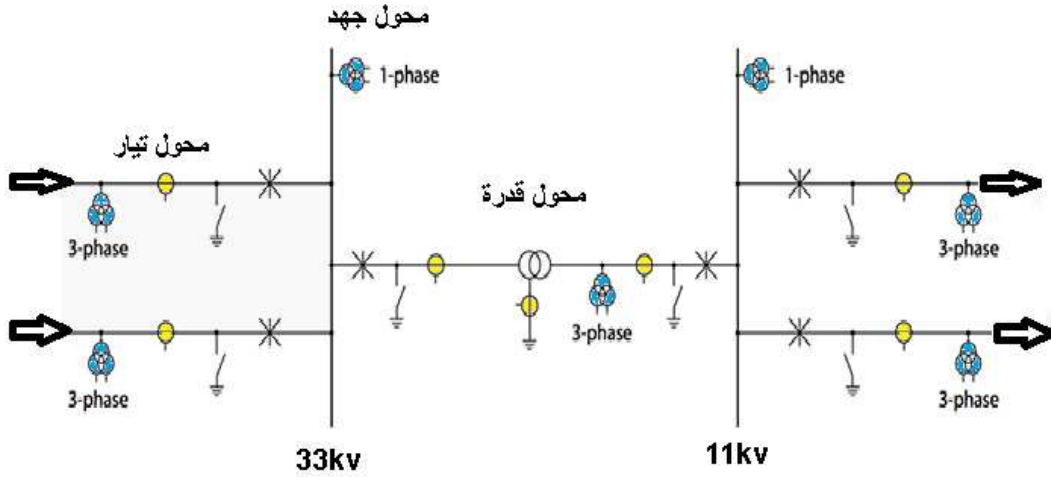

### طرق كتابة قيمة الجهد لمحول الجهد

فمثلا عند عمل محول الجهد على 33 ك ف

#### 1- الجهد الابتدائي لمحول الجهد

يتم حساب جهد الفاز و الأرضي بقسمة جهد الخط 33 ك ف على  $\sqrt{3}$  فيكون

$$\sqrt{3} / 33000 = \sqrt{3} / V_L = V_{ph}$$

يتم حساب جهد بين الفازات بقسمة جهد 33 ك ف على جهد الثانوي 100 فولت

$$100 / 33000 = 100 / V_L = V$$

#### 2- الجهد الثانوي لمحول الجهد

حددت الموصفات الدولية قيمة الجهد الثانوي لمحول الجهد وهي 100 أو 110 فولت

يتم حساب جهد الفاز و الأرضي بقسمة الجهد 100 فولت على  $\sqrt{3}$  فيكون

$$57.73 = \sqrt{3} / 100 = \sqrt{3} / V_s = V_{phs}$$

$$63.51 = \sqrt{3} / 110 = \sqrt{3} / V_s = V_{phs}$$

أما في حالة القلب ذو توصيلة دلتا المفتوحة يتم قسمة على 3 فقط

$$33.33 = 3 / 100 = 3 / V_s = V_{phs}$$

فيتم كتابة نسبة تحويل الجهد على لوحة بيانات محول الجهد كالآتي

$$\frac{33000}{\sqrt{3}} \quad \frac{33000}{100} \quad \frac{100}{\sqrt{3}}$$


قيمة جهد الخروج لمحولات الجهد. 10 - 15 - 25 - 30 - 50 - 100 - 110 VA.

نسبة تحويل محول الجهد تحسب من خلال المعادلة الآتية

$$K_n = \frac{U_{pr}}{U_{sr}} = \frac{N_1}{N_2}$$


نسبة الخطاء في محول الجهد تحسب من المعادلة الآتية

$$\text{Voltage error \%} = \frac{(K_n U_{sr} - U_{pr}) \cdot 100}{U_{pr}}$$

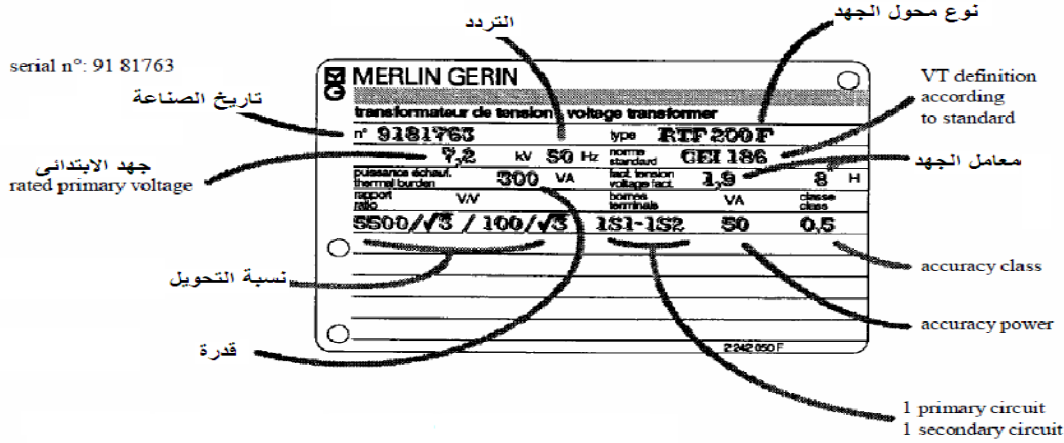


## طرق توصيل محولات الجهد


### 1- توصيل محول الجهد بين الفاز و الأرضى

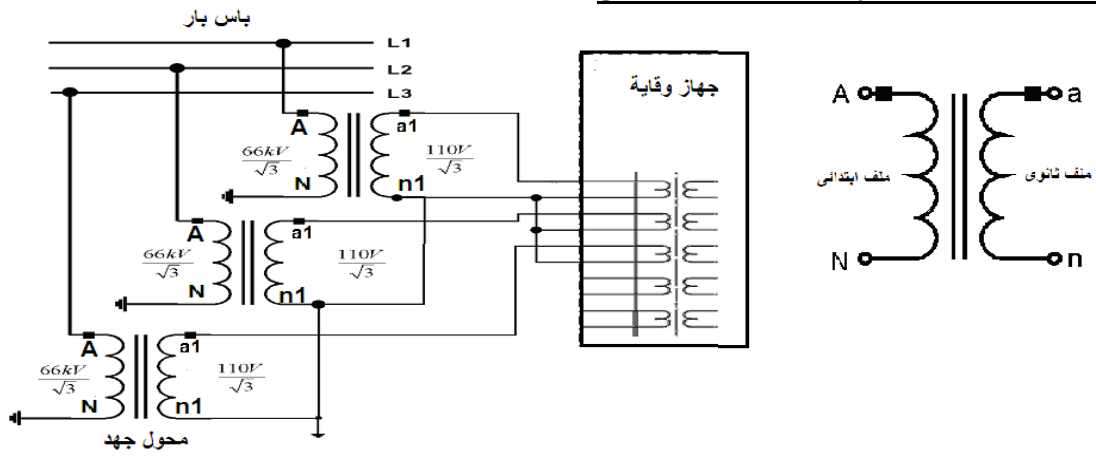

### 2- توصيل محولات الجهد بطريقة الدلتا المفتوحة

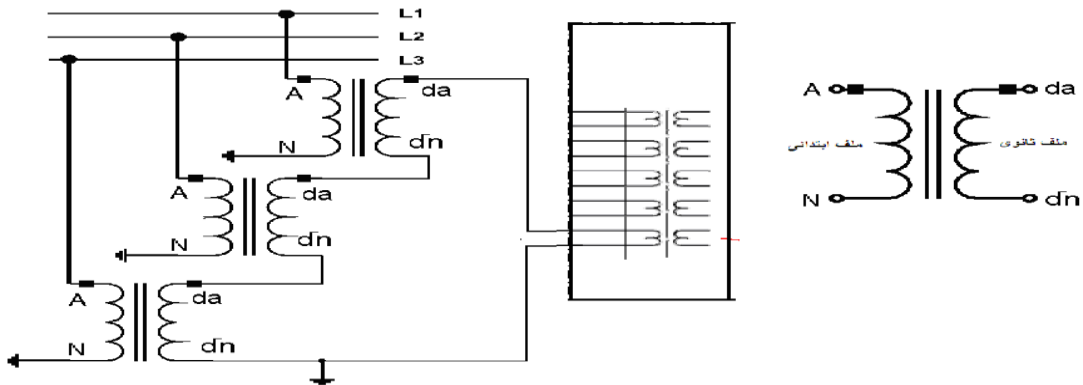

### 3- توصيل محولات الجهد بين الفازات (فاز - فاز)

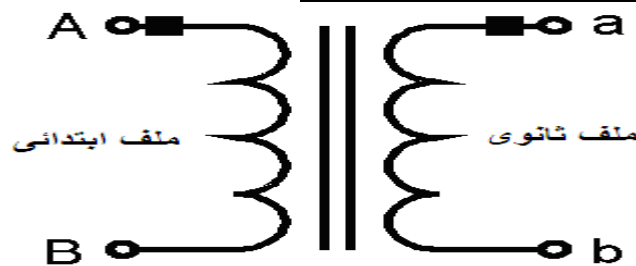

## حماية محولات الجهد


تتعرض محولات الجهد لحالات غير عادية مثل الزيادة المفاجئة للحمل او حدوث حالات القصر علي الملفات الثانوية او أي جهود عابرة مرتفعة ولذلك يتم عادة وقاية محولات الجهد من هذه التغيرات عن طريق استخدام فيوز او قاطع الالي او جهاز وقاية

### اولا حماية الملف الابتدائي لمحول الجهد

حيث يفضل استخدام فيوز ذات سعة قطع عالية ( H.R.C ) حتي جهد 11 ك ف و يتم توصيلها بين مصدر التغذية و الملف الابتدائي لمحول الجهد أما إذا زاد الجهد عن 11 ك ف فتكون الحماية لها ضمن نطاق أجهزة الحماية

### ثانيا حماية الملف الثانوي لمحول الجهد

إما الملفات الثانوية لمحول الجهد يتم حمايتها باستخدام القواطع الصغيرة MCB على الدوائر الثانوية لمحولات الجهد كحماية ثانية بعد الفيوز المركب على الدوائر الابتدائية وتستخدم أيضا في عزل الجهد الثانوي لمحولات الجهد عن باقي الدوائر الأخرى عند العمل عليها.

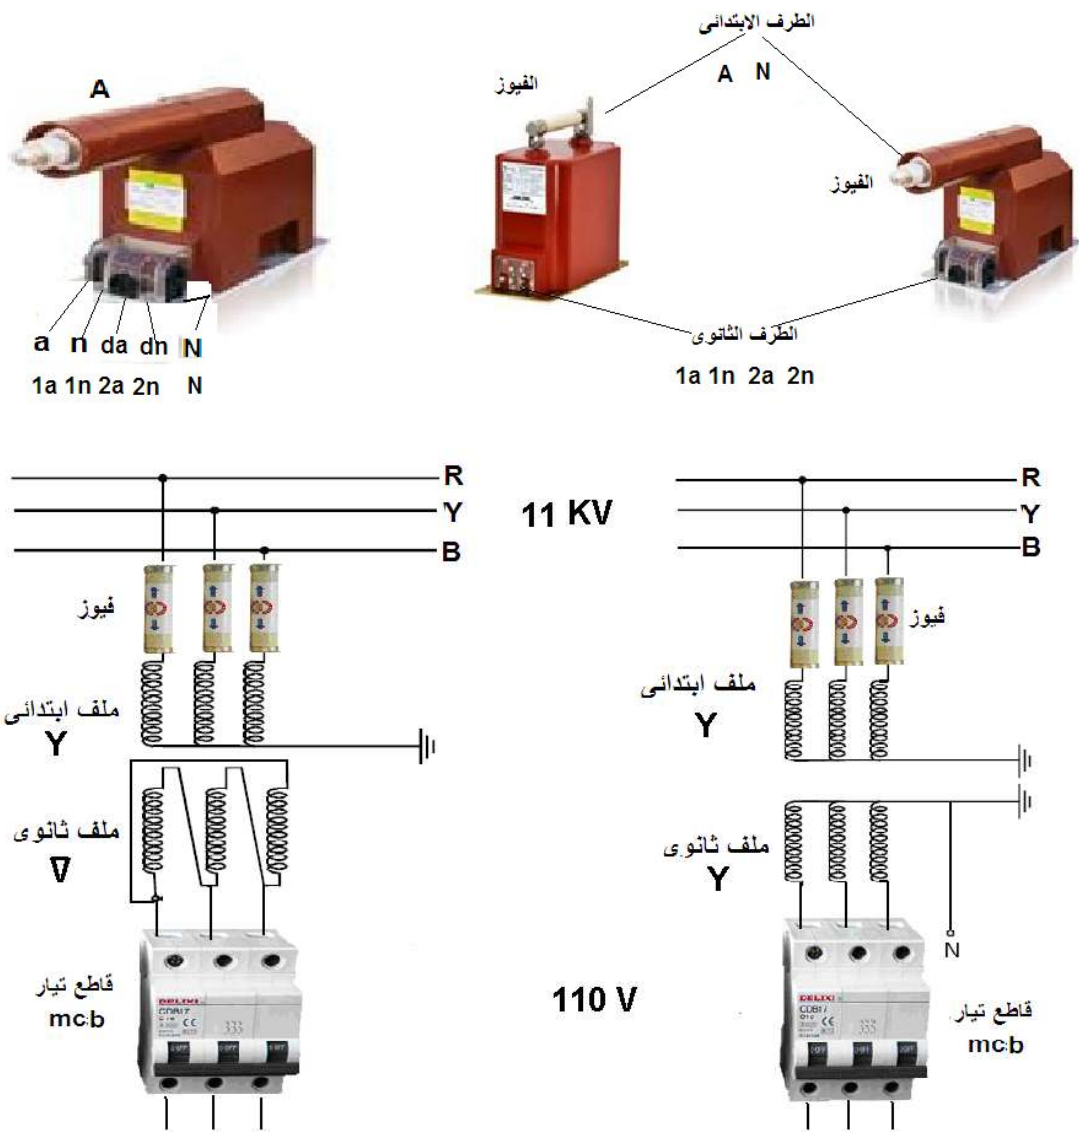

\* اختبارات المحولات

قبل عمل أي اختبار لاي الة كهربائية يتم اولا فصل اي مصدر تغذية ممكن ان يغذي تلك الالة ولذلك لا بد من فصل جميع مصادر التغذية التي ممكن ان تغذي المحول ثم يتم تاريض المحول لتفريغ اي شحنة كهربائية بداخلة ثم يتم التأكد من عدم وجود جهد على الأطراف ولاننسي ان يجب عدم لمس أطراف الملفات أثناء عمل الاختبار.

### 1- اختبار قياس مقاومة العزل للمحولات :

الهدف من ذلك الاختبار هو قياس مقاومة الملفات والتأكد من سلامة الملفات و عدم وجود قصر بأحد الملفات وأيضا التأكد من سلامة نقاط التوصيل و اللحامات داخل المحول.

ومقاومة العزل هي قيمة المقاومة المقاسة بين الأجزاء الحاملة للتيار الكهربائي و الأرض أو المقاومة المقاسة بين دائرتين كهربيتين يفصل بينهما عازل حيث تتناسب قيمة مقاومه العزل تناسب عكسيا مع درجة الحرارة فتكون قيمة مقاومه العزل كبيرة عندما يكون المحول بارد وتكون قليلة عندما يكون المحول ساخن وكذلك قيمة مقاومه العزل والمحول ليس بيه زيت اكبر منه والمحول بيه زيت و يتم قياس مقاومة العزل بين كلا من الاتي :-

1 - ملفات الجهد المنخفض و جسم الخزان الرئيسي

2 - ملفات الجهد المتوسط و جسم الخزان الرئيسي .

3 - ملفات الجهد المنخفض و ملفات الجهد المتوسط .

يتم قياس مقاومه ملفات المحول وفقا إلي العلاقة الآتية

### اولا قياس مقاومة الملفات نظريا

قياس مقاومه المحولات حسابيا من خلال القانون الآتي

1- في حالة الملفات موصله ستار

مقاومه ملفات = ثابت \* جهد الفاز / قدرة المحول√

$$R = C * KV (P-n) / (\sqrt{KVA})$$

2- في حالة الملفات موصله دلتا

مقاومه ملفات = ثابت \* جهد الخط / قدرة المحول√

$$R = C * KV (P-P) / (\sqrt{KVA})$$

ويتم تحديد الثابت ( C ) كالآتي

1- في حالة عزل المحول زيت يكون 1.5

2- في حالة عزل المحول بالهواء يكون 20

وللحصول على مقاومه الملفات عند أي درجة حرارة يتم حساب مقاومه عند درجة 20 ثم يتم ضرب في القيمة ألمقابله من الجدول الآتي وفقا لدرجه الحرارة

Temperature correction Factor		
معامل	درجة حرارة فهرنهايت	درجة حرارة مئوية
1.98	86	30
3.95	104	40
7.85	122	50

### مثال على ذلك

محول توزيع 0.415/11 ك ف ا بقدرة 1500 ك ف ا معزول بالزيت موصل دلتا/ ستار لإيجاد مقاومه الملفات عند درجة حرارة 20 مئوية ثم عند درجة 50 مئوية

### أولا عند درجة 20 مئوية

1 - مقاومه الملفات الضغط العالي 11 ك ف الموصل دلتا

مقاومه = ثابت \* جهد الخط / قدرة المحول√

مقاومه الملفات 11 ك ف = 1.5 \* 11000 / √1500 = 426 ميغا أوم

2 - مقاومه الملفات الضغط المنخفض 415ف الموصل ستار

مقاومه = ثابت \* جهد الفاز / قدرة المحول  $\sqrt{}$

مقاومه الملفات =  $1.5 * 415 / \sqrt{1500} = 16$  ميغا أوم


**ثانيا عند درجة 50 مئوية**

يتم ضرب قيمة المقاومة عند درجة 20 مئوية في قيمة المقابله لدرجه المطلوبه من جدول

عند درجه 50 مئوية =  $16 * 7.85 = 125.6$  ميغا أوم

مقاومه ملفات 11 ك ف عند درجة 50 مئوية =  $7.85 * 426 = 3360$  ميغا أوم

**صورة توضح توصيله ملفات التوزيع لمحول(ستار- دلتا)**

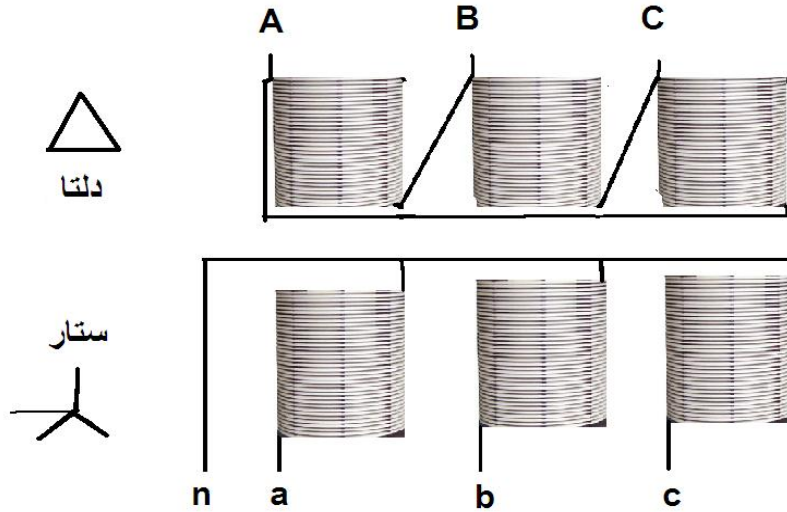

**قياس قيمة قوة العزل للملفات عمليا**

يتم إجراء ذلك الاختبار على المحول لمعرفة شدة العزل للملفات بينها وبين بعضها وكذلك بينها

وبين جسم المحول وكذلك يحدد هل يوجد قصر أم لا

ويفضل عند إجراء ذلك الاختبار ان يتم تأريض الفازات التي لم تدخل في الاختبار

ولتأكد من جودة قياس العزل لأبد ان تكون الاستقطاب له اكبر من 1.3 ويتم ذلك عن طريق اخذ

قراءة العزل عند الدقيقة الأولى ثم اخذ قراءة العزل عند 15 ثانية ثم يتم قسمة ناتج الفحص بعد

دقيقة واحدة على ناتج الفحص بعد 15 ثانية فيجب ان لا يقل عن 1.3

ويجب مراعاة انه عند إجراء ذلك الاختبار في حالة وجود الزيت بداخل المحول تكون المقاومة

اقل منها في عدم وجود الزيت لان الزيت يعمل كمكثف بين الطرفين وتقل المقاومة وطبعاً ايضاً

لا ننسا ان درجة الحرارة لها تأثير مباشر على مقاومة العزل حيث انها تمثل علاقة عكسية مع

مقاومة العزل حيث تقل مقاومة العزل بارتفاع درجة الحرارة والعكس

**أولاً - قياس العزل بين ملفات الجهد المنخفض و جسم الرئيسي للمحول**

يتم استخدام الميجر ناحية الجهد المنخفض حيث المحول موصل نجمة أي 3 فاز معهم خط


تعادل (a-b-c-n) حيث يتم قياس الفازات مع جسم المحول (aE-bE-cE-nE) ويتم ضبط

الميجر على قيمة 1000ف وتكون قيمة المقاومة في حالة محول جديد اكبر من 1 جيجا أوم أما

في حالة محول قديم اكبر من 300 ميغا أوم والصور القادمة توضح قياس الفازات مع جسم

المحول وطبعاً معهم خط التعادل



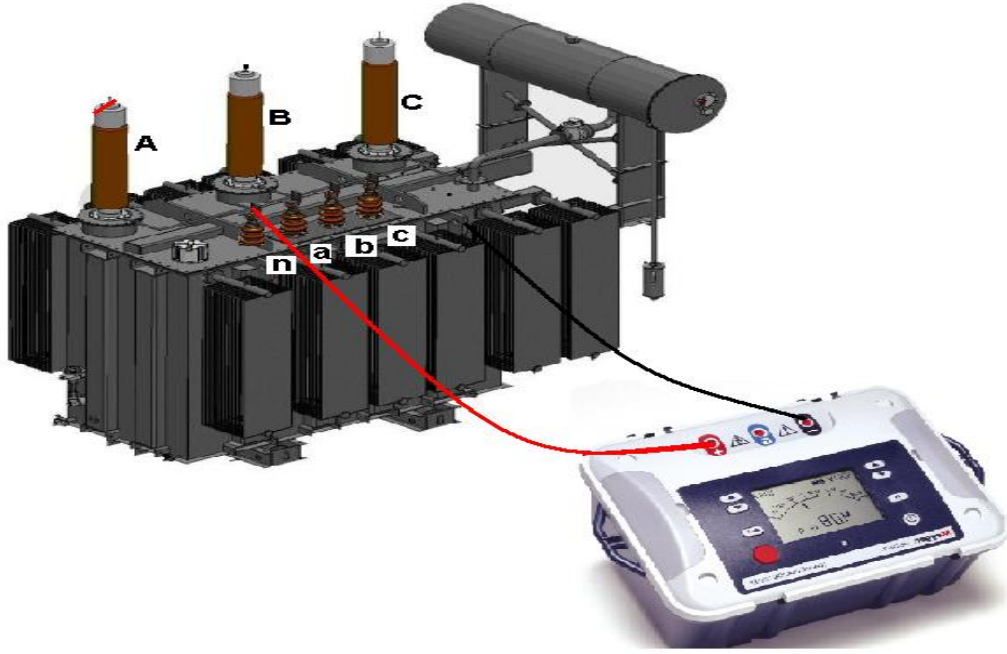

### أختبار قوة العزل بين الجهد المنخفض والجهد العالي للمحول


وفي هذا الاختبار يتم قياس قوة مقاومه العزل بين ملفات الجهد المنخفض وملفات الجهد العالي حيث يتم ضبط الميجر على قيمة 2500 فولت حيث يتم قياس العزل بين الفازة A من ملفات الجهد العالي وجميع فازات الجهد المنخفض (a-b-c-n) ونكرر ذلك للفازات الباقية

(A - a) (A - b) (A - c) (A - n)

(B - a) (B - b) (B - c) (B - n)

(C - a) (C - b) (C - c) (C - n)


وتكون قيمة العزل المقاسة هي اكبر من 1 جيغا أوم

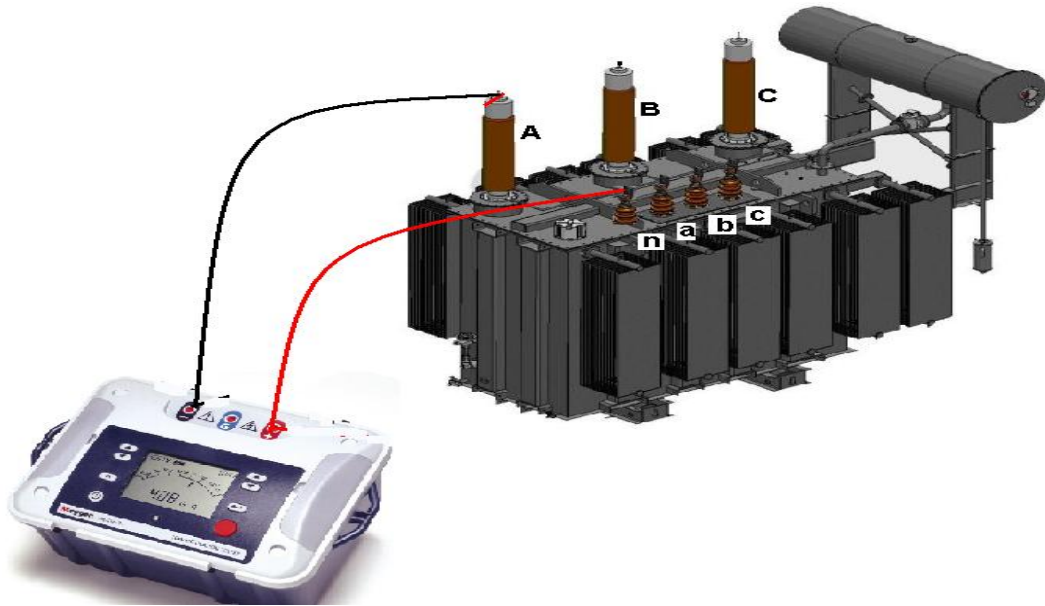

### أختبار قوة العزل بين ملفات الجهد العالي وجسم المحول

يتم ضبط الميجر على 5000 فولت حيث يتم قياس العزل بين كلا من

(A - E) و (B - E) و (C - E) وتكون القيمة المقاسة اكبر من 1 جيجا أوم للمحولات الجديدة و 300 ميغا أوم للمحول القديم

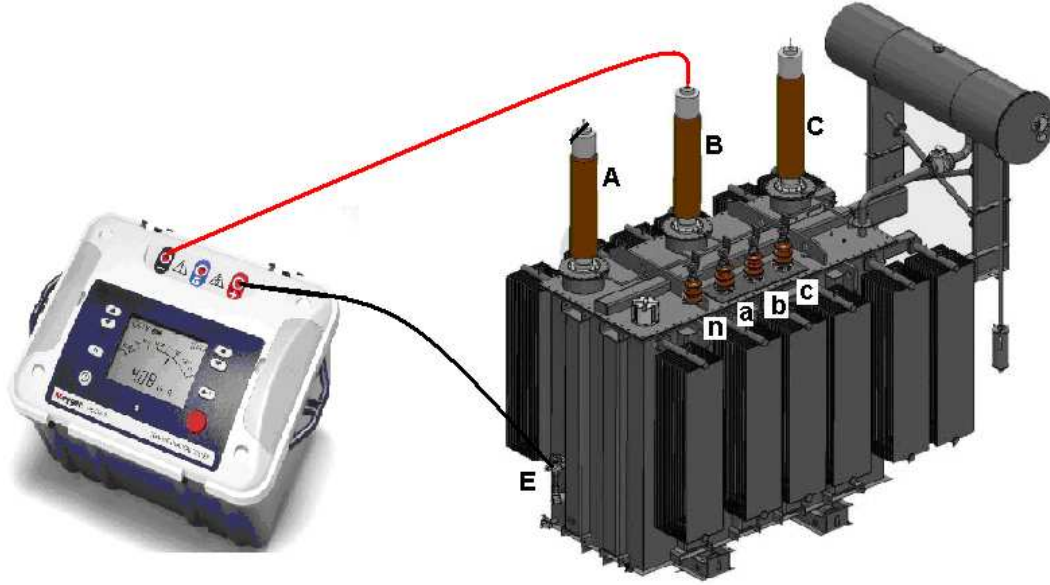

#### ملخص القياسات السابقة بالنسبة للمحول في الجدول الآتي

جهد الاختبار	أوجه أطراف القياس	مقاومة العزل لمحول قديم	مقاومة العزل لمحول جديد
2500	ملف جهد عالي	300 ميغا أوم	اكبر من 1 جيجا أوم
5000	ملف جهد عالي	300 ميغا أوم	اكبر من 2 جيجا أوم
1000	ملف جهد منخفض	200 ميغا أوم	اكبر من 2 جيجا أوم
5000	ملف جهد عالي	من 5 إلي 10 كيلو أوم	من 5 إلي 10 كيلو أوم
1000	ملف جهد منخفض	من 0 إلي 10 كيلو أوم	من 0 إلي 10 كيلو أوم



وملخص ذلك هو ان إذا كانت قياس مقاومة العزل بين ملفات الجهد العالي وجسم المحول أقل من 300 ميغا أوم فيدل على ضعف العزل أي وجود تلامس وعند قياس مقاومة العزل بين ملفات الجهد المنخفض وجسم المحول يكون أقل مقاومه هي 200 ميغا أوم واقل من ذلك يدل على وجود تلامس وعند قياس مقاومة العزل بين ملفات الجهد العالي وملفات الجهد المنخفض تكون أقل مقاومه هي 300 ميغا أوم

#### أختبار قياس مقاومه الملفات (Winding Resistance test)

يسمى هذا الاختبار باختبار استمرارية التوصيل ونقوم بعمل ذلك الاختبار عند حدوث خلل في توصيلات المحول مثل العوازل أو مغير الجهد وايضا لتأكد من عدم وجود اي قصر بين ملفات المحول

#### قياس قيمة مقاومة ملفات الجهد العالي

يتم تنفيذ ذلك الاختبار بين الملفات كالآتي (A - B) (A - C) (B - C) ولكن عند جميع نقاط مغير الجهد وذلك لتحديد قيمة المقاومة والتماثل بين الملفات ويعتمد ذلك الاختبار على درجة حرارة الزيت ويتم توصيل مصدر تيار على الملف ثم يتم تحديد قيمة التيار ثم يتم ضبط مغير الجهد على رقم 1 وتوصيل الأطراف كما بالشكل ثم بعد تحديد قيمة تيار المطلوبة يتم حقن التيار بالتدريج حتى نصل إلى قيمة التيار المحددة ثم قياس الجهد ثم حساب قيمة المقاومة بقسمة الجهد على التيار ثم نكرر ذلك مع تغيير وضع مغير

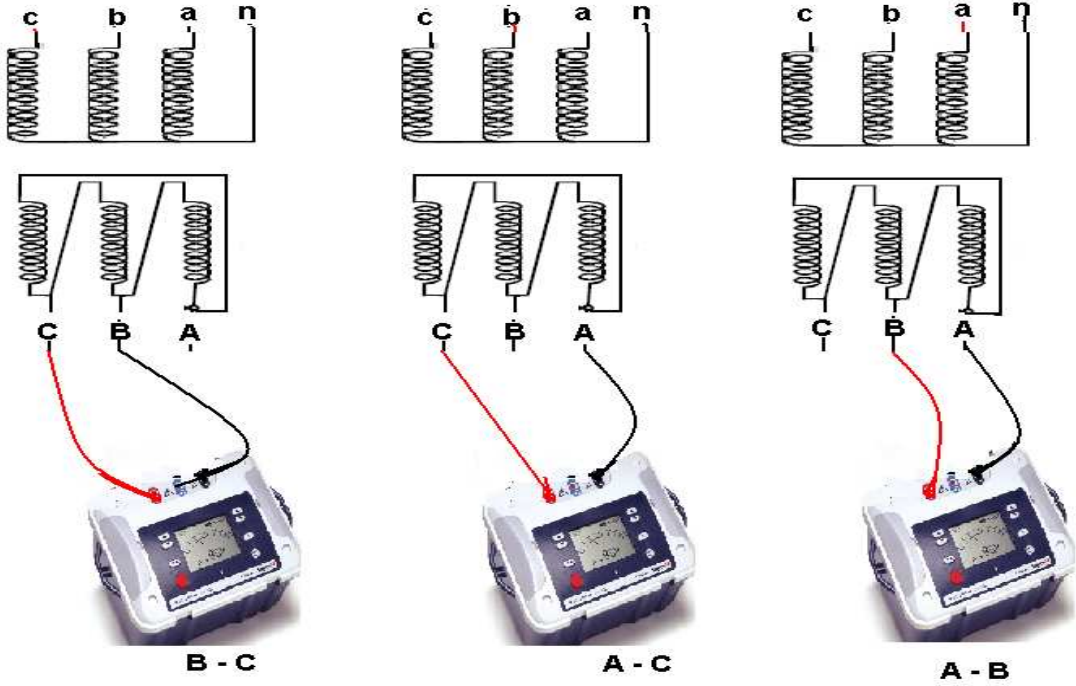
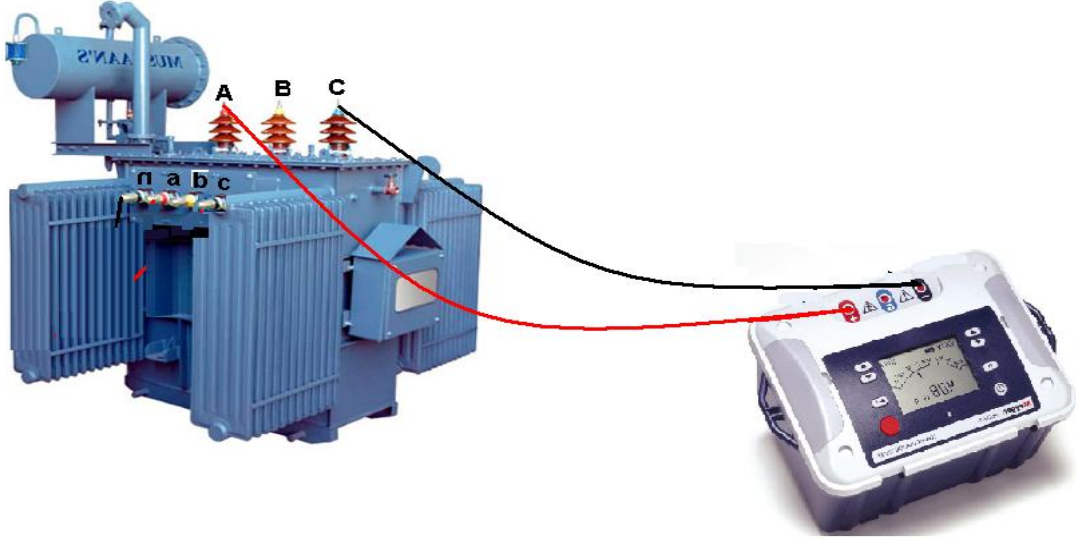


### قياس مقاومة ملفات الجهد المنخفض

نتيجة لان ملف الجهد المنخفض هو ملف واحد ولا يوجد به مغير الجهد فيتم قياس مقاومة بين ملفات الجهد المنخفض مع بعضها كالآتي

$$(a - n) (b - n) (c - n) (a - b) (a - c) (b - c)$$

حيث يجب ان تكون قيمة مقاومة الملفات بين الاوجة الثلاثة متساوية تقريبا والسبب في ذلك ان نقطة النهاية لهم هي نقطة واحد والتي يخرج منها نقطة التعادل

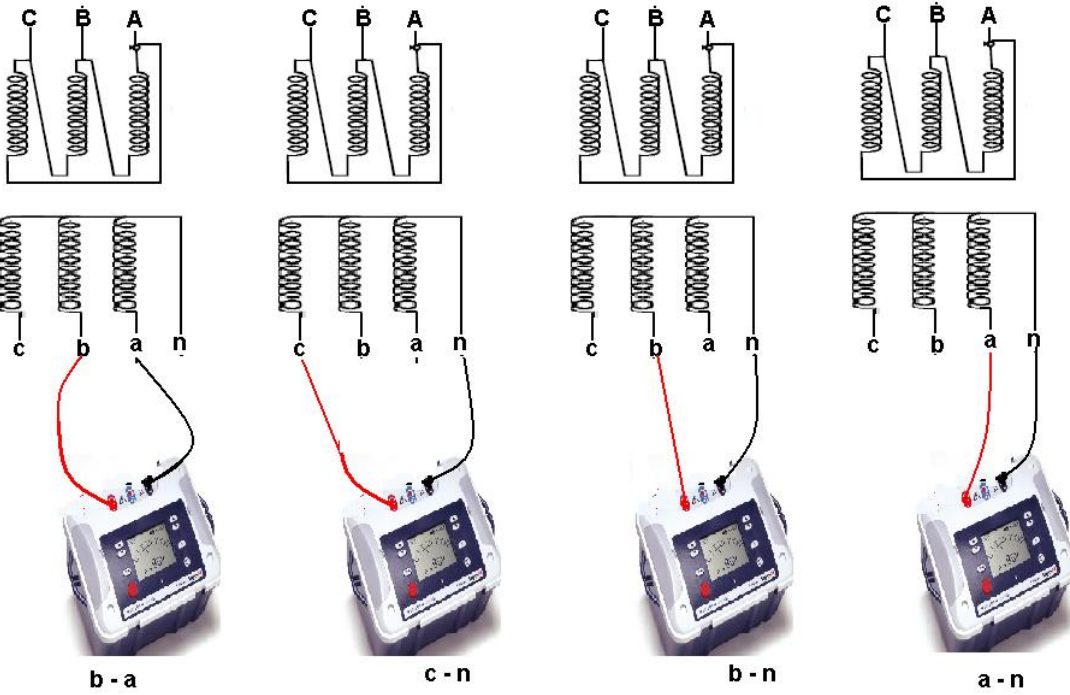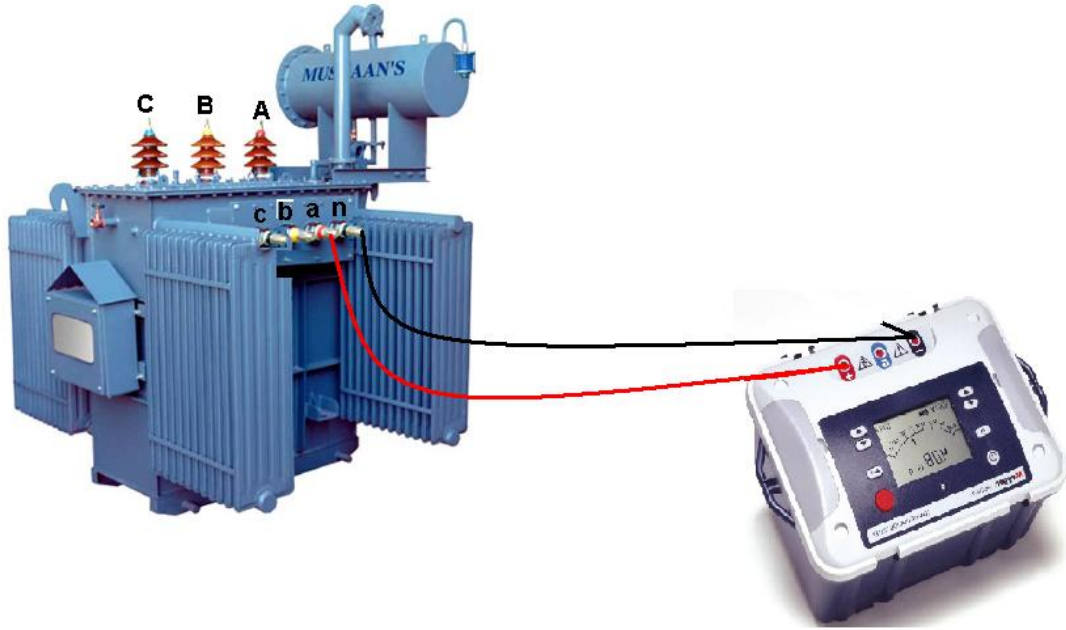

## 2- اختبار نسبة التحويل



يتم إجراء هذا الاختبار على المحول لمعرفة نسبة التحويل بين الأطراف ونسبة الخطأ بين القيمة التصميمية والقيمة الفعلية لتحديد عدم وجود أي قصر بين اللفات في الملف الواحد وذلك في حالة حدوث انهيار للعزل بين اللفات وهذا الاختبار يتم في حالة فصل المحول من الخدمة ويتم إجراء ذلك الاختبار على جميع نقاط مغير الجهد وتكون نسبة الخطأ المسموح بها  $\pm 0.5$  تحديد نسبة الخطأ = (القيمة المقاسة - القيمة المكتوبة) / القيمة المكتوبة \* 100 فإذا زادت نسبة الخطأ عن تلك القيمة  $\pm 0.5$  من نسبة التحويل الاسمية يتم إجراء الاختبار بجهاز آخر وإذا كانت نفس القيمة يتم رفض المحول

\* الاحتياطات الواجب مراعاتها عند عمل ذلك الاختبار :-

- فصل المحول من جانب الجهد المتوسط و جانب الجهد المنخفض.
- نظافة أطراف التوصيل.
- فصل مصدر الجهد قبل تغيير وضع مغير الجهد.

**\* خطوات إجراء الاختبار:-**

**أولا في حالة استخدام جهاز الاختبار**

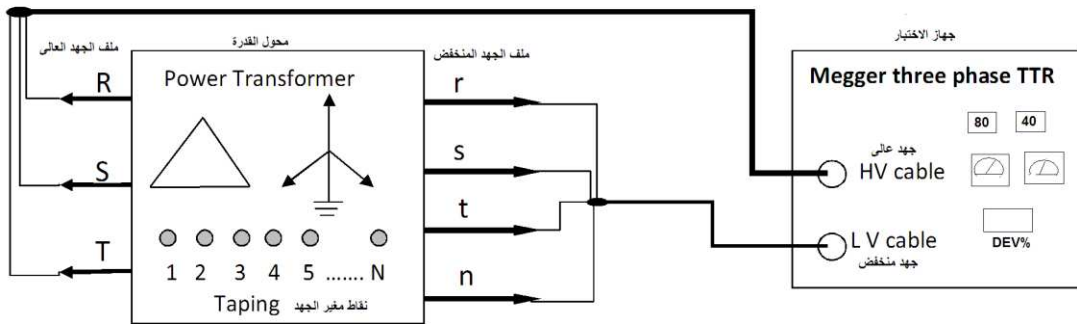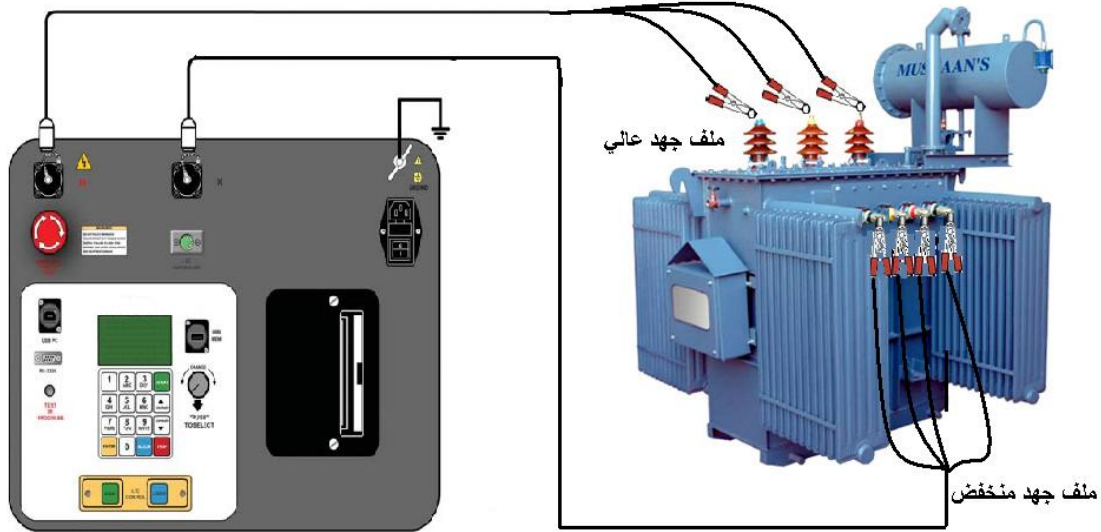


يتم ضبط جهاز الاختبار عن طريق تحديد المجموعة الاتجاهية للمحول مثلا Dy11 على الجهاز وأيضا تحديد عدد نقاط مغير الجهد مثلا 7 نقاط ومقدار جهد الخطوة 2.5 وتحديد رقم مغير الجهد الطبيعي مثلا النقطة رقم 4 وأيضا تحديد قيمة الجهد على الملف الابتدائي وهو 11 ك ف وقيمة الجهد على الملف الثانوي 415 فولت المناظر لنقطة مغير الجهد الطبيعي وهي رقم 4 ثم من خلال جهاز الاختبار الذي يحتوي على قيمتين للجهد وهما 40 فولت أو 80 فولت فيتم اختيار احدهما ثم البدء بحقق ذلك الجهد على أحد ملفات الجهد العالي للمحول ويتم قياس الجهد على طرفي الملف الثانوي فتكون النسبة المقاسه هي نسبة التحويل

$$T \cdot R = \frac{N1}{N2} = \frac{V1}{V2} = \text{نقاط مغير الجهد}$$

ثم يتم تغيير وضع مغير الجهد وتكرار الاختبار ثم يتم مقارنة النتائج مع البيانات الموجودة على المحول

ثانيا في حالة استخدام مصدر جهد خارجي 380 فولت نقوم بالاتي

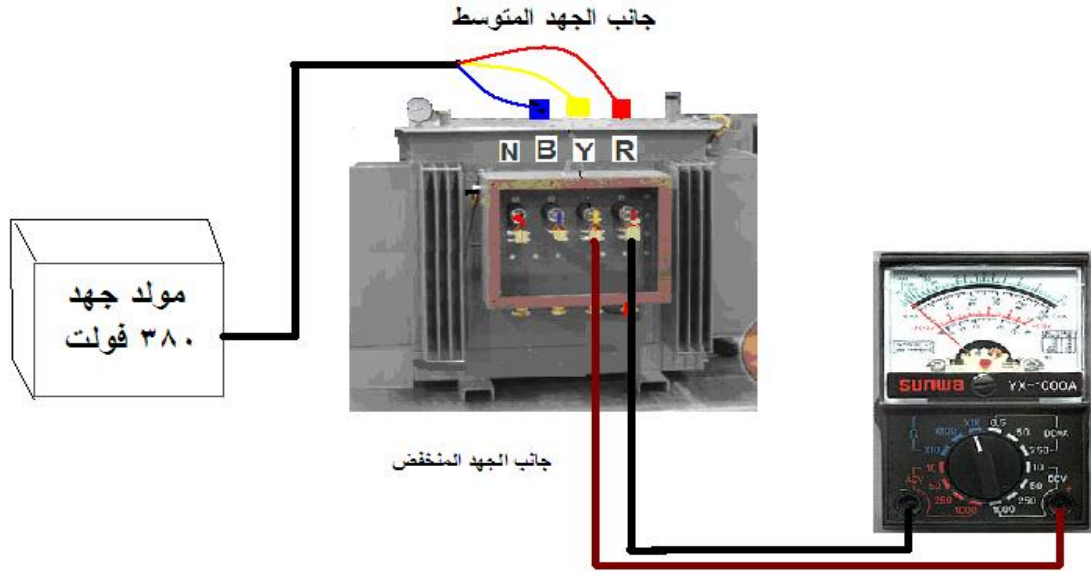


يتم ضبط مغير الجهد على الوضع رقم 1 ثم توصيل جهد ثلاثي الأوجه 415 فولت على جانب الجهد المتوسط. ثم قياس جهد الخط على جانب الجهد المنخفض و كذلك جهد الوجه. ثم يتم قسمه جهد الخط ( VL ) في الجانب المتوسط على جهد الخط ( VL ) في الجانب المنخفض و نقارن نتيجة نسبة التحويل الخاصة بالنقطة رقم "1" لمغير الجهد في لوحة المحول مع نتيجة القياس حيث يجب ان لا تتعدى نسبة الخطاء  $\pm 0.5$  ثم نقوم بفصل مصدر الجهد عن المحول مع تغيير وضع مغير الجهد على الوضع رقم "2" و نكرر الخطوات السابقة ثم نفصل المحول و نغير وضع مغير الجهد إلي الوضع "3" و نكرر الخطوات السابقة. ثم نفصل المحول و نغير وضع مغير الجهد إلي الوضع "4" و نكرر الخطوات السابقة. يجب ان تتساوى نسبة التحويل المقاسة مع نسبة التحويل الاسمية الموجودة على لوحة بيانات المحول حيث يجب ان لا تتعدى نسبة الخطاء  $\pm 0.5$  من نسبة التحويل الاسمية

**ملحوظة يمكن استخدام مصدر جهد خارجي (380-415 فولت) وقياس الجهد عن طريق أي أجهزة قياس للجهد**


#### - اختبار دائرة القصر للمحول

يتم حقن جهد على الملف الابتدائي ويضبط حتى نصل بالتيار في الملف الثانوي إلي ما يساوي تيار الحمل الكامل للمحول ثم نأخذ قراءه فولتميتر من على الملف الابتدائي وبقسمه قراءه الفولتميتر على الجهد المسلط وبالضرب 100 نحصل على المعالوقه  
مثلا عند فحص محول 33 \ 11 كيلو فولت سعه 5 ميغا فولت أمبير وصلت الفولتية المسلطة إلي 2280 فعند إجراء القسمة  $2280 \div 33000 = 0.069$   
ولو ضربت النتيجة في 100 لكان الناتج = 6.9 % وهي منسبها بالممانعة المثوية

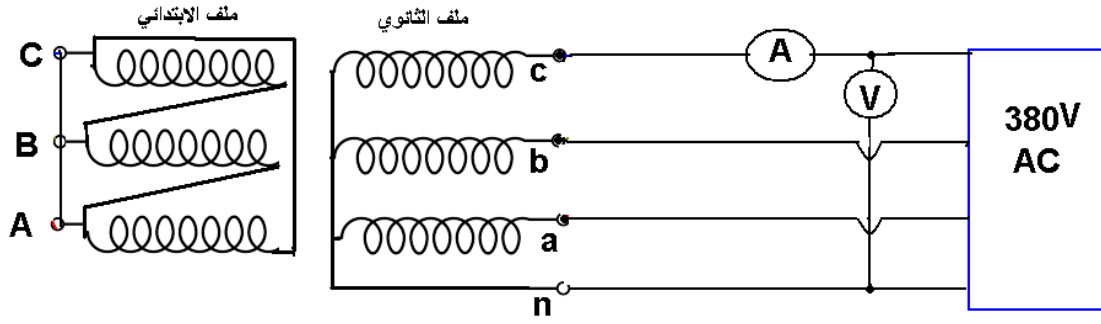


### Measurement of zero sequence impedance أختبار المعاقبة الصفريية

هذا الاختبار يتم في حالة توصيلة ستار / ستار حيث يتم عمل قصر على ملفات الجهد العالي ثم يتم حقن جهد 220 فولت مع فتح ملفات الجهد المنخفض ثم يتم قياس قيمة الجهد والتيار على ملف جهد عالي كما بالشكل القادم

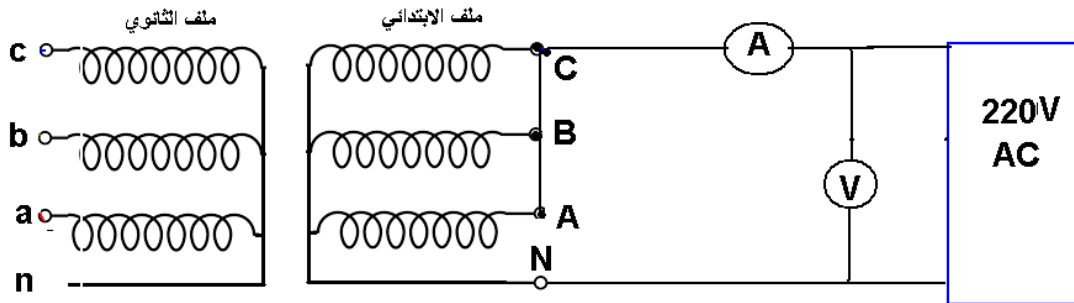

وتم تكرار ذلك أيضا على الملف الثانوي حيث يتم عمل قصر على ملفات الجهد الثانوي ثم يتم حقن جهد 220 فولت مع فتح ملفات الجهد العالي ثم يتم قياس قيمة الجهد والتيار على ملف جهد الثانوي كما بالشكل القادم

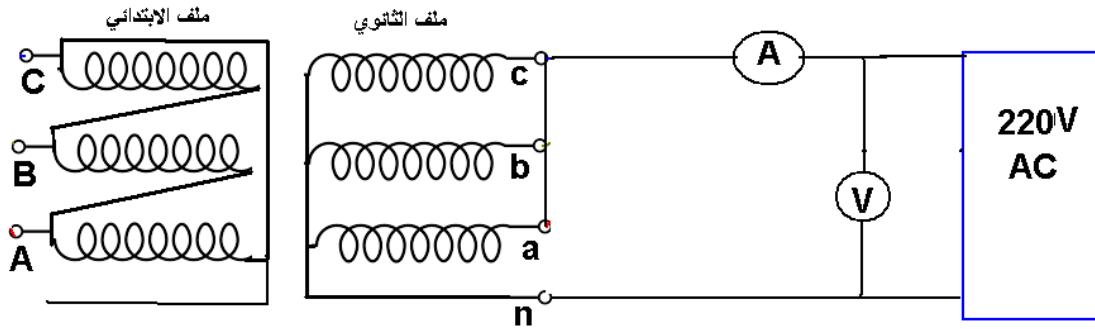

الجدول القادم يوضح مواصفات المحول

8	نقطة مغير الجهد الطبيعي	60MVA	قدرة المحول
132000V	قيمة الجهد الابتدائي	13800V	قيمة الجهد الثانوي
262A	قيمة التيار الابتدائي	2510A	قيمة التيار الثانوي

ممانعة أختبار المصنع	ممانعة الاختبار	قيم القياس	الحالة

Z=33.25%	Z=28.64%	129.67	الجهد	الملف الثانوي مفتوح
		4.67A	الأمبير	
Z=22.21%	Z=19.94%	127.6V	الجهد	قصر الملف الثانوي
		6.6A	الأمبير	
Z=9.9%9	Z=7.22%	13.1V	الجهد	الملف الابتدائي مفتوح
		130A	الأمبير	
Z=12.49%	Z=9.52%	10.9V	الجهد	قصرا لملف الابتدائي
		132A	الأمبير	

ثم يتم تطبيق القانون الآتي  $Z\% = [ (V * I_r) / (V_r * I) ]$  حيث ان  $V$  تمثل قيمة الجهد المقاس أما  $V_r$  تمثل قيمة جهد الاختبار بين الفاز والتعادل أما قيمة  $I$  تمثل قيمة التيار الكلي المار في الملفات الثلاثة الموصلة على توازي وأما القيمة  $I_r$  تمثل تيار في كل فاز

#### 4- قياس مجموعة الاتجاهية

يتم إجراء هذا الاختبار لتحديد زاوية الازاحة بين الملفات الابتدائية والملفات الثانوية

ولكي يتم قياس مجموعة الاتجاهية لمحول توزيع موصل (دلتا / ستار) (yd11)

1 - يتم توصيل نقطه التعادل مع نقطه الأرضي


2 - أطراف الجهد العالي تسمى A – B – C

3 - أطراف الجهد المنخفض تسمى a – b – c – n

ثم يتم تغذية ملفات الجهد العالي بجهد 415 فولت مع فتح جانب ملفات الجهد المنخفض ثم يتم

توصيل B في جانب الجهد العالي مع b في جانب الجهد المنخفض مع ثبات مغير الجهد عند


النقطة الطبيعية وغالبا رقم 3 ثم يتم قياس الجهد كما يبينه الجدول الآتي

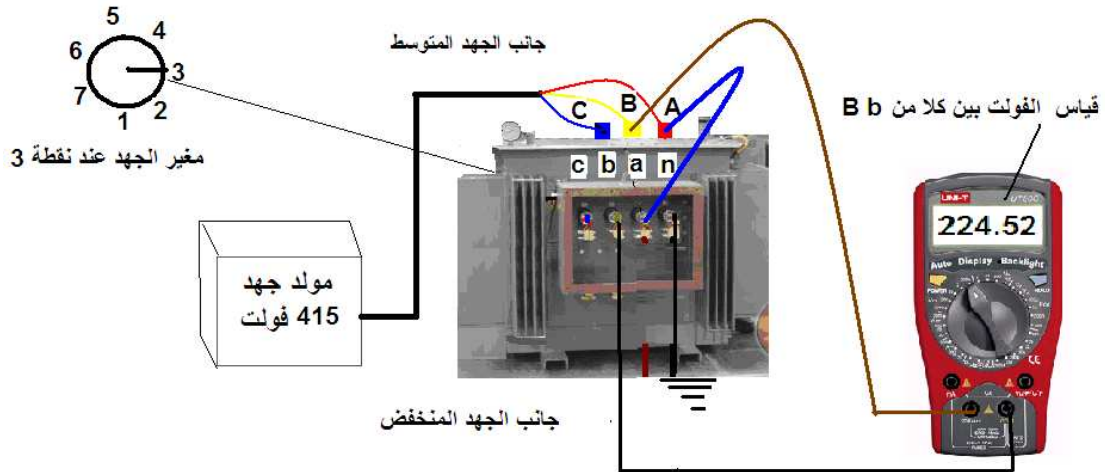



أوجه القياس	الفولت	أوجه القياس	الجهد
B-b	224.52	A-n	2.202
B -c	224.59	B-n	225.66
A-B	228.14	C-c	221.15
-----	-----	C-b	224.48

من هذا الجدول يوضح ان طريقة التوصيل هي Dyn11 السبب في ذلك هو عند قياس الجهد بين الوجهين B c يساوى الجهد بين الوجهين B b وكذلك أيضا ان قيمة الجهد بين Cc أقل من الجهد بين Cb وأخير ان مجموع الجهود بين كلا من An + Bn يساوى الجهد بين AB

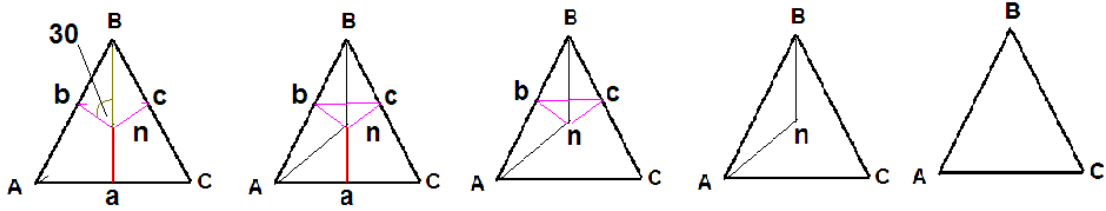

dy 11

شورت aA

bB = Bc

AB = An+Bn

OK

$$224.52 = 224.59$$

$$Bb = Bc$$

OK

$$221.15 < 224.48$$

$$Cc < Cb$$

OK

$$228.14 = 2.202 + 225.66$$

$$AB = An + Bn$$


**Dyn1**  $1W-2W = 1W-2V=1V-2V < 1V-2W$

**Dyn11**  $1W-2W = 1V-2W=1V-2V < 1W-2V$

**Ynd1**  $1W-2V = 1W-2W=1V-2V < 1V-2W$

### أختبار الدائرة المفتوحة للمحول OPEN CIRCUIT

المقصود بعمل المحول على فراغ هو عملة بدون حمل أي عندما يكون الملف الأولي موصولاً مع الشبكة والملف الثانوي مفتوحاً و غير موصول مع أية حمل و هذا الاختبار يتم من خلاله معرفة المفايد الحديدية لقلب المحول و يتوقف على طبيعة القلب الحديدي وعلى مدى العزل له حيث يتم توصيل الملف الثانوي بمصدر الكهرباء وترك الجانب الآخر للملف الابتدائي مفتوح ثم يتم قياس الجهد والتيار والقدرة في الجانب المتصل بتغذية ونجد ان التيار المسحوب في هذه الحالة لن يتعدى 1% من القيمة المقننة في هذا الجانب بسبب ان الجانب الآخر مفتوح ولا يوجد حمل على المحول حيث ان قيمة التيار تكون صغيرة لذلك نهمل الانخفاض في الجهد وكذلك نهمل القدرة المفقودة  $I^2 R$  أما التيار المسحوب يكون أما تيار المسبب لسخونة القلب أو التيار المسوؤل عن حدوث المجال المغناطيسي

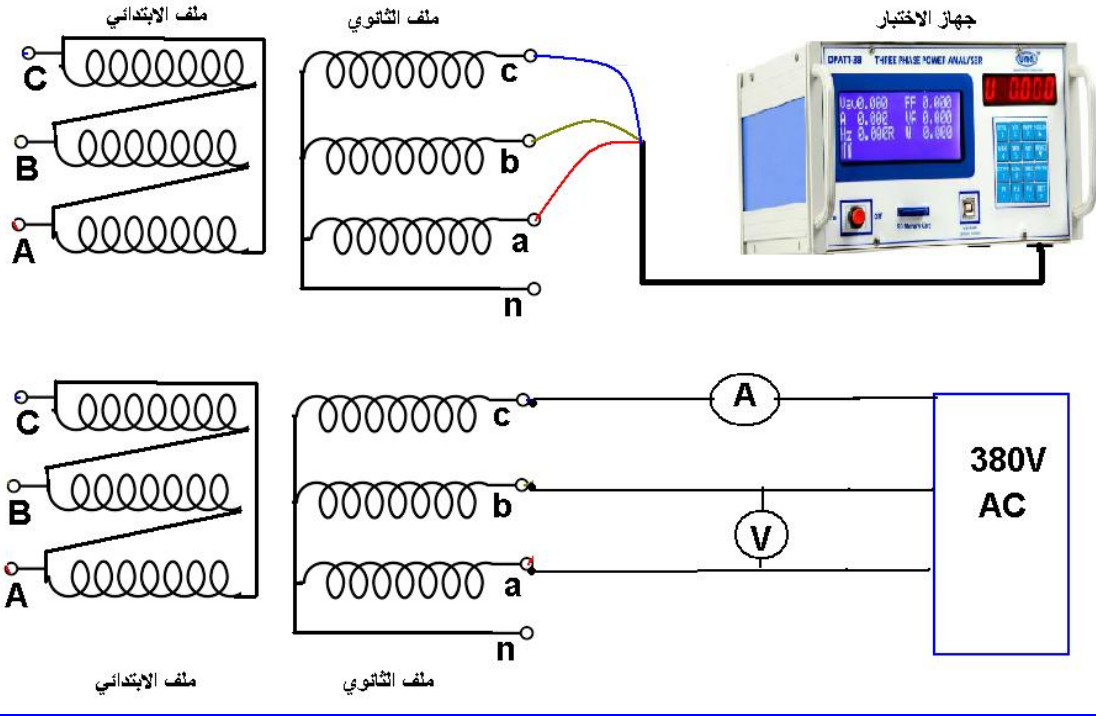

مغير الجهد	جهد على الملف الابتدائي			قيمة التيار المقاس بالملي أمبير على ملف ابتدائي		
	A - B	B - C	C - A	A	B	C
1						
2						
3						
4						
5						

### أختبار عزل زيت المحولات:

الزيت هو من أحد العوازل المستخدمة في المحول فلا بد من حين إلى آخر التأكد من جودة ذلك العزل عن طريق قياس جهد الانهيار الكهربائي لزيوت المحولات بمعنى أي يكون الزيت غير قادر على القيام بوظيفته وهي التبريد والعزل الكهربائي أي يكون الزيت موصل للكهرباء .

### الحالات الواجب فيها إجراء أختبار الزيت

- 1 - عند استلام زيت جديد
- 2 - عند استلام محول جديد للتأكد من صلاحيته
- 3 - في أثناء الصيانة الدورية (أصبحت سنوية حسب تعليمات (MPIS
- 4 - بعد إصلاح المحول للتأكد من صلاحيته
- 5 - بعد حدوث عطل لتحديد سبب العطل سواء كان الزيت أو سبب آخر

### انواع الأختبارات الخاصة بالزيت

#### أختبار الزيت كهربياً :

قياس جهد الانهيار الكهربائي Break down voltage عند فجوة 2.5 مم وحسب مواصفات (IEC 60296) يجب الإيقل عن

30ك ف للزيت الجديد و 50ك ف للزيت الجديد المعالج وتتم المعالجة بالتسخين لدرجة حرارة حوالي 90 درجة مئوية تحت ضغط جوى 5 مم زئبقي لمدة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات وهذا جدول من شركة الستوم توضح القيم المقبولة

### جدول حساب قوة عزل الزيت

(12.5mm dia. Spheres, 2.5 mm gap)

No.	Nominal Voltage of Transformer جهد تشغيل المحول	Dielectric Strength of قوة العزل للزيت (kV)
1.	132 kV class and above	More than 50
2.	66 kV class to less than 132 kV	More than 40
3.	Less than 66 kV class	More than 30

### أختبار الزيت كيميائياً:

ويتم باستخدام أجهزة التحليل الكيميائي للزيت لتحديد الآتي:  
نسبة الغازات الذائبة في الزيت (من 740 إلى 1400 جزء في المليون)  
\*محتوى الماء في الزيت (يجب ألا يتعدى 35 جزء في المليون)  
\*نسبة الأحماض والرقم الحمضي للزيت

### أختبار الزيت فيزيائياً:

ويتم باستخدام أجهزة الاختبار للزيت لتحديد درجة لزوجة الزيت (37) سنتى ستوك عند 21 درجة مئوية وتحديد معامل الجهد السطحي



### \* الأجهزة المستخدمة:-

جهاز أختبار عزل الزيت ( Oil Tester ) .  
\* يجب ان تكون الثغرة بين قطبي جهاز الاختبار ( 2.5 مم )  
\* الاحتياطات الواجب مراعاتها قبل عمل الاختبار :-  
التأكد من ان جهد تشغيل الجهاز 220 فولت ( إذا كان الجهاز يعمل على المصدر مباشرة بدون شحن ) .  
التأكد من توصيل ارضي الجهاز جيداً.  
قراءة تعليمات الجهاز جيداً.  
يجب ان يكون مستوى الزيت أعلى من الأقطاب بمسافة 40 مم.

تبدأ جميع اختبارات الزيت بأخذ عينة من المحول ، وهذه النقطة غاية في الأهمية ، لأن الخطأ في أسلوب أخذ العينة سيؤثر حتماً على النتائج التي ستحصل عليها من تحليل الزيت في المعمل الكيميائي ويتوقف تحديد مكان أخذ العينة على نوع السائل الموجود بالمحول ، فالسوائل التي لها كثافة نوعية أعلى من واحد صحيح يجب أن تؤخذ عينتها من قمة المحول لأنه لو كانت هناك فقائيع مياه مثلاً بالزيت فإنها ستطفو لأنها أقل كثافة منه ، ولذا نأخذ العينة من أعلى لتمثل حقيقة السائل الفعلية ، أما الزيوت المعدنية فإن كثافتها أقل من الماء فتطفو فوق الماء - إن وجد الماء - ولذا تؤخذ العينة من أسفل المحول .

### \* خطوات الاختبار:-

تنظيف " بوتقة " اختبار الزيت بقطعة قماش جافة قبل اخذ عينة الزيت.

تغسل " البوتقة " بالزيت المراد اختباره مرتين.

لكي يتم اخذ العينة بدرجة صحيحة يتوقف ذلك على نوع الاختبار. ود بالمحول حيث السوائل التي لها كثافة نوعيه أعلى من واحد صحيح يجب اخذ عينتها من قمة المحول لانه لو كانت هناك فقائيع مياه بالزيت فانها تطفو لانها أقل كثافة من الزيت أما في الزيوت المعدنية فان كثافتها أقل من الماء فتطفو فوق الماء لذلأ تأخذ العينة من أسفل المحول ويجب ان تؤخذ العينة بعد تسريب الزيت من المحبس ثم يصب الزيت في " البوتقة " بحذر و ببطء تفادياً لتكوين فقاعات هوائية. تترك العينة مغطاة في الجهاز لمدة عشرة دقائق قبل بدء الاختبار.

يتم التأكد من ضبط ثغرة الجهاز على 2.5 مم .

يتم عمل الاختبار على عينة الزيت بزيادة الجهد بالتدرج بمعدل 2 ك . ف / ثانية حتى ينهار عزل الزيت .

يتم عمل الاختبار على عينة الزيت ستة مرات متتالية بين كل مرة و الأخرى خمس دقائق يتم خلالها تقليب عينة الزيت. تسجيل قراءات جهد الانهيار الكهربى.

جهد الانهيار الكهربى للزيت هو عبارة عن متوسط القراءات الخمسة الأخيرة بعد إهمال القراءة الأولى. أقل قيم مسموح بها بجهد الانهيار الكهربى لزيوت المحولات كنسبة تقريبية هي

جهد الانهيار الكهربى ( B.D.V )		جهد التشغيل
زيت مستعمل	زيت جديد	
لا يقل عن 20 ك ف	30 ك ف	11 ك ف
لا يقل عن 25 ك ف	45 ك ف	33 ك ف
لا يقل عن 35 ك ف	60 ك ف	220 ك ف
لا يقل عن 45 ك ف	70 ك ف	400 ك ف

### ماكينة فلتره زيت المحول

المحولات عند استلامها لا تكون مملوءة بالكامل بالزيت حيث يكون مستوى الزيت يغمر ملفات المحول فقط للحفاظ على عازلتها والجزء المتبقي يتم ضخ نتروجين بحيث يكون مستوى الضغط أعلى من الضغط الجوي المحيط بالمحول لذلك إذا تم نقل أو شحن المحول وهو مملوء بالزيت فيجب إجراء اختبار انهيار العزل لعدد 5 عينات تأخذ من أسفل الخزان الرئيسى حيث ان كانت متوسط نتائج انهيار العزل لا يقل عن 22 ك ف فهذا يدل على جودة العزل أما لو متوسط نتائج الاختبار أقل من 22 ك ف يجب في هذه الحالة تجفيف و فلتره الزيت ويتم ذلك من خلال وسائل أشهرها ماكينة فلتره زيت المحولات ان الغرض الأساسى منها هو عمل فلتره للزيت من الشوائب وكذلك خروج الرطوبة منه ولذلك يتم سحب زيت المحول من المحبس الموجود بقاع جسم المحول بواسطة خراطيم ماكينة التكرير الذي بدوره يدخل مرحلة الفلتره وتكون عدة فلاتر لحجز الشوائب ويتم تمرير الزيت على خزان بالماكينة يوجد حوله مجموعة سخانات بغرض

طرد الرطوبة من الزيت ثم يتم ضخ الزيت للمحول باستمرار عن طريق خراطيم ماكينة التكرير للخران الاحتياطي للمحول وتستمر هذه العملية فتره حتى يتم التأكد التام من إتمام العملية ويظهر ذلك من لون الزيت المكرر (نقاوته) مع الأخذ في الاعتبار احتياطات الأمان اللازمة. ويتم بعد ذلك أخذ عينه من الزيت المكرر لاختبارها للتأكد من صلاحيتها.

وإثناء عملية ضخ الزيت للمحول يجب ربط التاراض على المحول وذلك بسبب اندفاع الزيت إلي جسم المحولة بسرعة واصطدامه بملفات المحول الرئيسية مسبب تولد فولتية حثيه. قد تكون خطرا على العاملين على تنصيب المحولة

### أختبار البوخلز ريلاي

من المعلوم ان جهاز الوقاية الغازي يثبت على الانبوبة الواصلة بين الخزان الرئيسي للمحول وخران التمدد وهو المسئول عن كشف الأعطال الداخلية للمحول المتمثلة في أعطال القلب الحديدي والملفات والمواد العازلة وتعتمد نظرية تشغيله على تصاعد الغازات الناشئة عن حدوث عطل أو قصر يتسبب عنه ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تصاعد الغازات لأعلى.

### ويتم اختباره كالتالي :

#### أ - أختبار مدى أحكام العوامات :

يتم اختبار جسم البوخلز وجميع وصلاته ضد تسرب الزيت وذلك بدفع زيت داخله بدرجة حرارة 70 - 90 درجة مئوية تحت ضغط 1 كجم / سم<sup>2</sup> لمدة 5 دقائق .

كذلك يختبر مدى أحكام العوامات في زيت حرارته 70 - 90 درجة مئوية تحت ضغط 1.5 كجم / سم<sup>2</sup> لمدة 8 ساعات

ويتم وزن العوامات قبل الاختبار وبعده ويقارن الوزن فإذا زاد لحدود معينة ترفض.

#### ب - أختبار مقاومة العزل والملامسات:

يتم اختبار البوخلز ليقاوم جهد اختبار 2000 فولت عند تردد 50 هرتز لمدة دقيقة أو 2500 فولت لمدة 5 ثواني .

ويتم اختبار الملامسات الزئبقية بالتوصيل والفصل عند تيار مستمر أو متغير عند حمل 1 أمبير وجهد 220 فولت.

#### ج - أختبار عوامة الانذار:

توصل العوامة العلوية عندما يكون حجم الغازات المتولدة في حدود 200-300 سم<sup>3</sup> فيتم الاختبار بإمرار هواء مضغوط وملاحظة حجم الهواء الذي تعمل عنده العوامة.

#### د - أختبار العوامة السفلية:

وهي تعمل عند مرور كمية من الزيت بمعدل معين لا يقل عن 0.5 - 0.6 م<sup>3</sup>/ث ، ويتم الاختبار بانسياب كمية زيت معينة وملاحظة توصيل العوامة حسب سرعة السريان.

#### العوامة العلوية

وتعمل على تشغيل دائرة الانذار

Alarm لتتنذر ببداية حدوث عطل داخل المحول

#### العوامة: السفلية

وتعمل على تشغيل دائرة الفصل للمحول عند حدوث قصر

#### ويتم الاختبار السريع لجهاز البوخلز ريلاي عن طريق

يتم الضغط على سوسته العوامة نصف ضغطة ثم نلاحظ ان نقطة قياس الانذار أصبحت مغلقة أو مفتوحة فلو كانت مغلقة تكون مرحلة الانذار تعمل بشكل سليم وان مازالت مفتوحة تكون

مرحلة الانذار لا تعمل بشكل سليم

ثم يتم الضغط مرة ثانية على سوسته العوامة حتى النهاية ثم نلاحظ ان نقطة قياس الانذار ونقطة قياس الفصل أصبحت مغلقة أو مفتوحة فلو كانت مغلقة تكون مرحلة الانذار والفصل تعمل

بشكل سليم وان مازالت مفتوحة تكون مرحلة الانذار والفصل لا تعمل بشكل سليم

أختبار جهاز حماية من الضغط يوجد مفتاح نهاية المشوار الذي يسمى ليمنت سويتش يحتوى على سوسته احدهما للفصل والأخرى لإعادة التشغيل

### أختبار مقياس مستوى الزيت

يركب بداخل المحول عوامة تعمل على إعطاء الأمر بتشغيل جهاز انذار عند انخفاض مستوى الزيت بداخل المحول ومع استمرار زيادة انخفاض مستوى الزيت تعطى الأمر بفصل القاطع الآلي للمحول ويتم اختبارها عن طريق فك الغطاء الزجاجي للعداد وتحريك المؤشر لاسفل باليد حتى النهاية السفلية ثم تحريك المؤشر مرة ثانية ولكن لاعلى في اتجاه زيادة درجة الحرارة حتى يحدث تلامس لنقاط تشغيل جهاز الانذار ثم باستمرار تحريك المؤشر لاعلى يحدث تلامس لنقاط فصل القاطع الآلي فيتم الفصل

### اختبارات محولات الاجهزة

محولات الاجهزة هي تلك المحولات التي تكون همزة الوصل بين اجهزة القياس والوقاية وبين مكونات المنظومة الكهربائية وهذه المحولات هي محولات التيار ومحولات الجهد ولاهمية تلك الاجهزة فلا بد من التأكد من عملها عن طريق عمل اختبار لها


### اولا أختبارات محولات التيار


تجرى تلك الأختبارات عند بدء اختبارات التشغيل لمحطة جديدة أو عند تغير محول تيار

- التأكد من قدرة محول التيار وانها مناسبة لتطبيق
- تأكد من ان التثبيت الجيد وان لا يوجد أي شرخ أو كسر بمحول التيار
- تأكد من صحة التوصيلات لمحول التيار وفقا لرسم التنفيذ

### A- أختبار القطبية لمحول التيار


ويتم ذلك الاختبار لتأكد من صحة ترقيم أطراف المحول لما لها من تأثير على اتجاه اجهزة الحماية ويتم ذلك باستخدام بطارية بجهد مناسب من 3 إلى 9 فولت ويوصل طرفها الموجب بطرف الملف الابتدائي P1 والطرف السالب بالنقطة P2 ويتم التحكم في التشغيل من خلال مفتاح توصيل ثم يتم توصيل افوميتر بين أطراف الملف الثانوي بحيث يوصل الطرف الموجب للافوميتر مع الطرف S1 ثم توصيل الطرف السالب للافوميتر مع S2 ثم عند الضغط على المفتاح S فإذا تحرك المؤشر الافوميتر في الاتجاه الموجب دل ذلك على صحة القطبية وإذا تحرك في الاتجاه السالب دل ذلك على عدم صحة القطبية

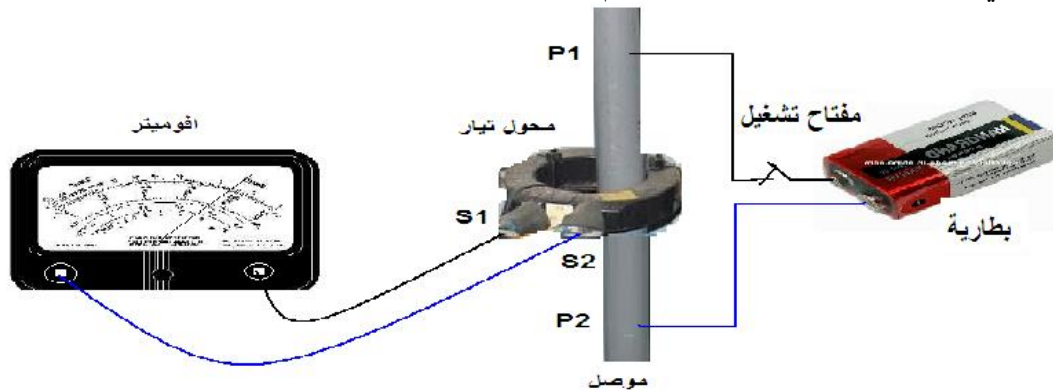

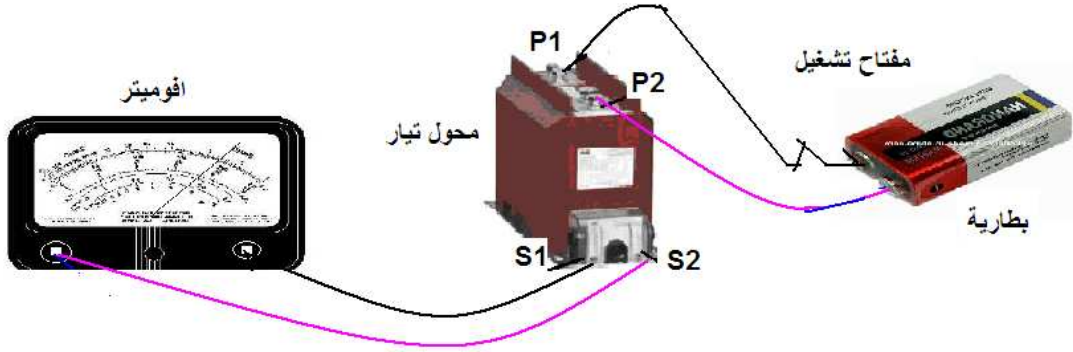


### B - قياس نسبة التحويل

يتم الاختبار بواسطة توصيل جهاز حقن تيار ابتدائي مزود باميتير لقياس التيار الابتدائي ويتم توصيل اميتير إلي طرفي الملف الثانوي ثم يتم حقن التيار الابتدائي وقياس تيار الملف الثانوي ويكرر ذلك عند قيم مختلفة ثم يتم حساب نسبة التحويل  
نسبة التحويل = متوسط (قيمة التيار الابتدائي / قيمة التيار الثانوي)

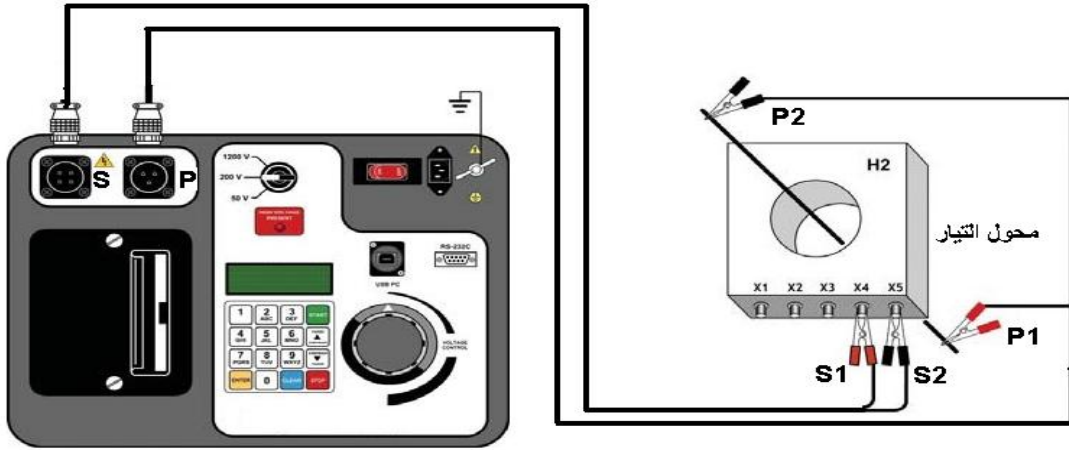


ملحوظة هامة إذا كان محول التيار له أكثر من ملف ثانوي فيتم عمل قصر على أطراف الملف الثانوي الآخر حيث لا يسمح بفتح دوائر الملف الثانوي لمحول التيار أثناء مرور تيار بالملف الابتدائي لان ذلك يولد جهد عالي على أطراف الملف الثانوي المفتوح مما يسبب خطر على حياة العاملين ويؤدي إلي حدوث تشعب بمحول التيار

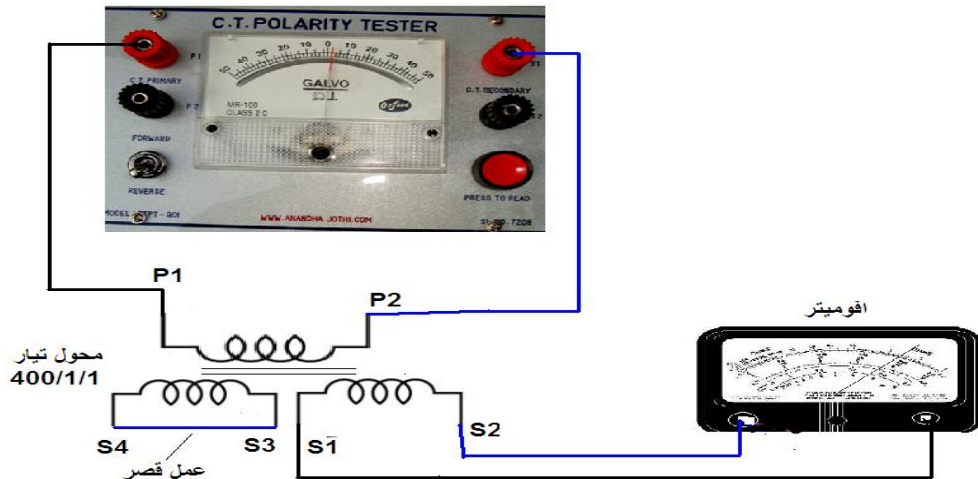


### C - قياس المقاومة الداخلية للملف الثانوي

يتم توصيل طرف الملف الثانوي بمصدر للجهد المستمر ويتم رفع الجهد تدريجياً وقياس التيار وتكون قيمة المقاومة هي متوسط قسمة الجهد على التيار

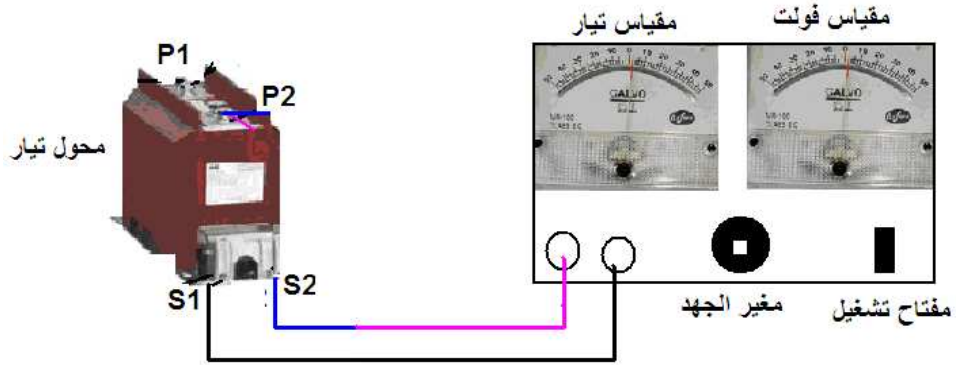

### D - قياس الحمولة

هو قياس الأحمال الموصلة على محول تيار لتأكد من انها أقل من حمولة محول تيار حتى لا يتعرض إلي زيادة التحميل حيث يتم فصل محول التيار عن الكابلات الموصلة إلي أجهزة الوقاية ويتم حقن تيار في اتجاه أجهزة الوقاية قيمته تساوي قيمة تيار محول التيار ثم يتم قياس الجهد الذي يمرر ذلك التيار ويكون حاصل ضرب الجهد في التيار هي الحمولة  
الحمولة = الجهد المقاس \* تيار محول التيار

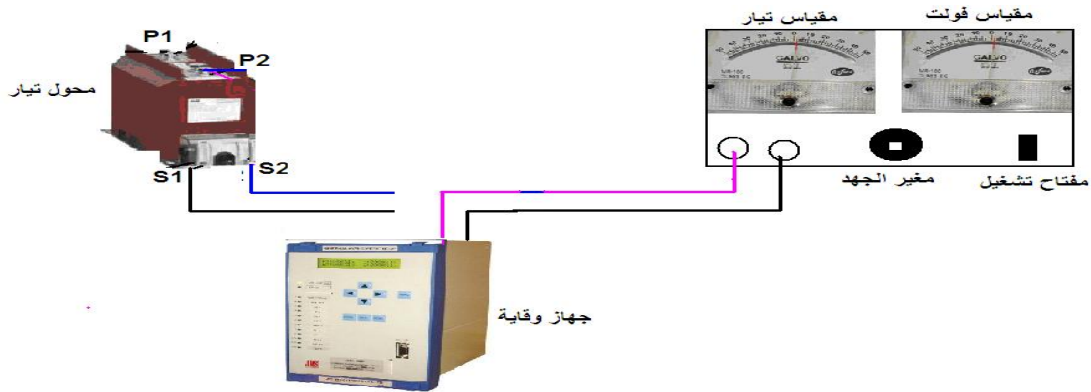


فمثلاً عند وجود محول جهد قيمة الجهد الثانوي له هي 110 فولت وحمل الملف الثانوي له هو 300 فولت أمبير وأسلاك التوصيل مساحة مقطعها هي 2.5 مم<sup>2</sup> ومقاومة السلك هي 2 أوم فما هي قيمة الانخفاض في الجهد وإلا يتم حساب قيمة التيار عن طريق حاصل قسمة الحمل على الجهد أي ان قيمة التيار =  $110 / 300 = 2.72$  أمبير  
لحساب القدرة المفقودة عن طريق ضرب مربع التيار في مقاومة السلك  
قدرة المفقودة =  $I^2 * RL = 2 * 2.7^2 = 14.5$  واط  
ولحساب قيمة الانخفاض في الجهد = حاصل ضرب قيمة التيار في المقاومة  
قيمة الانخفاض في الجهد =  $2 * 2.7 = 5.4$  فولت




## ثانياً اختبار محولات الجهد

### 1- التعرف على الأطراف والتأكد من صحة ترميمها وصحة القطبية لها

في هذا الاختبار يتم عمل قصر بين النقطة A في الملف الابتدائي وبين نقطة التعادل n في الملف الثانوي ثم يتم حقن جهد على الملف الابتدائي فمثلاً كان جهد هو 116 فولت ويتم قياس قيمة الجهد المقابل له على الملف الثانوي فكان 3.3 فولت ولكي يتم التأكد من القطبية يتم قياس الجهد بين النقطة a على الملف الثانوي مع النقطة N على الملف الابتدائي فتكون قيمة الجهد هي 119.3 فولت أي مجموع الجهد الابتدائي مع الجهد الثانوي فهذا يدل على صحة القطبية كما يوضحها الشكل القادم

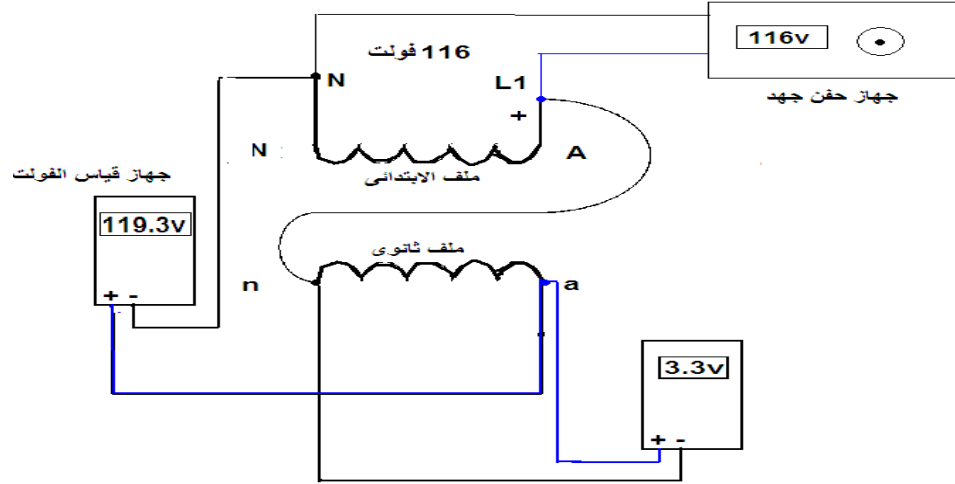

أما لو تم قياس الجهد بين النقطة a على الملف الثانوي مع النقطة N على الملف الابتدائي فتكون قيمة الجهد هي 112.3 فولت أي حاصل طرح قيمة الجهد الابتدائي من قيمة الجهد الثانوي فهذا يدل على عدم صحة القطبية كما يوضحها الشكل القادم .

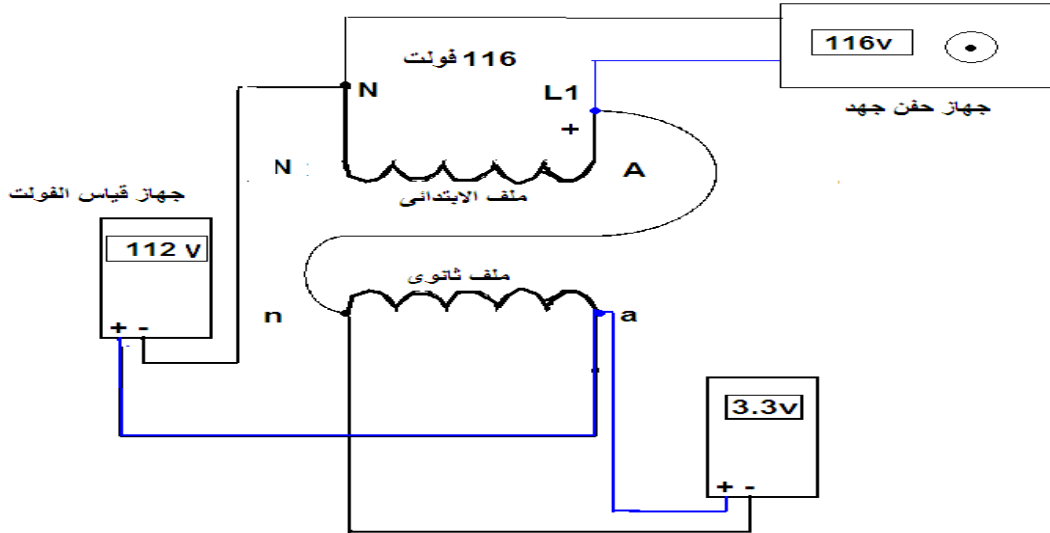

### 2- اختبار عزل الملف الابتدائي بجهد عالي لمدة 1 دقيقة

وتتم بواسطة ميجر بجهد 5 ك ف ويتم القياس بعد فك التوصيلات بين ملفات محول الجهد و الأرضي وكذلك عزل الملفات عن أجهزة الوقاية والقياس ويتم قياس العزل بين ملفات ثانوية و الأرضي وأيضا بين ملفات الثانوية وبعضها على جهد 500 فولت أما في حالة القياس بين

الملفات الثانوية والملف الابتدائي يكون جهد 1000 فولت أو 2500 فولت أما عند القياس بين الملف الابتدائي و الأرضي يكون جهد القياس هو 5 ك فولت الشكل الاول يوضح كيفية قياس بين ملفات الثانوية والملفات الابتدائية



الشكل الثاني يوضح قياس بين ملفات الثانوية والارضي




الشكل الثالث يوضح قياس بين ملفات الابتدائية والارضي




### C - قياس نسبة التحويل

ويتم ذلك بتوصيل مصدر جهد متردد يمكن التحكم في جهد الملف الابتدائي لمحول الجهد ويتم توصيل فولتمتر على طرفي الملف الثانوي ويتم رفع الفولت تدريجيا وتسجيل قيم جهد الابتدائي وجهد الثانوي في جدول ونسبة التحويل هي قيمة جهد الابتدائي على جهد الثانوي وعند تنفيذ ذلك الاختبار لابد من وجود منطقة الامان والتي يجب ان لا يقترب منها اي شخص خلال عمل الاختبار حتي لا يصاب بالصدمة الكهربائية

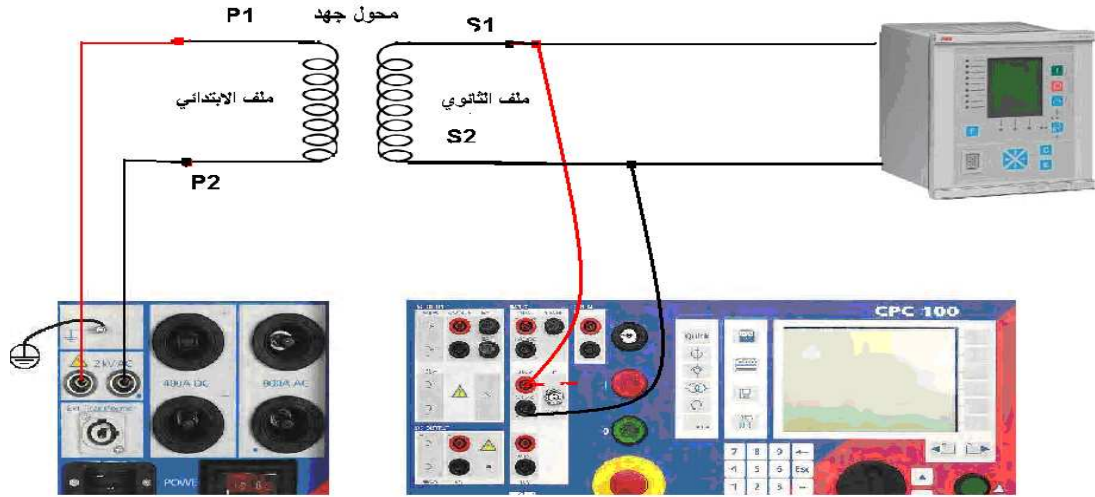


### D - قياس الحمولة على محول الجهد

المقصود بالحمولة التي تسمى باردن تعنى حمل جهاز الوقاية حيث يتم عزل الملف الثانوي لمحول الجهد عن أجهزة الحماية والقياس ويتم توصيل مصدر تيار متردد إلي نقاط التوصيل في اتجاه أجهزة الوقاية ويوصل معه افوميتر واميتير ويتم حقن جهد يساوى الجهد الثانوي لمحول الجهد ويتم قياس التيار المقابل له وتكون قيمة الحمولة من العلاقة الآتية  
الحمولة = التيار المقاس \* قيمة الجهد الثانوي

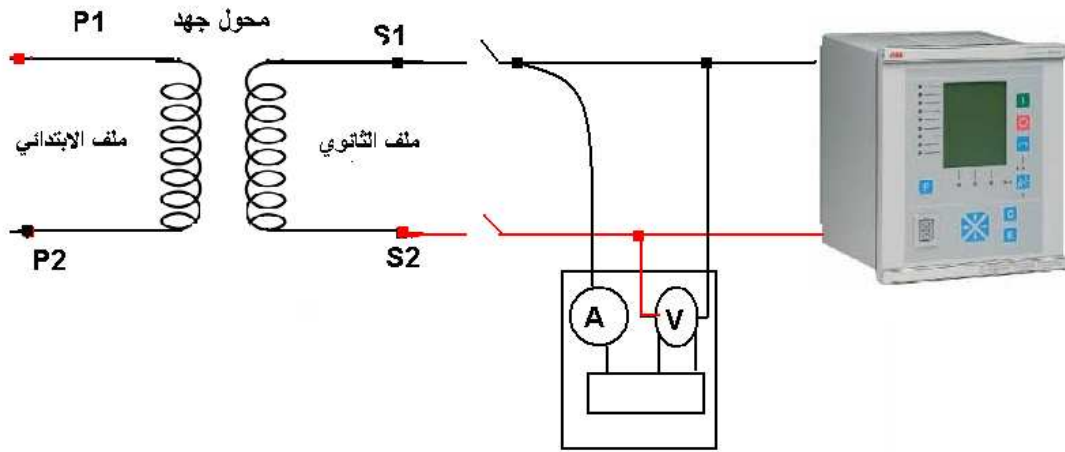


## 1- قياس قطبية محول الجهد

هذا الاختبار يفيدنا علي التأكد من استمرارية الملف الابتدائي وايضا استمرارية الملف الثانوي ويتم عمل الاختبار كما هو موضح بالشكل القادم حيث يتم توصيل بطارية 9 فولت بالملف الابتدائي عن طريق مفتاح k ولا بد من ضبط القطبية كما بالشكل ثم توصيل الملف الثانوي لمحول الجهد بالافوميتر حيث عند غلق المفتاح k نجد ان مؤشر جهاز الافوميتر يتجة في الاتجاه الموجب كما موضح بالشكل القادم

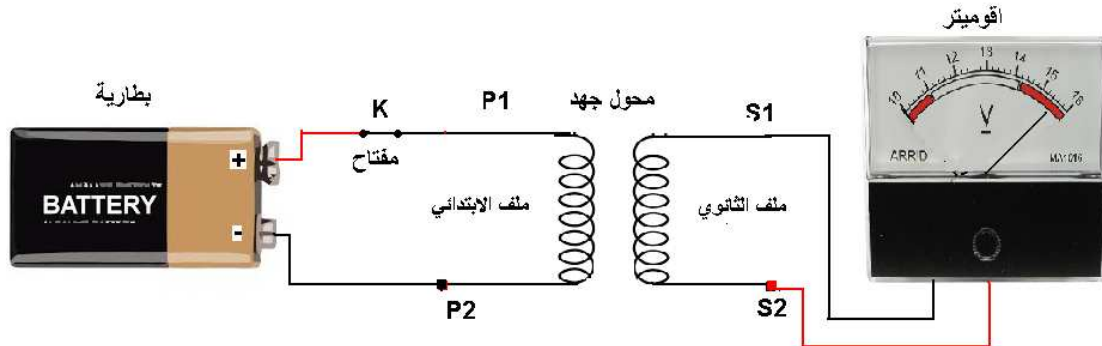


وعند فتح المفتاح k فان مؤشر الافوميتر يعود مرة اخري الي الصفر كما بالشكل القادم

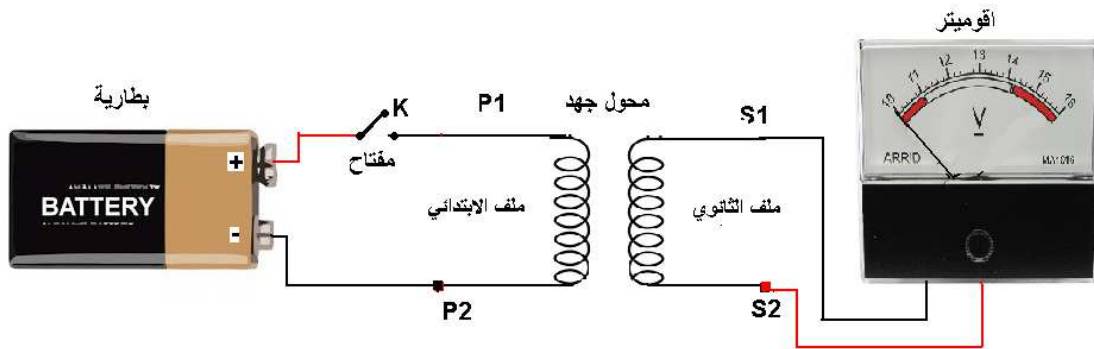


## 2- قياس مقاومة الملفات لمحول الجهد


يتم استخدام قنطرة هويتستون لقياس مقاومة الملفات كما هو موضح بالشكل القادم  
قياس مقاومة ملفات الجهد العالي

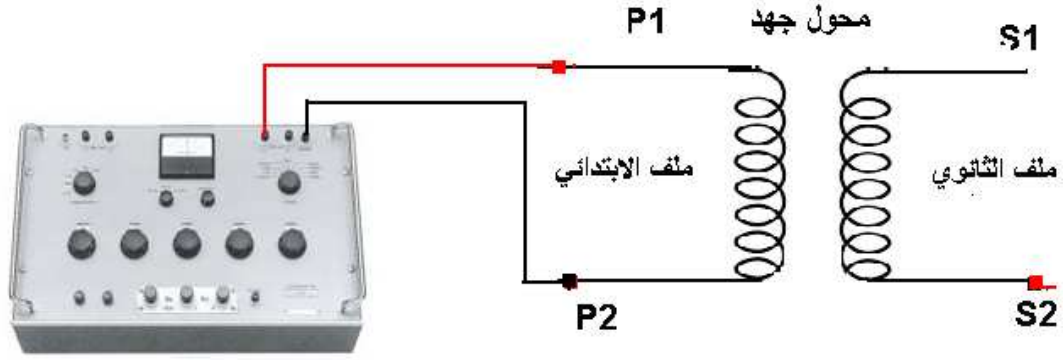


قياس ملفات الجهد المنخفض لمحول الجهد وايضا يتم القياس لو كان اكثر من ملف ثانوي علي محول الجهد

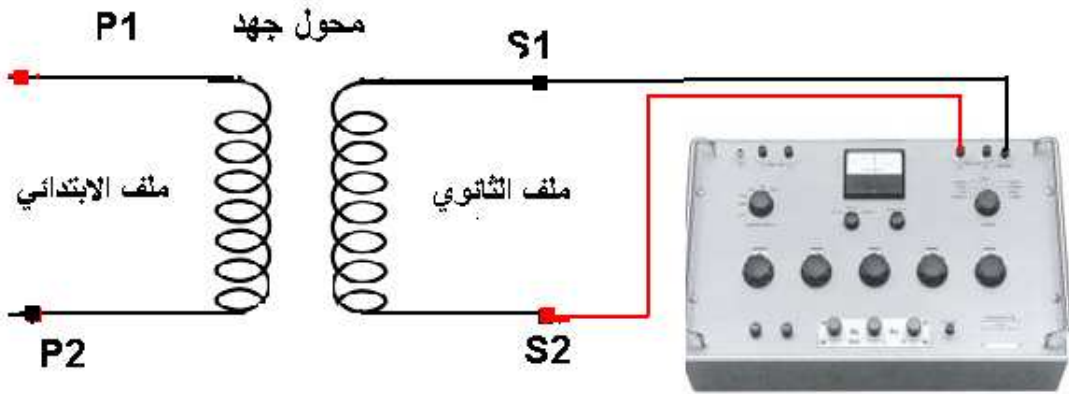


## 5- قياس LOOP RESISTANCE

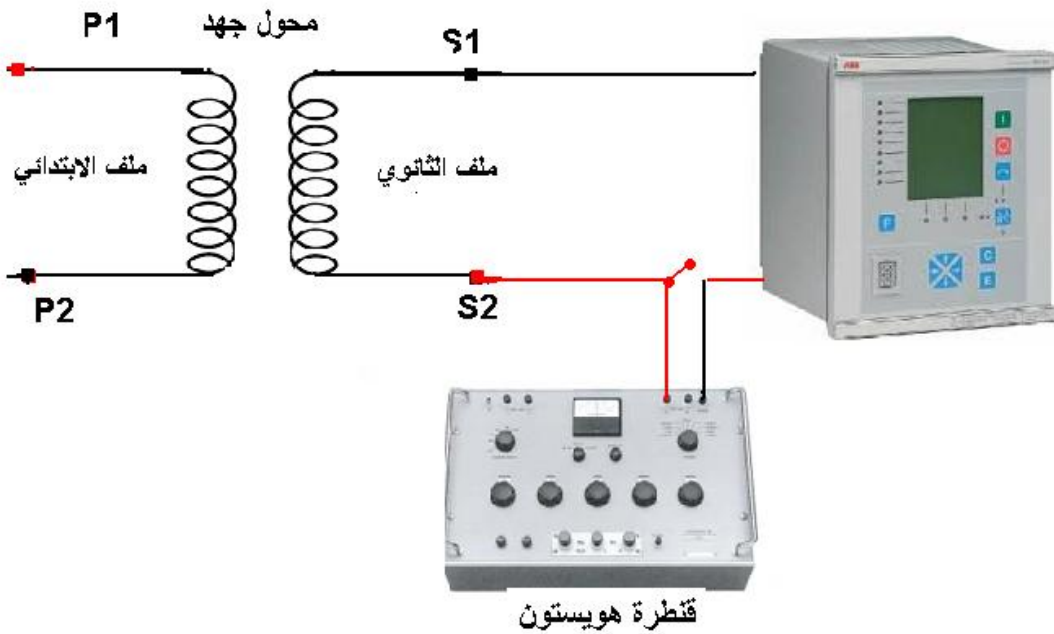

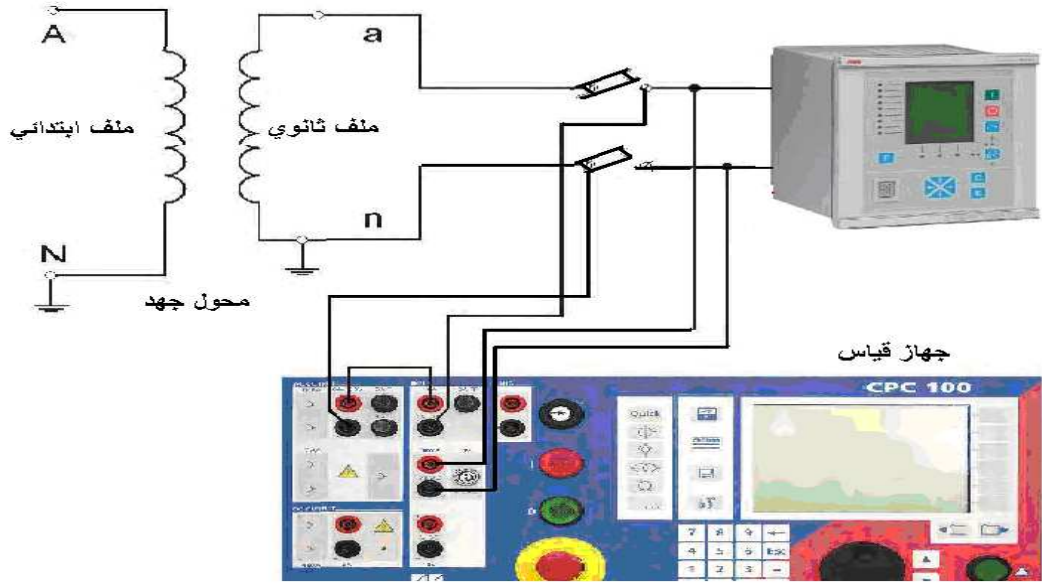

### 6- اختبار التغذية الخلفية ( Back energization test )

هذا الاختبار يتم علي طرف الملف الثانوي لمحول التيار بعد فصل اجهزة الوقاية او القياس كما هو موضح بالشكل القادم حيث يتم رفع الجهد للوصول الي جهد الطبيعي ثم الانتظار 15 دقيقة ثم يتم ملاحظة ظهور اي شي غير طبيعي

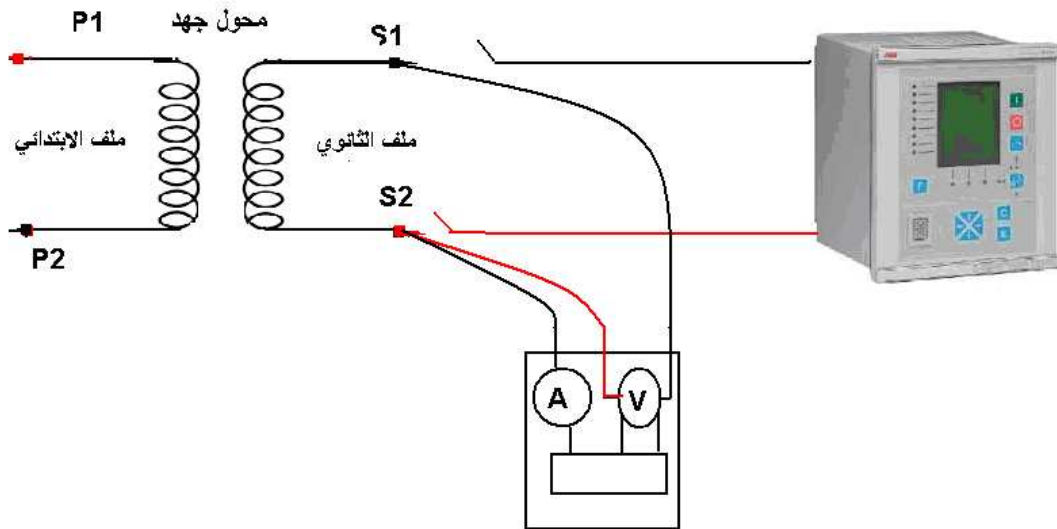

### اعطال المحول

توجد بعض الاسباب التي تؤدي إلي حدوث اجهادات واعطال بالمحولات



#### أولا عدم الالتزام بتعليمات التشغيل

1- عدم الالتزام بقدرة وجهد وتردد تشغيل المحول حيث يؤدي ذلك إلي عمل المحول بقدرة أعلى فان ذلك يعمل على زيادة تيارات الحمل و ارتفاع درجة حرارة المحول وعند ارتفاع الجهد يؤدي ذلك إلي حدوث اجهادات كهربائية في عزل الملفات وعند زيادة التردد يؤدي إلي ارتفاع قيمة الجهد مما يؤدي إلي حدوث اجهادات على الملفات

2- عدم الالتزام بتشغيل حيث عند توصيل المحول على عطل يؤدي إلي ارتفاع الجهد مما يؤدي إلي اجهادات عزل الملفات وعند تشغيل مغير الجهد أو توماتيك يؤدي ذلك إلي حدوث اجهادات على نقاط تلامس مغير الجهد نتيجة عدم تطابق جهد الملف الابتدائي مع جهد خطوه مغير الجهد وكذلك عند توصيل وفصل المحولات على جهد يؤدي إلي ارتفاع تيار الاندفاعي نتيجة المغناطيسية المتبقية بداخل المحول بعد كل فصل وكذلك عند تشغيل المحول بدون حمل ينتج تيار مغناطيه كبير معا انه يختفي بسرعة الا انه يحدث قوة مغناطيسية تعمل على اجهادات الملفات حيث ممكن تسبب تحرك الملفات

### ثانيا تعرض المحول لحالات القصر

- 1- يجب ان لا تزيد قيمة تيار القصر على القيمة المسموح بها وفقا لقدرة ونوع المحول
  - 2- لا يجب ان يزيد زمن تيار القصر على القيمة المسموح بها وفقا لقدرة ونوع المحول
- قصر بين لفات أحد الأوجه لمفات الجهد المتوسط :-

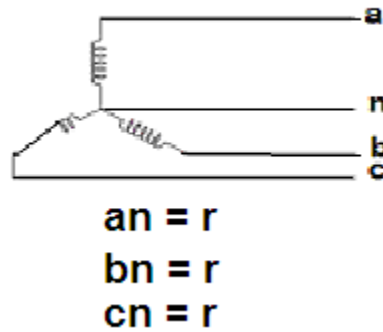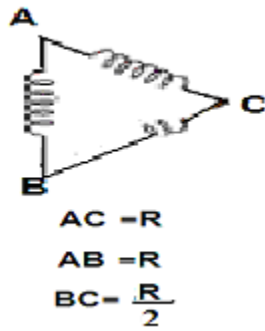

في هذه الحالة تكون قيم قياس المقاومة للأوجه الثلاث غير متساوية ولكن المحول في هذه الحالة لا يقبل توصيل التيار عالية بالإضافة إلي وجود رائحة نفاذة للزيت ووجود كربون بالزيت وفي هذه الحالة يتم نقل المحول إلي ورشة إصلاح المحولات حيث يتم تغيير الملف العاطل أو الجزء العاطل حسب الحالة كما يتم تكرير أو تغيير الزيت ثم يتم إعادة اختبار المحول بعد الإصلاح.

### - حدوث قصر بين ملفات الأوجه وجسم المحول ( انهيار العزل)

يمكن الكشف عن هذا العطل بسهولة حيث قيمة مقاومة عزل الملفات الجهد المتوسط مع جسم المحول أو مع ملفات الجهد المنخفض حسب حالة العطل تقترب من الصفر بالإضافة إلي ان المحول لا يقبل التوصيل للتيار الكهربائي .  
في هذه الحالة يلزم نقل المحولات إلي ورشة المحولات لإصلاحه.


### - قصر داخلي بين طرف الخروج ونقطة التعادل لإطراف الجهد المنخفض :

في اغلب الأحيان يحدث هذا العطل نتيجة تلف مسمار خروج أحد الأوجه للجهد المنخفض وتلف أسنان قلاووظ هذا المسمار عند محاولة فك هذا المسمار لتغيير الجوانات أو لأي سبب آخر أو عند الربط فان المسمار بالكامل يلف مع الصامولة وبالتالي يلف الجزء المربوط من خروج الجهد المنخفض مع هذا المسمار بداخل المحول حتى يحدث القصر مع بار التعادل وحدث القصر وفي الغالب فان هذا العطل يحدث علي إجراء صيانة بالموقع علي المحول ولعدم خبرة القائمون بالصيانة يحدث هذا العطل

والمفروض عدم لف المسمار ولكن تربط الصامولة مع ثبات مسمار وفي هذه الحالة يرفع المحول ويعاد الطرف لوضعه الأصلي ويفضل وضع مادة عازلة بين الأطراف وبارة التعادل يعتبر تلف مسمار الخروج لأوجه الجهد المنخفض من أكثر الأعطال شيوعا لسوء الصيانة أو تربيط طرف الخروج مع كوبر الومنيوم مباشرة مما يؤدي إلي تآكل أسنان المسمار ولتلافي ذلك

يستخدم معدن وسيط أو عمل وصلة نحاس صغيرة تربط مع مسمار ويتم ربط خروج المحول عليها

- حدوث قصر بين أطراف التوصيل للكبل في صندوق ربط الكابل بالمحول نتيجة لفجوه هوائيه أو ضعف في تركيب أطراف التوصيل أو خامه أطراف التوصيل ليست جيده فيتم عمل أطراف توصيل جديدة إذا لم نستطيع معالجة العطل بالتصليح ويجب ملاحظه العازل أي البوشنج ان لا يوجد به شروخ أو كسر أو حدوث تسرب لزيتته من خلاله ولتأكد اكثر يتم قياس مقاومه عازل له أي البوشنج حتى نتأكد انه لا يحدث بيه تسريب

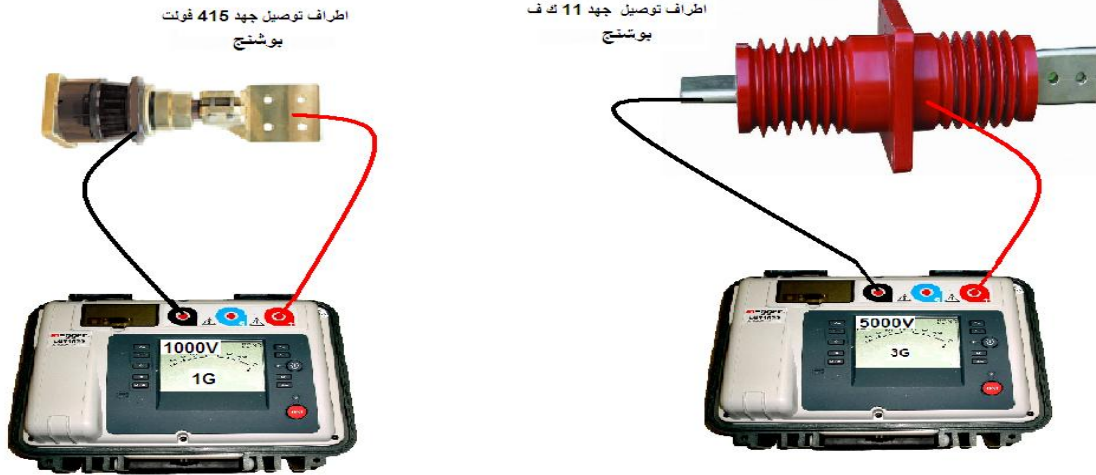


### ثالثا عيوب بالتصنيع

توجد بعض برداه معدنيه نتيجة تركيب الشرائح وكذلك عدم جودة العزل بين الملفات وكذلك عدم جودة عزل الاسلاك التي تكون ملفات المحول

### 1-قطع طرف دخول أحد الأوجه الملفات الجهد المتوسط أو قطع بملفات أحد الأوجه .

الصورة التاليه توضح وجود قطع في ملفات المحول من كلا الجانبين

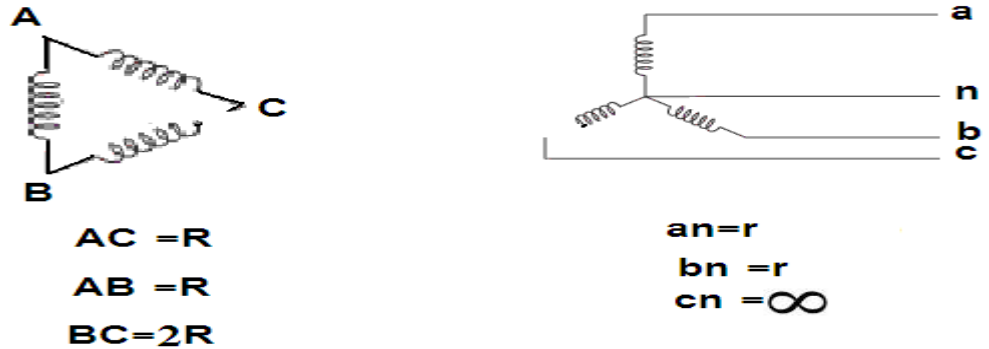

ويمكن الكشف عن هذا العطل بقياس مقاومه الملفات ويتضح في حالة توصيل الملفات على هيئة دلتا فان المقاومه (AC) = r و بين (AB) = r ولكن بين (BC) = 2r اوم أي ان هذا العطل يمكن تحديده بسهولة حيث ان المقاومه للأطراف لا تكون متساوية وهي بين الطرفين في حالة التوصيل ضعف قيمتها للمقاومه المقاسه بين الأطراف الاخرى كما سبق شرحه والمحول في هذه الحالة غالبا ما يقبل توصيل كهرباء عالية إلا انه عند التحميل يلاحظ انخفاض الجهد لأحد الأوجه عن الوجهين الآخرين في حالة المحول الموصل أما في حالة المحول الموصل ستار فان قيمة المقاومه بين (an) = r مفتوحة وبين (bn) = r مفتوحة أيضا أما بين (cn) = ∞ مالانهايه فهذا يدل على وجود قطع بين الطرفين cn. وفي هذه الحالة يتم إرسال المحول إلي ورشة إصلاح المحولات ويتم رفع الملفات ولحام الطرف المقطوع وإعادة اختبار المحول بعد الإصلاح و تشغيله.



## **2- عطل بمنظم الجهد و ملفاته :-**

توجد بعض الأعطال بالنسبة لمنظم الجهد فمثلا عند قطع أحد أطراف توصيل الملفات بمنظم الجهد وعندما تكون نقط التوصيل المتحركة موصلة مع النقطة الثابتة الموصل لها طرف الملف فان العطل في هذه الحالة يظهر كان ملف هذا الوجه مفتوح ولكن عند تحريك منظم الجهد فان قراءة الأوجه باليوم تنزن مرة أخرى يتضح وجود قطع . وأيضا عند تلف نقطة التوصيل المتحركة فان الدائرة لهذا الوجه تظل مفتوحة مهما تغير وضع منظم الجهد. أما في حالة تلف ملفات منظم الجهد فان العطل يظهر كانه وجود قصر بملفات هذا الوجه ولا يقبل المحول التوصيل بالإضافة إلى انه عند التوصيل عليه يحدث صوت شديد وكركرة يعرفها من يعمل في هذا المجال ويلزم نقل المحول في هذه الحالة إلى الورشة للإصلاح.

## **3- انهيار العزل الذي يحيط بمسامير الربط لرقائق القلب الحديدي :-**

و في هذه الحالة ترتفع درجة الحرارة المحول بدرجة كبيرة بدون حمل وعند رفع المحول يتضح ان المسامير ملحوم تماما برقائق القلب الحديدي وجود كرنبة عند هذا الجزء ووجود انصهار لمسامير الحديد مع رقائق الصلب ووجود فقد بينها ويلزم رفع هذا المسامير و تركيب مسامير آخر مع عزله.

## **4 - كسر العازل الداخلي لأحد أطراف الخروج للجهد المنخفض:**

عند كسر العازل الداخلي لخروج أحد الأوجه للجهد المنخفض فان الزيت يتسرب من المحول وعند محاولة القائم بالصيانة ربط طرف الخروج حتى يمنع تسرب الزيت فان مسامير الخروج يستمر في الاستجابة للربط ويلاحظ و ارتفاعه علي الأطراف الاخرى و يستمر القائم بالربط حتى يلتصق طرف خروج الملف بغطاء التنك العلوي ويتعطل المحول لحدوث القصر بين طرف الخروج وجه المحول ويلزم رفع المحول وتغيير العازل وهو من الأعطال سهلة الإصلاح.

## **5 - قطع لأحد أطراف خروج الملف للجهد المنخفض :-**

من الأعطال الموجودة أيضا وجود قطع لأحد أطراف خروج الملف للجهد المنخفض عند اتصاله بمسامير خروج طرف الوجه وهذا العطل نتيجة تهوية رباط بين صواميل مسامير الخروج الجهد المنخفض طرف خروج الوجه مما يؤدي مع الأحمال إلي حدوث شرارة وتآكل الوصلة وتعطل المحول وفي هذه الحالة يتم رفع المحول للورشة وعمل وصلة جديدة وتربيط الصواميل بطريقة جيدة.

## **6 - قلة جهد كسر العزل بالنسبة لزيت المحول:**

يلزم اختبار زيت المحول مع عمل صيانة وفي حالة جهد انكسار الزيت عند 20ك.ف لمسافة 2.5 مم ( بين قطبي البوتقة) فانه يلزم تكرير زيت المحول أما بالنسبة إلي المحولات الجديدة فان جهد انكسار عزل الزيت لا يقل عن 40ك.ق وفي حالة تلف زيت المحول فان المحول ترتفع درجة حرارته بصورة كبيرة وربما يؤدي ذلك إلي عدم قبول المحول توصيل التيار عليه

## **7 - تسرب الزيت من المحول :-**

تلف الحيوانات أو كسر بأحد العوازل فانه يلزم علي الفور منع هذا التسرب وعموما فانه في حالة تعطل أحد المحولات لأي سبب من الأسباب يفضل عدم إعادة توصيل التيار عليه حتى يمكن سهولة اصلاحه بورشة المحولات وعدم مضاعفة العطل

## **ارتفاع في درجة الحرارة محولات القدرة**

من خلال ملاحظة مقاييس الحرارة الخاصة بالزيت والملفات وجد ارتفاع في درجة الحرارة وعليه لابد من تحري السبب هل ان ارتفاع الحرارة بسبب التحميل واذا كان التحميل فوق الاعتيادي فلا بد من اشتغال مراوح التبريد واذا كانت مراوح التبريد تعمل والحرارة في تصاعد مستمر فلا بد من اطفاء المحولة وعزلها عن الشبكة كلياً واجراء الفحوصيين التاليين

## **1 - فحص مقاومة الملفات**

لان أي تغيير في قيمة مقاومة الملفات يشير إلي ان حالة غير اعتيادية في الربط الداخلي للملفات أو رخاوة في ربط الموصلات مع العوازل الخزفية --- البوشنج --- حيث تكون قيمة المقاومة أعلى من الحد المسموح به حيث ان التناسب طردي بين قيمة المقاومة والحرارة

## **2- فحص الممانعة المنوية ---- percentage impedance test ----**

ويتم اجراءه بعمل دائرة قصر --- short --- على ملف الثانوي وتبسيط فولتية على ملف الابتدائي 415 فولت ومن ثم قياس تيار كل فيز على ملف الابتدائي C --- B --- A واذا كانت هنالك قيمة تيار لاحد الفيزات أعلى من الفيزيين الاخرين فهذا يعني بان هذا الفيز فيه دائرة قصر مما يؤدي إلي سحب تيار عالي

## **صيانة وفحص المحولات الكهربائية**

صيانة وفحص المحولات الكهربائية من دراسة طرق وبرامج الصيانة الخاصة بالمحولات وجد انه لا بد من عمل الفحوصات والاختبارات المختلفة بالدقة المطلوبة

## **الصيانة الدورية للمحولات**

هناك نوعان من الصيانة الدورية للمحولات حيث الحالة الأولى لا تحتاج إلي إخراج المحول من التنك الرئيسي وتكون فترة الصيانة مرة واحدة في السنة تقريبا . والحالة الثانية التي تتطلب الصيانة فيه إلي إخراج المحول من التنك الرئيسي ويتم ذلك مرة واحدة كل 10 سنوات على وجه التقريب الا ان كان يوجد عطل ولا بد من اخرج قلب المحول وتتلخص

## **أعمال الصيانة التي تجرى مرة واحدة في السنة**

- 1- تنظيف العوازل وملاحظه عدم وجود أي كسر أو شروخ بها
- 2- تنظيف ومرجه الفيوز للمحول واستبدال المعطوب منها.
- 3- التأكد من عدم وجود رشح للزيت والعمل على تغير الجاسكيت
- 4- قياس قوة عزل الزيت ويجب ان يكون في الحدود المسموح بها.
- 5- التأكد من سلامة عمل مراوح التهوية ونظافة انابيب التبريد و المشعاع ( الريدياتير).
- 6- التأكد من سلامة عمل أجهزة الحماية وإشارات التحذير والانارة الخارجية .
- 7- تأكد من حبيبات السليكا جل وتغيرها عند الضروره
- 8- تأكد من حوامل تثبيت الكابل في صندوق الربط للمحول ولا يوجد شد للكبل على العوازل

## **الصيانة التي تجرى مرة واحدة كل 10 سنوات**

- 1 - إخراج جسم المحول (القلب الحديدي) من خزانة الرئيسي وإجراء الفحوصات الكهربائية على ملفات المحول للتأكد من مقدار المقاومة وقوة العزل
- 2- عند إخراج الملفات من القلب الحديدي يتطلب فك الصفائح الحديدية السليكونية وتنظيفها والتأكد من سلامة عزلها ومن ثم تجميعها وربطها بإحكام.
- 3 - إعادة ربط التاريض بإحكام والتأكد استمرارية وتنظيف الدعامة الأمامية للمحول وربطها 4- تجفيف الملفات وتبديل عوازلها التالفة وتنظف من رواسب الزيت ويعاد تركيبه.
- 5 - فك مفتاح تحويل الضغط وتنظيف ملامساته .
- 6 - تنظيف نهايات الملفات واستبدال عوازلها التالفة والتأكد من متانة لحاماتها.
- 7 - تنظيف الخزان الرئيسي من رواسب الزيت واستبدال العزل المطاطي على حافة العلوية .
- 8 - تنظيف التنك الاحتياطي من الشوائب والتأكد من سلامة مبيد درجة الحرارة والزيوت
- 9 - فحص أجهزة الوقاية وملاحظة مدى انتظام عملها واستبدال الأجزاء التالفة منها .